

MAIR091800202102

广东揭阳“03·02”“新晨闽”轮自沉事故调查报告

编制单位：揭阳海事局
单位地址：广东省揭阳市榕城区
新河路与沿江北路交汇处
联系电话：0663-8266908
编制时间：2021 年 7 月 20 日

简 介

2021 年 3 月 2 日约 1730 时，芜湖市晨光船务有限公司所属的散货船“新晨闽”轮在台湾海峡浅滩水域装载海砂约 4600 吨，拟驶往江门卸载途中，在广东惠来海域（概位：22° 20.323' N/117° 03.868' E）自沉，事故直接经济损失约 800 万元，构成水上交通一般等级事故。

事故发生后，揭阳海事局立即成立了事故调查组，依法开展事故调查工作。调查组通过海事业系统核查船舶和船员证书，调取广东省气象台广东沿海海洋天气预报，回放船舶 AIS 航迹，询问调查相关人员，复印船舶证书，调取沉船探摸报告等资料，获得了事故证据材料。

经调查，这是一起因船长安全意识淡薄、未正确履行职责，明知船舶舱盖不水密、海上将有大风浪情况下冒险开航到海上装载海砂，装砂后未平舱也未落实相关安全措施，船舶在遭遇大风浪天气海况发生货物移位最终导致船舶自沉的责任事故。公司安全管理不到位是事故发生的间接原因。

“新晨闽”轮负事故的全部责任。船长陈 XX 为事故主要责任人，船舶所有人陈 XX、大副陈 X 为事故次要责任人，南京兆晖船舶管理有限公司负有安全管理责任。

目录

一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
三、事故船舶、船员、公司概况.....	5
（一）船舶概况.....	5
（二）船舶检验情况.....	7
（三）船舶安检情况.....	7
（四）船员情况.....	8
（五）管理公司情况.....	9
（六）沉船探摸情况.....	13
四、天气海况与通航环境情况.....	15
（一）天气、海况.....	15
（二）事故水域通航环境情况.....	16
五、重要事故要素的认定.....	16
（一）沉没时间.....	16
（二）沉没位置.....	17
（三）装砂地点.....	18
（四）货物含水情况.....	18
（五）货舱风雨密完整性.....	19
（六）货物平舱情况.....	19
六、事故经过.....	20
七、事故处置情况.....	23
八、事故损失情况.....	24
九、事故原因分析.....	24

（一）船舶装载海砂未平仓	24
（二）船舶货舱风雨密不完整	25
（三）天气海况恶劣	25
（四）船长安全意识淡薄	25
（五）船长对船舶管理不到位	25
（六）公司安全管理不到位	26
十、不安全行为与责任认定	26
（一）不安全行为	26
（二）责任认定	27
十一、调查发现的其他类似问题	27
（一）装载无来源证明海砂	27
（二）不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态	28
十二、安全管理与处理建议	28
（一）安全管理建议	28
（二）处理建议	28
十三、附件	29
附件 1	30
附件 2	31
附件 3	33

一、事故简况

2021年3月2日约1730时，芜湖市晨光船务有限公司所属的散货船“新晨闽”轮在台湾海峡浅滩水域装载海砂约4600吨，拟驶往江门卸载途中，在广东惠来海域（概位：22°20.323'N/117°03.868'E）自沉，事故直接经济损失约800万元，构成水上交通一般等级事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，揭阳海事局立即成立了事故调查组（调查组成员名单见附件1），依法开展事故调查工作。调查组通过海事业务系统核查船舶和船员证书，调取广东省气象台广东沿海海洋天气预报，回放船舶AIS航迹，询问相关人员，复印船舶证书，调取沉船探摸报告等资料，获得了事故主要证据材料（见附件3）。

三、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况

船名	新晨闽			船籍港	芜湖
船舶种类	散货船	船体材料	钢质	船检登记号	2008L2300142
总吨	2993	净吨	1676	船舶识别号	CN20075446010

总长 (米)	97.04	型宽 (米)	15.80	型深 (米)	7.40
主机 数量	1	主机 型号	G8300ZC16B- 1	参考载货 量	5065 吨
主机	柴油机	主机 功率	1765.00 kw	航区	近海
满载吃水		5.9 米	空载吃水		3.17 米
货舱盖形式		机械折叠式钢质风雨密舱盖			
船舶建造厂及建 造完工日期		安徽省和平船舶制造有限公司 2008-06-12			
检验单位		安徽省皖江船舶检验局			
船舶所有人		芜湖市晨光船务有限公司			
船舶经营公司		芜湖市晨光船务有限公司			
船舶管理公司		南京兆晖船舶管理有限公司			
船舶经营人地址		略			
船舶管理人地址		略			



图 1：“新晨闽”船照片

（二）船舶检验情况

该轮最近一次检验由安徽省皖江船舶检验局于 2020 年 7 月 10 日在平潭开展的中间/年度检验。该船适航证书有效期至 2021 年 6 月 12 日。事故发生时，该轮船舶检验证书齐全有效。

（三）船舶安检情况

“新晨闽”轮最近一次船舶安全检查由宁德海事局于 2021 年 2 月 22 日开展，查处安全缺陷 6 项，均为开航前纠正项目。缺陷与本次事故无直接因果联系。

（四）船员情况

该船《船舶最低安全配员证书》要求配备船长、大副、三副、轮机长、大管轮各 1 名，值班水手 3 名，值班机工 2 名，1 名专职或 2 名兼职 GMDSS 操作员；事发时，船上共有人员 11 名，分别是船长、大副、二副、轮机长、大管轮各 1 人，值班水手 4 人，值班机工 2 人，兼职 GMDSS 操作员 2 人，符合《船舶最低安全配员证书》配员要求（见附件 2）。

船长陈 XX，男，1967 年 7 月 20 日生，高中肄业，持有河北海事局签发的沿海航区 3000 总吨及以上船长适任证书，证书编号：略，有效期至 2025 年 5 月 15 日。2020 年 2 月份第一次在“新晨闽”轮任职船长，到 2021 年 1 月份解职下船；2021 年 2 月 20 日，在宁德东明船厂第二次在“新晨闽”轮任职船长。

大副陈 X，男，1973 年 1 月 23 日生，高中肄业，持有福州海事局签发的沿海航区 500 至 3000 总吨大副和 GMDSS 通用操作员适任证书，证书编号：略，有效期至 2024 年 12 月 25 日。2014 年取得丙二大副证书，已在“新晨闽”轮任职大副多次，最近一次为 2021 年 2 月 21 日在宁德东明船厂上船任职该轮大副。

船舶所有人（机工）陈 XX，男，1963 年 2 月 23 日生，持有丹东海事局签发的沿海航区 750 千瓦及以上值班机工适任证书，证书编号略，在船任职值班机工。2017 年 06 月 09 日至

2017 年 08 月 23 日在丹东鸿利海运有限公司通过值班机工考试。作为船舶实际所有人在船上从事装货调度及船员聘任工作，负责联系海上装砂事项。

（五）管理公司情况

1、公司概况

该船船舶所有人/经营人为芜湖市晨光船务有限公司，2018 年 11 月 27 日经安徽省芜湖县人民法院（现已更名为安徽省芜湖市湾沚区人民法院）立案受理进入破产清算程序，并于 2019 年 1 月 8 日指定安徽国伦律师事务所（现已更名为安徽瀛国伦律师事务所）作为破产管理人。根据武汉海事法院《民事判决书》（2007）鄂 72 民初 1552 号，陈 XX 为“新晨闽”轮实际所有权人。自 2008 年 6 月 12 起，陈 XX 通过与芜湖市晨光船务有限公司签订《船舶委托经营管理合同》，将“新晨闽”轮挂靠在芜湖市晨光船务有限公司名下，船舶实际由陈 XX 经营，芜湖市晨光船务有限公司负责为“新晨闽”轮办理船舶登记、检验等营运手续。

2019 年 1 月 30 日，芜湖市晨光船务有限公司与南京兆晖船舶管理有限公司签订了《船舶管理协议》，全权委托南京兆晖船舶管理有限公司承担“新晨闽”船舶的安全和防污染管理责任，有效期至 2022 年 8 月 29 日。南京兆晖船舶管理有限公司持有南京海事局签发的《符合证明》，证书编号为略，有效

期自 2018 年 12 月 20 日至 2023 年 12 月 19 日，覆盖“散货船”和“其他货船”两个船种，最近一次审核为南京海事局进行的第 2 次年度审核，于 2020 年 12 月 15 日签发《符合证明年度审核签注》。同时，该公司持有南京市航运管理处 2019 年 1 月 23 日签发的《国内船舶管理业务经营许可证》（批准文号：苏运货[2009]172 号），有效期至 2023 年 12 月 19 日，经营范围国内海船，油船，散货船，其他货船，海务、机务管理和安全防污染管理，最近一次审验记录于 2020 年 7 月 29 日由南京市航运管理处审验合格，有效至 2021 年 8 月 31 日。目前公司体系内经营管理国内沿海航行船舶 27 艘，均为代管船舶。公司设指定人员、海监室、船技部、船员部和体系办等职能部门。

2、船舶管理情况

“新晨闽”轮持有南京海事局签发的《安全管理证书》，证书编号为略，有效期为 2017 年 08 月 02 日至 2022 年 08 月 01 日，最近一次审核是 2020 年 10 月 16 日由佛山海事局于佛山开展的《安全管理证书》中间审核并签注。

南京兆晖船舶管理有限公司对“新晨闽”实施的最近一次检查是海务主管万 XX 和机务主管黄 XX 于 2020 年 10 月 22 日登轮开展的，检查发现的缺陷已纠正。

调查发现，南京兆晖船舶管理有限公司对“新晨闽”轮动态跟踪和日常管理存在问题：

一是 2020 年 4 月 5 日 0833 时，“新晨闽”在湛江港东海岛

区块 1 采砂点装载海砂发生舵机和螺旋桨损坏的险情事故，未向海事部门报告，2020 年 4 月 26 日，船长被湛江海事局处以罚款人民币 2000 元整的行政处罚。2020 年 5 月 7 日，大副因值班期间未按规定守听航行通信，被湛江海事局处以罚款人民币 2000 元整的行政处罚，该公司对以上情况并不掌握。该船本航次关闭 AIS 驶往台湾海峡水域装砂后，2021 年 3 月 2 日当天该公司在未收到船舶动态报告后未采取主动联系或其他应急措施，指定人员霍 X 于 2021 年 3 月 2 日 21 时左右才接到大副陈 X 电话报告“新晨闽”轮沉没。与体系文件《船岸应急反应手册-船岸失去联系应急须知》（文件号：EM19）、《船舶管理和操作须知手册-船舶报告须知》（文件号：SOM104），船舶应每天 12:00 向公司海监室报告一次动态，对失去联系的船舶应采取应急措施的要求不符。

二是 2020 年 11 月 19 日，该船将大副陈 X 更换为孙 XX，2020 年 12 月 2 日又将孙 XX 更换为陈 X，但该公司未掌握大副更换情况；2020 年 5 月 3 日和 5 月 7 日，该船船舶进出港报告中 1 名水手也与公司掌握的名单不一致。以上与《船员聘用和管理程序》（PM01）要求不符。

三是该公司 2020 年 8 月至 12 月期间多次船舶动态记录与船舶实际进出港报告不一致，例如该公司记录 2020 年 9 月 22 日“新晨闽”船由北海装载 5000 吨钢材驶往江阴，“新晨闽”船实际进出港报告则为由广东省其他沿海港口装载 5000 吨砂驶

往江门，船舶始发港、目的港、货物种类均不一致；根据该公司指定人员陈述，直到事发后 3 月 3 日指定人员到了揭阳后经询问船员才知道该船本航次空船出港后有到其他地方装载货物。未有证据表明按照《不符合规定情况、事故和险情的报告、分析和纠正程序》（PM07）要求进行纠正。

四是公司《船员开航前指令》（PM02-3）所记载的培训记录与船员询问笔录现场签名笔迹不一致，例如 2021 年 2 月 19 日船长陈 XX 和大副陈 X 的签名与该两名船员在此次事故调查询问笔录上的签名笔迹明显不一致。根据船长陈述，2020 年 2 月份任职时，公司没有对其进行培训；根据大副陈述，其任职日期为 2020 年 2 月 23 日，公司在其上船后对其进行培训。与《新聘和转岗人员熟悉职责》（PM02）要求不符。

同时该船船长对船舶安全管理不到位。该船本航次装载完毕后，直接关闭舱盖航行，船长也未要求大副检查船舶密封性或加固舱盖。不符合《船舶水密完整性操作须知》（SOM222）中“4.1 开航前检查。船舶在开航前，大副应安排水手对大舱盖的密封性、人孔盖、通风筒、加油加水孔、水密门、水密窗、空气管、锚链孔等水密装置进行检查，确保船舶密封装置完好；检查中对须封闭的水密装置应将其关闭并拧紧。4.2 航行中检查。船舶航行中，接班水手在接班前进行全船巡视时，注意对上述装置进行检查，值班中，值班驾驶员在每班中至少安排值班水手对船舶水密性检查一次，值班水手在巡视中发现问题，

应立即向值班驾驶员报告。4.3 大风浪前检查。当接到船舶将受到大风浪袭击的预报后，大副应组织甲板部人员进行全船检查，加固舱盖，对各水密门、人孔盖、舷窗等水密装置进行检查并关牢，确保遇有风浪时船舶仍保持良好的水密。遇有大雨，轮机长也应安排人员关闭天窗”的要求。

（六）沉船探摸情况

根据正力海洋工程有限公司 2021 年 3 月 21 日出具的《“新晨闽”沉船探摸报告》，沉船位置 $22^{\circ} 20.323' N / 117^{\circ} 03.868' E$ ，船艏向约 65° ，沉船船体右倾约 90° ，沉船左前锚处于抛出状态，沉船左舷船艏舷侧有 4 处纵向褶皱变形。沉船前舱舱盖板约有 2 块扣在舱口上，后舱舱盖板约有 3 块扣在舱口上，其余舱盖板散落在周围海床上。



图 2：沉船船艏舷侧板褶皱



图 3：散落在海船上的舱盖板

四、天气海况与通航环境情况

（一）天气、海况

1. 气象预报：广东省气象台 2021 年 3 月 2 日 0452 时发布广东沿海海洋天气预报：汕头附近海面，阵雨，东北风 7 级，阵风 8 级，浪高 3.7 米。

2. 汕头海洋气象台提供的《气象证明》：2021 年 3 月 2 日 16-18 时惠来海域出现东北风 7-8 级阵风 9 级，对应平均浪高 4.0-5.0 米，最高可达 10 米。

3. 管理公司信息发布：南京兆晖船舶管理公司 2021 年 2 月 28 日在“兆晖船舶动态群”微信群发布的信息“28 日午后至 3 日中午，渤海、渤海海峡、黄海大部海域、东海大部海域、台湾海峡、南海北部海域、北部湾将先后有 6-7 级、阵风 8 级的偏北到东北风，其中渤海部分海域、台湾海峡部分海域风力可达 8 级、阵风 9 级”。《信息发布工作单》（PM04-2）记录与发布信息一致。

4. 船长陈 XX 陈述：事发时，西北风 8-10 级，浪高约 4 米。船舶航向 260° 时右舷甲板上砂都被浪打没有了，因为一直受横风，2 日下午航向调整到 220° 左右，判断当时风向是 NNW。

综上，事故发生时天气情况：东北风 7-8 级，阵风 9 级，浪高约 4 米。

（二）事故水域通航环境情况

事故发生海域为惠来石碑山角东南方约 47 海里处，平均水深约 45 米，为船舶南北航线习惯航路，泥沙底质，无碍航物。

《中国航路指南（南海海区）》（2016）水文概述，11 月至次年 3 月，该海域盛行东北浪，这一时期由于季风持续时间长，风速大，风区广，成为全年大浪（指波高 ≥ 2 米的浪）频率最高的时期，台湾海峡西南方大浪频率最大，高达 50% 以上。由此向东北和西南延伸，形成了从东北向西南的大浪带。《中国航路指南（南海海区）》（2016）气象概述，10 月中旬至次年 3 月中旬为东北季风期，风力强而风向稳定。在开阔的海区连续性较强，不易间断。在南海海区内大风以粤东沿海为最多，大风强度一般为 6 级-7 级，当强冷空气侵袭时，风力可达 7-8 级，阵风 8 级-10 级，台湾海峡有时可达 11 级-12 级。强寒潮袭击时，粤东东部沿海曾出现过 12 级阵风。

五、重要事故要素的认定

（一）沉没时间

1. 船长陈 XX 陈述：2021 年 3 月 2 日约 1700 时至 1800 时沉没。

2. 大副陈 X 陈述：2021 年 3 月 2 日大概 1730 时船舶沉没。

3. 二副郭 XX 陈述：2021 年 3 月 2 日 1730 时左右沉没。

4. 水手林 X 陈述：2021 年 3 月 2 日大概 17 时多弃船上救

生筏，跳上救生筏后船舶很快就沉了。差不多 18 时左右，被救起。

5. 水手陈 X 陈述：2021 年 3 月 2 日大约 17 点多第一个登上救生筏，登筏后几分钟船舶右倾沉没。

6. 轮机长陈 X 陈述：2021 年 3 月 2 日 1700 时驾驶台通知穿救生衣，其到机舱叫当班大管轮和机工，当时 2 号辅机柴油机进水熄火，他们 3 个就在那里放水，后来大管轮和机工跑上去，轮机长就去关速闭阀，然后到 4 楼驾驶台，没看到人，就到 3 楼甲板那里，然后船就沉了。

7. 大管轮张 X 陈述：2021 年 3 月 2 日约 1725 时救生筏下水，船员登筏后约 5 分钟，船舶沉没。

8. 船舶所有人（机工）陈 XX 陈述：2021 年 3 月 2 日 1720 时左右打乱钟，1730 时左右其最后一个跳上救生筏，割断救生筏绳子不久船就沉了。

综上，认定船舶沉没时间：2021 年 3 月 2 日约 1730 时。

（二）沉没位置

1. 船长陈 XX 陈述：沉没概位 $22^{\circ} 20' N / 117^{\circ} 03' E$ 。

2. 大副陈 X 陈述：被渔船救起后，在渔船上看到位置 $22^{\circ} 20' N / 117^{\circ} 03' E$ 。

3. 探摸报告：沉船位置 $22^{\circ} 20.323' N / 117^{\circ} 03.868' E$ 。

综上，认定船舶沉没位置： $22^{\circ} 20.323' N / 117^{\circ} 03.868' E$ 。

（三）装砂地点

1. 船长陈 XX 陈述：船舶抛锚装砂位置经纬度：22° 57' N/118° 26' E。

2. 船长陈 XX 在监管平台海图指认位置 22° 57' N/118° 26' E，该位置位于台湾浅滩。

综上，认定装砂地点：台湾海峡浅滩水域（概位：22° 57' N/118° 26' E）

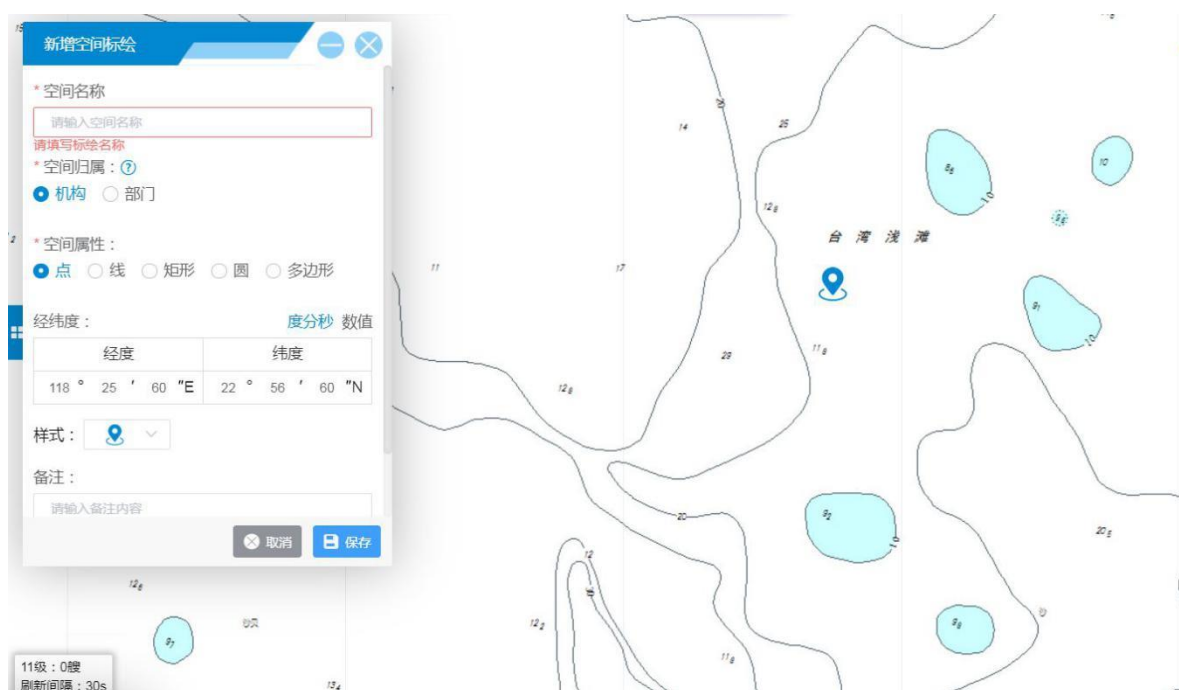


图 4：船长指认装砂地点

（四）货物含水情况

1. 船长陈 XX 陈述：2021 年 3 月 2 日 14 时-15 时，船航行至南澳岛附近时，舱内开始排出水来，开潜水泵抽水。

2. 大副陈 X 陈述：船舶倾斜后，叫水手下去抽水。

3. 水手陈 X 述：2021 年 3 月 2 日下午，大副叫其抽货舱里的水，抽水时他在生活区右边的门那里看抽水情况，排水口在靠近生活区甲板那里，抽水情况可以看到，大概抽了十几二十分钟后，水就不大了，然后就关了泵。

综上，认定本次装载海砂含有水分，在航行过程水分析出。

（五）货舱风雨密完整性

1. 船舶修理：2021 年 1 月 13 日船舶修理单记录对货舱盖进行除锈和部分更换橡皮条。

2. 船舶检验证书货舱盖型式：机械折叠式钢质风雨密舱盖。

3. 船长陈 XX 陈述：2021 年 1 月，该船在东明船厂进行大修，舱盖有进行维修，舱盖的部分水槽安装了水密封胶条，他检查过，舱盖的水槽有部分没有水密封胶条。

4. 大副陈 X 陈述：直接关闭舱盖航行，未加盖帆布。

综上，认定该船货舱风雨密不完整。

（六）货物平舱情况

1. 船长陈 XX 陈述：开航前吃水前 5.6 米、后 5.8 米，船舶稳性没有计算。装货时前舱靠后装，预留 10 米排水位置在前舱前部，再装后舱，后舱靠前装，预留 10 米排水位置在后舱后部。装货后，货舱是平的，不用平舱。

2. 大副陈 X 陈述：装货完毕后二副看后吃水 5.8 米，水手

看前吃水 5.7 米，根据吃水估算货物数量，具体如何计算不知道；装货完毕后大副和二副、水手用耙子平舱。

2. 二副郭 XX 陈述：未参与货物装载，不知道装什么货物。

3. 水手陈 X 陈述：水手和机工用耙子平舱。

4. 水手林 X 陈述：几个值班水手和值班机工平舱。

5. 水手陈 X 陈述：不知道装什么货。

综上，为排水前后货舱均留有约 10 米位置未装货，海砂未平舱。

六、事故经过

根据船员询问笔录、AIS 回放及其他材料，经分析得出的事故经过：

2021 年 3 月 1 日，“新晨闽”轮在揭阳枫口光大码头卸货完毕，船舶所有人陈 XX 微信收到装货地点信息（22° 57′ N/ 118° 26′ E），将经纬度告知船长陈 XX，陈 XX 说风太大不要出去，陈 XX 说台湾浅滩附近那海浪不大，可以去那里装砂，并当面指令船长船开出去后关闭 AIS，到装货地点后抛双锚 6 节锚链，马上装货。

3 月 1 日约 1630 时，船长陈 XX 按船舶所有人陈 XX 指令驾驶“新晨闽”轮从揭阳枫口光大码头空载出港，出港过程船长陈 XX 和二副郭 XX 在驾驶台。

3 月 1 日约 2049 时，大副陈 X 接班后，船长陈 XX 要求大副陈 X 关闭 AIS，大副陈 X 在船舶航行至南澳岛南约 9.5 海里水域

处（概位：23° 15′ 18″ N/116° 57′ 39″ E）关闭 AIS，当时船舶航向 99.4°，航速 10.3 节。

3 月 2 日约 0430 时，“新晨闽”轮到达台湾海峡浅滩水域（概位：22° 57′ N/118° 26′ E）后，船舶抛双锚，抛了 6 节锚链，大副陈 X 通过 VHF 64 频道呼叫过砂船过来装砂。

3 月 2 日约 0500 时，一艘载砂船船艏靠“新晨闽”轮右舷，通过输送皮带向“新晨闽”轮输砂，大副陈 X 指挥装货，先装前舱，前舱靠后装，预留 10 米排水位置在前舱前部，再装后舱，后舱靠前装，预留 10 米排水位置在后舱后部，装货时风平浪静，装货过程没有排出水。

3 月 2 日约 0700 时，“新晨闽”轮装货完毕，未平舱，直接关闭舱盖，未加固舱盖，就起锚开航驶往江门。开航时一切正常。

3 月 2 日约 1200 时，风慢慢大起来，浪渐渐有两三米，船舶摇晃约 2-3 度。

3 月 2 日约 1530 时，轮机长陈 X 上驾驶台，风浪比较大，甲板已经上浪，偶尔有几个浪盖过舱盖。

3 月 2 日约 1600 时，大副和水手陈 X 在驾驶台值班，船长也在驾驶台。“新晨闽”轮航向约 230°，风力 7-8 级，浪高 4 米左右，浪打到右舷甲板及舱盖，船逐渐有点右倾。大副陈 X 叫水手陈 X 抽货舱水，陈 X 到甲板启动潜水泵，抽了约二十分钟后，水不大了，关系泵返回驾驶台。

3月2日约1630时，“新晨闽”由前进四退到前进三，然后退到前进二，航速由9节减到6节，调整航向至200°，船舶还是倾斜。

3月2日约1700时，船长陈XX、大副陈X、值班水手陈X和其它两名水手在驾驶台，通知机舱往左舷上边柜压水，一直压都调不平，船舶持续右倾。

3月2日约1715时，大管轮陈X发现机舱辅机跳电，大管轮陈X和机工林X立即启动另一台辅机，然后检查跳电原因，发现辅机的滤器有水，判断辅机日用油柜进水了，接着另一台辅机也自动跳电了。随后，船长陈XX下令弃船，所有人员集合，释放救生筏。

3月2日约1725时，船员登筏完毕。

3月2日约1730时，“新晨闽”轮沉没。

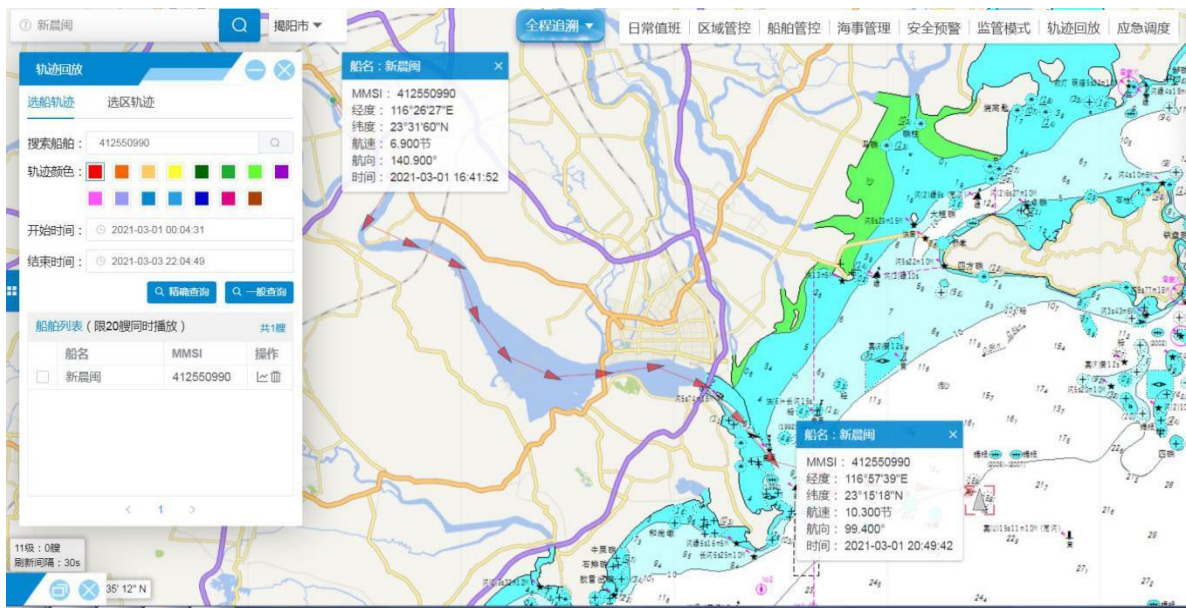


图 5：“新晨闽”船 AIS 轨迹截图

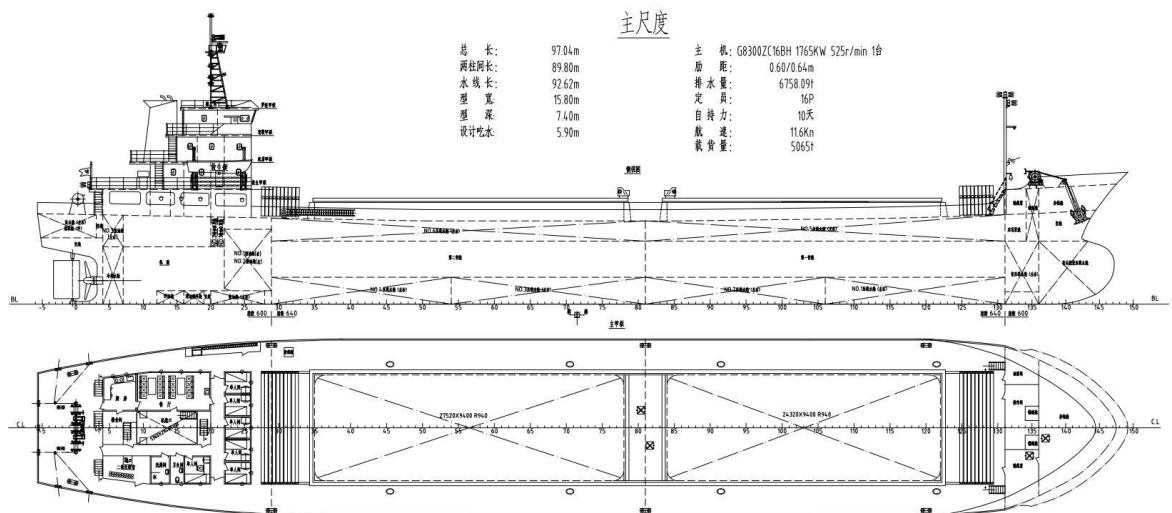


图 6：“新晨闽”船总布置图

七、事故处置情况

2021 年 3 月 3 日，揭阳市海（水）上搜救分中心接报，芜湖市晨光船务有限公司所属船舶“新晨闽”轮在福建东山水域装砂驶往江门途中，航行至揭阳惠来水域时沉没，船上 11 人被附近渔船“闽连渔 61773”成功救起。

事发后，揭阳海事局协调南海航保中心汕头航标处在沉船位置设置 AIS 虚拟航标，通过监管指挥系统和 VHF 发布安全提醒和预警信息。3 月 5 日，派出“海巡 0965”轮到事发水域开展巡航，发现沉船附近水域有少许浅色油膜，因沉船位置未探明，未能确定该油膜是否为沉船造成。随后通知芜湖市晨光船务有限公司及船舶实际经营人组织探明沉船位置，采取处置措施。

3 月 20 日，船东委托正力海洋工程有限公司对沉船进行下水探摸，确定沉船位置，并对沉船重油舱透气孔进行临时封堵。

八、事故损失情况

事故造成“新晨闽”轮及其所载运的海砂沉没。初步统计直接经济损失约 800 万元。

根据《水上交通事故统计办法》，构成水上交通一般等级事故。

九、事故原因分析

（一）船舶装载海砂未平仓

该船装载完毕后，直接盖舱航行，未进行平仓，前后货舱均留有约 10 米空间，航行过程受大风浪影响，所载海砂含有的水份渗出，上层海砂含水率降低，下层海砂含水率增加，海砂上下干湿不均匀，随着船舶摇晃，造成货物塌陷移位，船舶右倾，船舶右倾后甲板上浪加剧，船舶进一步右倾，最终导致船舶进水沉没。

（二）船舶货舱风雨密不完整

2021 年 1 月，该船在东明船厂进行大修，对舱盖的部分水槽安装了水密封胶条，船长检查发现舱盖的水槽有部分没有水密封胶条，既没有要求船厂加装水密封胶条，也没有报告公司。装货完毕后，船长和大副也没有按照《船舶水密完整性操作须知》要求加固舱盖，确保船舶遇有风浪时保持良好的水密；船舶在大风浪海况航行，海水渗入货舱，随着船舶右倾加剧，海水渗入货舱持续增多，直至船舶沉没。

（三）天气海况恶劣

船舶遭遇 7-8 级东北风和 4 米浪高海况，受恶劣天气海况影响，甲板上浪海水渗入货舱、日用油柜，日用油柜进水后辅机跳电，船舶失控。

（四）船长安全意识淡薄

该船本航次开航前已经收到大风浪气象预报，船长安全意识不足，对本船装载海砂为排水货舱需留出一定空间，在遭遇大风浪后可能造成货物移位船舶失去稳性的风险估计不足，仍按照船舶所有人指令驶往台湾海峡水域装载海砂。

（五）船长对船舶管理不到位

船长在发现货舱密封胶条不完整的情况下，既未报告公司也未指令船员处置；船长在收到大风浪气象预报后，未按体系要求督促大副及相关船员按照体系要求做好开航前和大风浪前检查

工作；大副装货完毕后未计算船舶稳性，对海砂的实际含水率、货物实际数量与船舶稳性等情况不掌握，装货后未平舱，直接关闭舱盖航行，船长对此也未提出任何要求。

（六）公司安全管理不到位

该船安全管理公司对船长、大副等主要船员开展任前培训不到位，不完全掌握船舶配员情况，不掌握船舶动态及装货情况，本航次该船关闭 AIS 后，公司未在体系规定时间收到船舶动态报告，也未采取主动联系或其他应急措施了解和询问船舶动态，公司对船舶安全管理不到位。

十、不安全行为与责任认定

（一）不安全行为

1. 冒险航行。该船本航次开航前已经收到气象预报，船长陈 XX 得知海面将有大风浪信息，并将情况告知船舶所有人陈 XX，但陈 XX 依然要求船长开航前往台湾浅滩装载海砂，船长没有充分考虑本船装载海砂遭遇大风浪后存在的风险，冒险开航。违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第三十四条的规定。

2. 船长未正确履行职责。船长陈 XX 在得知海面有大风浪不适合船舶航行后，告知船舶所有人陈 XX，对陈 XX 的开航和关闭 AIS 指令未予拒绝，按照船舶所有人指令将船舶开往台湾海峡水域装砂，并指示大副关闭 AIS。违反了《中华人民共和国

船员条例》第二十条的规定。

3. 安全措施落实不到位。船长发现货舱密封胶条不完整，未报告公司，船舶所有人也未采取措施；大副陈 X 夜间指挥船舶过驳装载海砂，不掌握海砂实际含水率，仅根据船舶吃水估算装载货物数量，未计算船舶稳性，未平舱就关闭舱盖航行，未加固舱盖。违反了《中华人民共和国海船船员值班规则》第一百零一条的规定。

（二）责任认定

这是一起因船长安全意识淡薄、未正确履行职责，明知船舶舱盖不水密、海上将有大风浪情况下冒险开航到海上装载海砂，装砂后未平舱也未落实相关安全措施，船舶在遭遇大风浪天气海况发生货物移位最终导致船舶自沉的责任事故。南京兆晖船舶管理有限公司安全管理不到位是事故发生的间接原因。

“新晨闽”轮负事故的全部责任。船长陈 XX 为事故主要责任人，船舶所有人陈 XX、大副陈 X 为事故次要责任人，南京兆晖船舶管理有限公司负有安全管理责任。

十一、调查发现的其他类似问题

（一）装载无来源证明海砂

该船 3 月 1 日由揭阳空载出港驶往台湾海峡装载海砂，所装海砂无法提供《关于加强海砂开采运输销售使用管理工作的通知》（建质〔2018〕108 号）所要求的来源证明，涉嫌违规经营，违反《国内水路运输管理条例》第十九条的规定。

（二）不按照规定保持船舶自动识别系统处于正常工作状态

该船船舶所有人陈 XX 指令船长关闭 AIS，船长未予拒绝，并指令大副陈 X 关闭 AIS，大副陈 X 在船舶抵达南澳岛水域附近时关闭了 AIS，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第九条的规定。

十二、安全管理与处理建议

（一）安全管理建议

1. 建议南京兆晖船舶管理有限公司严格落实安全主体责任，加强对公司船舶动态的跟踪，防止船舶出现载运无来源证明海砂等违规行为。

2. 建议南京兆晖船舶管理有限公司加强船员，尤其是高级船员对公司安全管理体系的学习培训。重点加强船员在大风浪天气航行等方面内容的指导，杜绝冒险航行等危险行为的发生。

3. 建议南京兆晖船舶管理有限公司充分吸取事故教训，将事故情况通报至公司运营和管理的其他船舶，切实落实安全防范措施，防止同类事故再次发生。

（二）处理建议

1. 建议对事故责任人依法予以海事行政处罚。

2. 建议通报安全管理证书和国内船舶管理业务经营许可证核发职能部门，对南京兆晖船舶管理有限公司开展附加审核和

依法处置。

3. 建议将“新晨闽”轮实际所有人在台湾海峡水域装砂的违规行为通报海警部门。

十三、附件

1. 事故调查组成员名单
2. 船员名单
3. 主要证据材料清单

附件 1

事故调查组成员名单

略

附件 2

船员名单

序号	姓名	任职职务	适任证职务	适任证书编号	适任证书有效期	签发机关	备注
1	陈 XX	船长	3000 总吨及以上船长	略	2025-05-15	河北海事局	2021 年 2 月 20 日开始任职
2	陈 X	大副兼职 G 证	500 至 3000 总吨大副 (GMDSS 通用操作员)	略	2024-12-25	福州海事局	一直在 “新晨 闽” 船上任职
3	郭 XX	二副	500 至 3000 总吨大副	略	2024-03-14	福州海事局	2021 年 2 月 23 日开始任职
4	陈 X	轮机长	3000 千瓦及以上轮机长	略	2024-08-18	舟山海事局	2021 年 2 月 20 日开始任职
5	张 X	大管轮	750 至 3000 千瓦大管轮	略	2026-03-03	福州海事局	2021 年 2 月 23 开始任职
6	林 X	值班水手	500 总吨及以上值班水手	略	2054-05-25	福州海事局	
7	陈 X	值班水手	500 总吨及以上值班水手	略	2059-12-21	福州海事局	
8	陈 X	值班水手	500 总吨及以上值班水手	略	2054-10-05	连云港海事局	
9	王 XX	高级值班 水手兼职	500 总吨及以上高级值班 水手	略	2051-01-28	江苏海事局	厨师

序号	姓名	任职职务	适任证职务	适任证书编号	适任证书有效期	签发机关	备注
		G 证	GMDSS 通用操作员	略	2021-09-07		
10	陈 XX	值班机工	750 千瓦及以上值班机工	略	2028-02-23	丹东海事局	船舶所有人
11	林 X	值班机工	750 千瓦及以上值班机工	略	2040-07-20	丹东海事局	

附件 3

主要证据材料清单

序号	名称	数量	单位
1	水上交通事故报告书	1	份
2	询问笔录	31	份
3	AIS 航迹图	1	份
4	沉船探摸报告	1	份
5	船舶检验证书簿复印件	1	份
6	气象资料	2	份
7	国内船舶管理业务经营许可证复印件	1	份
8	符合证明和安全管理证书复印件	1	套
9	南京兆晖船舶管理有限公司人员身份证复印件	13	份
10	安徽省芜湖县人民法院民事裁定书复印件	1	份
11	武汉海事法院民事判决书复印件	1	份
12	船舶委托管理合同复印件	1	份
13	船舶管理协议复印件	1	份
14	相关体系文件及记录	1	套
15	船舶保险单复印件	1	份
16	船舶总布置图复印件	1	份
15	其他	若干	份