
MAIR061100201512

太仓“6·19”“X”轮自沉事故 调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 6 月 19 日 1048 时许，仪征市兴昭运输有限公司所属的“X”轮由黄石开往上海途中，在长江#11 浮至#10 浮之间的下行通航分道内（位于长江#11 红浮方位约 088 度、距离约 410 米处）船体中部断裂沉没，船上 4 人落水，其中 2 人获救、2 人死亡，未造成水域污染，构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

事故发生后，太仓海事局于 2015 年 6 月 19 日立案，并组织人员对事故进行初步调查。江苏海事局于 2015 年 6 月 26 日成立太仓“6·19”“X”轮沉没事故调查组（调查组名单附后），对事故开展全面调查。

事故调查组对当事船舶船员、始发港装货码头、船舶建造厂、船舶检验部门以及船舶在营运期间发生事故进行修理的船厂等相关单位及人员进行了调查询问，对打捞出水后的沉船进行了现场勘查。共获得：1）询问笔录 17 份；2）船员资料 3 份；3）船舶资料 5 套；4）船厂修船合同 1 份；5）船舶买卖合同 1 份；6）现场勘查记录 4 份。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶主要技术数据

船名：X

曾用名：W

国籍：中国

船籍港：扬州

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

建成日期：2009 年 8 月 31 日
造船地点及船厂：江苏泰州/泰州市海陵区永盛船厂
总长：89.80 米 型宽：15.20 米
型深：6.50 米 总吨：2693
净吨：1508 参考载重量（A 级）：3800 吨
航区：A 级 核定干舷：A 级航区 0.762 米
主机种类/数目/功率：内燃机/2 台/882 千瓦
船舶所有人及地址：仪征市兴昭运输有限公司/仪征市
真州镇胥浦路 XXX 号众源山庄 XX 幢
船舶经营人及地址：仪征市兴昭运输有限公司/仪征市
真州镇胥浦路 XXX 号众源山庄 XX 幢

（二）船舶证书（件）情况

“X” 轮持有的船舶证书原件随船沉没。根据发证机关江苏省扬州市地方海事局提供的船舶证书复印件，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》（登记号码 270310000190）由江苏省扬州市地方海事局 2015 年 4 月 28 日签发，有效期至 2020 年 4 月 26 日止。

《内河船舶检验证书簿》（编号 201421043852），由江苏省船舶检验局扬州检验局 2014 年 8 月 21 日签发，船检登记号 2009Q2192837。

《内河船舶吨位证书》由中华人民共和国海事局船舶安全技术中心 2012 年 11 月 28 日签发。

《内河船舶适航证书》、《内河船舶载重线证书》、《内河

船舶防止油污证书》均由江苏省船舶检验局扬州检验局 2014 年 8 月 21 日签发，有效期至 2015 年 8 月 30 日止。

（三）船员配备情况

“X”轮本航次实际在船人员共 4 人，分别为刘某举、包某、朱某君、刘某超。

刘某举，内河二类船长，证书编号 S3422251954*****，签发日期 2012 年 5 月 25 日，截止日期 2017 年 5 月 25 日，发证机构安徽省宿州市地方海事局。

刘某超，内河一类二副，证书编号 S3422251975*****，签发日期 2012 年 4 月 27 日，发证机构安徽省地方海事局淮河船员管理中心。

朱某君，内河三类船长，证书编号 S3403221976*****，签发日期 2012 年 12 月 07 日，截止日期 2017 年 12 月 07 日，发证机构安徽省蚌埠市地方海事局。

包某，身份证号码 3422251954*****，无内河船员证书相关信息。

（四）船舶公司概况

根据“X”轮《船舶国籍证书》记载，该轮船舶所有人、经营人均均为仪征市兴昭运输有限公司。仪征市兴昭运输有限公司企业法人营业执照编号 321081000201203070111S，住所仪征市真州镇胥浦路 XXX 号众源山庄 XX 幢，法定代表人管某喜，注册资本 1000 万元人民币，许可经营项目国内沿海、长江干线及支流省际普通货物运输，一般经营项目代办船

检、船舶设计，经济信息咨询服务，船舶设备、通讯设备销售代理，砂石销售。营业期限 2003 年 04 月 11 日至 2033 年 04 月 10 日。仪征市兴昭运输有限公司水路运输许可证编号交苏 KK2165，经营范围为国内沿海、长江干线及支流省际普通货物运输，经营期限从 2014 年 6 月 20 日至 2019 年 6 月 30 日。据调查，该公司已被列入全国失信被执行人名单，目前无法联系到仪征市兴昭运输有限公司法人管某喜。


（五）本航次载货情况

“X”轮于 2015 年 6 月 15 日在黄石港鑫利源码头装载机制砂 6192.56 吨（共计装载 81 车，详见鑫利源码头提供的装货明细单），6 月 16 日 1300 时离泊开航，目的港上海。

（六）“X”轮长期从事海上航行、运输，2013 年在舟山发生船体断裂沉没事故等情况

“X”轮自 2011 年 6 月份开始一直在浙江舟山附近海域参与当地多个围海吹填工程，期间一直未签证。该轮于 2013 年 1 月 15 日在浙江舟山菜籽山附近海域进行吸砂作业时，船首向后约 42 米、船尾向前约 43 米之间的船体部分断裂，船舶沉没，沉没位置北纬 29° 38' 098"、东经 122° 09' 375"。浙江海腾海上工程有限公司于 2013 年 1 月 26 日左右将前、后两部分分别打捞出水并做简单封舱处理。于 2013 年 6 月 27 日被送至舟山东汇船舶修理有限公司进坞修理，对断裂变形部分割除后重新拼接。之前该轮未向江苏省船舶检验局扬州检验局申请检验。2014 年 6 月份修理结束，总长比原先少了 2-3 米。该轮在此重大改建过程中未进行图纸设计并申请

船检机构审图批准。后该轮在未进行无损探伤、未进行相关检验的情况下航行至太仓市浏河口内抛锚，由仪征市兴昭运输有限公司向江苏省船舶检验局扬州检验局申请办理了年度检验，发证日期 2014 年 8 月 21 日。调查同时表明，舟山东汇船舶修理有限公司为“X”轮进行修理时无从事船舶修理行业的企业资质证书。2015 年 4 月 12 日，“X”轮在开往舟山途中在岱山附近海域被海事部门查获遣返，于 4 月 19 日回到太仓浏河口内锚泊。以下为舟山修船情况：

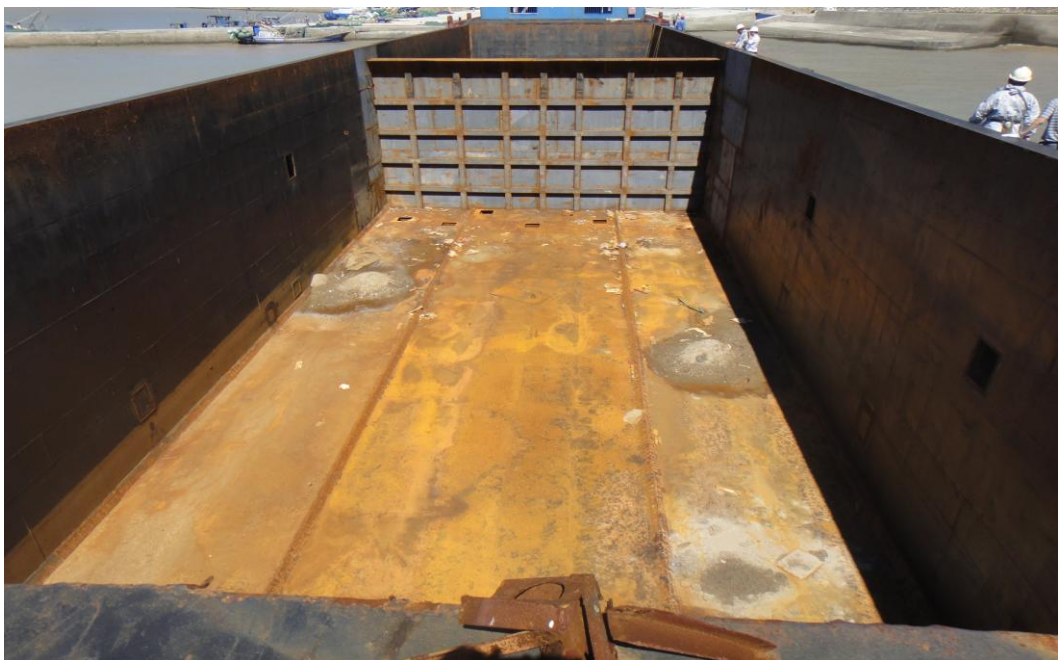



（七）船舶检验情况

“X”轮新建时船名为“W”，船籍港合肥，于2009年8月份建造于泰州永盛船厂，建造地检验机构为江苏省船舶检验局泰州检验局，2009年9月份为其核发了船舶检验证书（有效期2009年9月至2010年8月）。“W”轮2010年4月份转籍至扬州，2010年营运检验（临时检验）时改名为“X”轮，船籍港扬州，江苏省船舶检验局扬州检验局于2010年4月份为其核发了船舶检验证书。2014年8月份在太仓市浏河口内由江苏省船舶检验局扬州检验局为其办理了年度检验，发证日期：2014年8月21日。

（八）船舶签证情况

该轮船舶签证簿随船沉没灭失，调阅船舶签证系统记录表明，“X”轮事发航次在黄石未办理船舶进出港签证手续。

（九）船舶安检情况

该轮安全检查记录簿随船沉没，经查船舶动态管理系统，该轮最近一次安全检查由太仓市地方海事局于 2010 年 11 月 1 日进行。

三、事故水域的通航环境情况

（一）气象情况

上海气象台 2015 年 6 月 19 日 0500 时发布的气象预报：多云，东北到东风，下午转东南风，风力都是 3-4 级。

（二）水文情况

摘录“2015 年上海港杭州湾潮汐表” 2015 年 6 月 19 日（农历五月初四）事发水域附近潮汐情况如下：

地 点	潮 时	潮 高	潮 时	潮 高
石 洞 口	19 日 0217 时	404	19 日 1444 时	344
	19 日 1038 时	116	19 日 2210 时	119
白 茆	19 日 0336 时	451	19 日 1558 时	381
	19 日 1204 时	144	19 日 2332 时	161

事发时间为 19 日 1048 时许，根据潮汐表测算，事故发生时应为落潮水。

据“X”轮船船员刘某超、朱某君陈述，事故发生时天气

状况很好，无风浪，能见度良好，落潮水。

综上，事发时，多云，东北到东风 3-4 级，能见度良好，落潮水。

（三）事故水域通航环境情况

事故水域位于长江白茆沙水道、长江#11 浮至#10 浮之间下行通航分道内，位于长江#11 红浮方位约 088 度、距离约 410 米处。该水域施行《长江苏段船舶定线制规定(2013)》，航道水域由北向南设置了上行船舶推荐航路、上行通航分道、分隔带、下行通航分道和下行船舶推荐航路，上行通航分道、下行通航分道及分隔带的宽度分别为航标标示航道宽度的五分之二、五分之二、五分之一。

事故发生时，事故水域附近下行通航分道及下行船舶推荐航路内有数艘船舶正常航行，通航秩序良好。

四、事故认定事实以及证据分析

（一）事故时间：2015 年 6 月 19 日 1048 时许。

认定理由：

1、据该轮当事人朱某君陈述，发现船舶出现异常的时间为 6 月 19 日 1040 时许，随后七八分钟左右该轮沉没。

2、通过对获取的 AIS、VTS 及 CCTV 影像资料分析，“X”轮沉没时间为 6 月 19 日 1048 时许。

（二）事故地点：长江#11 浮至#10 浮之间下行通航分道内，位于长江#11 红浮方位约 088 度、距离约 410 米处。

认定理由：

1、据该轮当事人陈述，事发位置长江#11 红浮下游下行

通航分道内。

2、通过对获取的AIS、VTS及CCTV影像资料分析，认定“X”轮沉没的地点：长江#11浮至#10浮之间下行通航分道内，位于长江#11红浮方位约088度、距离约410米处。

3、根据稳强打捞公司打捞报告，沉船位置在长江#11红浮下游约500米下行通航分道内。

五、事故经过

以下事故经过系根据事故方当事人询问笔录、AIS、VTS及CCTV影像资料以及水上交通事故现场勘查记录等分析认定：

2015年6月16日1300时许，“X”轮从黄石港鑫利源码头装载6192.56吨机制砂离泊开往上海，开航时船上共计4名船员，分别是刘某举、包某、刘某超、朱某君，其中刘某举、刘某超、朱某君负责驾驶部工作，包某负责轮机部工作。

6月18日0950时许，该轮过南京长江大桥，航向约039度，航速约5.7节。

6月18日1700时许，该轮过长江#105红浮下行，航向约135度，航速约7.5节。

6月19日0938时许，该轮过苏通大桥，航向约091度，航速约8.1节。

1023时许，该轮左正平长江#13红浮下水，航向约131度，航速约7.1节。

1035时许，该轮右正平长江#12红浮，横距约120米，航向约138度，航速约7.1节。

1040 时许，该轮航行至长江#12 红浮下游约 1000 米处下行通航分道内，航向约 137 度，航速约 7.1 节。多云，东北到东风 3-4 级，能见度良好，落潮水。刘某举、朱某君在驾驶台，刘某超在驾驶台后卧室内，包某在一楼生活区厨房做饭。刘某举发现船中部下坠，在驾驶台大声呼叫其他人员。

1042 时许，该轮航行至长江#11 红浮上游约 900 米处下行通航分道内，航向约 138 度，航速约 7.3 节。刘某举拿出救生衣给在驾驶台的刘某超、朱某君穿。

1044 时许，该轮航行至长江#11 红浮上游约 450 米处下行通航分道内，航向约 139 度，航速约 7.4 节。刘某超、朱某君穿着救生衣到驾驶台外开敞甲板位置，刘某举在驾驶台。


1046 时许，该轮右正平长江#11 红浮，横距约 125 米，航向约 132 度，航速约 7.6 节。

1048 时许，该轮船艏部折断沉入水中，船艏部和艉部翘起，4 名人员全部落水。沉没地点：长江#11 至#10 浮之间下行通航分道内，位于长江#11 红浮方位约 088 度、距离约 410 米处。



六、现场勘查情况

7月10日1100时许，“X”轮后半段打捞出水。7月25日0530时许，前半段打捞出水。之后，前后两段被移至七丫河口浅滩水域。

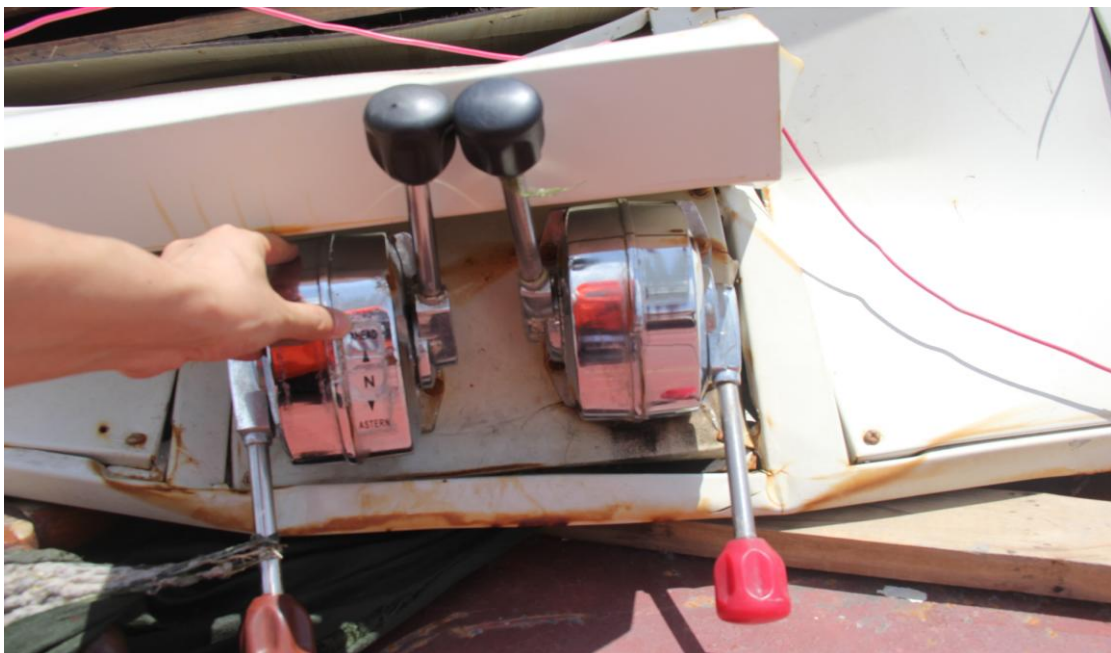



沉船打捞出水后，经现场勘查显示，该轮处于左满舵、双车大油门进车状态。左舷船首向后 42.25 米、船尾向前 41.80 米之间（第 81 号至 92 号肋位之间），右舷船首向后

42.68 米、船尾向前 40.90 米之间（第 79 号至 91 号肋位之间）船体断裂。

七、损失情况

（一）“X”轮沉没，装载的 6192.56 吨机制砂全部沉入江中，经对货主及船方当事人核实，货物价值约为 12 万元。

（二）死亡人员情况：

刘某举，男，身份证号码：3422251954*****。

包某，男，身份证号码：3422251954*****。

八、事故原因分析

本起事故中，“X”轮超载运输、船体强度存在安全隐患，是引发事故的可能原因，分析如下：

（一）超载运输。

该轮检验证书记载的满载排水量为 6414.034 吨，空载排水量为 1284.600 吨，扣除船上留存燃油、淡水等的重量，推算得知该轮的最大载货量应不大于 5129.434 吨。但该轮本航次实际载货 6192.56 吨，实际载货量大幅超过核定载重吨位，属于超载运输货物。由于超载运输，可能造成该轮船体断裂。

（二）船体强度存在安全隐患。

（1）该轮为内河船舶，船体结构和强度是按照内河船舶建造标准而建造的。但该轮自 2011 年 6 月至 2013 年 1 月期间一直在浙江舟山附近海域从事围海吹填工程作业，船舶外板受海水腐蚀，船体结构受海上风浪作用，船体强度受到影响。

(2) 该轮曾于 2013 年 1 月 15 日在浙江舟山菜籽山海域发生过断裂事故，断裂处位于船首向后约 42 米、船尾向前约 43 米之间的位置，后该轮在未取得船舶修理行业企业资质的船厂进行修理。本次事故该轮断裂处位于左舷船首向后 42.25 米、船尾向前 41.80 米之间及右舷船首向后 42.68 米、船尾向前 40.90 米之间位置，本次事故断裂位置与 2013 年事故断裂位置基本吻合。另外，该轮在 2013 年事故后的重大改建过程中未进行图纸设计并申请船检机构审图批准及进行相关检验，船体强度可能存在安全隐患。

九、责任认定

本起事故为单方责任事故，“X”轮负全部责任。

十、安全管理建议

061100SR201512-1:

事故调查中发现：“X”轮自 2011 年 6 月份至 2013 年 1 月份一直在浙江舟山附近海域从事围海吹填工程作业，该轮作为内河船舶长期非法从事海上运输。“X”轮事发航次缺员航行以及超载运输货物。“X”轮于 2013 年 1 月 15 日在浙江舟山菜籽山海域发生断裂事故，仪征市兴昭运输有限公司未按《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》等相关规定要求向船检机构申请检验，在进行重大改建过程中未进行图纸设计并申请船检机构审图批准及进行相关检验。仪征市兴昭运输有限公司在明知“X”轮作为内河船长期非法从事海上运输且发生过断裂事故情况下，未按照《国内水路运输管理条例》等规定要求及时采取应对措施和履行相应义务，致

使“X”轮在存在重大安全隐患情况下运营，最终导致事故发生。另外，在该事故调查过程中仪征市兴昭运输有限公司及其法人管某喜不配合海事调查工作，对事故调查及善后处理带来诸多困难。

建议仪征市兴昭运输有限公司：

1. 提高公司所属船舶所有船员安全意识，严禁公司所属船舶超载运输货物。

2. 加强对公司所属船舶监督管理，严禁公司所属船舶超航区运输货物，严禁公司所属内河船舶非法从事海上运输。

3. 根据《船舶最低安全配员证书》的要求为公司所属船舶配备足额的适任船员。

4. 加强对公司所属船舶监督管理，按规定向船舶检验机构申请检验。

5. 加强对船舶的日常安全管理，切实履行管理职责，杜绝挂而不管的情况发生。

6. 积极履行职责，配合相关部门做好善后工作。

061100SR201512-2:

事故调查中发现，仪征市兴昭运输有限公司所经营的“X”轮作为内河船长期非法从事海上运输，事发航次未按规定配员、超载运输货物，2013年该轮在浙江舟山海域发生断裂事故后，该公司未按《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》等相关规定要求向船检机构申请检验，致使“X”轮在存在重大安全隐患情况下运营，最终导致事故发生。仪征市兴昭运输有限公司作为“X”轮所有人和经营人，疏于

管理、未按规定履行相应职责。另外，调查组在进行调查时多次联系仪征市兴昭运输有限公司，该公司法人管某喜拒不配合调查。

建议江苏省交通运输厅运输管理局：

作为仪征市兴昭运输有限公司主管机关，建议江苏省交通运输厅运输管理局根据《国内水路运输管理条例》、《国内水路运输管理规定》等相关规定，切实履行监管职责，加强对仪征市兴昭运输有限公司监督管理，督促仪征市兴昭运输有限公司加强对其所经营船舶的日常安全管理。

061100SR201512-3:

事故调查中发现，“X”轮 2013 年未进行年度检验，在脱检的情况下，江苏省船舶检验局扬州检验局于 2014 年 8 月对其办理了年度检验。

建议江苏省船舶检验局扬州检验局：

建议江苏省船舶检验局扬州检验局按照《中华人民共和国船舶和海上设施检验条例》、《船舶检验工作管理暂行办法》等相关规定要求，严把船舶检验关口，严格控制船舶检验质量。

2015 年 11 月 30 日