

MAIR060300201602

南通“1·10”“三无”收废油船人员落水事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故概况

2016年1月10日1231时许,江苏省东台市东台镇个体经营的“J”（南通市公安局水上警察支队编号）废油收购船在长江江苏段#7锚地内擅自系靠他船过程中,船上2人先后落水,被救起后经抢救无效死亡,构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况

本起事故由南通海事局负责调查,2016年1月11日立案调查,并于2016年1月13日成立调查组（人员名单附后）。

事故调查组通过调取南通船舶交通管理中心雷达监控录像、沿岸码头CCTV监控录像,询问死亡人员家属、救助人员及事发水域附近锚泊船船员,调阅当事人员的相关证书,共获得:1)询问笔录11份;2)船员资料1份;3)录像资料3份;4)现场勘查记录2份。

二、事故船舶、在船人员情况

（一）船舶概况

经现场勘查,“J”废油收购船船舶概况如下:

驾驶室两侧标有蓝底白字铭牌:J（南通市公安局水上警察支队编号）

现场测量:船长约:17.5米 船宽约:3.5米 型深约:1.4米

主机：柴油机 12.1KW×2 台

“J”废油收购船照片如下：



（二）船舶证书（件）情况

2006 年，江苏省东台市东台镇个体经营人陈某在南通购买了该废油收购船，主要在南通水域从事收废油业务。船舶未经注册登记和相关船舶检验。

（三）在船人员情况

“J”废油收购船未持有《船舶最低安全配员证书》，调查证实，事故发生时“J”废油收购船共 2 人在船。据盐城市地方海事局提供的《关于陈某等船员信息的核查函》表明，在船人员持证情况如下：

陈某，男，1966 年 3 月 3 日出生，持有内河三类驾驶员适任证书（限 50 总吨以下船舶），证书编号：S320919****7517，签发日期：2011 年 3 月 22 日，截止日期：2016 年 3 月 22 日，签发机关：盐城市地方海事局。

田某红，女，1966年7月18日出生，未持有船员适任证书/件，身份证号：32091****7504，住址：东台市东台镇天洋村四组。

（四）船舶装载情况

经现场勘查，“J”废油收购船甲板上放置有5袋小麦和7个空油桶，货舱内约有1吨废油。

三、事故水域通航环境情况

（一）天气情况

南通市气象台出具的《气象证明》表明，2016年1月10日1200～1300时段，事发水域附近的园博园气象观测点测得的天气为阴天，1230时气温为9.9℃，1204时测得最大风速6.5米/秒，为四级风，风向为东北东。

据救助人员陈述，事发时阴天，东北风3/4级，视距3000米以上。

（二）水文情况

事发时为2016年1月10日（农历腊月初一），涨潮流，流速较缓。认定理由：

1.据参与救助的船员陈述，时值涨潮流，流速缓慢。

2.2016年1月10日天生港潮位站实测潮汐情况如下：

时间	潮位	时间	潮位
0000	0167	1000	0170
0100	0271	1100	0154
0200	0339	1140	0151（低平潮）

0300	0365	1200	0163
0335	0372（高平潮）	1300	0294
0400	0367	1400	0389
0500	0321	1500	0428
0600	0278	1540	0438（高平潮）
0700	0242	1600	0435
0800	0213	1700	0400
0900	0193	1800	0344

综上，事发时阴天，气温约 9.9℃，风力约 4 级，风向东北东，视距 3000 米以上，涨潮流，流速较缓。

（三）事发水域通航情况

事发水域位于长江江苏段#7 锚地内，该水域位于长江#28-1 红浮～#31 红浮航道右侧，锚地依据《关于长江江苏段 7#、8#、9#锚地调整的行政许可决定》（苏海许可[2014]8 号）设置，设有 7 座锚界浮、5 万吨级泊位 2 个、3.5 万吨级泊位 1 个、2.5 万吨级泊位 1 个、5 千吨级泊位 5 个和 5 个系船浮。锚地左侧航道设置依据《长江江苏段船舶定线制规定(2013)》划定，航道较为弯曲。事发时，锚地内锚泊船舶较多。

四、损失情况

“J”废油收购船 2 人落水死亡。死亡人员情况如下：

陈 池，男，身份证号：320919****7517。

田某红，女，身份证号：320919****7504。

五、现场勘查情况

经现场勘查，“J”废油收购船处于正浮状态，船体四周未发现有挤碰痕迹。



六、事故基本事实认定

（一）事发时间：2016 年 1 月 10 日 1231 时许

认定理由：

（一）“新金龙 96”轮当班大副宋庆友首先发现“J”废油收购船有一男性趴在其甲板上，右手抓着一落水人员的手，宋庆友发现后约 1 分钟跑到甲板准备施救，并让右舷并靠的“芜湖振发 05”轮

船长向南通船舶交通管理中心报告事故信息。


(二) 经回放南通船舶交通管理中心录音, 1232 时 05 秒, “芜湖振发 05” 轮船长 VHF69 频道呼叫南通交管, 报告人员落水信息。经核对, 南通船舶交通管理中心录音时间与北京时间一致。

由此认定, 事发时间为 2016 年 1 月 10 日 1231 时许。


(二) 事发地点: 长江江苏段#7 锚地内

认定理由:

(一) 2016 年 1 月 10 日 1232 时 05 秒, “芜湖振发 05” 轮船长 VHF69 频道呼叫南通船舶交通管理中心, 南通船舶交通管理中心雷达录像显示此时船位位于长江江苏段#7 锚地内 ($31^{\circ} 58.476' N$, $120^{\circ} 49.955' E$)。

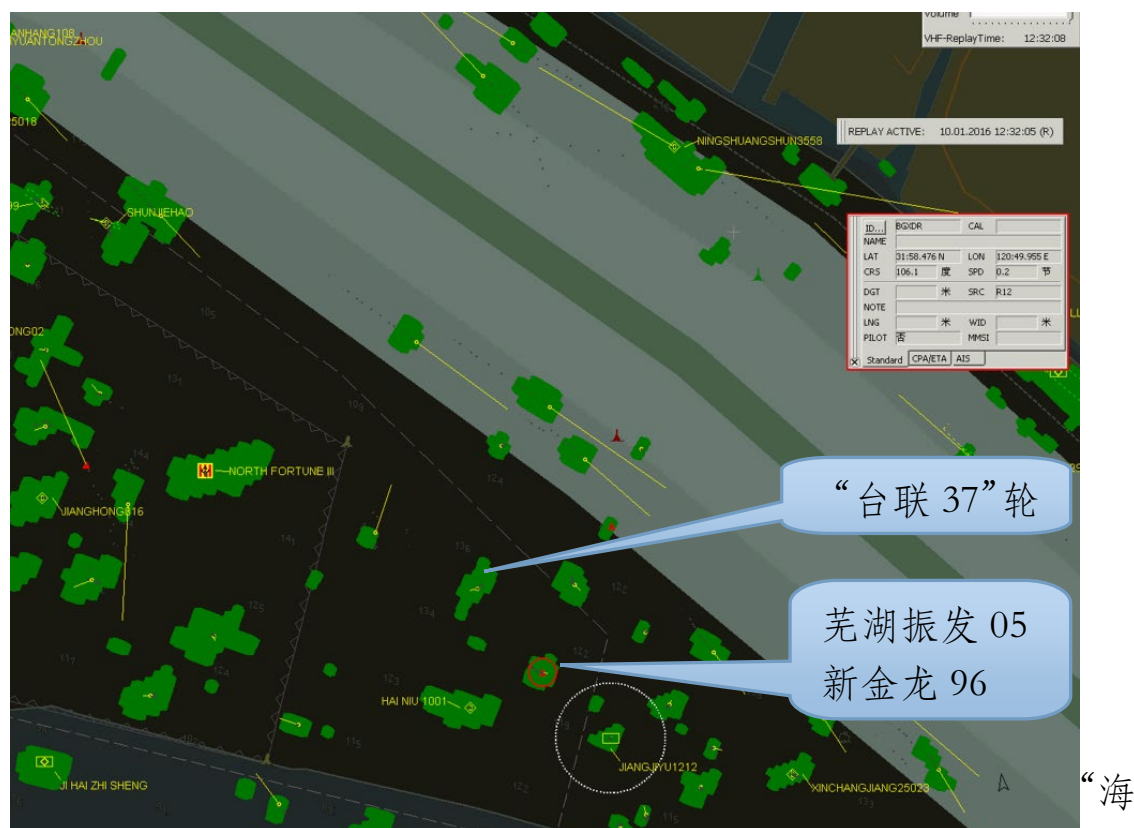

巡 06805” 靠泊处于锚泊状态的“芜湖振发 05” 轮右舷侧中后部，海巡艇 AIS 显示船位为：31° 58.547’ N， 120° 49.830’ E。

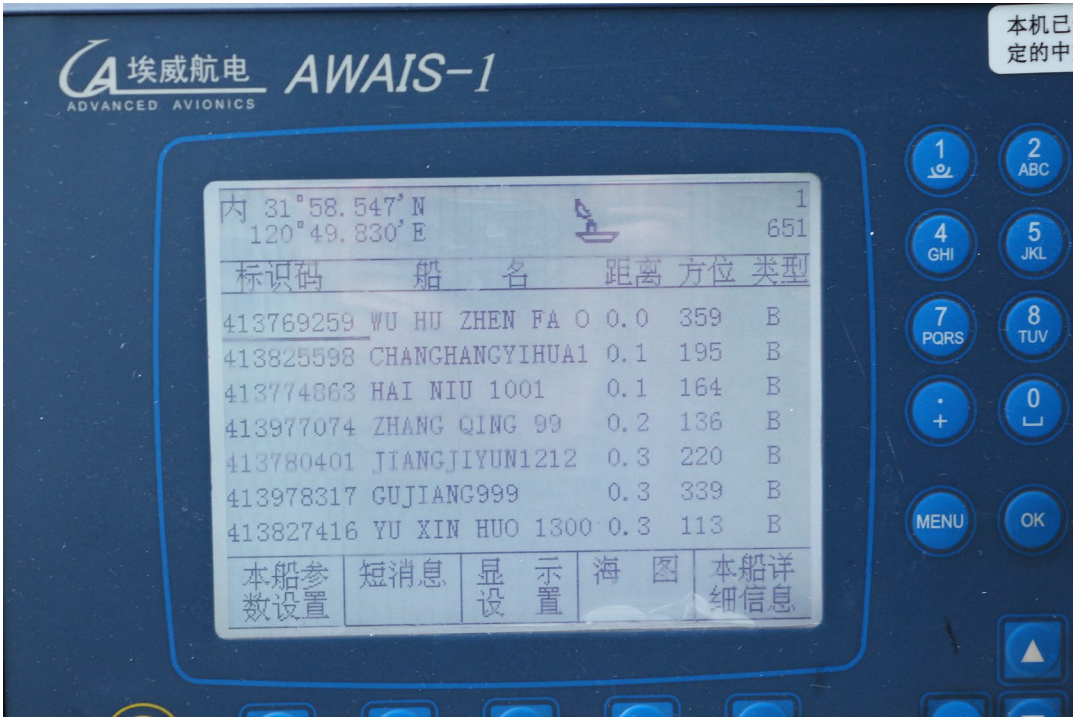

七、事故经过及救助情况

本起事故中，“J” 废油收购船在船人员全部落水死亡，且人员落水过程无直接目击者。根据南通船舶交通管理中心雷达录像、甚高频录音、12395 电话录音，结合“节 865”（南通市公安局水上警察支队编号）废油收购船、附近锚泊船、救助人员询问笔录等证据整理得出的经过如下：

2016 年 1 月 9 日 1700 时许，“节 865” 废油收购船船上人员王某明发现“J” 废油收购船靠泊南通节制闸老水建码头，靠妥后陈某夫妇离船回家。

10 日 0650 时许，王某明起床，0700 时许，王某明看到陈某夫妇

返回船上，随后解缆离泊。

0725 时许，王某明驾驶“节 865”废油收购船航行至通吕河口，看到陈某驾驶的“J”废油收购船航行至长江#29 红浮右侧附近，朝长江#28-1~#29 红浮右侧的长江江苏段#7 锚地方向行驶。

1216 时许，“新金龙 96”轮在长江#29 红浮下游约 500 米，尾随结伴同行船“芜湖振发 05”轮小角度驶向长江江苏段#7 锚地，准备抛锚。

1228 时许，“新金龙 96”轮右舷绑靠“芜湖振发 05”轮左舷侧，“新金龙 96”轮停车，船位（ $31^{\circ} 58.528' N$ ， $120^{\circ} 49.887' E$ ）。

1230 时许，“芜湖振发 05”轮停车，准备下锚。

1231 时许，“新金龙 96”轮大副听到有人呼喊，从驾驶台左侧查看，发现“J”废油收购船船头右侧一根缆绳系带本船生活区左前方缆桩，夹角约呈 30° ，其船头右侧有一男性趴在甲板上，右手抓着一名落水人员的手。“新金龙 96”轮大副立即呼喊船首人员前来救助，“新金龙 96”轮船长听到后从船头跑向生活区，“芜湖振发 05”轮驾驶员将“新金龙 96”轮左锚抛下后也赶往船尾。“新金龙 96”轮大副从驾驶室跑向甲板准备施救。



“新金龙 96”轮船长赶到生活区左侧，发现两名落水人员抱在一

起，位于本船与“J”废油收购船之间，5~6秒后不见踪影。后发现该男子位于“新金龙 96”轮船尾后方并向上游方向漂移，“新金龙 96”轮大副向其抛投两个救生圈。“新金龙 96”轮船长继续寻找另一名落水人员。

1232 分 05 秒，“芜湖振发 05”轮船长 VHF69 频道呼叫南通船舶交通管理中心。船位位于长江江苏段#7 锚地内（31° 58.476' N，120° 49.955' E）。

1233 时许，“芜湖振发 05”轮电话 12395 向南通市水上搜救中心报告事故信息。南通市水上搜救中心立即通知“海巡 06905”赶赴现场，并协调附近船舶协助救助。

1236 时许，“新金龙 96”轮船长、大副在“J”废油收购船左舷侧救起呈昏迷状态的田某红，并对其进行心肺复苏。

1239 时许，“新金龙 96”轮与“芜湖振发 05”轮船上 4 人驾乘“J”废油收购船朝上游方向行驶，救助落水人员陈某。

1241 时许，在上游约 200 米处，发现落水人员陈某，“新金龙 96”轮大副跳入水中将其救起。驶抵现场的“海巡 06905”迅速将两名落水人员送岸急救。

1330 时许，南通市急救中心医疗人员抵达现场，诊断后宣布两名落水人员死亡。

八、事故原因分析

本起事故中两人如何落水无直接目击者且两名当事人均死亡，事故原因可能是“J”废油收购船田某红戒备不足而落水，陈某在救

助田某红过程中亦落水。

两名落水人员均未穿着救生衣，降低了自救与他救成功的可能性。

九、事故认定

通过对本次事故调查取证分析，本起事故属单方事故。

十、安全管理建议（编号：（通海事）建议字[2016]第 003 号）

建议属地政府加强源头管理，同时协调安监部门、港口管理部门、海事管理机构、公安部门等相关单位加大联合执法力度，进一步加强对“三无”废油收购船的管理，落实长效管理机制。

附件：关于成立南通“1.10”“三无”收废油船人员落水事故调查组的通知

2016 年 5 月 8 日