

漳州“10·9”“XINLI 11 Eks.XIANG QIAN 6” 轮机舱进水自沉事故调查报告

一、事故简况

2017 年 10 月 9 日约 2320 时，印度尼西亚籍“XINLI 11 Eks.XIANG QIAN 6”轮自舟山开往三亚途中，在漳州东山以东约 28 海里附近水域（概位 23° 38.425' N、118° 01.634' E）发生自沉事故，无人员伤亡及水域污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: 船舶自动识别系统;

VHF: 甚高频无线电话;

MMSI: 海上移动通信业务标识;

VTS: 船舶交通管理系统。

三、事故调查取证情况

按照《中华人民共和国海上交通安全法》《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等法律法规规定，漳州海事局成立事故调查组，对本起事故有关的当事人和客观证据进行调查取证，主要情况如下：

（一）船舶资料

船名	XINLI 11 Eks. XIANG QIAN 6	呼号	YBXS2	船舶种类	OTHER CARGO SHIP
总吨	850	净吨	255	航区	国际航行
总长	73.00 米	型宽	10.60 米	型深	3.00 米

表 1: “XINLI 11 Eks.XIANG QIAN 6” 轮船舶资料



图 1: “XINLI 11 Eks.XIANG QIAN 6” 轮开航前在舟山拍摄照片

(二) 船舶状况

1. 船舶登记情况

该轮持有印尼海上运输总署船舶与海事署签发的临时国籍证书, 签发日期: 2017 年 9 月 28 日, 有效期至 2017 年 12 月。

2. 船舶检验情况

该轮持有印尼海上运输总署船舶与海事署签发的临时船舶构造安全证书、临时设备安全证书等相关船舶检验证书, 签发日期: 2017 年 9 月 28 日, 有效期至 2017 年 12 月 28 日。

(三) 船员情况

事故航次, 该轮上共有 5 人, 均未持有任何海船船员适任证书, 也未经任何船员专业技术培训。相关人员情况如下:

陈某全, 男, 于 2017 年 10 月 8 日上船服务, 负责驾驶值班。船舶发生进水时, 在驾驶台准备接班。

陈某福，男，于 2017 年 10 月 8 日上船服务，负责驾驶值班。船舶发生进水时，在驾驶台值班，准备交班。

钱某，男，于 2017 年 10 月 8 日上船服务，负责机舱值班。船舶发生进水时，在机舱值班。

（四）环境因素

1. 气象海况

根据漳州气象台发布的 10 月 9 日气象预报：漳州沿海东北风 6-7 级阵风 8-9 级；台湾海峡多云，东北风 7-8 级，阵风 9 级。

事故发生时，东北风 6-7 级，阵风 8 级。

2. 事故水域通航环境

事故水域位于福建东山岛以东约 29 海里，处于台湾海峡南端，水深约 40 米，周围无浅滩、礁石，该水域是中小型船舶沿海航行习惯航路。

（五）污染情况

事故发生时，船上存燃油约 3 吨。截至本报告完成之日，沉船所在海域未发现污染情况。

（六）其他

1. 船舶探摸情况

位置：23° 38′ 25.496″ N、118° 01′ 38.058″ E；距离该轮 AIS 最后显示位置约 1360 米，方向为西南 220 度。

尺寸：总长约 75 米，型宽约 12 米，型深约 5 米；

沉船探摸情况如下：

水深：海底海床水深约 48.5 米，沉船最高处水深 38.2 米（潮

高约 329 厘米);

沉态：船体右倾侧卧于海床面，船艏向约 230° ；海床底质硬质泥沙；船尾标识船名 “XIN LI 11”。

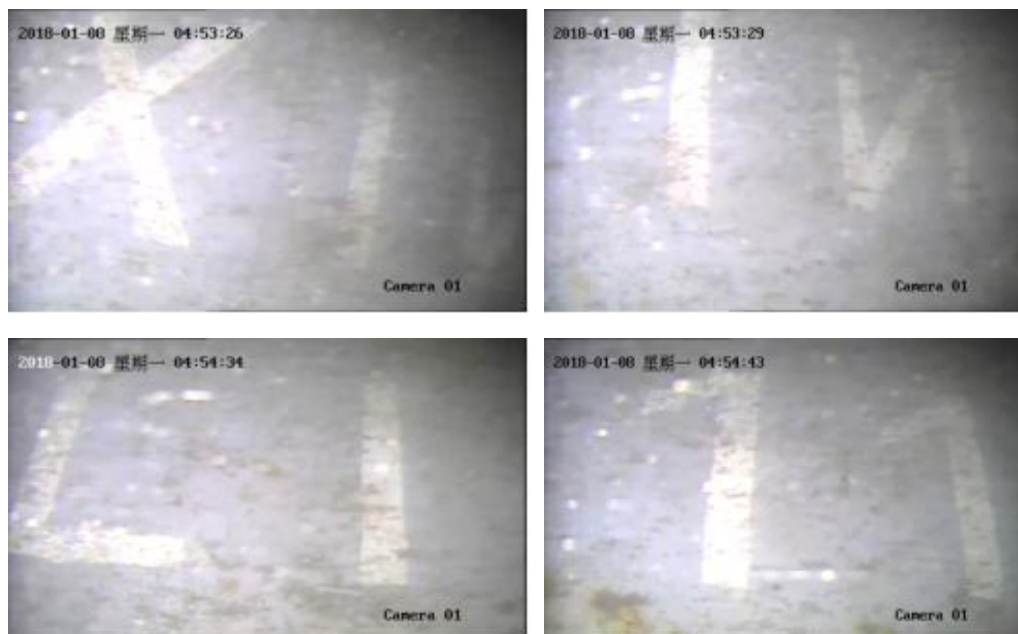


图 2、3、4、5：沉船水下探摸录像截图

四、事故经过

2017 年 4 月，该轮在宁波市舟山桃花镇下长坑船厂进坞修理，主要修理项目为更换甲板采砂设备和船壳除锈油漆。

5 月 17 日，该轮从舟山桃花镇下长坑船厂出坞，移泊至舟山桃花电厂码头继续修理。

9 月 28 日，该轮取得印尼海上运输总署船舶与海事署签发的临时国籍证书和相关船舶检验证书。

10 月 6 日约 0900 时，该轮驶离浙江舟山桃花电厂码头，计划途径汕头加油后，驶往三亚。该轮在驶离舟山港前未办理相关出口岸申报手续。

8 日下午，该轮离开平潭，继续往南航行。AIS 处于开启状

态，MMSI 编码显示为 666688888，未显示船名。

9 日，海上天气恶劣，东北风，风浪较大。

9 日约 0330 时，该轮航行至漳州海域，值班人员钱某到机舱检查未发现异常。

约 0350 时，钱某再次到机舱检查时，发现机舱积水水位淹没舱底踏板，查看机舱舱壁和舱顶未发现进水，钱某立即通知另一机舱值班人员康某，随后两人使用两台潜水泵进行抽水，但机舱水位仍持续上升。

约 0420 时，在驾驶台操纵船舶航行的陈某全接到机舱进水报告后将主机降速，随后停车，并通知其他人员进行排水。由于机舱水位无法控制，陈某全下令抛下右锚，但锚未抓牢，该轮往西南方向漂移。

约 0430 时，陈某全判断本船有沉没危险，于是电话联系岸上朋友请求搜救中心救助。

约 0647 时，船上 5 人弃船，全部登上救助直升机 B-7310 撤离该轮。

五、应急处置和搜救情况

9 日 0457 时，漳州市海上搜救中心接厦门市海上搜救中心转报警：漳州市龙海市隆教乡镇海角东南方约 22 海里附近海域（概位 $24^{\circ} 02' N/118^{\circ} 22' E$ ），“XINLI 11 Eks.XIANG QIAN 6”轮机舱进水遇险，有沉没危险，船上 5 人，请求救助。

接警后，漳州市海上搜救中心值班室立即启动应急预案、展开搜救行动，协调东海救厦门基地救助直升机和“东海救 116”

轮前往现场参与搜救；协调附近过往商船参与搜救；发布航行警告；要求遇险船舶全力展开自救行动，包括积极堵漏和排水；上报福建省海上搜救中心值班室和漳州市政府值班室。

9 日 0603 时，救助直升机 B-7310 起飞，0647 时船上 5 名遇险船员全部获救。

当日，因“东海救 116”轮在执行另外一项救助任务、无法前往现场，船东联系拖轮“云港拖 10”轮计划前往拖带“XINLI 11 Eks. XIANG QIAN 6”轮，但因风浪较大，拖轮无法前往。

9 日 2320 时，“XINLI 11 Eks. XIANG QIAN 6”轮 AIS 信号消失，最后显示船位 $23^{\circ} 38.946' N$ 、 $118^{\circ} 02.220' E$ 。

10 日早上，拖轮“云港拖 10”轮前往现场寻找“XINLI 11 Eks. XIANG QIAN 6”轮，未能找到该轮。

11 月 17 日，福建联合海洋工程有限公司在该轮 AIS 信号消失位置的附近水域进行扫测，并在该轮 AIS 信号最后显示位置西南方向约 1.3 海里（ $23^{\circ} 38' 25.496'' N$ 、 $118^{\circ} 01' 38.058'' E$ ）扫测到一个疑似沉船。

2018 年 1 月 8 日，福建联合海洋工程有限公司对该疑似沉船进行探摸，根据探摸报告，该沉船船尾船名标示为“XINLI 11”。

六、事故损失情况

本起事故造成“XINLI 11 Eks. XIANG QIAN 6”轮沉没，构成一般等级水上交通自沉事故。

七、事故原因分析

（一）该轮机舱进水，船上人员未能及时采取有效的自救措

施，是导致船舶沉没的直接原因。

1. 根据调查组掌握的调查资料，该轮机舱进水原因无法准确查明。该轮由于长期停止营运，且船龄较长，船体结构可能存在安全隐患，本航次遭遇恶劣天气，海上风浪较大，不排除该轮因在大风浪中航行时机舱舱底船体受风浪外力作用发生破损，导致进水。

2. 该轮在航行中未保持机舱值班，仅进行周期性巡查。船上人员未能及时发现机舱进水并在第一时间判断具体进水部位，导致无法进行临时性堵漏、为实施救援争取时间。

（二）船员不适任，船舶所有人安全意识淡薄，安全生产主体责任未落实，是事故发生的间接原因。

1. 该轮上所有人员均未持有任何海船船员适任证书和培训证书，未能确保该轮在本航次航行过程中有关船舶驾驶、机舱值班和应急处置等方面满足相关航行安全操作要求以及尽到海员通常做法和专业技能。

2. 该轮实际控制人安全意识淡薄，招用未取得海船船员适任证书和培训证书的人员上船工作，未落实安全生产主体责任。

八、责任认定

（一）不安全行为及其他过失行为

1. 该轮船上人员均未持有任何海船船员适任证书和培训证书，未配备足以保证船舶安全的合格船员，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第六条、第七条的规定。

2. 该轮持有印度尼西亚籍临时登记证书，陈某全等5人未持

有海员证在该轮工作，违反《中华人民共和国公民出境入境管理法》第九条规定。

3. 该轮本航次驶离舟山港时未办理出口岸申报手续，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第十二条和《国际航行船舶进出中华人民共和国口岸检查办法》第十二条规定。

（二）责任认定

综上分析，本起船舶自沉事故为责任事故，“XINLI 11 Eks. XIANG QIAN 6”轮负全部责任。

九、事故责任人和责任单位处理建议

建议漳州海事局对该轮在本起事故中经调查发现涉嫌违反中华人民共和国海事行政管理秩序的行为依法实施行政处罚。

十、安全管理建议

建议船舶所有人提高安全意识，落实安全生产主体责任，加强对《海上交通安全法》的学习，配备合格船员，满足最低配员要求，加强船员安全培训，加强船舶维护保养，确保船舶适航、船员适任。