

# 清远“3·23”“华粤 333”船所属工作艇 翻沉事故调查报告

## 一、事故简况和调查概况

### （一）事故简况

2016 年 3 月 23 日 1140 时，“华粤 333”船所属工作艇在清远水利枢纽下游石角渡口上游约 500 米水域航行途中发生翻沉，造成艇上两人全部落水死亡，直接经济损失约 2 万元，构成水上交通一般等级事故。

### （二）调查概况

事故发生后，清城海事处立即成立了事故调查组对该事故进行了调查。

调查组通过对事故船舶现场勘验和对船舶其他人员、所属船舶公司管理人员等相关人员进行了走访、调查，以及查阅了公司管理工作记录台账和《船舶所有权登记证书》等相关船舶证书及文件。共获得：

1. 询问笔录 6 份；2. 事故相关人员身份证明 5 份；3. 船舶证书复印件 4 套；4. 死者死亡证明 2 份；5. 航运公司制度 2 份；6. 公司监督检查记录 1 份。

## 二、事故船舶、船员、公司概况

## （一）船舶概况

### 1、“华粤 333”及所属工作艇船舶技术数据

船名：华粤 333 船籍港：常州 船舶种类：散装水泥运输船

船体材料：钢质 总吨：982 净吨：549

载重吨：A 级 1351t、B 级 1387t 主机总功率：  
280.00KW

船舶尺度：船长 59.00 米 船宽 12.60 米 型深 3.60 米

建造厂：扬州市邗江区汇丰船厂

建成日期：2015 年 4 月 8 日

所属工作艇因沉没，无法获取准确数据，经询问相关人员获取翻沉工作艇基本信息。

船艇材料：钢质 主机功率：不详

船舶尺度：船长 5 米左右 船宽 1 米左右

### 2、船舶所有人和经营人

据《船舶所有权登记证书》记载，“华粤 333”船的所有人为金祥。现船舶经营人为清远市华粤船务有限公司，船舶所有人金祥将“华粤 333 船”光租给清远市华粤船务有限公司经营，并于 2015 年 6 月 24 日在常州市地方海事局办理了光船租赁登记。船舶经营人由江苏省金坛市华诚航运有限公司变更为清远市华粤船务有限公司。

### 3、船舶证书情况

内河船舶适航证书有效期： 2016 年 4 月 07 日止

船舶国籍证书有效期： 2020 年 5 月 27 日止

船舶最低安全配员证书有效期： 2020 年 5 月 27 日止

光船租赁登记证书有效期： 2020 年 5 月 27 日止

#### （二）船舶公司概况

##### 1、公司法人代表：王跃平

2、公司概况：清远市华粤船务有限公司于 2014 年 1 月 23 日成立，注册资金伍拾万元，是广东省内河各港间普通货船运输企业。据该公司提交的资料反映，该公司有安全管理制度，在安全生产会议、船舶安全检查、公司船岸联系管理、电话通知、微信通知等工作也有相应的台账记录，目前该公司共管理有 7 艘槽罐散装水泥船舶。

#### （三）船上任职人员情况

根据“华粤 333”船该航次的签证记录显示，船舶出港时船长为王\*平，驾驶员为董\*先，轮机员为金\*，水手为苏\*梅。事发时船长王跃平不在船。

王\*平（身份证号码：320422\*\*\*\*\*5），男，1961 年 5 月 19 日出生，持有江苏省常州市地方海事局签发的二类船长证书（适任证书号码：S320422\*\*\*\*\*5）。2016 年 2 月 21 日上“华粤 333”船任船长。

董\*先（身份证号码：320924\*\*\*\*\*6），男，1956

年 3 月 27 日出生，持有江苏省常州市地方海事局签发的二类船长证书（适任证书号码：S320924\*\*\*\*\*6）。

金\*（身份证号码：320422\*\*\*\*\*2），男，1957 年 5 月 3 日出生，持有江苏常州地方海事局签发的二类轮机员证书（适任证书号码：S320422\*\*\*\*\*2）。2015 年 8 月 1 日上“华粤 333”船任轮机员。

苏\*梅（身份证号码：320422\*\*\*\*\*4），女，1958 年 2 月 10 日出生，持有江苏常州地方海事局签发的船员服务簿。2015 年 7 月 10 日上“华粤 333”船任水手。

### 三、事故发生地水文气象

据清远市气象局观测站天气记录，当日清远天气是多云，西北风 1 到 2 级。

据广东省水利厅汛情发布公告记录：2016 年 3 月 23 日 10-13 时事发时段清远水利枢纽泄洪流量为 10400 立方米/秒，石角水位 7.78 米，石角水域属洪汛期，水流流速较快。

### 四、事故应急和救助情况

2016 年 3 月 23 日 1140 时，金\*和苏\*梅自行驾驶“”“华粤 333”船所属工作艇因刮碰锚链翻沉的事故发生后，在“华粤 333”船值守的董\*先大声向周围停泊船舶求救，附近锚泊的船舶“顺发 988”、“东运 238”、“粤凯航 933”及“粤凯航 001”船船员及时抛出救生圈、救生衣及缆绳向落水人员施救，由于水流较急，救助未成功。“粤凯航 933”船随即释放

尾部工作艇继续在水面进行搜寻，发现其中穿着救生衣的落水者金\*后顺利拉上小艇并会同“华粤 333”上的船员董\*先拨打 120 救护电话，并将落水者送往石角岸边，后经 120 医护人员诊断，被救落水者金\*已死亡。另一名落水者苏\*梅失踪，后于 4 月 18 日在佛山市三水区西南派出所确认找到苏\*梅尸体。

2016 年 3 月 23 日 1203 时我局指挥中心接报后，我局立即启动应急预案，并由分管副局长带队赶往现场，并在 1213 时通知清城海事处山塘办事处执法人员，海事执法人员于 3 月 23 日 1230 时到达现场，立即组织附近船舶在事发水域对失踪人员进行搜寻，并对事故展开调查。随后数日，海事部门协调渔政、公安等部门及事发水域下游沿江海事部门对失踪者进行全面搜寻。


## 五、事故损害情况

事故造成金\*、苏\*梅两人死亡。“华粤 333”船所属工作艇沉没，价值约 2 万元。构成水上交通一般等级事故。

## 六、事故经过

“华粤 333”船于 2016 年 3 月 20 日 1828 时在东莞麻涌海事处空船签证出港前往英德，3 月 23 日 0800 时到达清远石角水域，在石角渡口上游约 200 米处锚泊。当时由于北江洪汛期，当日清远水利枢纽泄洪流量为 10400 立方米/秒，石角水位 7.78 米。3 月 23 日 1140 时左右，“华粤 333”船

轮机员金\*和水手苏\*梅驾驶“华粤 333”船所属工作艇前往石角镇邮寄及购买物品，当时金\*驾驶工作艇并穿戴救生衣，水手苏\*梅未穿戴救生衣。金\*驾驶工作艇由本船船尾沿右舷上行准备横越在“华粤 333”船右后方约 30 米处锚泊的“顺发 988”船首，在横越“顺发 988”船首时，由于水流较急，约 1145 时工作艇与锚泊船“顺发 988”的锚链发生刮碰，工作艇随即翻沉，艇上两人落水。“顺发 988”船船员在听到呼救后随即又听到船底有“轰隆隆”的撞击声，该船船员随即跑到船尾，在右后方 10 米处发现一名穿着救生衣的落水者，在“顺发 988”船后方锚泊的船舶“粤凯航 001”和“粤凯航 933”船船员向落水者抛送救生圈及缆绳，落水者没有抓住，继续随水流方向漂移。“粤凯航 933”船船员随即将尾部工作艇释放并驾驶工作艇继续在水面进行搜寻，在该船右后方发现落水者金\*并送往石角岸边，后证实其为金\*。另一名落水者苏\*梅失踪。

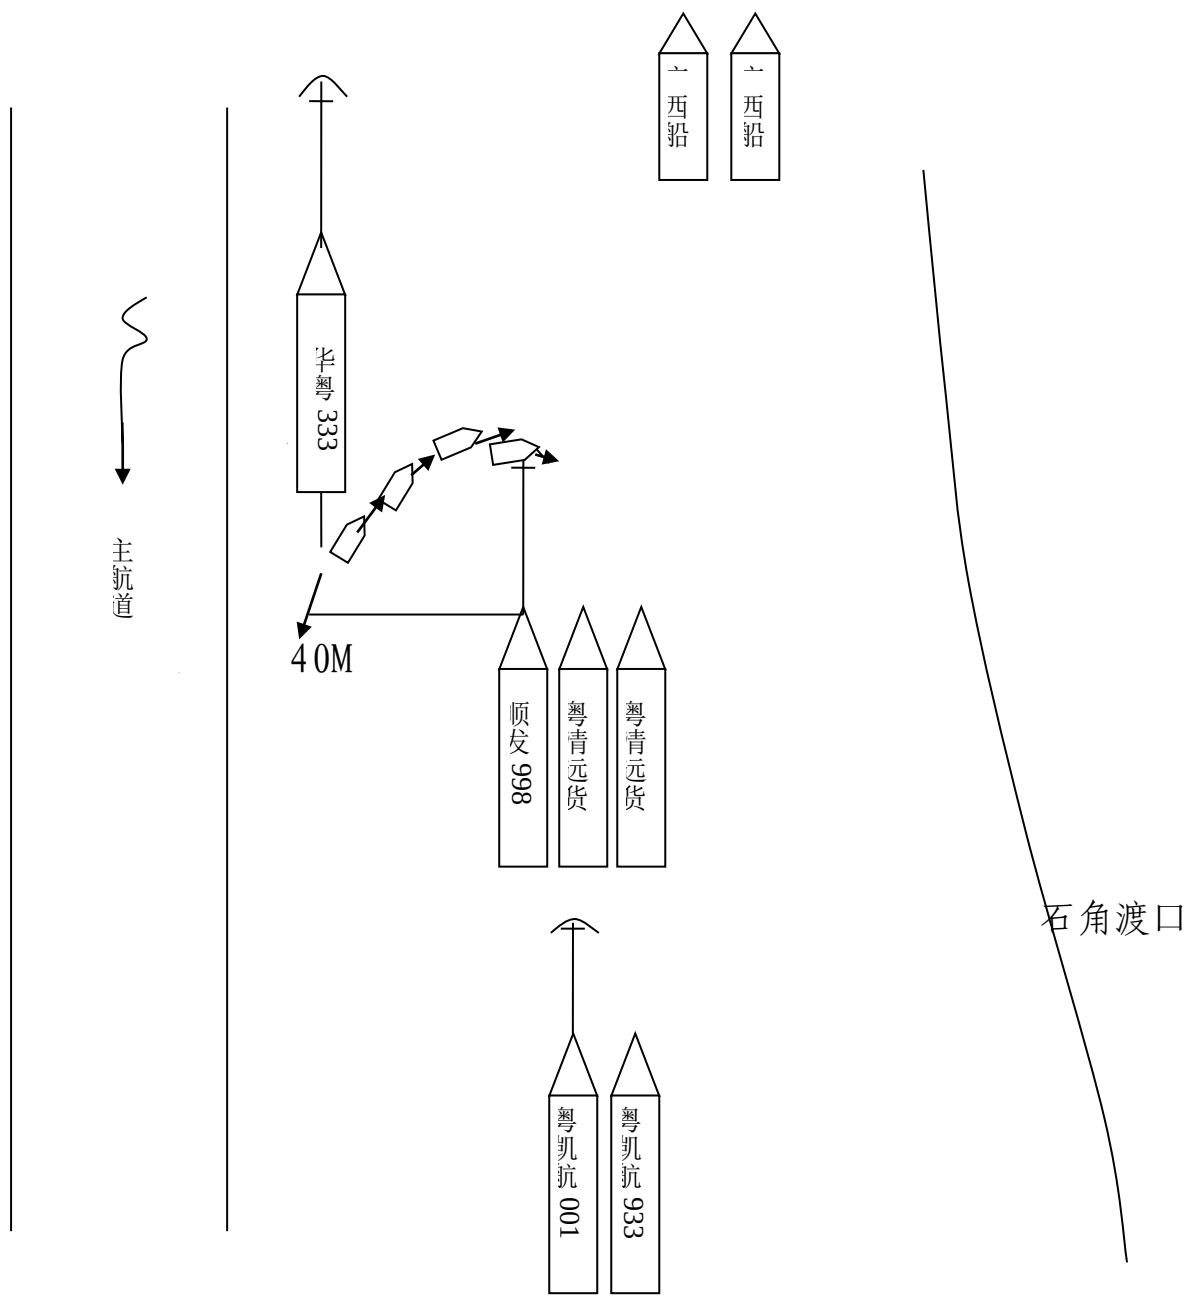

上图为华粤 333 所属工作艇事发前航行动态示意图

## 七、事故原因分析

(一) 船员驾驶工作艇时操作不当是事故发生的直接原因。船员金\*对北江洪水期水情判断有误，在水流流速较急的情况下贸然驾驶工作艇，未采取有效安全防范措施、选择错误航路横越他船船首，驾驶工作艇时操作不当是事故发生的直接原因。

(二) 公司安全管理及船舶内部管理不到位是事故发生的间接原因。清远市华粤船务有限公司对船舶安全管理不到位，公司所属船舶船员大部分都是江苏籍，未针对北江汛期的特殊航法进行内部培训，未能强化船长对船舶的安全管理责任，船长任解职变化过于频繁，平时疏于对在船人员和附属工作艇的管理，船岸应急演练没有落实到位。因此，公司对船舶的安全管理不到位是事故发生的间接原因。

## 八、事故责任认定

清远“3.23”“华粤 333”所属工作艇翻沉致船员伤亡事故属一起单方责任事故，“华粤 333”船负全部责任。轮机员金\*在驾驶工作艇时对水情判断有误，航路选择错误，操作不当，导致工作艇刮碰他船锚链翻沉，是事故发生的责任人。鉴于金\*已在事故中死亡，建议免予追究其相关责任。

## 九、安全管理建议

091301SR2016001 水利枢纽上下游候闸船舶停泊密度大，



外港籍船舶及船员进入北江对北江汛期水情和航路航法较为陌生，船舶所有人及经营人应充分考虑船上船员的实际操作能力，加强对船员熟悉北江航路方面的培训，减少因对北江航道及水情不熟而导致水上交通事故的现象发生。

**091301SR2016002** 船舶所有人及经营人要加强船舶的管控，认真完善和落实船舶安全管理制度，加强船舶动态跟踪管理，加强季节性安全工作的提醒和指导，对所属船员定期开展应对突发险情的应急演练，尽可能避免船舶船长的频繁更换。

**091301SR2016003** 船舶实际管理人要强化船舶的内部管理，明确船长安全责任，赋予船长安全管理绝对权力，加强对船上工作人员水上安全知识宣传和培训，做好船舶附属工作艇的使用管理，强化安全防范意识，约束船上工作人员的日常行为，及时制止违规操作。