

MAIR060700201909

扬州“9·10”三无扫煤船人员落水死亡 事故调查报告

编制单位：扬州海事局

单位地址：扬州市国展路 19 号

联系方式：0514-86431249

编制时间：2019 年 10 月 30 日

简介

2019 年 9 月 10 日 1423 时许，一条“三无”扫煤船（挂桨机铁船，长 14.8 米，舱内载有散煤约六吨，系挂于一上行重载一条龙船队尾档驳船后方，计划前往扬州六圩河口）上行至长江口岸直水道嘶马段#91 红浮附近，船上两名人员（罗某华，女，50 岁；任某章，男，50 岁；均为兴化钓鱼镇人）先后落水死亡。事故扫煤船无损坏，未造成水域环境污染，构成一般等级水上交通事故。

由于本起事故中的两名当事人均已死亡和失踪，且人员落水时无目击证人，附近沿岸 CCTV 录像中目标较远且受到他船遮挡，调查组未能获得导致事故发生的直接证据，因此，事故直接原因不详。

根据调查掌握的证据情况，调查组推测本起事故最有可能的原因是：罗某华在本船左舷边洗晾衣服过程中意外掉江，因未穿着救生衣和未能获得及时救助，而落水失踪；任某章发现罗某华掉江后，迅速跳江救助，因未穿着救生衣或携带其他救生浮具，导致救助未能成功，并导致自身溺亡。

目 录

一、事故简况.....	1
二、专业术语和标准用语标示.....	1
三、事故调查取证情况.....	1
（一）船舶资料.....	2
（二）船舶状况.....	4
（三）人员情况.....	4
（四）航次情况.....	4
（五）环境因素调查.....	5
四、重要事故要素认定.....	7
五、事故经过.....	8
六、应急处置和搜救情况.....	10
七、事故损失情况.....	11
八、原因分析.....	11
九、责任认定（无）.....	12
十、附件	12

扬州“9·10”“三无”扫煤船人员落水死亡 事故调查报告

一、事故简况

2019年9月10日1423时许，一条“三无”扫煤船（挂桨机铁船，长14.8米，舱内载有散煤约六吨，系挂于一上行重载一条龙船队尾档驳船后方，计划前往扬州六圩河口）上行至长江口岸直水道嘶马段#91红浮附近，船上两名人员（罗某华，女，50岁；任某章，男，50岁；均为兴化钓鱼镇人）先后落水死亡。事故扫煤船无损坏，未造成水域环境污染，构成一般等级水上交通事故。

二、专业术语和标准用语标示

CCTV: Closed Circuit Television，视频监控系统

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM，船舶自动识别系统

VHF: VERY HIGH FREQUENCY，甚高频无线电话

三、事故调查取证情况

本起事故由扬州海事局组织调查。扬州海事局于2019年9月12日成立事故调查组，组成人员如下：

组长：王伯华（中级海事调查官）

成员：嵇海宗（助理海事调查官）

霍从庆（助理海事调查官）

邓宇平（助理海事调查官）

朱 欢（海事执法人员）

唐浩天（海事执法人员）

调查人员通过询问涉事“三无”扫煤船人员，勘查事故船舶，调取事发水域附近 CCTV 监控录像等途径，共获得调查资料如下：

1) 询问笔录 4 份；2) 现场勘查记录 1 份；3) CCTV 监控录像 2 份；4) 公安部门询问笔录复印件 8 份；5) 当事人身份证复印件 4 张；6) 当事人民事纠纷调解协议书 1 份等。

（一）船舶资料

1. 任某章夫妇“三无”扫煤船（甲船）

船名	无	船舶种类	挂浆机船
船籍港	无	航区	内河
船长	14.8 米	船宽	3.1 米
船舶型深	1.2 米	载重吨	约 10 吨
主机功率	2 台挂浆柴油机， 功率未知	建成日期	未知
船体材料	钢质	建造地点	未知
船舶实际控制人	任某章、罗某华夫妇		
船舶特征	1 个货舱，1 个生活舱，船尾挂浆机		

表 1：事发“三无”扫煤船资料



图 1、2：事发“三无”扫煤船勘查照片

2. 另外两条扫煤船。分别隶属于刘济康夫妇（乙船）、邹华富夫妇（丙船），均为“三无”船舶。其中，

乙船为舱机船，马力40匹，长度约20米，船宽约3.8米，载重约二十吨。

丙船为舱机船，马力不详，长度约13.5米，船宽约2.8米，载重约十几吨。

3. 扫煤船吊尾的一条龙驳船队。主拖船为“邳航拖5288”，两艘拖头，双帮9条驳船，重载黄砂。尾档驳船为无人驳。

（二）船舶状况

经调查，事发“三无”扫煤船为任某章、罗某华夫妇所有，属于自购的旧船只，未经船舶检验和登记，未配备高频电话、AIS等助航设备，船上未发现救生圈、救生衣等救生设备。

（三）人员情况

事发时，任某章、罗某华夫妇2人在船，其身份信息如下：

任某章，男，身份证号码 321083*****233，籍贯江苏兴化，未持有船员适任证书。

罗某华，女，身份证号码 321083*****221，籍贯江苏兴化，未持有船员适任证书。

（四）航次情况

该船日常主要在长江泰州高港至扬州六圩以及大运河水域从事船舶扫舱（煤）作业活动。

事发前，该船在嘶马弯道南侧水域、扬中二墩港过驳区附近扫舱收集散煤，货舱内载有煤炭约6-7吨，计划开往扬州六圩河口大运河内销售。

事发当日中午后，该船从二墩港过驳区附近开出上行，在#90红浮上游水域，系挂至从嘶马弯道南侧水域开出的上行“邳航拖5288”一条龙重载船队尾档驳船后方。

事发时，一同吊挂于船队后方的还有另外两艘扫煤船。三船并帮，从左到右依次是任某章夫妇扫煤船（甲船）、刘济康夫妇（乙船）、邹华富夫妇（丙船）。驳船编队及扫煤船吊尾情况如图3所示。

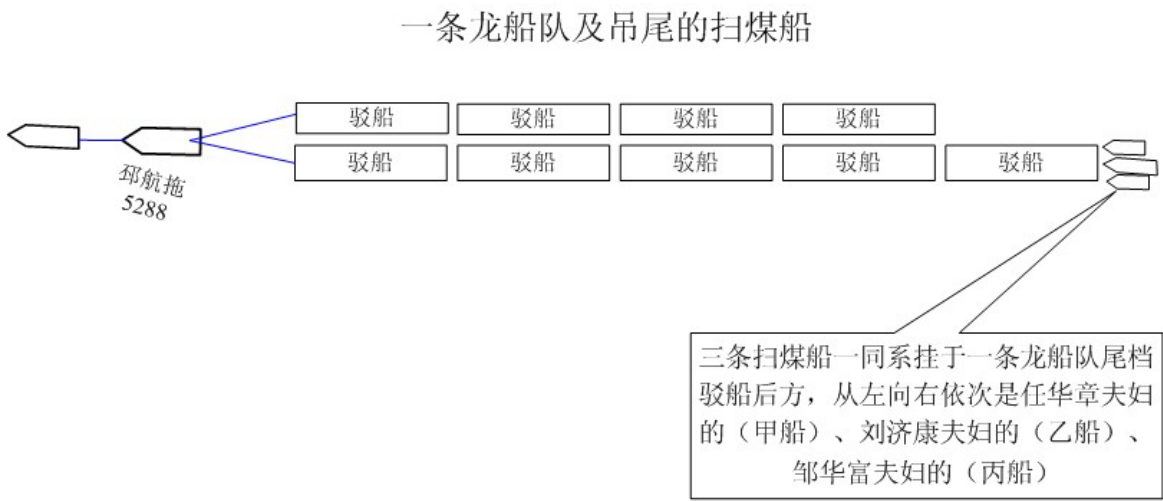


图 3：扫煤船吊挂的一条龙驳船队示意图

（五）环境因素调查

1. 水文、气象情况

事发时，嘶马弯晴天微风，涨潮流，能见度良好。

（1）据事发当天嘶马附近沿岸 CCTV 视频录像显示：晴天，微风，能见度良好。

（2）据当事人刘济康陈述，当时晴天，能见度好，涨潮流。

（3）据镇江水文站 9 月 10 日（农历八月十一）潮汐数据：

时间	0440	0800	2400
潮高（厘米）	484	438	378

2. 通航环境情况

事故水域位于长江口岸直水道嘶马弯道上端，凸向左岸，弯曲率较大。长江#90-1、#91 红浮附近为弯道拐点，水道在此处由西南-东北走向，转为西北-东南走向。如图 4 所示。



图 4：嘶马弯航道图

根据《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》，嘶马弯道设置深水航道，偏左岸，宽约 600 米。航道北岸侧有江都港码头、泰富港务公司码头、海昌和海螺港务公司码头，以及江都海润和润扬、中航鼎衡、中船澄西等船厂，航道南侧水域为扬中二墩港过驳区和附近码头作业船舶的临时锚泊等待区。

嘶马弯道通航环境和秩序复杂。一是航道弯曲，船流高峰时段，上水船流齐头并进或追越，下水船流占道追越或落弯行驶现象较多；二是南侧水域狭小，上有镇江危险品锚地，中有落成洲尾滩大片浅水区域，下有二墩港水上过驳区，可供安全停泊的水域局促，过驳区作业船和待港候泊船众多，掉头横越、碍航停泊

现象较多。

四、重要事故要素认定

事发时间和地点：2019 年 9 月 10 日 1423 时许，长江口岸直水道#91 红浮附近。

认定理由：

1. 根据现场勘查发现，事故扫煤船生活舱内的日历翻至 9 月 10 日。如下图 5、6 所示



图 5、6：扫煤船生活舱内挂墙日历

2. 据泰富码头下端 CCTV 监控视频显示，2019 年 9 月 10 日 1425 时许，帮靠在一起的“三无扫煤船”轮从帮靠的船队脱离，经勘查，CCTV 时间较北京标准时间快 1 分钟。



图 7：事发时，泰富码头下端 CCTV 监控视频图像

3. 据刘济康陈述：“2019 年 9 月 10 日下午 2 点左右，我船在 90#红浮吊拖在一条上行船队尾部，准备回六圩，邹华富紧接着也帮靠上船队，10 分钟之后任某章的船也帮到我船，我和我老婆就到舱里面休息了。大概又过了 15 分钟，我听到任某章在他船上喊“不得了，不得了”，随后我和我老婆就出来观察，我看到任某章已经在水中了，离我船尾大概 50 米。”

4. 根据 9 月 10 日夜间泰州海事局发现和处置无人扫煤船的事实情况确定，事发“三无”扫煤船上任某章夫妇落水失踪时间和地点大致是 9 月 10 日 2130 时之前、在嘶马弯道及上游水域。

五、事故经过

本次事故中共涉及 3 艘“三无”扫煤船，发生事故的任某章夫妇扫煤船，以下简称“甲船”；刘济康夫妇扫煤船，以下简称“乙船”；邹华富夫妇扫煤船，以下简称“丙船”。

本起碰撞事故中，事故调查组通过询问乙船和丙船上人员，结合沿岸码头 CCTV 录像及现场勘查，以及公安部门对相关人员的调查询问笔录等证据，认定事故经过如下：

2019 年 9 月 10 日 1340 时许，在二墩港过驳区上游#90 红浮附近，乙船、丙船先后系挂至上行“邳航拖 5288”轮船队尾档驳船（无人发现）。

1355 时许，甲船快速跟上驳船队，绑靠至乙船左侧，船上人员各自休息、自顾己事。

1423 时许，上行至#91 红浮附近，甲船人员罗某华意外落水，随即甲船人员任某章大叫“不得了”，后跳水施救。

1424 时许，乙船闻声查看，发现任某章在后方江水中，随即喊丙船解缆救人。

1425-1530 时许，乙船绑带着甲船，与丙船一同在#91 红浮航道附近搜寻落水人员，其时红浮附近有多艘船（队）航行经过。两船均未向外界报告事故信息。

1530-1730 时许，乙船将无人甲船拖向红浮南侧锚地水域，意图将甲船挂靠锚泊他船，但被他船驱离。随后乙船丙船上 4 人商量不报警，将甲船拖至附近南侧落成洲一处岸边停靠，未系泊。天黑后，乙船丙船驶离嘶马弯水域，上行前往扬州六圩河口，并于当晚 11 时左右在大运河施桥河东宏正码头将各自船上的煤炭卸货卖给同是兴化人的散煤炭收购商纪金辉。

2140 时许，上行船“盛仓 2 号”在航经嘶马段#90 黑浮附近时，发现江面有一条无灯光小船（甲船）顺流漂移，向泰州 VTS 报告。

2150 时许，扬州海事局指挥中心接报无人小船信息，值班员当即使用附近 CCTV 查看江面情况，并使用 VHF 呼叫，未能发现异常情况。

半夜时分，在泰州大桥上游水域，甲船被海巡艇发现并控制。次日凌晨 3 时许，甲船被由海巡 06506、海巡 06510 艇拖带至高港南官河口岸边搁停。

六、应急处置和搜救情况

9 月 11 日上午，长航公安泰州派出所接到失踪人员家属报警，称有扫煤小船上 2 人失联，经多方了解，确认昨夜江上发现的无人“三无”扫煤船是任某章夫妇船只。

9 月 11 日下午 17 时许，扬州海事局接到泰州海事局信息通报，当即调看嘶马段 CCTV 录像，并派员赶赴高港长航公安泰州派出所了解情况。至 22 时，经询问乙船上人员，并结合 CCTV 录像，初步判断 9 月 10 日下午在嘶马段#91 红浮附近上水航道内，发生了甲船人员落水失踪事故。

9 月 12 日上午，扬州海事局成立事故调查组，并调集海巡 06402 和 06403 艇在嘶马弯道事故水域进行失踪人员搜寻和排查走访。调查人员前往泰州高港南官河口对甲船进行了勘查（无明显碰撞痕迹），对乙船和丙船上四名人员进行询问，下午对关联驳船队“邳航拖 5288”有关人员进行调查。

9 月 12 日下午，按照长航公安管辖水域划分，由长航公安

镇江派出所对乙船、丙船人员做进一步调查。

9月18日，长航公安镇江派出所对乙船刘济康和丙船邹华富的无证驾驶违法行为，分别予以行政拘留15天和13天。

9月23日，任某章遗体被发现后打捞出水。

10月10日-11日，涉事三条扫煤船的三方人员、家属在镇江派出所进行了民事纠纷商谈，最终达成由乙船和丙船共同赔付甲船家属20万元的调解协议。并于9月12日签订和履行协议。

七、事故损失情况

本起事故中“三无”扫煤船上2名人员先后落水，1人死亡，1人失踪。人员信息如下：

任某章，男，身份证号码 321083*****233，籍贯江苏兴化。落水溺亡。

罗某华，女，身份证号码 321083*****221，籍贯江苏兴化。落水失踪。

八、原因分析

由于本起事故中的两名当事人均已死亡和失踪，且人员落水时无目击证人，附近沿岸 CCTV 录像中目标较远且受到他船遮挡，调查组未能获得导致事故发生的直接证据，因此，事故直接原因不详。

根据调查掌握的证据情况，调查组推测本起事故最有可能的原因是：罗某华在本船左舷边洗晾衣服过程中意外掉江，因未穿着救生衣和未能获得及时救助，而落水失踪；任某章发现罗某华掉江后，迅速跳江救助，因未穿着救生衣或携带其他救生浮具，导致救助未能成功，并导致自身溺亡。

九、责任认定（无）

十、附件

1. 事发水域航道图
2. 民事纠纷调解协议书

附件 1: 事发水域——嘶马弯道二墩港（#90 浮）至嘶马树（#91-1 浮）水域航道图

