

MAIR0609002016012

泰州“8·31”“P”轮自用艇人员落水事故 调查报告

一、事故简况及事故调查情况

（一）事故概况

2016年8月31日2023时许，姜堰市鹏鑫运输有限公司所有的“P”轮（本航次由江阴5号码头装载1810.38吨煤炭驶往江阴兴澄钢厂，事发时该轮锚泊在长江FB#14黑浮北侧约1000米处）在长江FB#14黑浮北侧1000米附近水域用该轮自用艇接上岸的押货人员陆某寒回“P”轮的过程中发生人员落水事故。事故造成陆某寒落水死亡，无水域污染，构成一般等级的水上交通事故。

（二）事故调查情况

本次事故由江苏海事局指定泰州海事局调查，泰州海事局于9月1日成立事故调查组，调查组通过询问“P”轮在船人员及其他人员、勘查当事船获得询问笔录11份，现场勘验笔录2份、水上交通事故报告书1份、船舶证书1份、船员证书4份，VTS录像资料1份。

二、事故船舶、船员及公司概况

（一）船舶基本数据

1. “P”轮

船名：P

船籍港：泰州

船舶种类：干货船

船体材料：钢质

总长：63.70 米

型宽：11.60 米

型深：4.30 米

总吨：982

净吨：549

参考载货量：1710

主机种类：内燃机*2


主机功率：440 千瓦

船舶所有人及地址：姜堰市鹏鑫运输有限公司/桥头镇桥头村。

船舶经营人及地址：姜堰市鹏鑫运输有限公司/桥头镇桥头村。

2. “P” 轮自用艇

据调查，事发时由“P”轮胡某海驾驶“P”轮自用艇。该自用艇为建造“P”轮时一起建造的，经查“P”轮船舶检验证书，该自用艇非“P”轮船舶属具。该经现场勘查，自用艇数据如下：

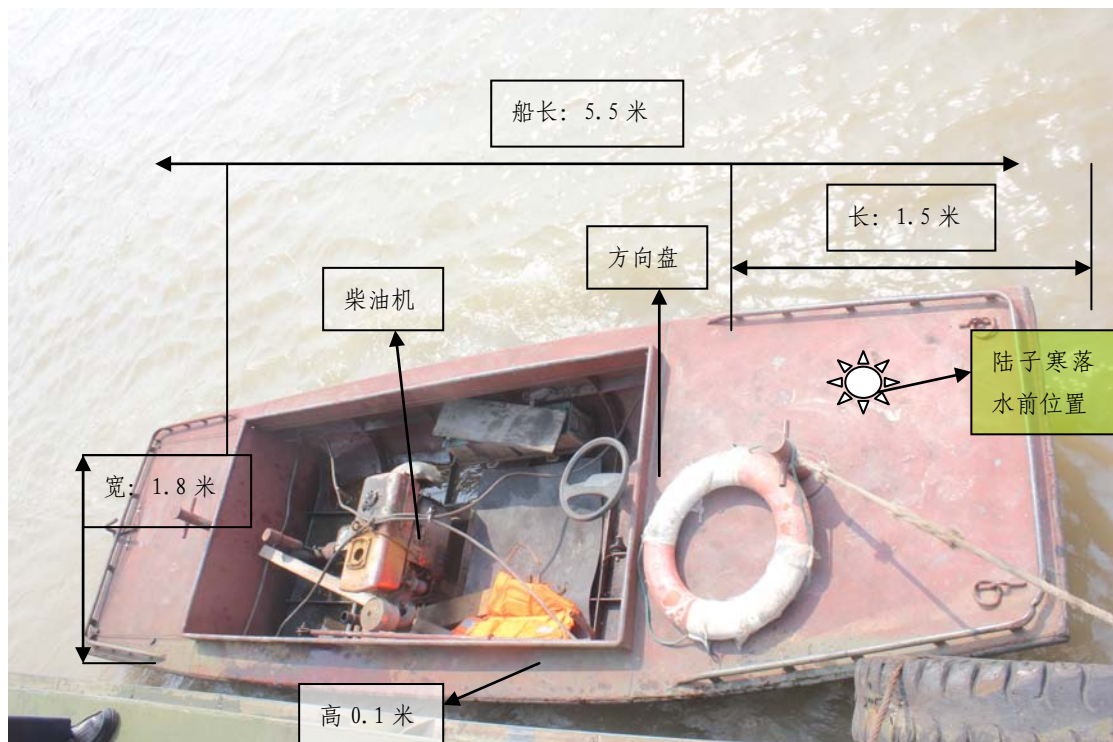

（二）船员基本情况

1. “P” 轮

事发时，该轮当班船员及持证情况如下：

船长胡某海，男，1962 年 8 月 2 日出生，持有安徽省六安市地方海事局于 2016 年 5 月 17 日签发的内河二类船长证书，证书编号 342423****8779，有效期至 2021 年 5 月 17 日。适用限制：适用于 1000 总吨以下内河船舶以及 500 千瓦以下内河拖轮。皖浙苏沪赣鲁内河，长江干线：武汉—上海，黄浦江。

大副胡某海，男，1990 年 4 月 20 日出生，持有安徽省地方海事局江淮船员管理中心于 2015 年 11 月 13 日签发的内河一类大副适任证书，证书编号 S3424231990****8771，有效期至 2020 年 11 月 13 日，航线签注为：皖浙苏沪赣鲁内河，长江干线：武汉—上海，黄浦江。

轮机长任某华，女，1963 年 5 月 25 日出生，持有安徽省六安市地方海事局于 2016 年 5 月 17 日签发的内河二类轮机长适任证书，证书编号 342423****8787，有效期至 2021 年 5 月 27 日，适用限制：适用于 500 千瓦以下内河船舶。

普通船员陈某林，女，1993 年 8 月 10 日出生，持有安徽省六安市地方海事局于 2011 年 12 月 2 日签发船员服务簿，注册号码：342423****6280。

2. 岸上接送陆某寒人员

孙某，男，1984 年 5 月 8 日出生，江苏淮安人，身份证号：320811****3515。系江苏通洋物流有限公司副经理，为

落水人员陆某寒的姨姐夫，事发前由其在岸上接送陆某寒。

（三）公司概况

“P” 轮

该船舶所有公司泰州市鹏鑫运输有限公司成立于 2010 年 3 月 8 日，注册资金 500 万人民币，企业法人营业执照注册号：913212025512141955，水路运输许可证号：苏水 SJ1200036。公司经营范围：长江干线中下游及其支流省际普通货船运输及道路运输。该公司设立经理室、财务科、安全生产科、机务、海务管理科、运务科等。该公司现拥有各类货船 134 艘，总吨位 182598 吨。

（四）船舶证书情况

“P” 轮

经核查，该轮持有有效的船舶证书和文书，符合法定要求。其中：

《船舶国籍证书》（证书编号：11F0027287）由江苏省泰州市地方海事局于 2012 年 6 月 6 日签发，有效期至 2017 年 6 月 5 日。

《内河船舶检验证书簿》（证书编号：201621018687）由江苏省船检局泰州检验局于 2016 年 5 月 16 日签发，船舶识别号：CN20111137688，船检登记号：2012B2101357；《内河船舶适航证书》由江苏省船检局泰州检验局于 2016 年 5 月 6 日在南通港进行年度检查，签发日期为 2016 年 5 月 16 日，证书有效期至 2017 年 5 月 23 日。

《船舶最低安全配员证书》（证书编号：15PN0011026）

由泰州市地方海事局于 2015 年 6 月 9 日签发,有效期至 2017 年 6 月 5 日。

（五）船舶航次情况

“P” 轮

本航次于 2016 年 8 月 24 日 0800 时许由江阴 5 号码头装载 1810.38 吨煤炭驶往江阴兴澄钢厂码头，于 2016 年 8 月 29 日 1500 时许开至 FB#14 黑浮北侧 1000 米处锚泊待港。

（六）船舶安检情况

“P” 轮

该轮于 2016 年 3 月 1 日在上海港由上海市松江区地方海事处对其实施船旗国监督检查，共计发现 7 项缺陷，处理意见均为开航前纠正且均已复查合格，均与本次事故无关。

三、事故水域通航环境情况

（一）气象和水文情况

据泰州市气象台发布的天气预报，船员供述及 2016 年上海港杭州湾潮汐表推定，事发时天气晴，西南风 3~4 级，能见度良好，落潮流。

摘抄自《2016 上海港杭州湾潮汐表》:

2016 年 8 月 31 日(江阴)		2016 年 9 月 1 日 (江阴)	
潮高	潮时	潮高	潮时
424	0330	202	0037
180	1239	443	0403
396	1618	181	1319

/	/	417	1654
---	---	-----	------

表 1：江阴潮汐表

（二）事故水域通航环境

事发水域位于 FB#14 黑浮北侧。该水域上游有靖江自来水厂取水口，新长铁路火车轮渡靖江渡口，下游有靖江港务码头，苏通码头，北侧为靖江罗家桥在建海事基地，南侧为福北水道主航道，按各自靠右原则分道通航，设置上、下行通航分道，通航环境较为简单。

四、事故损失情况

陆某寒落水失踪，于 2016 年 9 月 2 日在事发附近位置被打捞出水且被长江航运公安局镇江分局鉴定死亡。死亡人员陆某寒信息：陆某寒，男，1999 年 5 月 1 日出生，籍贯：江苏省新沂市，身份证号：320381****3835。

五、人员落水基本事实分析认定

（一）人员落水时间认定：2016 年 8 月 31 日 2023 时许认定理由：

1、“P”轮自用船驾驶员胡某海在笔录中陈述：“大约是我开船后约 5 分钟，大约在 2023 时许“小陆”从我船掉下水的”；

2、江苏通洋物流有限公司副经理孙某在笔录中陈述：“到达码头时间大约为 2010 时，约 2～3 分钟后小筏子过来接他，离开码头 3～4 分钟后听见有人喊救命，跑到码头前沿后感觉陆某寒出事了就打电话报警，报警时间 2027 时许。”

综上所述，认定陆某寒落水时间为 2016 年 8 月 31 日 2023

时许。

（二）人员落水地点认定：长江 FB#14 黑浮北侧 1000 米附近 “P” 轮船艉右后方 20 米许。

认定理由：

1、“P” 轮船长胡某海在笔录中陈述：“在 FB#14 黑浮北岸（新建海事基地）附近抛锚，我船船尾距离码头最近 100 多米，不到 200 米，大约在离我船船尾 20 左右时听见我儿子大声喊小陆”。

2、“P” 轮自用船驾驶员胡某海在笔录中陈述：该轮锚泊在 FB#14 黑浮下游，距北岸 400～500 米，在自用船行至 “P” 轮船艉右后方 20 米处陆某寒落水。

综上所述，结合海事执法人员现场勘查及调阅张家港 VTS 录像比对，认定陆某寒落水地点在长江 FB#14 黑浮北侧 1000 米附近，“P” 轮船艉右后方 20 米许。

六、事故经过

（一）“P” 轮

以下事故经过系根据 “P” 轮在船人员和江苏通洋物流有限公司副经理孙某陈述，并结合勘查当事船整理综述如下：

2016 年 8 月 24 日 0400 时许，该轮由江阴 5 号码头装载煤 1810.38 吨完成，准备驶往江阴兴澄钢厂；

2016 年 8 月 24 日 0800 时许，陆某寒在江阴 5 号码头上 “P” 轮，随船押货；

8 月 29 日 1500 时许，该轮至长江 FB14 黑浮北侧水域锚

泊；

8 月 31 日 1300 时许，陆某寒乘坐 “P” 轮自用船离船上岸；

8 月 31 日 2007 时许，“P” 轮接陆某寒电话，陆某寒要求回船（期间孙某接其上岸，并将其送回码头）；

8 月 31 日 2014 时许，胡某海驾驶 “P” 轮自用艇离开 “P” 去接陆某寒；

8 月 31 日 2018 时许，胡某海驾驶 “P” 轮自用艇到达罗家桥新建海事码头，陆某寒上 “P” 轮自用艇开始回船，其站在自用船船艏甲板偏左位置，面朝船艏方向，左手抓在船艏甲板的缆桩上，未穿救生衣；

8 月 31 日 2023 时许，自用艇驶至距离 “P” 轮船艏约 20 米处，陆某寒突然站起来，没站稳，加之自用船周围有浪，立即从自用船左舷落水。

落水后，自用艇立即停车，将放在自用船艏轴的救生圈抛向陆某寒，呼喊 “小陆”，发现其未能抓住救生圈，驾驶员胡某海立即跳入水中，等胡某海浮出水面时已看不见陆某寒。胡某海立即又潜入水中数次，没有捞到。又呼喊 “小陆” 多次。后又爬至自用艇上在事发周围搜寻 “小陆” 未果，遂回 “P” 轮拨打 0510-86856348 报警并随后在 VHF06 频道发布航行安全信息，请附近船舶协助搜救。

七、事故原因分析

本次事故是陆某寒乘坐自用艇回船过程中发生的人员落水事故。

一是自用艇船体小、吃水浅，航行过程中易受风流影响，筏体晃动幅度较大，事发时陆某寒站立于机筏前部平面上，人员自身重心较高，容易发生落水。

二是陆某寒未持有船员服务簿且未参加过有关水上交通安全专业培训，在船工作经验不足、缺少必要的安全防范意识。调查表明，陆某寒乘坐机筏子期间未穿救生衣，导致其在落水后很快沉于水中，增加救助难度，导致其溺水死亡。

八、事故当事人责任认定

本次事故为单方责任事故，“P”轮应承担本次事故的全部责任。

九、安全管理建议

“P”轮其船舶所有人和经营人应加强公司所属船舶管理，提高安全生产意识。一是其船舶附属交通船必须持有相关证书方可航行；二是杜绝未经过船员基本安全培训的人员随船。

