

# 秦皇岛“6·29”“中伟 0098”轮自沉事故

## 调查报告

### 一、事故简况与调查情况

#### （一）事故概况

2015 年 6 月 29 日 1500 时左右，江苏中伟运输有限公司所属内河船“中伟 0098”轮在由绥中台里驶往天津方东港过程中，因大风浪导致船舶货舱进水，在  $39^{\circ} 23' 11.40'' \text{N}$ 、 $119^{\circ} 50' 31.95'' \text{E}$  附近沉没，事故未造成人员伤亡，直接经济损失约 150 万元，构成一般等级事故。

#### （二）调查情况

事故发生后，秦皇岛海事局立即成立事故调查组（附件 1）对事故开展调查取证工作。

调查组通过调查询问相关人员、调取 VTS 存储记录、调取事故船舶相关证书资料、赴当事人所述始发港实地取证等途径，获取相关证据。主要获取资料有：（1）“中伟 0098”轮船长笔录 1 份；（2）船长身份证复印件 1 份；（3）管事笔录 1 份；（4）船舶查询系统获取“中伟 0098”轮船舶资料 1 份；（5）实际控制人笔录 1 份；（6）实际控制人提供船舶资料 1 份；（7）江苏中伟运输管理公司法人代表笔录 1 份；（8）泰州地方海事局提供的船舶国籍证书 1 份；（9）江苏泰州船舶检验局提供的船舶检验证书簿 1 份；（10）江苏中伟运输管理公司提供的船舶相关资料 1 份；（11）绥

中嫌疑出砂点照片 22 张；（12）砂样本 3 份。

## 二、事故船舶、船员概况

### （一）事故船舶概况

船名：中伟 0098 国籍：中国 船籍港：泰州

船体材料：钢质 建成日期：2006 年 10 月 18 日

总长：96 米 型宽：16.80 米 型深：8.00 米。

主机：内燃机 主机数量：2 个 主机功率：1324.00KW

推进器：螺旋桨 推进器数量：2 个 航线：国内

总吨：3772 净吨：2112 总载重吨：4400

最低安全配员：8 人 航区：内河 A

登记机关：江苏泰州市地方海事局

船舶所有人及经营人：姜堰市中伟运输有限公司

船舶资料由实际控制人、泰州地方海事局、泰州船舶检验局、江苏中伟运输有限公司提供，四份船舶材料所显示内容一致，确定该船舶为“中伟 0098”轮。

### （二）主要船员情况

“中伟 0098”轮《船舶最低安全配员证书》（内河船舶）额定配员为 8 人。

船舶本航次实际情况：“中伟 0098”轮实际在船人员 6 员，均未持有有效船员证书。本航次船舶配员不满足“中伟 0098”轮《船舶最低安全配员证书》的要求。

本航次在船人员情况如下：

船长王软银，1965 年 1 月 9 日出生，地址：山东省微山县韩庄

镇微湖二村东风路 2 号，不持有相关适任证书。

管事张书文，1961 年出生，地址：江苏台东市溱东镇夏龙七组，不持有相关适任证书。

询问其他 4 名人员情况，船方无法提供，并表示无法联系上其他 4 人，无法接受调查。

上述人员在船职务均为个人陈述，据船舶公司陈述该船船员的招聘及后期培训均不是由公司实际操作，而是由实际控制人自主招聘，公司对船员情况不了解。实际控制人对船员具体姓名不清楚，没有船员身份证复印件等身份证明材料，并且双方没有签订劳动合同，导致目前无法与获救船员取得联系，船舶沉没前的具体航行情况无法准确获得。

### （三）船舶公司情况

#### 1. 公司名称

江苏中伟运输有限公司

#### 2. 营业执照

注册号：321284000067585

经营期限：2008 年 8 月 22 日至 2018 年 8 月 21 日

经营范围：长江干流及支流省际普通货物运输；黄砂、石子销售。

登记机关：泰州市姜堰区市场监督管理局

组织代码：67980324-7

#### 3. 水路运输许可证

编号：交长苏 XK1596

经营范围：长江干流及支流省际普通货物运输

起止日期：从 2013 年 11 月 4 日到 2018 年 4 月 30 日止

批准机关及文号：交通运输部长江航务管理局 长水批〔2009〕261 号、〔2011〕127 号

4. 法人代表：曹树平

船舶公司地址：泰州市姜堰区东方不夜城 15 幢 1106 室

江苏中伟运输有限公司成立于 2008 年 8 月，公司实行总经理负责制，目前公司有 230 多条船舶，全部为代管船舶，均为内河船舶。

#### 5. 公司管理情况

根据船舶国籍证书显示，江苏中伟运输有限公司为“中伟 0098”轮所有人及经营人；根据船舶挂靠管理合同显示，船舶实际控制人为张详。

调查中发现，船舶公司不掌握“中伟 0098”轮的船舶动态，也不掌握“中伟 0098”轮船员情况，对船舶海上作业及装载货物等情况均不了解。

#### （四）船舶证书情况

“中伟 0098”轮的《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》处于有效期内，签发机关为江苏泰州地方海事局，证书有效期为：自 2011 年 05 月 24 日起至 2016 年 05 月 23 日；

《内河船舶检验证书》、《内河船舶适航证书》、《内河船舶载重线证书》、《内河船防止油污证书》目前已经失效，签发机关为江苏省船舶检验局泰州检验局，证书有效期均至 2014 年 10 月 17

日止。

#### （五）航次情况

据在船人员陈述，2015年6月5日，该船舶来到渤海海域运砂，到6月29日船舶共运砂两个航次，第一航次出发港为辽宁绥中娘娘顶，第二航次(事故发生航次)出发港为辽宁绥中台里，均是进行砂的装运作业，目的港为天津方东码头。

#### （六）船舶载货情况

据当事船长陈述，“中伟 0098”轮该航次装载货物为砂，装载数量当事船员不确定，仅获知发生事故时吃水7米。

### 三、事故水域的通航环境情况

#### （一）天气海况


天气：小雨      能见度：4-5海里      浪高：2-2.5米  
风向：东北风      风力：5-6级      阵风：7级

#### （二）潮流情况

根据《潮汐表》显示秦皇岛水域潮汐资料为：2015年6月29日，0339时，低潮潮高0.64米；1813时，高潮潮高1.55米；事发时潮高1.50米，涨潮，缓流。

#### （三）水域环境

事故发生水域处于秦皇岛辖区，该水域为商船习惯航线，处于20米等深线外侧，水深处于20米与30米之间，没有渔网、渔船的干扰，周围没有自然遮挡物，对风不能形成有效遮挡，避风效果不佳。

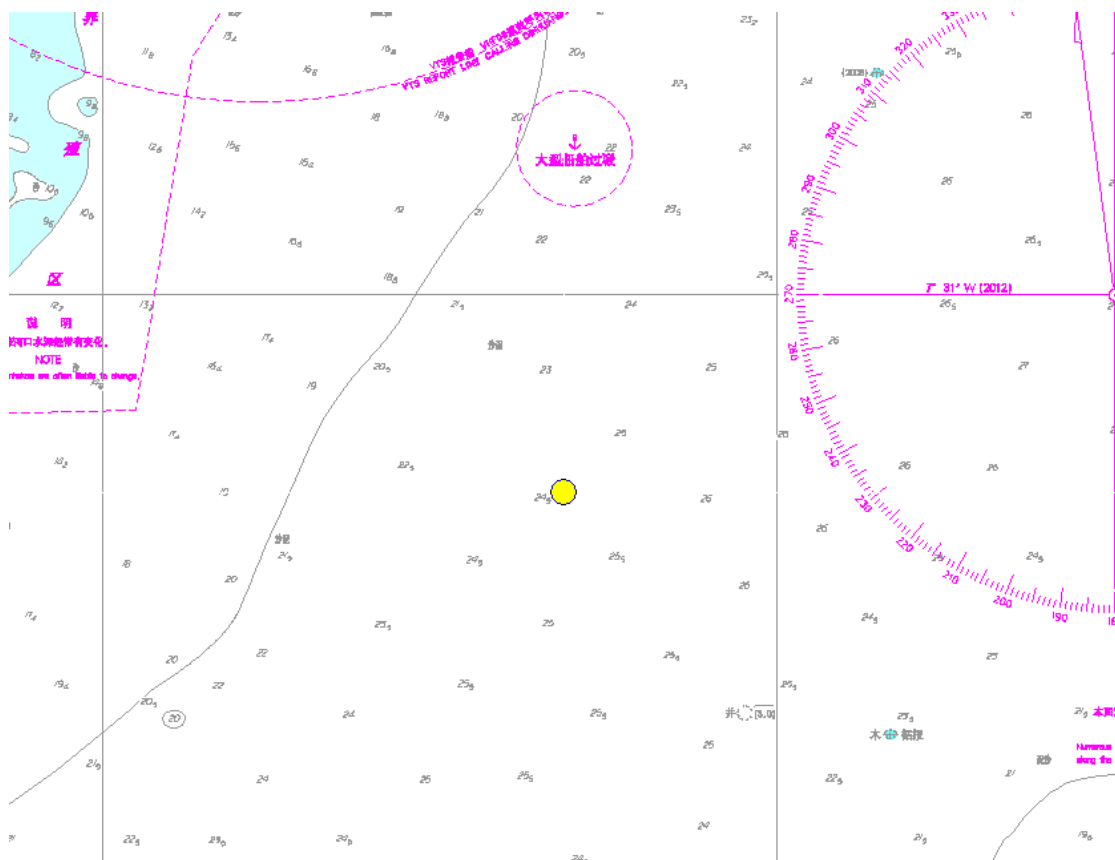

图中黄圈内为船舶自沉位置

#### 四、搜救情况

6月29日1628时，秦皇岛市海上搜救中心接到报警人张祥报警：他的一艘运砂船“成通7”轮（后经调查为“中伟0098”）从绥中至天津途中因风浪在秦皇岛港东南35海里39°23′N、119°51′E位置处沉没，船上6人穿着救生衣落入海水中，请求救助。

接到报警后，秦皇岛市海上搜救中心迅速协调附近船舶“长华门”、“唐山昌盛3”轮前往搜救。同时，协调北海救助局专业救助船“北海救111”、救助直升机前往协助救助。经询问“长华门”、“唐山昌盛3”轮现场风力7-8级，浪高2-2.5米。为避免附近海

域过往船舶与沉没船舶发生碰撞事故，发布有关搜救及沉船信息的航行警告，告之过往船舶注意搜寻并谨慎航行。

1750 时，“长华门”报在其右正横  $39^{\circ} 21'.16\text{N}$   $119^{\circ} 47'.35\text{E}$  位置处发现 4 名落水人员。

1755 时，又发现第 5 名落水人员。

1803 时，发现第 6 名落水人员。此时，在现场的专业救助船“北海救 111”迅速采取救助行动。

1810 时，第 1 名落水人员被“北海救 111”救起。

1817 时，第 3 名落水人员被“北海救 111”救起。

1825 时，第 5 名落水人员被“北海救 111”救起。


1832 时，6 名落水人员全部被“北海救 111”救起。至此，6 名落水人员全部获救。

2145 时，“北海救 111”靠妥秦皇岛港西港 12#泊位，6 人被安全转移到岸上。


## **五、扫测、探摸情况**

根据船长获救后陈述及搜救时提供的船舶概位，2015 年 7 月 2 日对沉船“中伟 0098”轮进行扫侧，扫侧面积多达 2.5 平方公里，最终确定沉船位置为  $39^{\circ} 23' 11.40'' \text{N}$ 、 $119^{\circ} 50' 31.95'' \text{E}$ 。


依据扫侧确定的沉船位置进行海底探摸，探摸结果为船舶正坐于海底。

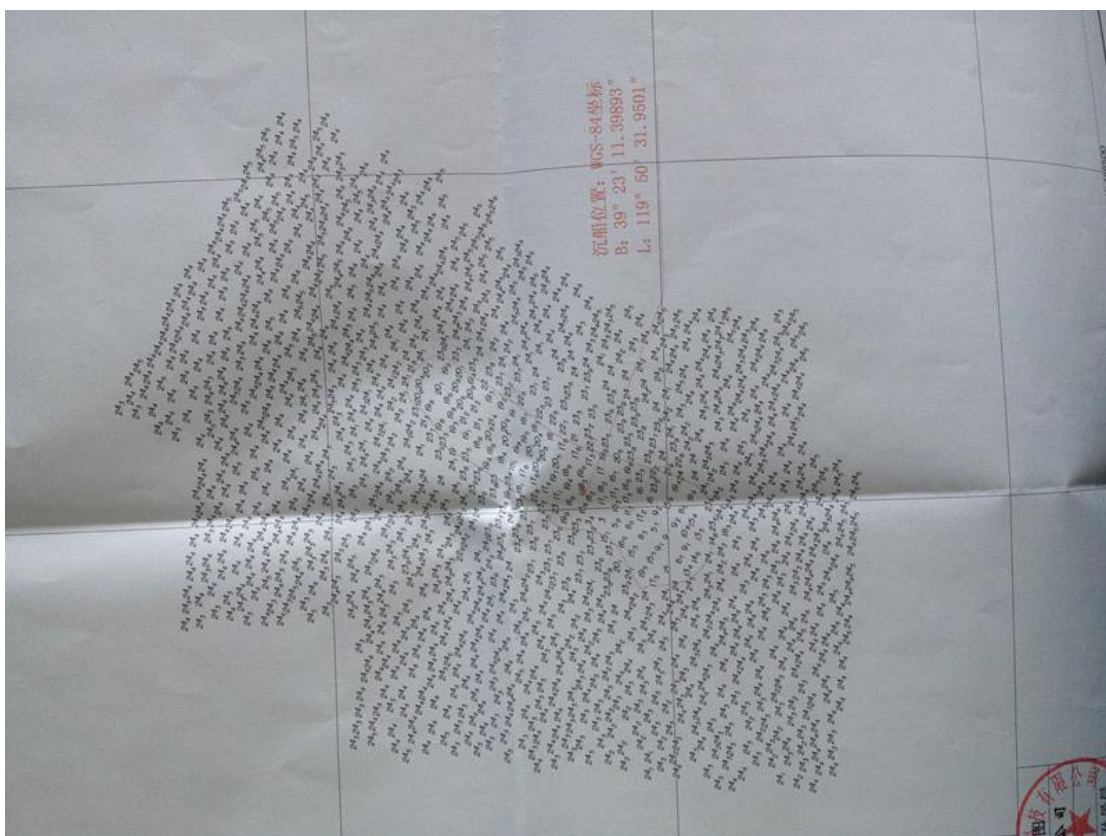

结果图一

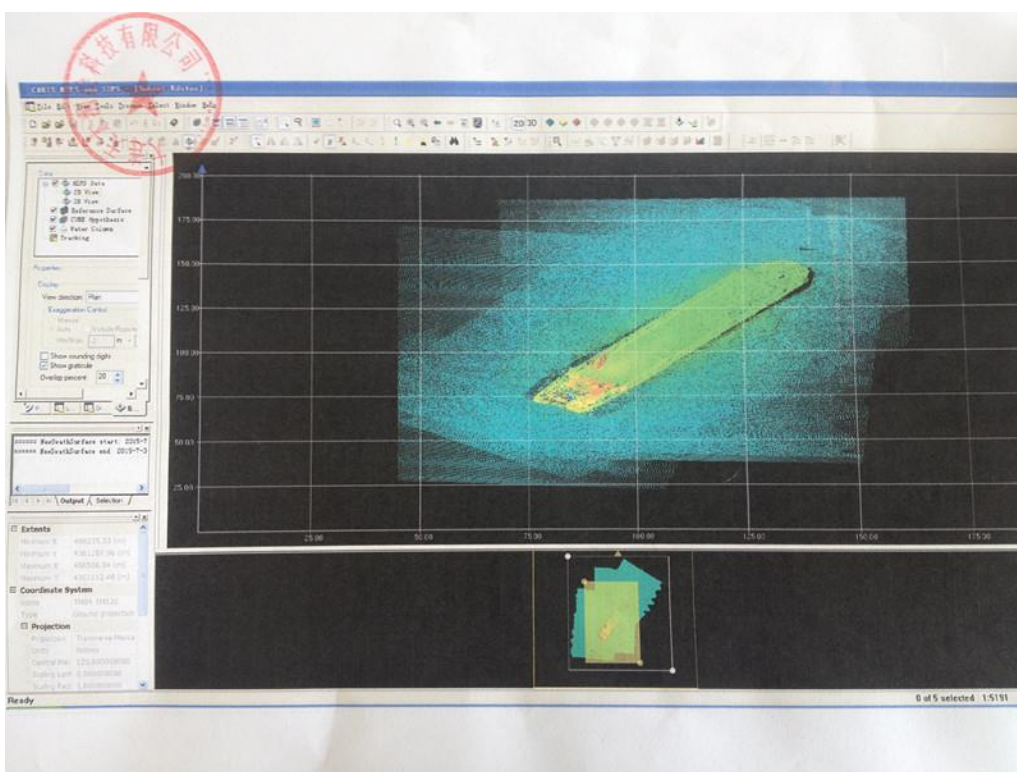



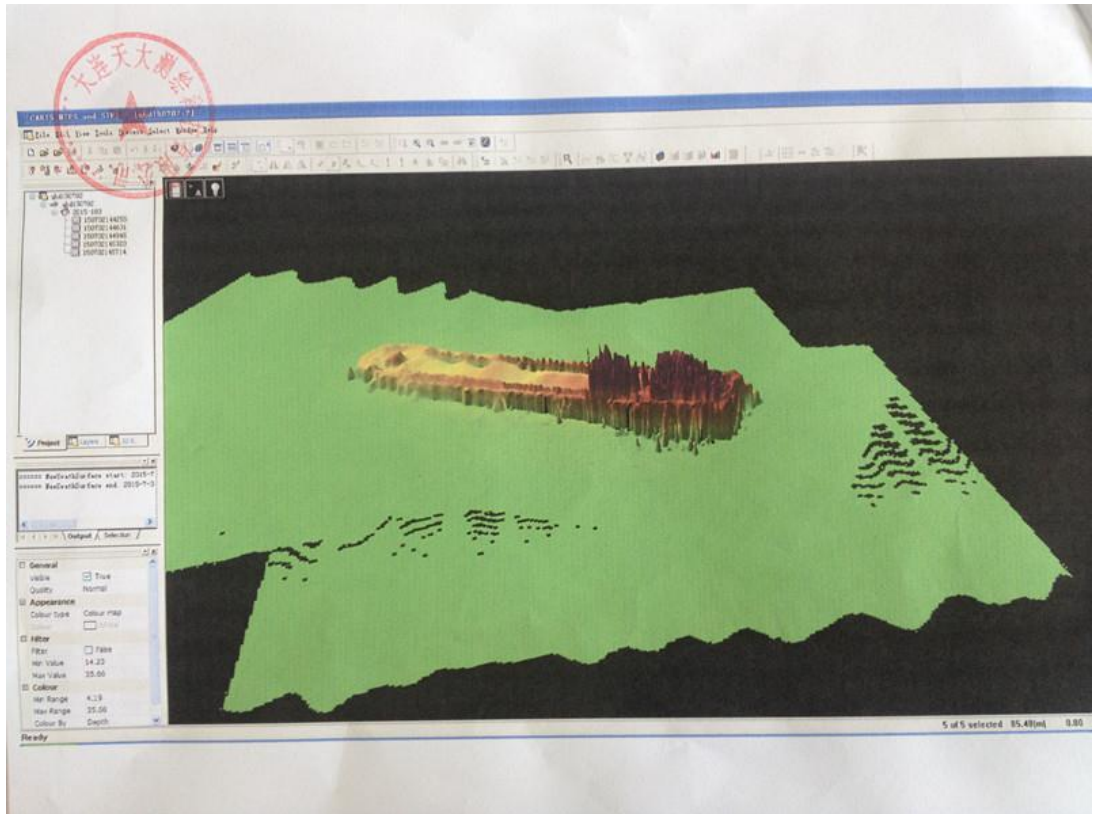

结果图三

## 六、事故损害情况

事故造成船舶沉没，在船 6 名人员全部获救，未造成人员伤亡，未发生污染事故。

## 七、基本事实分析认定

### （一）事故发生时间

调查组认定本起事故事发时间为 2015 年 6 月 29 日 1500 时左右。认定理由如下：

1. 据“中伟0098”轮船长陈述，在2015年6月29日1400时船舶甲板开始上浪；1430时发现船舶有沉没危险，甲板不断上浪，货舱进水；1500时左右船舶沉没，船舶没有露出海面。

2. 根据《水上交通事故报告书》及实际控制人向秦皇岛市海

上搜救中心报警的信息显示，1550时，船上人员遇险，船上电话已经无法打通。

## （二）事故地点

调查组认定本起事故事发地点为  $39^{\circ} 23' 11.40'' \text{ N}$  、  $119^{\circ} 50' 31.95'' \text{ E}$ 。认定理由如下：

1. 据“中伟 0098”轮船长陈述，在船舶有沉没危险时船舶显示位置为  $39^{\circ} 23' .5 \text{ N}$  、  $119^{\circ} 50' .5 \text{ E}$  。

2. 根据实际控制人的《水上交通事故报告书》及向秦皇岛市海上搜救中心报警的信息显示，船舶遇险大概位置为  $39^{\circ} 23' \text{ N}$  、  $119^{\circ} 51' \text{ E}$  。

3. 2015 年 7 月 2 日对“中伟 0098”轮沉船位置进行扫侧，扫侧面积多达 2.5 平方公里，最终确定沉船位置为  $39^{\circ} 23' 11.40'' \text{ N}$  、  $119^{\circ} 50' 31.95'' \text{ E}$ 。

## （三）事故现场天气海况

调查组认定本起事故事发地当时天气情况为东北风 5-6 级，阵风 7 级，阴有小雨，浪高 2-2.5 米。认定理由如下：

1. 据“中伟 0098”轮船长对当时天气情况陈述，当时船舶上显示北风 6 级，小雨，海浪较大。

2. 根据当日天津海洋中心气象台发布的气象传真显示，阴有阵雨转多云，东北风 5-6 级，阵风 7 级，中浪。

3. 根据当日参与协助搜救“中伟 0098”轮落水人员的过路商船“长华门”、“唐山昌盛 3”轮在搜救过程中报告，气象条件为东北风 6-7 级，浪高 2-2.5 米。

## 八、事故经过

事故调查组通过询问获救船员，结合救助船舶提供相关材料，得出最可能性事故经过：

2015 年 6 月 28 日 1800 时左右，船舶从绥中出发，前往天津，船舶在绥中装载货物为砂；船舶在开航前查询未来 48 小时天气情况为 6 级风，雷雨时 7 级阵风，开航时基本没有风浪。船舶在本次航次中没有开启 AIS。

2015 年 6 月 29 日 1000 时左右，船舶航经海域风浪开始增大。

6 月 29 日 1400 时左右，船舶开始上浪，所有人员开始在驾驶台关注风浪情况。

6 月 29 日 1430 时左右，船员发现船舶有沉没危险，甲板不断上浪，货舱进水，船舶航速维持在 7、8 节。联系周围船舶和 VTS，但信号不好，时有时无。

6 月 29 日 1500 时左右，船舶沉没，位置  $39^{\circ} 23' 11.40'' \text{ N}$ 、 $119^{\circ} 50' 31.95'' \text{ E}$ ，船舶救生艇在沉没时撞碎。

6 月 29 日 1628 时，秦皇岛市海上搜救中心接到实际控制人报警，立即组织搜救。

6 月 29 日 1832 时，6 人全部救起，搜救行动结束。

## 九、事故原因分析

### （一）直接原因

“中伟 0098”轮在航行中遭遇恶劣天气海况，船舶甲板持续上浪，其货舱未进行有效封闭，导致货舱进水，致使船舶发生沉没事故。

## （二）间接原因

### 1. “中伟 0098” 轮超航区航行

船舶以满足《钢制内河船入级与建造规范》为基础设计、建造，属于内河船，干舷较低，稳性要求低，海上与内河航行环境条件不同，海上航行所遇风浪均较大，该船舶不满足海上航行运输要求。

### 2. 船员不适任

船员均没有经过专业培训，未持有有效的船舶适任证书，技术素养低，安全意识差；

在船船员对所装货物砂易流化特性不了解，含水量是否超标不清楚，船舶装载货物是否超载及船舶稳性是否满足开航要求均不确定，导致船舶开航前已存在重大安全隐患；

船员在航行中遇到大风浪，不知采取何种措施抵御大风浪等恶劣天气，在遇到有紧迫危险时并没有及时报告险情，未及早寻求岸基救援。

### 3. 船舶公司安全管理存在问题

江苏中伟运输有限公司在船舶、船员管理等方面存在诸多管理不到位问题，如：公司不掌握船舶航行动态、船舶作业和载货等情况；公司管理人员不掌握实际在船人员情况（本航次“中伟 0098”轮实际配员为 6 人，全部没有船舶适任证书，且不满足最低配员要求）。

## 十、责任判定

本次事故是由“中伟0098”轮单方引起的水上交通事故，“中

伟0098”轮应承担本次事故的全部责任。

## **十一、安全管理建议**

江苏中伟运输有限公司应从本次事故中吸取教训，建议该公司全面履行安全管理主体责任，加强船舶管理，确保管理制度落实到位。切实做好船舶的监督与跟踪管理工作，及时召回违法参与海上运输的内河船舶，并为其配备合格船员，确保船舶守法运营，避免船舶超航区运营情况再次发生。