

唐山“08·26”“中伟 88888”轮自沉事故调查报告

1. 事故简况

2018 年 8 月 26 日约 0130 时，江苏中伟运输有限公司所属“中伟 88888”轮在滦河口养殖区水域（概位 39° 23′ .00N/119° 23′ .00E）自沉。事故造成 8 人死亡，未造成海洋环境污染，直接经济损失约 350 万元，构成较大等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标识

AIS: Automatic identification system 自动识别系统。

VHF: Very high frequency 甚高频。

VTs: Vessel traffic service 船舶交通管理系统。

3. 事故调查取证情况

事故发生后，按照事故调查权限，河北海事局立即成立了事故调查组，调查组以人、船、环境和管理四要素为调查主线，对与事故有关的情况进行逐一取证调查，获取信息如下：

3.1 船舶资料

中文船名	中伟 88888	曾用中文船名	宁连海 1166
船籍港	泰州	船舶识别号	CN20116121600

船舶种类	一般干货船	船舶登记号	271212000914
船体材料	钢制	船检登记号	2011L2103979
总长	119.80 米	型宽	20.00 米
型深	8.80 米	总吨	6541
净吨	3662	航区	内河 A
空载吃水	1.36 米	货舱数量	3
货舱盖 型式	一般(无密性 要求)	结构型式	双壳结构纵横混 合骨架
主机种类	内燃机 × 2	主机功率	1764.00 千瓦 × 2
安放龙骨 日期	2011-07-04	建造完工日期	2011-11-02
船检登记机构名称：江苏省船舶检验局泰州检验局			
造船厂：南京市江宁区新洲船舶修造厂			
船舶所有人/经营人：江苏中伟运输有限公司			
船舶所有人/经营人地址：姜堰市姜堰镇三水大道 572 号			
法定代表人姓名：曹树平			

表 1：“中伟 88888” 轮船资料表

3.2 船舶状况

3.2.1 船舶建造情况

2011 年 11 月 2 日，该轮在南京市江宁区新洲船舶修造厂建造完工，船名为“宁连海 1166”，船舶所有人为杨平头、

杨建斌，船舶类型为一般干货船，货舱数量为 3 个。

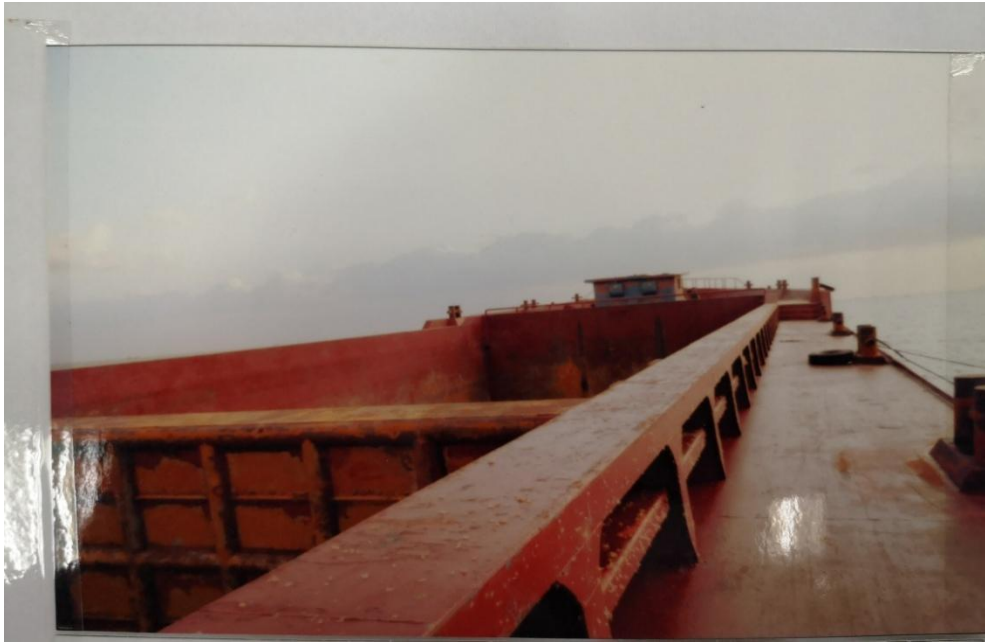


图 1：改装前货舱

3.2.2 船舶改建情况

据船舶实际所有者杨崇林笔录陈述，该轮于 2016 年 12 月至 2017 年 6 月在仪征市金龙造船厂进行改建。杨崇林与仪征市金龙造船厂负责人签订了一份租用船台协议，租用船厂一个船台，改建施工人员由船厂介绍，杨崇林提出具体改建要求并自己购买相关材料，将“中伟 88888”轮改建成具有自吸自卸能力的船舶。改建主要项目包括：（1）在每个货舱的中部加装横舱壁，将原有的 3 个货舱改成 6 个货舱；（2）将 3 个货舱的底部横舱壁打通，安装皮带机，内底板及纵舱壁处加装斜板，首楼甲板处加装 1 架皮带输送机，具备自卸能力；（3）舱口围板加高 1.5 米；（4）在船舶右舷加装吸泥管，整个货舱上方加装抽泥管道及人行步桥，船舶

具备自吸能力；（5）舱底加装 2 台抽水泵。

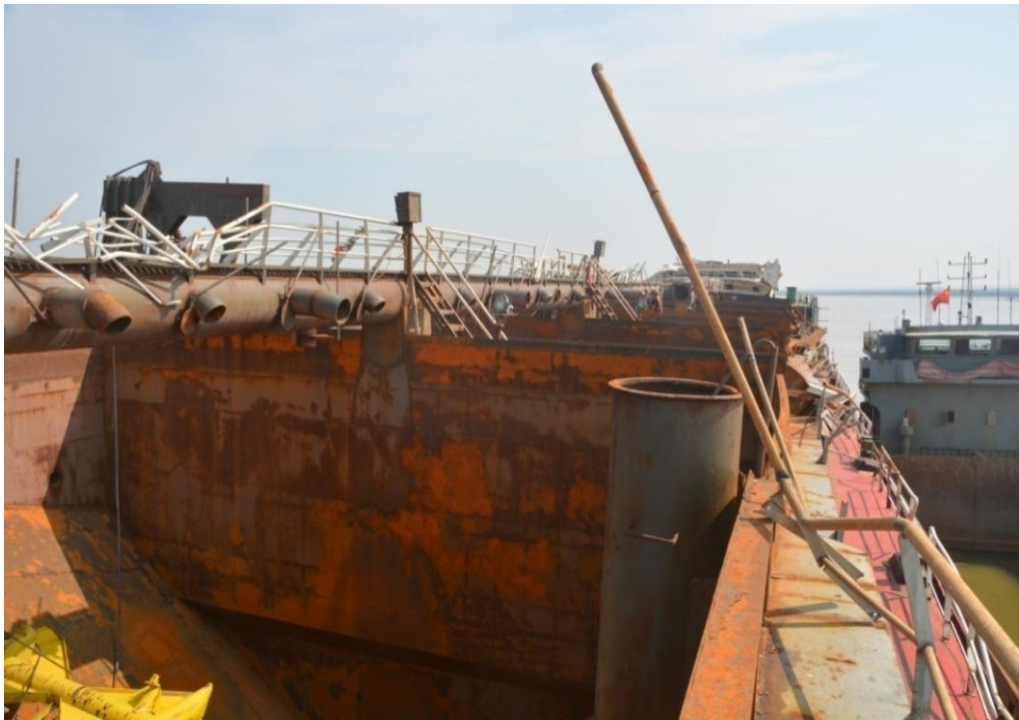


图 2：改装后货舱



图 3：改装后加装的吸泥管

3.2.3 船舶证书

证书名称	发证日期	有效期
《船舶所有权登记证书》	2012-11-09	长期
《内河船舶适航证书》	2012-11-16	2013-11-01
《内河船舶载重线证书》	2012-11-16	2013-11-01
《内河船舶防止油污证书》	2012-11-16	2013-11-01
《临时内河船舶吨位证书》	2012-11-21	2014-11-02
《船舶国籍证书》	2012-11-22	2017-11-08
《船舶最低安全配员证书》	2012-11-22	2017-11-08

表 2：“中伟 88888” 轮船证书信息表

3.2.4 船舶检验情况

2011 年 11 月 2 日，江苏省船舶检验局南京检验局对“宁连海 1166” 轮开展建造检验。

2012 年 10 月 18 日，江苏省船舶检验局南京检验局对“宁连海 1166” 轮开展年度检验。

2012 年 11 月 7 日，江苏省船舶检验局泰州检验局对“中伟 88888” 轮开展年度检验。并于 2012 年 11 月 16 日签发《内河船舶适航证书》，证书上备注该轮于 2012 年 11 月 16 日入籍泰州，原船名：宁连海 1166。

之后该轮没有申请法定检验。

3.2.5 船上设备情况

据获救人员和实际船东杨崇林笔录陈述，船舶驾驶台安装有 2 部雷达、2 台测深仪、1 台卫导、2 部 VHF 和 1 台 AIS。

3.3 船上人员情况

3.3.1 在船人数确认

据获救人员、遇难人员家属陈述及 DNA 比对结果证实，“中伟 88888”轮船上共有工作人员 12 人，其中 4 人获救，8 人死亡，船上人员信息情况见附件。

3.3.2 船舶配员

“中伟 88888”轮《船舶最低安全配员证书》已于 2017 年 11 月 8 日到期，据原证书要求：该轮航行时核定最低安全配员 8 人，其中船长、大副、三副、轮机长和三管轮各 1 人，水手 2 人，机工 1 人。事发时在船人员共 12 人，经查询“船员管理系统”显示，12 人均未持有船员职务证书、船员服务簿，无适任考试、培训记录。事发时该轮不满足最低安全配员要求。

3.3.3 船上人员分工

据获救人员陈述，孟宪生负责船舶管理、人员雇佣；陆长周、张明胜从事船舶驾驶工作；詹才高、倪红军、钟国稳从事机舱设备维护使用工作；符忠祥、解玉红、沙方、何少华、彭松军从事甲板作业相关工作；张光飞从事厨工工作。据获救人员陈述，事发前，陆长周在驾驶台甲板指挥人员作业；孟宪生在二层甲板右舷闲看；张明胜在三层甲板闲看；何少华在二层甲板靠近生活区位置闲看；符忠祥、解玉红、沙方、钟国稳在 1#和 2#货舱舱口附近位置看设备；彭松军

在 5#和 6#货舱舱口附近位置看设备；詹才高、倪红军、张光飞在船员住舱休息。

据船舶实际经营者孟宪生陈述，他在租赁船舶后偶遇到解玉红，通过解玉红介绍认识了陆长周，并邀请陆长周来船舶担任船长一职，其他船员都通过陆长周介绍陆续到船上工作。

3.4 环境因素调查情况

3.4.1 气象海况

据天津海洋中心气象台 2018 年 8 月 25 日 18 时预报，渤海，多云转阴有阵雨，西南风顺转为东南风 4-5 级，轻浪，能见度 10 公里。

据获救人员陈述，事发时，天气状况良好。

3.4.2 通航环境

事故地点海图水深-11.4 米，底质泥，位于乐亭沿海养殖区之中。

乐亭沿海养殖区位于唐山港京唐港区东部，经唐山市人民政府批准公布后，唐山海事局于 2013 年 2 月 4 日以航行通告（2013 年第 001 号）对外发布。

期限至 2017 年 11 月 23 日。挂靠期间，由杨崇林负责“中伟 88888”轮经营管理；公司负责受委托代签运输合同，代办各类保险、营运证件及船员证书年审。

2018 年 5 月 9 日，杨崇林与孟宪生签订了为期一年的《船舶租赁合同》。租赁期间，由孟宪生负责“中伟 88888”轮日常营运及船员招聘。事发时，船舶实际经营者为孟宪生。

3.5.3 船公司管理情况

姜堰市中伟运输有限公司于 2013 年 3 月 8 日改名为江苏中伟运输有限公司，公司注册地为泰州市姜堰区姜堰镇东方不夜城，法人代表曹树平；该公司的主要经营范围为：长江干线及支流省际普通货运输，公司《水路运输许可证》编号为交长苏 XK1596，有效期 2018 年 5 月 14 日至 2023 年 4 月 30 日。

据公司法人及业务经理称，公司管理船舶共计 145 艘，20 多艘处于失联状态，船舶基本为挂靠性质，社会船东通过该公司从银行取得贷款后购买船舶挂靠在该公司经营，公司只负责办理船舶检验、登记和运输资质年审手续，不参与实际运营和管理；公司现有海务、机务管理人员各 1 人，分别持有内河一类船长、内河一类轮机长证书，二人平时不在公司上班，有事打电话才过来；自 2014 年以来“中伟 88888”轮一直不申请船舶年度检验，船上的 AIS 信号消失，实际船东杨崇林也无法联系。公司也多次派人寻找，始终无法查找

到该船踪迹。

3.5.4 调查发现的其他问题

3.5.4.1 运管部门

1. 泰州市运管部门在 2014 年 4 月和 2017 年 4 月两次为“中伟 88888”轮核发了《船舶营业运输证》，而该轮《船舶适航证书》有效期至 2013 年 11 月 1 日。

2. 调查组在泰州市姜堰区运输管理处提供的江苏中伟运输有限公司 2018 年度核查报告书中发现，泰州市运输管理处在 2018 年为“中伟机 9088”轮、“中伟机 5058”轮、“中伟机 8”轮和“中伟机 0999”轮等数条《船舶适航证书》过期船舶也办理了《船舶营业运输证》。

3. 泰州市运管部门在江苏中伟运输有限公司海务、机务管理人员配备不足的情况下为该公司签发编号为交长苏 XK1596《水路运输许可证》，且在年度核查报告中审查意见为“核查合格”。

3.5.4.2 江苏省地方海事部门

泰州市姜堰区地方海事处在开展 2018 年安全与防污染活动监督检查时未严格按照《江苏省地方海事局航运公司安全与防污染监管工作指南》（苏地海事〔2018 年〕94 号文件）的要求对公司管理人员进行现场核查。

3.6 船舶稳性估算情况

事发后，调查组委托大连海事大学司法鉴定中心对打捞

出水的“中伟 88888”轮进行了现场勘验和丈量，通过丈量数据、船东及获救船员的笔录陈述，鉴定中心对船舶稳性进行了估算，通过计算认为：经自由液面修正后重心高度为 9.3 米，在船舶检验资料查得船舶 10000 吨排水量时最大许用重心高度 9.1 米。此时，经自由液面修正后重心高度大于最大许用重心高度。同时，船舶初稳性高度 -0.06 米，既船舶初稳性高度小于 0.20 米（0.20 米为《内河船舶法定检验指南》对本船的最低要求）。所以船舶这种装载状态不能满足《内河船舶法定检验指南》关于完整稳性的要求。

船舶翻沉时，右舷吸泥管正处于回收过程中。虽然吸泥管在回收过程中有上下位置的变动，但是吸泥管没有左右方向的移动，对船舶所受横倾力矩的大小没有影响，所以吸泥管的回收对船舶翻沉没有明显影响。

《水上交通事故现场勘查记录》显示，船舶发生翻沉时两台主机处于工作状态，且右侧主机输出功率大于左侧主机输出功率，即右螺旋桨产生推力大于左螺旋桨产生的推力，形成了从右向左的力矩。船舶在此力矩作用下发生左倾，导致舱内货物移动，加大了横倾力矩，导致船舶向左舷翻沉。

大连海事大学司法鉴定中心出具的《中伟 88888 轮翻沉事故稳性估算鉴定意见》意见如下：一是“中伟 88888”轮改装后的空船重心高度约 6.36 米；二是计算“中伟 88888”轮发生翻沉事故时稳性估算初稳性高度 GM 为 -0.06 米，不能

满足《内河船舶法定检验技术规则》关于完整稳性的要求；三是“中伟 88888”轮发生翻沉事故主要是由于稳性不足以及违章使用主机所致。

4. 重要事故因素的认定

4.1 沉船身份认定

通过综合分析前期调查组对船舶实际所有者、实际经营者、仪征市金龙造船厂相关人员调查询问笔录、山东无棣祥和船舶维修有限公司法人及维修人员陈述、沉船打捞出水后现场勘验等多种证据，结合船舶挂靠协议、出租协议及船舶登记、检验证书查验等情况，调查组认定事故船舶为经过重大改建后的“中伟 88888”轮。

4.1.1 笔录询问情况

据船舶实际所有者杨崇林陈述：该轮自 2012 年购置后，一直由其本人负责经营和维护，且其本人只有这 1 艘船舶，并于 2018 年 5 月与孟宪生签订了《船舶租赁协议》，将“中伟 88888”轮租给孟宪生，租期一年；船舶实际经营者孟宪生陈述自租赁“中伟 88888”轮后，其本人一直居住在船上，且其本人是第一次经营船舶，名下也没有其他船舶。

据仪征市金龙船厂人员陈述：杨崇林自 2016 年 12 月份至 2017 年 6 月在该厂对 1 艘干货船进行了改建，加装了皮带机、管子、泵和舱内横舱壁等设施。

据船舶实际所有者杨崇林笔录陈述：“中伟 88888”轮

主机 2013 年由于天气寒冷冻裂了，因资金问题没有及时更换，用胶做了临时处理，2015 年 12 月他从浙江购买了二手主机到山东无棣祥和维修有限公司进行了主机整体更换，2016 年 3 月更换完毕，更换下来的旧件能用的继续放在船上备用，其余部分作为废品卖了。

据无棣祥和维修有限公司法人笔录陈述：2015 年 12 月“中伟 88888”轮在其公司进行主机更换，他负责提供场地，船舶上下水，更换的主机及施工工人由杨崇林自己联系。

据主机更换工人笔录陈述：2015 年冬天在无棣祥和维修有限公司为杨崇林所属船舶更换主机两台，工期大约两个月左右，主机型号他没有留意。

4.1.2 现场勘验情况

沉船打捞后，经现场勘验，船长、船宽等数据与“中伟 88888”轮船检相关资料一致；

船首左、右两舷和船尾处有“宁连海 1166”的永久性标识，“中伟 88888”轮《船舶所有权登记证书》显示曾用中文船名为：“宁连海 1166”。机舱横舱壁上有识别号为

“CN20116121600”痕迹，与“中伟 88888”轮船船舶检验证书中的船舶识别号一致。



图 5：现场勘验船首左舷



图 6：现场勘验船首右舷



图 7：现场勘验船尾

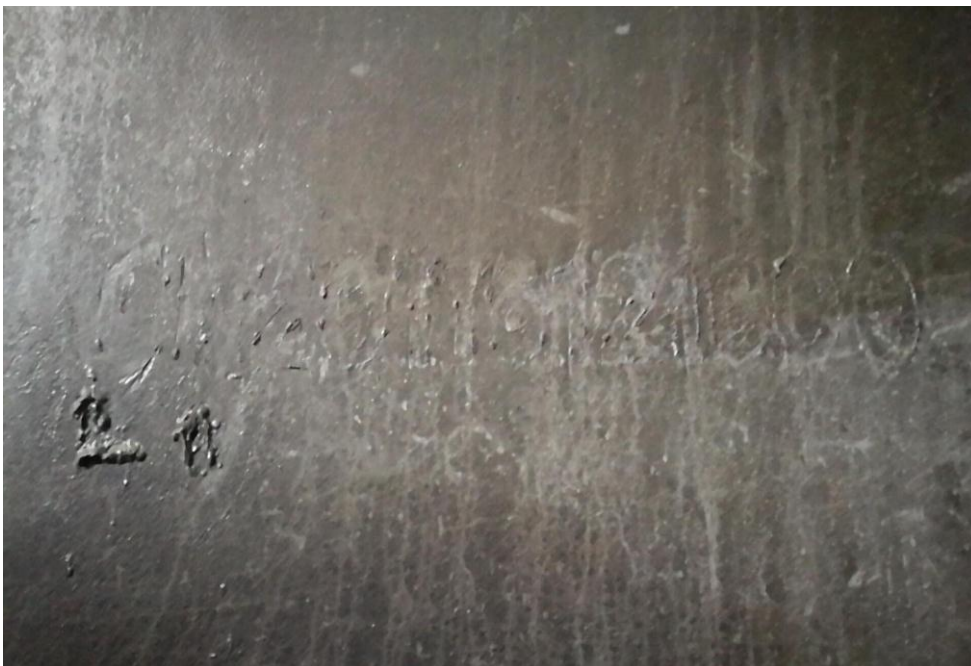


图 8：现场勘验机舱壁（CN20116121600）

4.2 事故发生时间和地点认定

4.2.1 事故发生时间

据孟宪生陈述，8月26日凌晨在甲板时，查看手机显示时间为0120时，大约10分钟左右后船舶沉没。

据何少华陈述，8月26日凌晨0108时被外面的声音吵醒，上了个厕所后去甲板看，过了大约半个小时船舶开始左倾，不到1分钟船舶就沉没了。

综上，事故调查组认定事故发生时间为2018年8月26日约0130时。

4.2.2 事故发生地点

该轮在整个航行和作业期间都未开启AIS，调查组通过救助直升机B7126搜救现场提供的事故船舶沉没位置，认定事故发生地点为39° 23' .00N/119° 23' .00E，该点位于乐亭沿海养殖区之中。

4.3 事故类型认定

4.3.1 获救人员笔录

据获救人员陈述，事发时周边并无其他船舶经过，也未感觉到船体受到撞击，船舶左倾后迅速沉没。

4.3.2 现场勘验

船舶打捞出水后，调查组现场勘验表明除船舶驾驶台、船首皮带机及船舱上部抽泥管及步桥等主甲板以上部分受损外，未发现船体有碰撞破损变形的痕迹。

综合分析，调查组排除“中伟88888”轮发生碰撞、触碰等事故的可能，认定为自沉事故。

5. 事故经过

根据获救人员陈述，现场勘验，结合船舶稳性计算及调查组分析论证，还原出最可能的事故经过如下：

2018 年 8 月 25 日约 1100 时，“中伟 88888”轮自漳卫新河河口（位置：38° 19′ .74N/117° 57′ .70E）开往滦河口方向。由陆长周、张明胜轮班驾驶，航向航速不定。

8 月 25 日约 2300 时，抵达滦河口水域后船舶漂航，右舷卷扬机往舷外安放直径约为 900mm 吸泥管，3#和 4#货舱正上方吸泥管上共 16 个分流阀门全部打开，开始向 3#和 4#货舱抽泥水试泵作业。

8 月 26 日约 0128 时，停止作业，3#和 4#货舱泥水混合物已达到舱口围排水孔位置，其他货舱大约有 0.5 米深的水。右舷卷扬机回收舷外吸泥管过程中，船舶动车航行，约 0130 时，船舶左倾沉没。孟宪生、张明胜、何少华和沙方 4 人落水后被过路小渔船救起后运至附近渔港，其余 8 人失踪。

6. 搜救和应急处置情况

秦皇岛市海上搜救中心接报情况（请联系秦皇岛局）

8 月 26 日 0647 时，河北省海上搜救中心接秦皇岛市海上搜救中心险情报告：0330 时左右，“中伟 88888”轮在 39° 25′ N/119° 23′ E 处沉没，船上 12 人，4 人获救，8 人失踪。接报后，河北省海上搜救中心立即启动应急预案，及时将险情信息报告河北省委省政府和中国海上搜救中心，在上

级指导下及时开展应急救援工作。0910 时，救助直升机 B-7126 到达事发现场，经直升机现场核实报告：“中伟 88888”轮处于翻扣状态，具体位置：39° 23′ .00N/119° 23′ .00E，该水域为养殖区，属唐山海域。鉴于事发地在唐山海域，河北省海上搜救中心指定唐山市海上搜救中心具体负责现场组织指挥工作。

在整个搜救过程中，共协调搜救直升机 4 架次，无人机 12 架次，专业救助船艇 12 艘次，公务船艇 33 艘次，渔船 96 艘次，社会船舶 12 艘次，参与搜救现场人员 1280 余人次，累计搜寻面积达 2780 余平方公里。搜救现场人员通过敲击船底、船底开孔、生命探测仪探测、潜水与水下探摸和沉船应急打捞等方式对事故船舶中可能存在的遇险人员进行搜寻。9 月 2 日至 9 月 3 日在难船上累计发现 5 具遇难者遗体，9 月 4 日在事故水域附近发现 1 具遇难者遗体，10 月 13 日对难船进行垃圾清理时在难船上发现 1 具遇难者遗体，11 月 8 日在绥中县附近水域发现 1 具遇难者遗体，截止此时 8 具遇难者遗体均已找到。

7. 事故损失情况

事故导致“中伟 88888”轮倾覆沉没，船上 8 人死亡，未造成海洋环境污染，直接经济损失约 350 万元，构成较大等级水上交通事故。



图 9：“中伟 88888”轮翻沉现场照片

8. 事故原因分析

8.1 直接原因

“中伟 88888”轮在船人员不熟悉船舶操纵规程，盲目进行吸泥水试泵作业，导致船舶稳性不足，船舶驾驶人员用车不当最终导致船舶稳性丧失发生翻沉。

8.1.1 船舶稳性不足

司法鉴定机构通过对船舶改装后的稳性估算，出具了鉴定意见：船舶翻沉时的初稳性高度为-0.06 米，不能满足《内河船舶法定检验技术规则》关于完整稳性的要求。

8.1.2 船舶操纵不当

通过对船舶主机的现场勘验，司法鉴定机构在出具的鉴定意见中表明，船舶发生翻沉时两台主机处于工作状态，且

右侧主机输出功率大于左侧主机输出功率，即右螺旋桨产生推力大于左螺旋桨产生的推力，形成了从右向左的力矩。船舶在此力矩作用下发生左倾，导致舱内货物移动，加大了横倾力矩，导致船舶向左舷翻沉。

8.2 间接原因

8.2.1 船舶实际所有者杨崇林违法私自对“中伟 88888”轮进行重大改建，降低了船舶稳性。杨崇林于 2016 年 12 月至 2017 年 6 月在仪征市金龙造船厂在未有改建图纸，也未申请相关船舶检验的情况下对船舶进行了重大改建，造成船舶稳性降低。

8.2.2 船舶超过核定航区航行。按照“中伟 88888”轮《内河船舶适航证书》要求，该轮准予内河 A 级航区作一般干货船用。该轮为内河船舶，在海上航行和作业已经超越其核定航区。

8.2.3 船舶不满足最低安全配员。“中伟 88888”轮 12 名工作人员，均未经过相应的专业技术训练，未取得相应的船员职务证书，不满足在船工作人员的适任要求。

8.2.4 陆长周、符忠祥、解玉红、沙方、钟国稳和彭松军在“中伟 88888”轮工作期间，未经过相应的专业技术培训，未取得合格的船员职务证书，违法履行船舶装货管理和船舶动态管理等职责，违规操作造成船舶倾覆沉没。

9. 责任认定

“中伟 88888”轮自沉事故是一起内河船经船舶实际所有者私自改建后非法从事海上运输，船公司“挂而不管”，船舶经营人雇佣无证人员违规操作导致的单方责任事故，“中伟 88888”轮对本起事故承担全部责任。

9.1 船舶实际所有者杨崇林

杨崇林在船舶管理中，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律法规，未落实安全管理责任。一是其所有的船舶未持有有效的船舶检验证书，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第四条“船舶和船上有关航行安全的重要设备必须具有船舶检验部门签发的有效技术证书”；二是其所有的船舶未持有有效的《船舶国籍证书》，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第五条“船舶必须持有船舶国籍证书，或船舶登记证书，或船舶执照”；三是其所有的船舶超过核定航区航行，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条“船舶、设施航行、停泊和作业，必须遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规和规章”，对本起事故的发生负有主要责任。

9.2 船舶实际经营者孟宪生

孟宪生在船舶经营中，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律法规，未落实安全管理责任。一是招用未取得有效证件人员上船工作，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第六条“船舶应当按照标准定额配备足以

保证船舶安全的合格船员”以及《中华人民共和国船员条例》第二十七条第二款“船员用人单位不得招用未取得本条例规定证件的人员上船工作”；二是其所经营的船舶超过核定航区航行，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条“船舶、设施航行、停泊和作业，必须遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规和规章”；三是其所经营的船舶不符合安全作业条件而作业，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第十条“船舶、设施航行、停泊和作业，必须遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规和规章”，对本起事故的发生负有主要责任。

9.3 在船人员陆长周

陆长周在“中伟 88888”轮工作期间，未经过相应的专业技术培训，未取得合格的船员职务证书，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条第一款“船长、轮机长、驾驶员、轮机员、无线电报务员话务员以及水上飞机、潜水器的相应人员，必须持有合格的职务证书”；陆长周违法履行船舶装货管理和船舶动态管理等职责，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条“船舶、设施上的人员必须遵守有关海上交通安全的规章制度和操作规程，保障船舶、设施航行、停泊和作业的安全”，对本起事故的发生负有主要责任。

9.4 在船人员张明胜

张明胜在“中伟 88888”轮工作期间，未经过相应的专业技术培训，未取得合格的船员职务证书，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条第一款“船长、轮机长、驾驶员、轮机员、无线电报务员话务员以及水上飞机、潜水器的相应人员，必须持有合格的职务证书”，对本起事故的发生负有次要责任。

9.5 在船人员符忠祥、解玉红、沙方、钟国稳、彭松军

以上 5 人在“中伟 88888”轮工作期间，未经过相应的专业技术培训，未取得合格的船员职务证书，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第七条第二款；违法履行船舶装货管理和船舶动态管理等职责，违反了《中华人民共和国海上交通安全法》第九条，对本起事故的发生负有次要责任。

9.6 江苏中伟运输有限公司

“中伟 88888”轮船舶登记所有人为江苏中伟运输有限公司。2012 年 11 月，船舶实际船东杨崇林与中伟公司签订了为期 5 年的《船舶挂靠经营合同》。自 2013 年以来，杨崇林一直不与公司联系、不申请船舶检验、不报告船舶动态，长期脱检脱管。中伟公司未履行管理职责，对船舶安全状况、船舶经营状况、船员配备实际情况不掌握，在“中伟 88888”轮长期处于脱检脱管状态的情况下，未采取积极有效措施召回船舶，存在严重的安全主体责任不落实、“挂而不管”等问题，对本起事故的发生负有管理责任。

10. 对事故责任人处理意见

10.1 船舶实际所有者杨崇林

杨崇林作为船舶实际所有者，在管理船舶过程中违反了《中华人民共和国海上交通安全》等有关法律法规，未落实安全管理责任，对本起事故负有主要责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关对其涉嫌犯罪行为进一步调查处理。

10.2 船舶实际经营者孟宪生

孟宪生作为船舶实际经营者，在经营船舶过程中违反了《中华人民共和国海上交通安全》等有关法律法规，未落实安全管理责任，对本起事故负有主要责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关对其涉嫌犯罪行为进一步调查处理。

10.3 在船人员张明胜、沙方

在船人员张明胜、沙方，对本起事故的发生负有次要责任，涉嫌构成重大责任事故罪，建议移送公安机关对其涉嫌犯罪行为进一步调查处理。

10.4 在船人员陆长周、彭松军、符忠祥、解玉红、钟国稳

在船人员陆长周、彭松军、符忠祥、解玉红、钟国稳，对本起事故的发生负有次要责任，鉴于该5人在事故中死亡，建议免于追究责任。

10.5 江苏中伟运输有限公司法人代表曹树平

江苏中伟运输有限公司作为船舶登记所有人和经营人，但对船舶未进行过实质的管理，未有效落实公司管理主体责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关进一步调查处理。

11. 本次事故暴露出来的问题及相关建议

11.1 泰州市运管部门未严格落实水路运输主管部门责任。泰州市运管部门为多艘《船舶适航证书》已过期的船舶核发了《船舶营业运输证》。泰州市运管部门《船舶营业运输证》审批人员在工作中存在严重失职行为，建议江苏省交通运输管理部门按照相关行政执法责任追究规定追究审批《船舶营业运输证》人员的行政责任。

11.2 泰州市姜堰区运管部门未严格落实水路运输主管部门责任。在江苏中伟运输有限公司海务、机务管理人员配备不足情况下，泰州市姜堰区运管部门在 2017、2018 年度核查报告书中审查意见栏均填写“核查合格”，泰州市姜堰区运管部门水路运输经营者现场核查人员存在严重失职行为，建议江苏省交通运输管理部门按照相关行政执法责任追究规定追究相关人员的行政责任

11.3 船籍港海事管理机构要严格履行对辖区航运公司的监督职责，对发现的长期脱管脱检、证书过期的船舶应及时通报运管部门，依法予以严格处罚

11.4 江苏中伟运输有限公司未严格落实公司各项管理制度，未落实企业安全主体责任，存在对公司所属船舶严重“挂而不管”的现象。建议江苏省泰州市运管部门严厉查处江苏中伟运输有限公司违法违规经营行为，对公司的经营资质进行复核，对不符合规定的情况督促公司整改落实。

11.5 各单位要全面排查辖区内河船涉海运输情况，主动向地方政府报告，促成由政府主导的综合治理局面。努力争取地方政府支持，积极联合港航、海警等部门开展联合执法，严厉查处违法违规内河船舶。与当地公安、海警等部门建立行刑衔接机制，有效开展案件移交工作。