

揭阳“11.17”“鸿泰 16”轮 自沉事故调查报告

编制单位：汕头海事局

单位地址：汕头市海滨路 47 号

联系电话：0754-88900128

编制时间：2019 年 4 月 8 日

简介

2018 年 11 月 17 日约 1542 时，汕头市鸿泰船务有限公司所属的“鸿泰 16”轮装载 4200 吨海沙从福建东山港外水域开往珠江口等待进一步指令，在航行至揭阳靖海南面约 40 海里附近水域（概位：22° 18′ .7N/116° 29′ .6E）遇到大风浪，事故造成船舶货舱进水，船舶沉没，无人员伤亡，直接经济损失为 620 万元，构成一般等级水上交通事故。

汕头海事局接到广东海事局指定调查后，成立事故调查组展开事故调查，经调查综合分析，船舶没有使用货舱盖紧固设备将货舱盖锁紧，船舶遭遇恶劣天气，货舱盖移位，货舱不风雨密，货舱进水导致船舶浮力丧失是造成事故的主要原因，船长对恶劣天气不重视，对大风浪的危害性估计不足，未及时调整航线是造成事故的次要原因。该事故为单方责任事故，“鸿泰 16”轮对本起事故负全部责任，二副游某建对该事故负主要责任，船长刘某民对该事故负次要责任。

目 录

一、事故简况.....	5
二、事故调查取证情况.....	5
(一) 船舶概况.....	5
(二) 船舶检验情况.....	6
(三) 船舶安检情况.....	6
(四) 船舶配员情况.....	7
(五) 船舶管理公司概况.....	8
三、天气、海况和通航环境情况.....	9
(一) 天气、海况.....	9
(二) 通航环境情况.....	10
四、重要事故因素认定.....	10
(一) 沉没时间.....	10
(二) 沉没地点.....	11
(三) 船舶装货及货舱情况.....	12
五、事情经过.....	12
六、应急处置和搜救情况.....	14
七、事故损失情况.....	14
八、事故原因分析及责任判定.....	14
(一) 事故原因分析.....	14
(二) 责任认定.....	15

九、安全管理建议和处理建议.....	16
（一）安全管理建议.....	16
（二）处理建议.....	17

一、事故简况

2018 年 11 月 17 日约 1542 时，汕头市鸿泰船务有限公司所属的“鸿泰 16”轮装载 4200 吨海沙从福建东山港外水域开往珠江口等待进一步指令，在航行至揭阳靖海南面约 40 海里附近水域（概位：22° 18′ .7N/116° 29′ .6E）遇到大风浪，事故造成船舶货舱进水，船舶沉没，无人员伤亡，直接经济损失为 620 万元，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

汕头海事局接到广东海事局指定调查后，立即成立事故调查组展开事故调查，事故调查组通过询问当事船员、核查航经附近水域船舶、调取该船 AIS 等数据资料，共获得询问笔录 17 份，水上交通事故报告书 1 份，探摸报告 1 份，船舶相关证书资料若干份。

（一）船舶概况

船名	鸿泰 16	船籍港	汕头	航区	沿海
船舶种类	多用途船	船体材料	钢质	货舱数	2
总吨	2867	净吨	1605	参考载货量	4300 吨
总长（米）	96.60	船宽（米）	14.20	型深（米）	7.20
满载吃水（米）	5.500	主机	内燃机	功率	1323KW
船舶建造厂/建成年份	浙江省舟山市普陀区船舶修造厂/1996 年 10 月 1 日				
船舶所有人	汕头市鸿泰船务有限公司				
船舶所有人地址	广东省汕头市金平区跃进路 23 号 3 幢 1010 号房				
船舶经营公司	汕头市鸿泰船务有限公司				
船舶经营人地址	广东省汕头市金平区跃进路 23 号 3 幢 1010 号房				
船舶管理公司	汕头市鸿泰船务有限公司				
船舶管理公司地址	广东省汕头市金平区跃进路 23 号 3 幢 1010 号房				



图 1：“鸿泰 16”轮

（二）船舶检验情况

该轮最近一次检验由中国船级社汕头办事处于 2018 年 3 月 8 日在汕头港对该轮进行年度检验。该船船舶检验有关证书齐全有效，有效期至 2022 年 1 月 14 日止。

（三）船舶安检情况

该轮最近一次船舶安全检查由榕江海事处于 2018 年 11 月 15 日开展，共查出安全缺陷 11 项。经调查，11 项缺陷与事故发生无直接因果关系。

（四）船舶配员情况

经查，该轮《船舶最低安全配员证书》有效期至 2018 年 12 月 31 日止，要求配备船长 1 人、大副 1 人、三副 1 人、值班水手 2 人、轮机长 1 人、大管轮 1 人、值班机工 2 人等 9 名船员及一名专职或两名兼职操作员。本航次配备船员 11

人，船员持证情况符合最低安全配员证书要求。事故发生时，船长刘某民与大副潘某秀及值班水手陈某兴在驾驶台。

船长刘某民，男，1968年6月20日出生，目前持有广州海事局签发的沿海航区3000总吨及以上船舶的船长证书，船长适任证书编号为：BKL11120170XXXX,有效期至2022年9月15日。

二副游某建，男，1990年3月23日出生，目前持有汕头海事局签发的沿海航区500至3000总吨船舶的二副证书，二副适任证书编号为：BKD12320160XXXX,有效期至2021年11月8日。

值班水手陈某兴，男，1969年10月7日出生，目前持有湛江海事局签发的沿海航区500总吨及以上船舶的值班水手证书，证书编号为：BKC14520150XXXX，有效期至2034年10月7日。

序号	姓名	职务	适任证书 (含 GMDSS)	专业培训合格证
1	刘某民	船长	BKL11120170XX XX (含 GMDSS)	PKL20140XXXX
2	潘某秀	大副	BKC12220160XX XX	PJF20130XXXX
3	游某建	二副	BKD12320160X XXX (含 GMDSS)	PKD20180XXXX
4	林永文	轮机长	BKC22120150XX XX	PKD20180XXXX
5	冷德斌	大管轮	BKL22120160XX XX	PFA20180XXXX
6	陈某兴	水手	BKC14520150XX XX	PBE20180XXXX
7	马某贵	水手	BKD14520160X	PKD20180XXXX

			XXX	
8	周某鑫	机工	AEJ24520150XX XX	PEJ20140XXXX
9	高某	机工	BKD24520150X XXX	PFA20140XXXX
10	吴某光	大厨	AJF14520160XX XX	PJF20160XXXX
11	周某志	实习机工		PKC20180XXX X

表 1： 鸿泰 16 船员证书一览表

（五）船舶管理公司概况

该轮船舶管理公司为汕头市鸿泰船务有限公司,该公司于 2013 年开始推进实施 NSM 规则, 公司设有总经理 1 人、指定人员 1 人、海务主管 1 人、机务主管 1 人、船员主管 1 人、体系主管 1 人, 2016 年 10 月 19 日取得汕头海事局签发的有效期至 2021 年 10 月 18 日的 DOC, 适用船舶种类为散货船和其他货船, 公司自有船舶 2 艘, 代管船舶 1 艘, “鸿泰 16” 为自有船舶。

该轮于 2016 年 9 月 18 日取得 SMC, 纳入汕头市鸿泰船务有限公司体系管理, 有效期至 2021 年 9 月 17 日。

据查, 在该公司管理中, 所属船舶按照体系要求将各种报表按规定上报, 公司通过电话、邮件等方式传递安全信息, 该轮回汕头较多, 海务主管、机务主管根据船舶到港具体情况多次登轮检查指导, 但 2018 年 11 月 17 日早上上班后, 公司海务主管查看气象预报, 发现汕头附近海域风力比上一次

预报的风力加大的情况，没有及时提醒船舶；17 日约 1200 时船舶发生进水的险情后船长刘某民没有按照体系的要求及时向公司指定人员或海外主管等管理人员报告，而是在 1416 时报告实际船东游某**弟**船舶进水情况，1421 时游某**弟**向公司指定人员辛捷飞报告情况，指定人员召集公司海务、机务等人成立应急小组，并向汕头市海上搜寻救助分中心报告情况，要求船长组织船员采取排水措施，并听从分中心的建议操纵船舶，同时做好弃船准备。

三、天气、海况和通航环境情况

（一）天气、海况

1.气象预报。汕头气象台提供的气象证明：11 月 17 日受冷空气影响，8-15 时汕头附近海面为阴天，东北风 7 级，阵风 8-9 级，能见度 8-16 公里，浪高达 5 米。

2.该轮递交的水上交通事故报告书显示东北偏北风 6-7 级，阵风 8-9 级，能见度 5-6 海里，浪高 3 米。

3.该轮船长刘某民称，东北风 8-9 级，浪高 3-4 米。

综上，认定事故发生前几个小时的天气海况情况为东北风 7 级，阵风 8-9 级，能见度 8-16 公里，浪高 5 米。

（二）通航环境情况

事故发生水域为广东省揭阳惠来南面约 40 海里附近水域，冬季通常刮东北风，风力较大，每天下午的风力比上午

风力大，船舶沉没位置处于台湾海峡南面至珠江口国内外商船习惯航路，船舶较为密集，水深约 42 米。

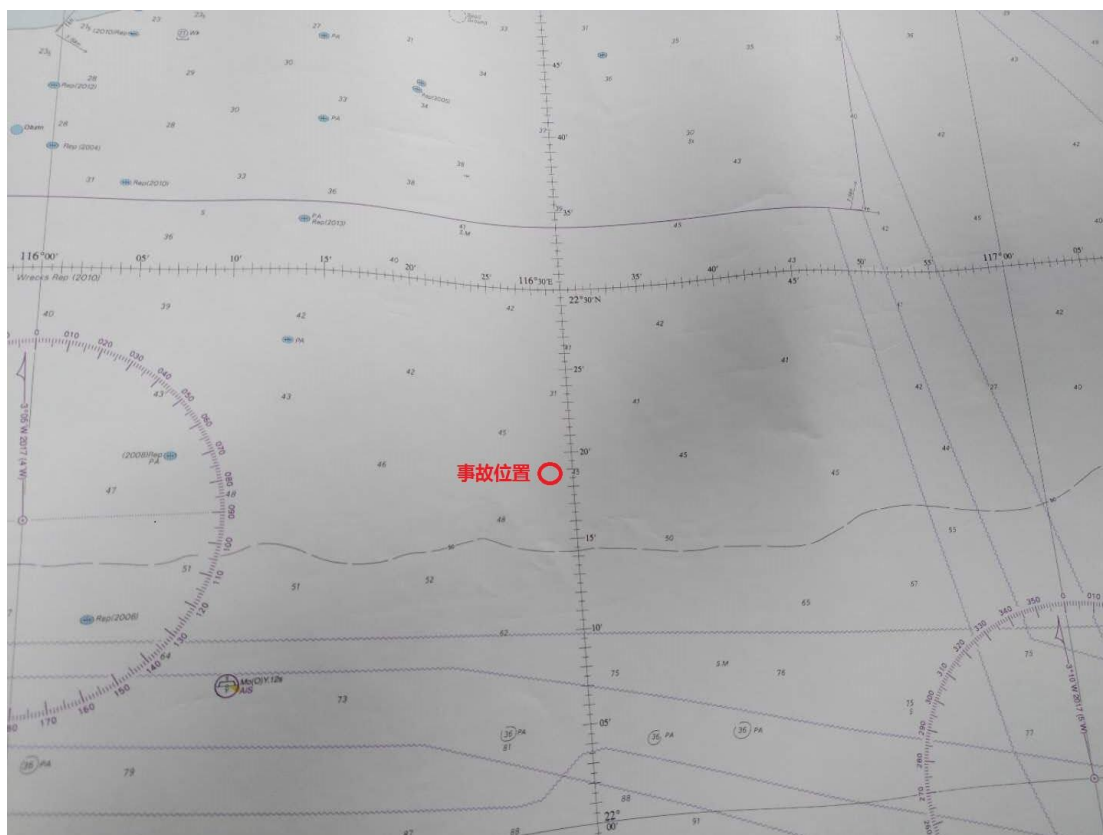


图 2: 事故水域通航环境

四、重要事故因素认定

(一) 沉没时间: 2018 年 11 月 17 日约 1542 时

认定理由:

1.该轮在 11 月 17 日 1542 时显示最后一个 AIS 船位信息后，没有再继续更新船位。

2.该轮水上交通事故报告书、船长询问笔录提供的沉没时间 为 11 月 17 日 1600 时。

3.中国移动公司提供通话清单显示 17 日 1511 时船上卫星电话能接通，但无人应答，1619 时电话无法接通。

4.根据船员描述，AIS 设备使用两套电源，在船电停电的情况下自动转换使用蓄电池供电，该蓄电池至少可供 AIS 使用 1 小时。

综上，认定沉没时间为 2018 年 11 月 17 日 1542 时。

(二) 沉没地点：22° 18′ .7N/116° 29′ .6E

认定理由：

1.1542 时该轮 AIS 显示的船位为 22° 18′ .7N/116° 29′ .6E。

2.该轮提交的事故报告书和船长笔录的事故船位为 22° 18′ .4N/116° 30.8′ E。

3.揭阳海事局现场巡航时发现少量油带的起始位置为 22° 18′ .787N/116° 29′ .250E。

4.探摸报告显示船舶在海底位置为 22 ° 18′ .692N/116° 29′ .556E。

综上，上述位置均在最后一个 AIS 信号位置附近，认定沉没地点为该轮 1542 时对应的 AIS 位置:22° 18′ .7N/116° 29′ .6E。

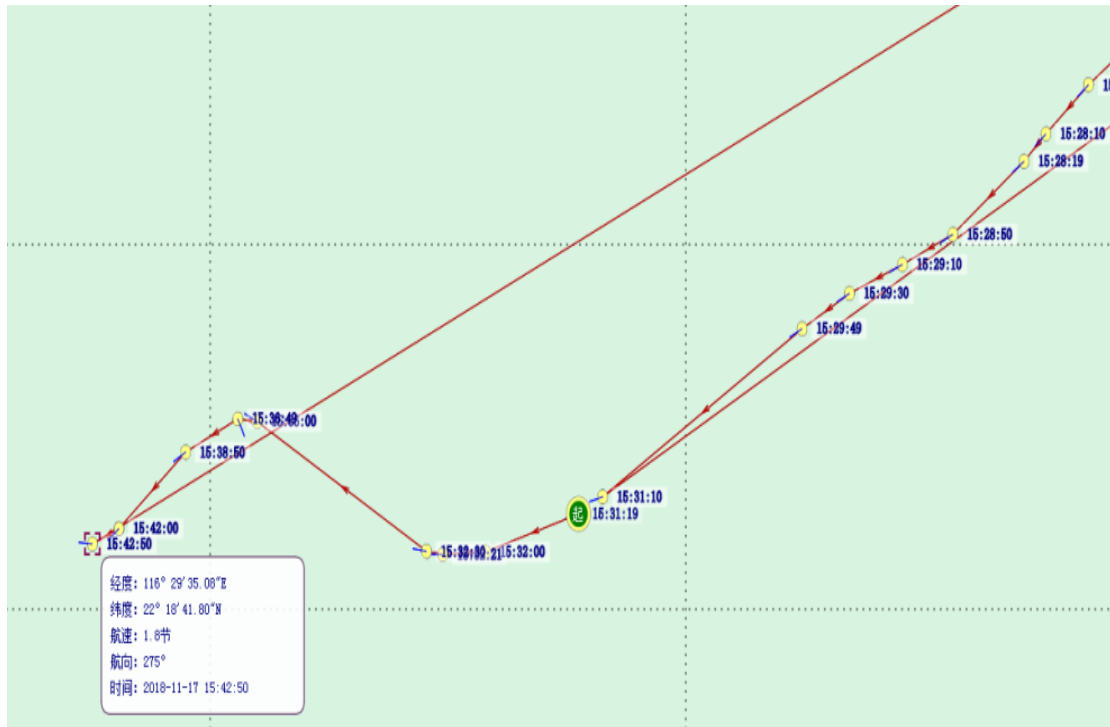


图 3：事故时间和位置

（三）船舶装货及货舱情况

1. 船东提供本航次船载货物清单、水路货物运单，均载明货物为 4200 吨；船长陈述装载海沙 4200 吨，船舶吃水为 DF4.90 米/DA5.45 米，没有超载。

2. 船舶装完货后，对两个货舱进行平仓，平仓后进行封舱，当班驾驶员二副指挥先盖上钢制舱盖，货舱盖盖上后没有按照体系“1.2.3 在水手长或值班驾驶员的指挥下”和“1.2.5 将两侧的压紧器压紧，盖板上的压紧楔插牢。”的要求使用紧固设备将货舱盖锁紧，再封上一层帆布后开航。

3. 探摸报告显示船舶货舱舱口围上有货舱盖封盖着。

五、事故经过

根据船员陈述及 AIS 数据、船舶和管理公司提供的船舶

资料等证据材料以及有关事故基本事实认定综合分析，事故发生经过如下：

2018 年 11 月 17 日凌晨，“鸿泰 16”轮在福建东山港外水域过驳装载 4200 吨海沙，当班驾驶员二副游某建指挥船员平仓后将钢质货舱盖盖好，为了赶在汕头港因帆船赛封港前进汕头港，将舱盖盖上后没有使用紧固设备将货舱盖锁紧就在舱盖上封上一层帆布。0300 时没有向当地海事机构报告就起锚开往汕头港，因没法在汕头港封港前到达汕头港改航珠江口，离港时船舶吃水为 DF4.90 米/DA5.45 米，由于当时天气为东北风 4-5 级，浪高约 1 米，船长选择的航线为航行至南澎岛东面，然后转向 240° 朝珠江口方向航行。

0730 时，该轮船长刘某民上驾驶台接班，当时航向 240°，航速 8 节，驾驶台雷达、ARPA、电子海图、VHF、AIS、GPS 等助航仪器工作正常。船长观察到现场天气为东北风 7 级，就用手机上网查看气象预报，发现现场风力比气象预报大，但甲板没有上浪，就继续按计划航线航行。

1200 时，该轮船位为 22° 31′ .7N/116° 55′ .0E，航向 240°，航速 7 节，船舶航行至惠来东南部 33 海里处水域，此时现场天气为东北风 8-9 级，浪高 3-4 米，海水开始从右后方打上甲板，船舶横摇约 10°，封舱帆布全部被风吹撕裂开，船长没有安排人员对货舱盖进行紧固。

1230 时，船长发现船首有点拱头，怀疑货舱进水，立即通知大副测量各舱室情况，确认船舶货舱盖已移位，两个货舱进水，#1 货舱进水量较多，就通知机舱排水。

1400 时，发现潜水泵排水速度跟不上进水速度，船首拱头加剧。1416 时就打电话给实际船东游某梯。

之后按照公司海务的要求调整航向 220° 保持顺风慢速航行。

1530 时，发现船首甲板已接近海面，就停主机辅机后所有船员从左舷救生筏撤离，离开时船舶左倾约 2° 。

1542 时，船长看到船尾上翘，船首入水沉没，没有侧翻。

六、应急处置和搜救情况

17 日 1435 时汕头市海上搜寻救助分中心接到鸿泰船务有限公司辛某飞报告“鸿泰 16”在惠来东南面 30 多海里处货舱进水，立即核查“鸿泰 16”的位置，协调“南海救 113”前往救助，要求附近商船和渔船协助救助，同时联系南海救助局直升飞机前往救人，1818 时船上 11 人全部被救起。

七、事故损失情况

事故造成船舶沉没，直接经济损失 620 万元（船舶价格 600 万元、货物价格 20 万元），构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析及责任认定

（一）事故原因分析

1.船舶没有使用货舱盖紧固设备将货舱盖锁紧，船舶遭

遇恶劣天气，货舱盖移位，货舱不风雨密，货舱进水导致船舶浮力丧失是造成事故的主要原因。

1) 船舶装完货后，当班驾驶员二副游某建指挥船员将舱盖板盖上，但没有按照体系要求使用货舱盖紧固设备将货舱盖锁紧，在大风浪中航行，由于船舶摇晃颠簸和海浪冲击，货舱盖移位，导致货舱盖与舱口围间有较大缝隙，不能达到风雨密要求。

2) 该轮 1200 时遇到 8-9 级大风，封舱帆布被吹撕开后，船舶货舱达不到风雨密的要求，甲板上浪后大量海水进入货舱。

3) 1200 时船长发现封舱帆布被吹撕开，甲板上浪后没有及时安排人员检查货舱是否进水，延误了排水，排水速度跟不上货舱进水速度，货舱进水量持续增加，船舶浮力丧失沉没。

2.船长对恶劣天气不重视，对大风浪的危害性估计不足，未及时调整航线是造成事故的次要原因。

0730 时船长观察到现场实际风力比预报的风力大的情况，没有预判到可能会影响船舶航行安全，及时调整航向沿岸航行或择地避风，导致发现帆布被吹撕开后，没能采取改向或择地抛锚避风的措施，违反体系“4.2.10 如风浪巨大，安全没有确切保证，应迅速联系有关部门，就近择地抛锚避风。”的规定。

(二) 责任认定

经调查综合分析，船舶没有使用货舱盖紧固设备将货舱盖锁紧，船舶遭遇恶劣天气，货舱盖移位，货舱不风雨密，货舱进水导致船舶浮力丧失是造成事故的主要原因，船长对恶劣天气不重视，对大风浪的危害性估计不足，未及时调整航线是造成事故的次要原因。该事故为单方责任事故，“鸿

泰 16” 轮对本起事故负全部责任，二副游某建对该事故负主要责任，船长刘某民对该事故负次要责任。

九、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

本起事故的发生暴露出船长安全意识不强，对航经水域的气象重视不够，汕头市鸿泰船务有限公司对船舶指导不足，为认真吸取事故教训，防止类似事故再次发生，更好地保障海上人命和财产安全，建议：

1.汕头市鸿泰船务有限公司要督促船舶严格按照体系中航线设计的有关要求，落实各项安全措施，尤其是要根据天气变化及时修正航线。

2.汕头市鸿泰船务有限公司要按照体系的要求，随时掌握船舶的动态，加强对船舶的监控和支持，及时通报船舶航经海区的气象情况，指导船舶避免大风浪中冒险航行；督促船舶在发生事故险情时第一时间报告管理公司。

3.建议汕头市鸿泰船务有限公司加强对船舶检查，督查所属船舶认真落实公司安全管理体系 SI07105 大风浪中航行须知中“4.1.1 确保船舶水密，消除任何有可能进水的后患”的要求，确保船舶在开航前保证货舱风雨密。

4.建议船舶检验机构对钢质舱盖加帆布保证风雨密的形式在大风浪中是否能保障货舱风雨密的要求进行研究。

（二）处理建议

建议对汕头市鸿泰船务有限公司和二副游某建、船长刘某民的违法行为进行调查处理。