

沧州“08·25”“湘岳阳货1860”轮自沉事故调查报告

一、事故简况及调查概况

（一）事故简况

2016年08月25日0400时许，湖南岳阳籍内河自卸砂船“湘岳阳货1860”轮从辽宁绥中装载约4900吨黄砂航行至概位38° 17' N/118° 10' E处（济南海事局辖区）抛锚。0900时，海上风浪逐渐增大到7-8级，阵风9级，造成该轮货舱和机舱进水。1200时许，该轮沉没于概位38° 18.7' N/118° 11.2' E处（沧州海事局辖区）。事故可能造成船上2人失踪，直接经济损失约人民币443万元，构成一般等级事故。

（二）调查概况

沧州海事局接到事故报告后，立即成立了调查组展开调查，组成人员如下：

组长：孙文宾；

成员：刘光耀、刘大虎、刘鹏。

事故调查组通过询问当事船舶船员及船东代表，调取船舶轨迹，自岳阳市地方海事局调取船舶、船员证书资料，调查船舶经营情况等途径，取得有关证据材料，详见附件1。

二、事故船舶概况

（一）船舶基本情况

船名：湘岳阳货1860；

船籍港：岳阳；

船舶类型：自卸砂船； 船体材料：钢质；
总吨：2485； 净吨：1391；
总长：92.80米； 船宽：15.40米；
型深：4.50米； 参考载货量：3410t；
满载吃水：3.7米； 主机类型：内燃机；
主机数目：2台； 总功率：1202KW；
核定航区：内河B级； 有无舱盖：无；
船舶识别号：CN20144496468；
船检登记号：2014A4100764；
建造完工日期：2014年9月2日；
造船地点：湖南省沅江市共华水利船舶修造有限公司。

（二）船员概况

经询问事故获救人员及船东代表、请岳阳市地方海事局协助查询船上人员证书信息等途径，获得详细信息如下：

本航次船上共有12人。船上人员详细身份信息如下：

1. 周林生，男，身份证号422425*****778，获救，在船上担任船长，持有湖北省地方海事局签发的内河一类船长证书，有效期至2018年3月7日；

2. 颜昌荣，男，身份证号422425*****417，获救，经查无任何船员适任资质信息。

3. 庞爱武，男，身份证号430623*****113，获救，经查无任何船员适任资质信息。

4. 肖群林，男，身份证号430611*****017，获救，
经查无任何船员适任资质信息。

5. 娄道君，男，身份证号422322*****31X，获救，
经查无任何船员适任资质信息。

6. 黄学明，男，身份证号432322*****414，获救，
经查无任何船员适任资质信息。

7. 王建华，男，身份证号430623*****438，获救，
经查无任何船员适任资质信息。

8. 范伟，男，身份证号430623*****73X，获救，经
查无任何船员适任资质信息。

9. 叶平，男，身份证号422323*****112，获救，经
查持有湖北省荆州市地方海事局签发的内河一类轮机长证
书，有效期至2020年3月8日。

10. 王建学，男，身份证号422425*****778，获救，
经查无任何船员适任资质信息。

11. 颜昌霞，女，身份证号422425*****425，可能
在此次事故中失踪，经查无任何船员适任资质信息。

12. 何宏斌，男，身份证号 422425*****473，可能
在此次事故中失踪，经查无任何船员适任资质信息。

（三）船公司概况

船舶登记所有人：欧义，地址：湖南省华容县操军镇洲
子村二组 027 号，取得所有权日期为 2014 年 9 月 2 日。

船舶登记经营人：岳阳金太阳江海物流有限公司，地址：湖南省岳阳市五里牌铁炉村，经营范围：长江中下游干线及其支流省际普通货船运输（有效期限至 2018 年 4 月 30 日）等，法定代表人：孙晓阳，身份证号：430602*****537。

经调查，欧义与岳阳金太阳江海物流有限公司均提供了一份相同的《船舶挂靠协议书》，该协议于 2014 年 9 月 15 日签订，约定欧义将“湘岳阳货 1860”轮挂在岳阳金太阳江海物流有限公司名下，在湖南及长江干线上营运。

根据岳阳金太阳江海物流有限公司提供的经营情况说明，该轮实际经营人为欧义之父欧桂明。“湘岳阳货 1860”轮船长周林生及船东代表张强也称船舶实际经营人为欧桂明。

根据欧义提供的经营情况说明，“湘岳阳货 1860”轮于 2016 年 3 月 2 日开往上海运输砂石，后业务亏损，于 2016 年 7 月 5 日到辽宁大连倒驳砂石，运往天津、山东等地销售，到本次事故时止，共运输 5 航次。

（四）船舶证书情况

序号	证书名称	要点	签发机关
1	船舶所有权登记证书	欧义取得所有权日期为 2014年09月02日	湖南省岳阳市 地方海事局
2	船舶国籍证书	有效期限为2016年07月18日 -2021年07月12日	湖南省岳阳市 地方海事局
3	内河船舶最低	有效期限为2016年07月18日	湖南省岳阳市

	安全配员证书	-2021年07月12日	地方海事局
4	内河船舶适航证书	有效期至 2016 年 09 月 06 日	湖南省益阳市 船舶检验局
5	内河船舶载重线证 书	有效期至 2016 年 09 月 06 日	湖南省益阳市 船舶检验局
6	内河船舶防止油污 证书	有效期至 2016 年 09 月 06 日	湖南省益阳市 船舶检验局
7	内河船舶防止生活 污水污染证书	有效期至 2016 年 09 月 06 日	湖南省益阳市 船舶检验局
8	内河船舶防止垃圾 污染证书	有效期至 2016 年 09 月 06 日	湖南省益阳市 船舶检验局

（五）航次概况

2016年8月24日0400时许，“湘岳阳货1860”轮装载黄砂约4900吨自辽宁绥中出发。25日0400时许，该轮抵达目的港滨州港水域抛锚，锚位 $38^{\circ} 17' N/118^{\circ} 10' E$ ，因知晓当日有大风，船方计划联系小船倒驳卸载2000吨黄砂后再进滨州港内避风，未果。后遭遇大风浪天气，船舱进水沉没于概位 $38^{\circ} 18.7' N/118^{\circ} 11.2' E$ 处。


三、事故水域天气、海况情况及通航环境

经询问当事船员，结合事发后现场搜救飞机、船舶的描述，获取如下信息：

2016年08月25日上午，小雨，东北风。0800时起海面风力逐渐加大到6级以上，1000时起风力加大到7-8级，阵风9级，浪高3-4米。

事发水域位于沧州海事局与济南海事局交界水域，船舶

初始抛锚位置位于济南海事局辖区，位于滨州港防波堤堤头以东约2海里处，处于滨州港进出船舶习惯抛锚水域。后受风浪流的作用漂离原位置，后最终沉没位置位于沧州海事局辖区。

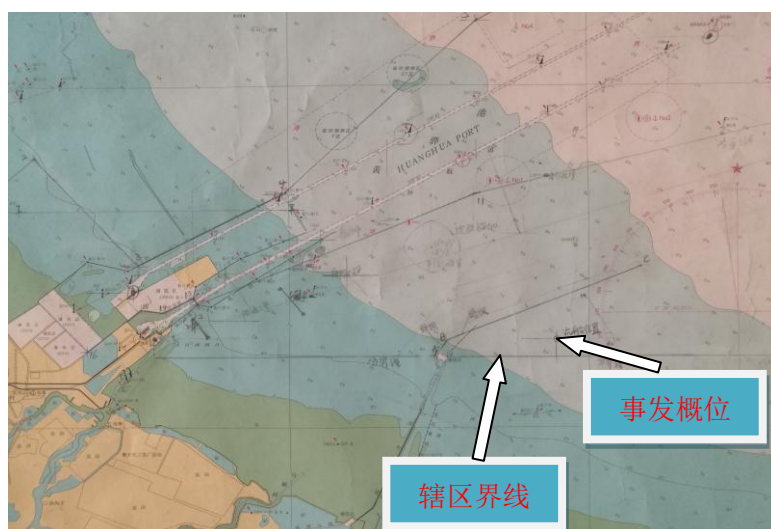

四、事故经过

根据船上获救人员的描述及船舶AIS轨迹、现场搜救情况等综合分析，本次事故可能的经过是：

2016年8月24日0400时许，“湘岳阳货1860”轮（AIS显示为“HUA YANG 018”）装载黄砂约4900吨自辽宁绥中出发，船长周林生和何宏斌轮流开船，再搭配颜昌荣负责操舵。25日0400时许，该轮抵达目的港滨州，抛右锚，三节锚链入水，锚位 $38^{\circ}17'N/118^{\circ}10'E$ ，因知晓当日有大风，计划联系小船倒驳卸载2000吨黄砂后再进滨州港内避风，但倒驳未果。继续原地抛锚。

0800时起，海面风力逐渐加大到东北风6级以上。1000时起，风力加大到东北风7-8级，阵风9级，浪高3-4米。

船舶受风浪作用开始摇晃，甲板上浪。

1040 时许，船长周林生通过 GPS 发现船舶移位，船头右转，以为走锚，通知机舱备车并绞锚，后在绞锚的过程中发现锚链已断裂。此后船舶横摇逐渐加剧。海浪将一楼的窗户玻璃打烂，机舱开始进水。货舱也在进水。

据船长周林生陈述，待船舶备车完毕后，时间不详，船长试图操纵船舶顶风抗风未果，船头变为左转，横摇加剧，机舱不断进水，导致配电板短路，全船失电，船上 5 台抽水泵（机舱 2 台，船尾 3 台）停止工作。

1117 时，船长周林生用手机拨打电话 12395 向海上搜救中心求救，滨州市海上搜救分中心接警。

后机舱进水量越来越大，主机故障停止工作，约 1136 时，AIS 信号消失。船长周林生决定弃船，组织全体船员穿救生衣，带救生圈，到驾驶台集合。后船舶右倾加剧并下沉，船长周林生组织全体人员到船舶主甲板左舷船头处等待救援。

1200 时许，船舶沉没于概位 $38^{\circ} 18.7' N/118^{\circ} 11.2' E$ 处，仅剩余驾驶台顶层露出水面。

五、搜救情况

2016 年 8 月 25 日 1207 时，沧州市海上搜救中心接河北省海上搜救中心转警：“HUA YANG 018”轮在 $38^{\circ} 19' 31'' N/118^{\circ} 12' E$ 位置遇险，船上 12 人需要救助。

接报后，沧州市海上搜救中心立即启动应急预案，派出“青港拖 17”轮、“华锦新”轮、“通途”轮、“北海救 116”轮、“神华拖 8”轮等船舶前往救援。

1321 时，经河北省海上搜救中心协调，中信海直所属“直升机 7005”起飞前往现场救助。

1415 时，“直升机 7005”到达遇险地点，开始救助。

1500 时，“直升机 7005”救起遇险人员 9 人，因油料不足返航加油后再次起飞。

1650 时，“北海救 116”轮救起 1 名遇险人员，仍有 2 人失踪。搜救继续进行。另外，沧州海事局发布航行警告，提醒过往船舶注意搜寻落水人员。

8月26日始，沧州海事局执法人员在大口河沿岸、神华黄骅港务公司人员在防波堤沿线进行巡视搜寻失踪人员。

8月27日1325时，“青港拖17”轮在38° 18′ 22″ N118° 15′ 31″ E附近发现一具浮尸。后经颜昌荣、何宏斌家属及船长周林生辨认，确认非颜昌荣或何宏斌。

截止8月28日1200时，失踪人员落水已超过72小时，综合水温气象数据和沧州市海上搜救中心重大搜救行动决策专家组成员的评估意见，从大规模搜救转为日常搜救。

六、打捞情况

2016年8月27日，上海成功水域工程有限公司所属“沪成功9号”“沪成功10号”“沪成功11号”等三艘打捞船开

始进行“湘岳阳货1860”轮打捞作业，采用整体打捞的方式，于2016年9月8日打捞完毕，并对沉船海底进行扫测，未发现海底沉船位置遗留沉船物体。

七、事故经济损失和人员伤亡情况

“湘岳阳货1860”轮在打捞出水后被拖带至滨州新祥船舶修造厂，暂未进行修理，只能由该修造厂出具了一份维修费用估算单，显示维修价格为353万元整。另外，在打捞之前，事故船舶所有人与上海成功打捞有限公司未签订书面打捞协议，仅口头约定打捞费用为90万元整。

因此，根据目前掌握的情况，估算本次事故的直接经济损失为人民币443万元整。

根据事故船舶生还人员和船东代表的询问笔录：何宏斌（身份证号422425*****473）、颜昌霞（身份证号422425*****425）在事故船上工作，在本次事故中失踪。但是，船方不能提供其他证据证明以上两人在本次事故中失踪，船方也未在海事等部门办理过人员上船签证等手续。

鉴于仅有询问笔录等当事人的陈述来证明何宏斌、颜昌霞在此次事故中失踪，而无其他物证来进行佐证。因此，认为以上两人可能在此次事故中失踪。

八、事故原因分析

通过对事故调查获得的证据进行分析比对，得出原因如下：

（一）直接原因

“湘岳阳货1860”轮遭遇恶劣天气海况，船舶货舱、机舱持续进水，致使船舶发生自沉事故。

（二）间接原因

1. 船员持内河船员证书，不适任海上航行，应急措施不当。船长对海上大风浪可能造成的危险预判不足、抵御海上大风浪措施不当。在已经收到大风警报的情况下，未采取更为稳妥的避风举措；大风浪来临时仅抛单锚，未采取抛双锚、动车顶风顶浪等更积极的抵御大风浪措施。

2. 船舶不满足海上航行的安全要求。海上与内河航行环境大不相同，海上风浪均较内河大，造成的危害也大。“湘岳阳货1860”轮为内河船舶，本航次超过核定航区航行且超载，船舶无水密性舱盖，船舶超过核定载货量，干舷较低，抵御大风浪能力差，无法满足海上航行的要求。

3. 船舶安全管理存在问题。岳阳金太阳江海物流运输有限公司作为船舶登记经营人，对船舶经营状况一无所知，未进行有效的安全管理。船舶所有人欧义之父欧桂明作为实际经营人，在经济利益驱使下，超过核定的内河航区从事海上运输，是本次事故的管理因素。

九、责任认定

本次事故是由“湘岳阳货1860”轮单方引起的水上交通事故，“湘岳阳货1860”轮应承担本次事故的全部责任。

十、安全管理建议

（一）建议岳阳金太阳江海物流有限公司作为船舶登记经营人，加强对所属挂靠船舶的经营管理，加强动态监控，一经发现挂靠船舶存在违法行为，立即解除挂靠关系，并报当地海事管理机构，注销其船舶国籍证书，不给违法行为提供便利。

（二）建议船舶所有人欧义加强对所属船舶的日常安全管理，遵守国家法律法规，杜绝超航区航行、超载等违法行为。