

河北秦皇岛“11.30”“国良 777”轮自沉事故调查报告


一、事故简况

2017 年 11 月 30 日 13 时左右，芜湖县中顺船舶服务有限公司所属采沙船“国良 777”轮在在汤河口锚泊过程中，由于载沙货舱底部漏水，在汤河河口附近沉没（概位： $39^{\circ}54' .30N/119^{\circ}34' .17E$ ），该轮于 2016 年“5·21”专案行动中经河北海警支队扣押的非法砂石运输船，后移交秦皇岛市国土资源局看护，现相关职能由秦皇岛市海洋和渔业局履行。事故造成海洋污染，溢油量约为 2.5 吨，船舶整体坐底沉没，未有人员伤亡，构成一般等级水上交通事故。

二、调查取证情况

事故发生后，秦皇岛海事局迅速成立事故调查组，开展事故调查取证工作，事故调查组通过询问当事船员和查阅法定文书及相关记录，获取相关证据材料（见附件十二）。

（一）船舶概况

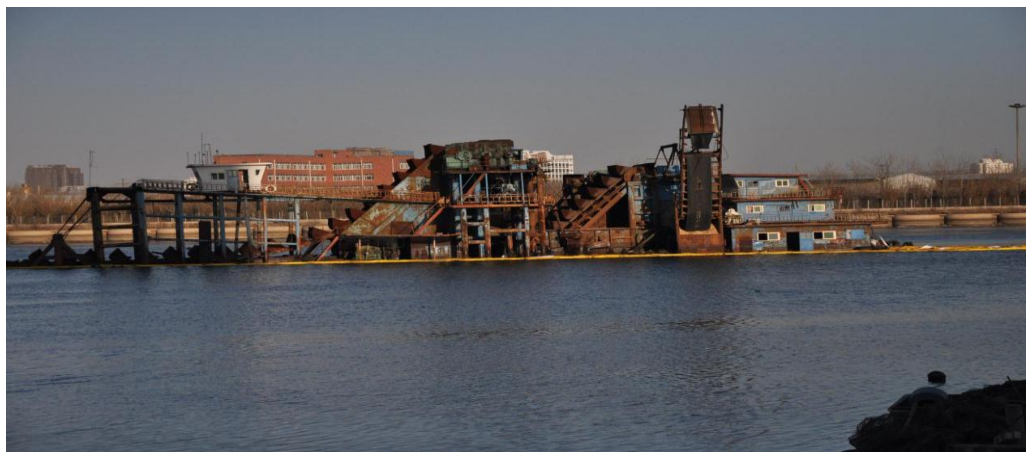

图一 “国良 777” 轮

船名：国良 777

国籍/船籍港：中国/芜湖

船舶种类：采沙船

船体材料：钢制

总吨：833 净吨：250

船长：51.5 米，船宽：15.6 米，型深：3.75 米

主机类型：内燃机 主机功率：368 千瓦

建成日期：2007.10.12

建造地点：南昌市兴隆造船厂

船舶所有人：芜湖县中顺船舶服务有限公司

（二）看船人员情况

发生事故时，该轮看船人员 2 人，所有人员为中国籍。

看船人刘志强，1975 年 8 月 27 日出生，身份证：
130304*****510。

看船人郑富强，1972 年 4 月 3 日出生，身份证：
130323*****418。

（三）船舶载货情况

无。

（四）船舶所有人情况

1. 船舶实际所有人情况

2013 年 3 月 20 日，船舶实际所有人江云宾、王春富两人与芜湖县中顺船舶服务有限公司签订船舶挂靠协议，“国

良 777”轮挂靠于芜湖县中顺船舶服务有限公司名下，以该公司的名义在芜湖地方海事局办理所有权登记，协议有效期至 2018 年 3 月 20 日。

2013 年 3 月 20 日，船舶实际所有人江云宾、王春富两人与芜湖海顺航运有限公司签订了安全管理协议书。

以上两份协议中都明确指出船舶实际所有人要依法经营，如有违法行为，后果由船舶实际所有人自负。此后，芜湖海顺航运有限公司和芜湖县中顺船舶服务有限公司联合对“国良 777”轮做出情况说明，说明陈述该轮实际负责人为徐财盟。

徐财盟在两份笔录中陈述并不一致，2016 年 8 月 12 日，徐财盟在秦皇岛市公安局讯问笔录中陈述，船主为他本人和王春富，两人分别占股份为 80%和 20%；2017 年 3 月 21 日，徐财盟在海事行政处罚询问笔录中陈述，2015 年 3 月起向王春富租赁该轮，他本人负责经营。

2. 船舶登记所有人情况

“国良 777”轮船舶所有权证书取得时间为 2012 年 8 月 10 日，船舶为非共有船舶，登记所有人为芜湖县中顺船舶服务有限公司。

芜湖县中顺船舶服务有限公司成立于 2010 年 8 月 12 日，营业期限为 2010 年 8 月 12 日至 2060 年 8 月 11 日，民营企业，法人代表为洪福俊，属于有限责任公司。该公司注册资

金壹拾万元，经营范围为工程船舶及设备的租赁；港口和航道工程技术咨询，住所为安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇阳光花园。

2012 年 12 月 1 日，芜湖县中顺船舶服务有限公司和芜湖海顺航运有限公司在安徽省芜湖市地方海事局做了“国良 777”轮光船租赁登记，并取得《“国良 777”轮光船租赁登记证明书》，船舶租赁登记号码 GZ2815120007。根据合同约定，“国良 777”轮的船舶出租人为芜湖县中顺船舶服务有限公司，船舶承租人为芜湖海顺航运有限公司。起租日期为 2012 年 12 月 1 日，终止日期为 2015 年 11 月 30 日。

此后，海事调查官多次拨打芜湖县中顺船舶服务有限公司负责人电话，以便了解“国良 777”轮及公司的管理情况，公司负责人未接听电话。

（五）船舶证书情况

证书名称	编号	签发机关	签发日期	有效期至
船舶所有权登记证书	11A0034322	芜湖市地方海事局	2012. 8. 10	--
船舶国籍证书	HF0051310	芜湖市地方海事局	2012. 12. 12	2017. 12. 11
内河船舶适航证书	2007N3300221	安徽省船舶检验局	2015. 6. 5	2016. 5. 21
内河船舶检验证	201423104368	安徽省船	2014. 7. 7	--

书簿		舶检验局		
船舶最低安全配 员证书	06PN376583	芜湖市地 方海事局	2012.12.12	2017.12.11

（六）船舶安检情况

无

（七）水文气象情况

天气：多云

风向：西北风 风力：3 级

海浪：轻浪 能见度：良好

气温：0℃ 潮汐：平潮

流向：西南 流速：1.0 节

四、重要事故因素认证

（一）事故发生时间

据看船人刘志强和郑富强陈述，9 月底 10 月初，发现船尾载沙舱室开始进水，11 月 30 日 1200 时左右，从进水开始到船舶甲板淹没大约 1 小时左右。综上，认定事故发生时间为：2017 年 11 月 30 日 13 时左右。

（二）事故发生位置

1. 据看船人刘志强和郑富强陈述，事故发生地点为在汤河河口附近。

2. 据海事调查官现场勘验和现场定位，事故发生位置为在汤河河口附近，距离岸边 50 米左右，概位：39°

54' .30N/119° 34' .17E

综上，认定事故发生位置为：汤河河口附近沉没(概位：
39° 54' .30N/119° 34' .17E)



图二：沉没位置

(三) 船舶开始进水时间

据两名看船人陈述，2017 年 9 月 30 日 1300 时左右，发现船尾载沙舱室开始渗水，进水速度较慢。10 月 12 日 1400 时左右，船尾载沙舱室水深已接近 2 米。11 月 30 日 1300 时左右，该轮整体坐底沉没，主甲板浸没一半以上。

综上，认定该轮开始进水时间 2017 年 9 月 30 日 1300 时左右。

(四) 船舶破损位置

由于“国良 777”轮坐底沉没，无法进行水下探摸，目前也无打捞计划，因此具体破损位置无法确认。

(五) “国良 777”轮违法经营行为

2016 年 4 月至 5 月期间，该轮在秦皇岛海域从事海上非法采沙作业。

2016 年 5 月，该轮被河北海警支队扣押。

2016 年 7 月 5 日，该轮由河北海警支队转交秦皇岛市国土资源局看护，同日，秦皇岛市国土资源局与秦皇岛佳美物业服务有限公司签订看护服务合同，由秦皇岛佳美物业服务有限公司负责看护“国良 777”轮。目前，秦皇岛市国土资源局相关职能由秦皇岛市海洋和渔业局履行。

2017 年 4 月 21 日，河北省秦皇岛市中级人民法院对船主徐财盟做出判决，犯非法采矿罪，判处有期徒刑 2 年，并处罚金人民币 30 万元。

2017 年 4 月 26 日，河北海警支队侦查队通知徐财盟妻子将“国良 777”轮取回。

2017 年 5 月 10 日，河北海警支队侦查队通知该轮船员张岳红联系徐财盟家属将“国良 777”轮取回。

2018 年 2 月 28 日，秦皇岛市海洋与渔业局函告芜湖县中顺船舶服务有限公司尽快对该轮实施救援。

截至目前为止，徐财盟仍在秦皇岛青龙县公安局看守所监狱服刑。

五、事故经过

事故调查组通过询问国良 777 轮看护人员，得出最可能性事故经过：

2017年9月30日1300时左右，发现船尾载沙舱室开始渗水。看船人向队长报告渗水的情况，所属的物业公司没有安排相关人员上船检查。船上没有发现异常情况，除两名看船人，无其他外来人员登船。天气情况良好，无风浪。

10月12日1400时左右，船尾载沙舱室水深已接近2米。船体随之下沉。看船人再次向队长报告，队长让看船人拍照并发给物业公司王经理，物业公司未采取堵漏措施。

11月30日1200时左右，该轮开始下沉。

11月30日1300时左右，该轮甲板全部没入水中，随即两名看船人坐皮划艇驶离该轮，并在周边拍了照片。天气情况良好，无风浪。

12月1日0700左右，该轮船体已经坐底，船体正平。发现船舶周围有溢油。

六、应急处置和搜救情况

12月1日1420时，秦皇岛市海洋和渔业局与专业清污单位秦皇岛东光船务有限公司达成协议，由该公司承担本次船舶污染事故的应急清污工作。至12月4日1200时，在秦皇岛市船舶污染应急指挥中心办公室组织指挥下，先后布放两道围油栏对事故船舶进行围控，集中油污缩小污染范围；组织潜水人员对事故船舶进行水下探摸掌握污染情况，在此基础上使用专业设备和船舶对柴油舱柜进行水下抽油作业；

使用吸油拖栏、吸油毡人工清理围油栏内外油污，并将污染物清理上岸。

目前，事故船上已发现的存在污染威胁的油柜已全部清空，甲板上发现的移动油桶已全部清理上岸，未发现其他污染源，污染物持续入海威胁已暂时消除；围油栏内较厚油污已基本清理干净；共计收集油污数量约 2.5 吨。

七、事故损失情况

事故造成海洋污染，溢油量约为 2.5 吨，船舶整体坐底沉没，未有人员伤亡，构成一般等级水上交通事故。

八、事故原因分析

本事故原因分析是根据“国良 777”轮看护人员询问笔录，调取看护合同、秦皇岛市海洋和渔业局、河北海警支队的走访和电话记录，海事调查人员综合分析等得出的结果。

（一）直接原因

“国良 777”轮载沙货舱底部可能锈穿进水是导致船舶进水沉没的直接原因。

据两名看船人陈述，“国良 777”轮从 2016 年 7 月 5 日至 2017 年 11 月 30 日一直在汤河河口附近锚泊，由于长期无人维护保养，舱底可能锈穿进水，造成船舶载沙货舱底部漏水。

（二）间接原因

秦皇岛佳美物业服务有限公司在船尾载沙舱室渗水期

间，未能及时有效的对船舶采取堵漏措施是导致本起事故原因之一。

八、事故责任判定

芜湖县中顺船舶服务有限公司自该轮 2016 年 5 月在汤河河口附近锚泊期间，一直没有对该轮实施相应的维修保养工作，造成货舱底部老化破损，导致此次事故发生。期间河北海警支队、秦皇岛市海洋和渔业局多次与芜湖县中顺船舶服务有限公司和船舶负责人徐财盟家属联系将船取回，截止事故发生前一直未取回。

秦皇岛佳美物业服务有限公司未履行《看护服务合同》第一条第一款：服务内容主要为“国良 777”轮的防火、防水、防漏、防盗、防抢，保障该船安全。该物业公司在 2017 年 9 月 30 日和 10 月 12 日接到看护人员报告之后，未及时采取有效行动。

综合上述原因分析和双方过失，本起事故为双方责任事故，芜湖县中顺船舶服务有限公司应对本起事故负主要责任，秦皇岛佳美服务有限公司应对本起事故负次要责任。

十、事故结论

船舶所有人芜湖县中顺船舶服务有限公司一直没有对该轮实施相应的维护保养和安全管理，应对本次事故承担主要责任，秦皇岛佳美服务有限公司疏于管理，没有对该轮及时采取堵漏措施，应对本次事故承担次要责任。该起事故暴

露了两家单位安全管理存在问题，应引起两家单位高度重视，吸取经验教训，杜绝此类事故再次发生。

十一、安全管理建议

1. 建议芜湖县中顺船舶服务有限公司应认真履行公司安全管理职责，实现对船舶的有效管理，督促船舶锚泊期间的检查工作，在船舶停航期间，加强船舶各种设备的日常维修保养工作，提高船舶安全系数。

2. 建议秦皇岛佳美服务有限公司应认真履行《看护服务合同》的各项职责，提高看船人的实际操作能力和应急反应能力，杜绝类似事故的再次发生。