

8. R 파라미터 생성 및 전송관련 자료(생성, 언로드방법)

1. R-Parameter를 전송하기 위하여 설정하기 위한 것임.


1.1 F:\WDH\WBD.DIR\W PLC_IN_OUT_001.TEA파일을 생성(대문자사용해서)

가. PLC 프로그램에서 W#16#81사용하여 MOVE시켜서 DB19.DBB16으로 OUT시키는 것은

- W#16#81은 16진수이며 이진수로 고치면 10000001로 PLC_IN_OUT_001.TEA을 말함
- W#16#82은 16진수이며 이진수로 고치면 10000010로 PLC_IN_OUT_002.TEA을 말함

나. PLC 프로그램에서 W#16#1사용하여 MOVE시켜서 DB19.DBB17으로 OUT시키는 것은

- W#16#1은 16진수이며 이진수로 고치면 00000001로 PLC_IN_OUT_001.TEA의 내부 라인 번호를 말함 따라서 그 라인번호(LINE NO.)의 JOB파일을 사용한다는 의미를 지닌다.

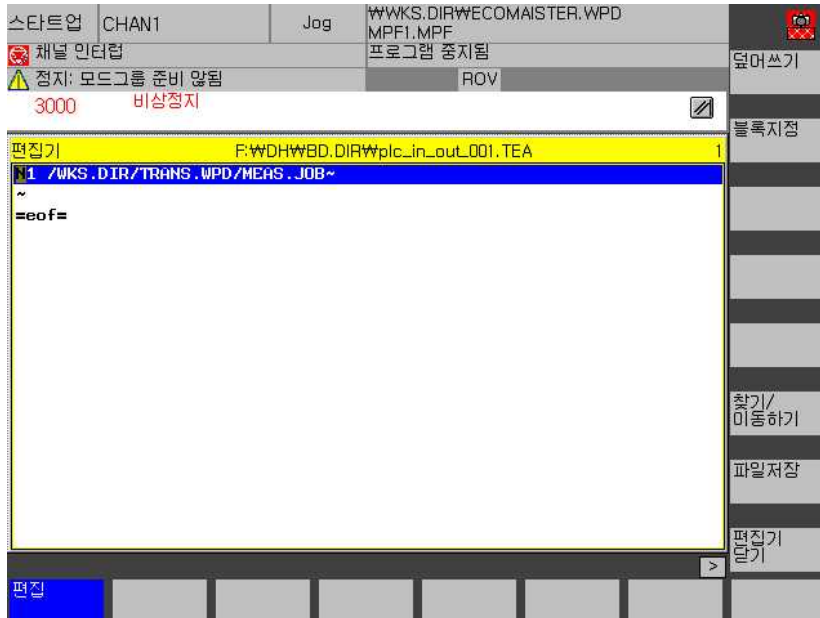


내용: N1 /WKS.DIR/TRANS.WPD/MEAS.JOB

1.2 JOB FILE을 생성한다

=> F:\WDH\WBD.DIR\W PLC_IN_OUT_001.TEA파일의 내용이 지정하는 곳으로

가. F:\WDH\W WKS.DIR\W TRANS.WPD\W MEAS.JOB 내용에 R-Parameter를 생성한다. 이는 서브프로그램을 설정하는 곳이다.

=>F:\WDH\W WKS.DIR\W TRANS.WPD를 폴더로 만들고, 폴더안에 MEAS.JOB(작업목록)파일을 생성한다.

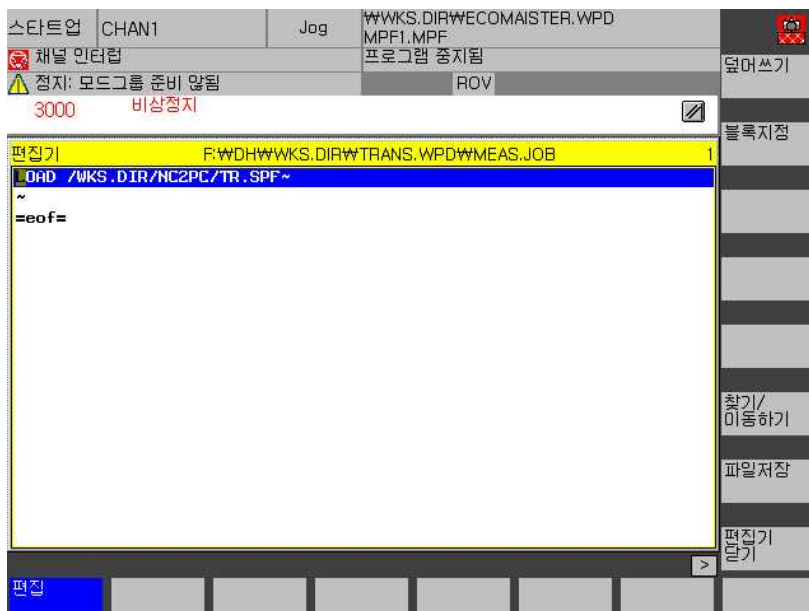

내용 : LOAD /WKS.DIR/NC2PC/MEAS.SPF




8. R 파라미터 생성 및 전송관련 자료(생성, 언로드방법)

1.3 DATA FILE을 생성한다

=> NC 프로그램에서 DATA프로그램을 호출하면 F:WDH W WKS.DIRWECOMAISTER.WPD

W DATA.SPF 프로그램을 실행하면 프로그램내용에 들어있는 루트에 해당하는 파일 안에 R0부터 R37번까지의 값이 저장되어 TR.SPF 파일로 생성되며, 이파일은 차륜관리 프로그램이 항상 감시하고 있다가 파일을 가져가서 삭제시킨다.

- NC에서는 파일을 만들고 생성된것을 언로드까지 시켜주어야 차륜관리프로그램에서 가져갈 수 있다.

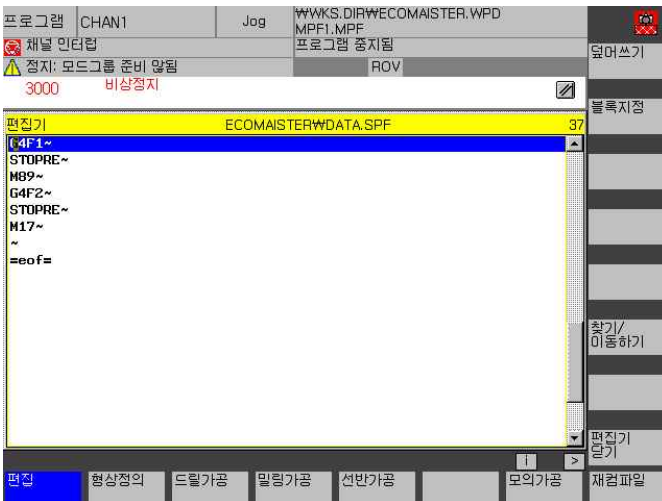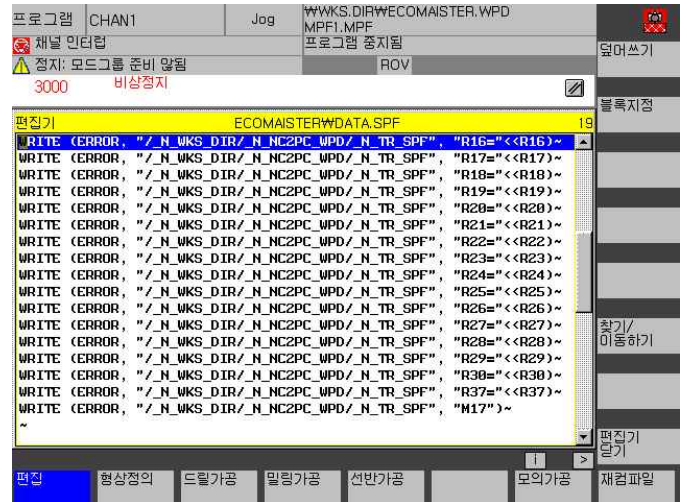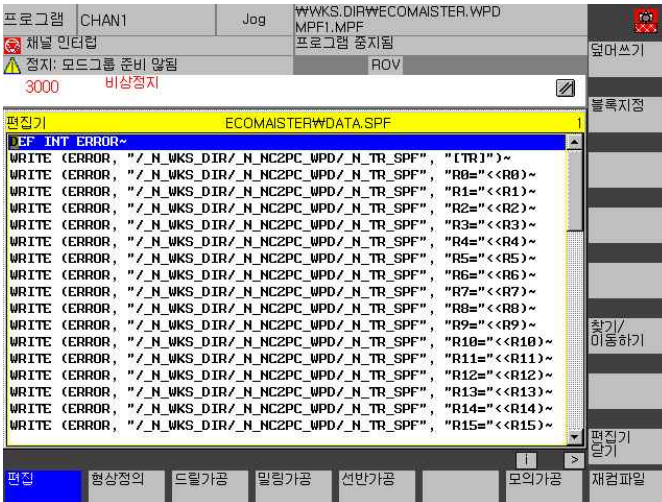

* 자동모드 - 오버스토어 - DATA를 입력하고 [Cycle Start]버튼을 누르면 TR.SPF에 위와 같이 R 파라미터가 저장되어 파일이 생성된다.

* F:WDH WBD.DIR폴더안에 PLC_IN_OUT_001.TEA 과 PLC_IN_OUT_002.TEA 가 안 들어 있고, F:WDH W WKS.DIRW TRANS.WPD를 폴더와 그 안에 MEAS.JOB(작업목록)파일을 생성하지 않으면 TR.SPF 파일이 생성은 되나 언로드가 안 된다.

내용:

DEF INT ERROR

WRITE (ERROR, "_N_WKS_DIR/_N_NC2PC_WPD/_N_MEAS_SPF", "[DATA]")

WRITE (ERROR, "_N_WKS_DIR/_N_NC2PC_WPD/_N_MEAS_SPF", "R1="<<R1)

WRITE (ERROR, "_N_WKS_DIR/_N_NC2PC_WPD/_N_MEAS_SPF", "R2="<<R2)

~

G4F1

STOPRE

M89 (TR.SPF를 UNLOAD시켜줘야 하드디스크에서 남게 되고, 차륜관리 PC에서 가져가고 삭제할 수 있음)

G4F1

M17

1. 4. R 파라미터

: 블록서치 기능 사용시 R90에 쓰는 곳 : FC81 NW4


8. R 파라메터 생성 및 전송관련 자료(생성, 언로드방법)

1. 5. PLC PROGRAM 생성한다.


==>

FC140 : Unloading NC Program


Network 1: Initial, Control File Index and Line No,

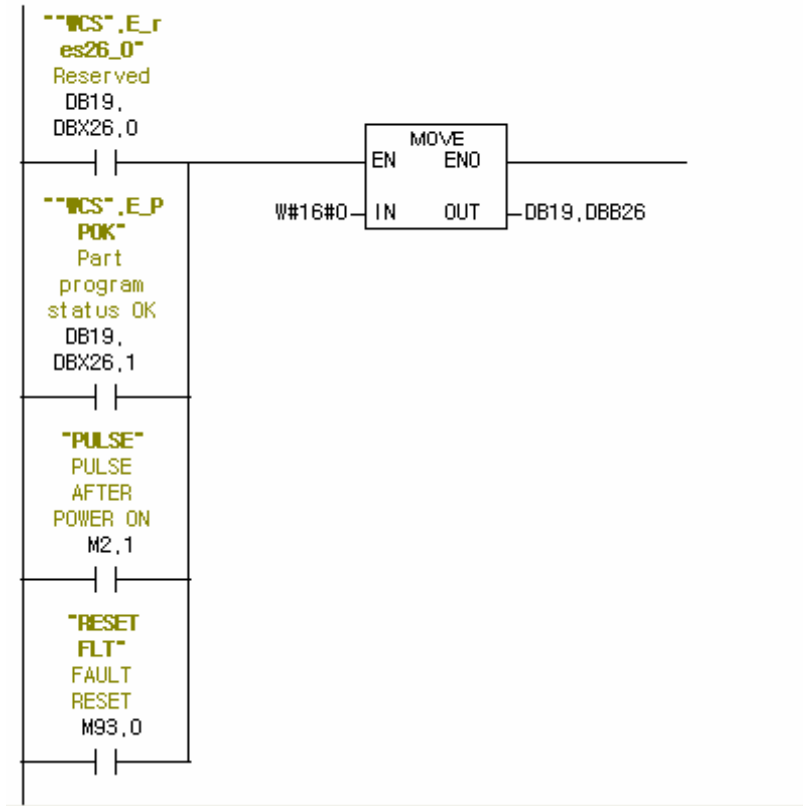

Network 2: Unloading File (M91)

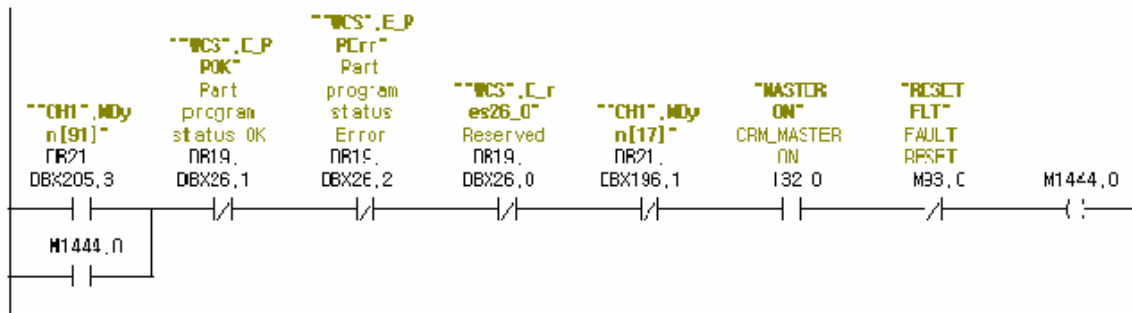


Network 3: Start unloading

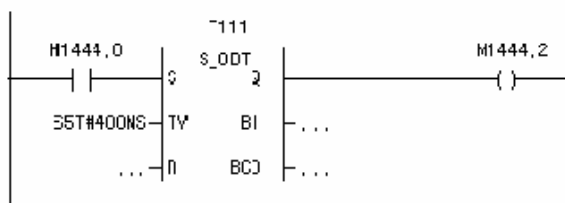

Network 4: Control File Index and Line No,

8. R 파라메터 생성 및 전송관련 자료(생성, 언로드방법)

Network 4 : Control File Index and Line No.

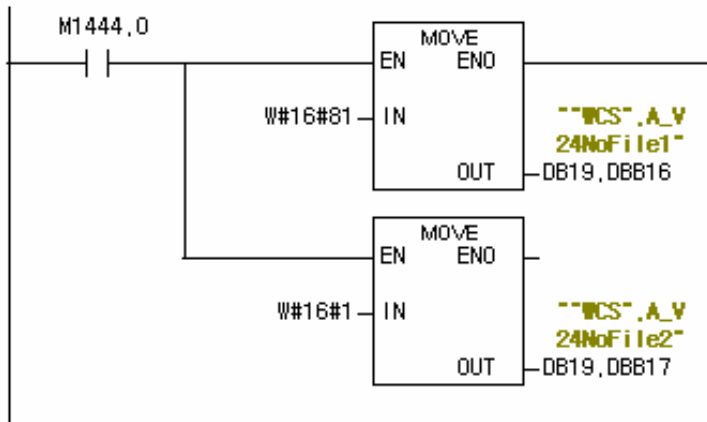

Network 5 : Unload



Network 6 : Initial, Control File Index and Line No.

