은평-도연(4)-525(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
	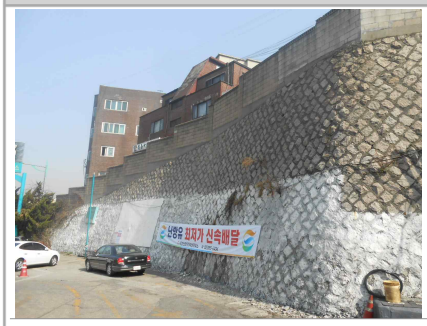
•서울시 은평구 녹번동 19-38	•옹벽(H:7.5m, L:77m) ►급경사지대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 찰쌓기 형식의 석축으로 최대높이 7.5m, 총 연장 77m이고, 전구간이 높이 5m이상으로 구성되어 급경사지대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 재건축부지로 인도와 주택이 위치하고, 하부에는 GS칼텍스 주유소가 위치함

3 시설물 상태

- 구조물 상단에는 높이 약 1.2m정도의 담장이 설치되어 있음
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 심한 상태이고, 다수의 구간에 몰탈유실과 배면토유실이 관찰됨
- 일부 구간에서는 누수가 발생하고 있으며, 임시 배수공이 설치되어 있으나 배수공의 수가 부족함
- 관리자의 전언에 의하면 1969년에 시공되었으며, 호우시에는 누수가 심하게 발생한다고 하며, 올해(2015) 10월에 재건축 관련해서 석축의 높이를 낮춘다고 함

몰 탈 유 실	누 수	배 수 공
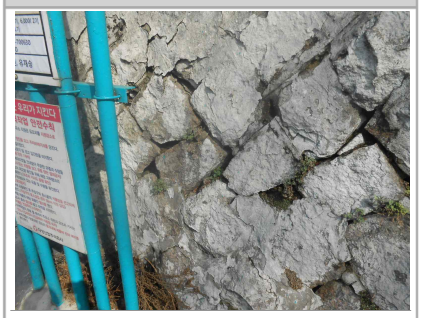		
•몰탈 및 배면토 유실이 관찰됨	•누수가 지속적으로 발생함	•임시배수공을 설치함

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도(점수)	보정(점수)	점수합산/등급
침하(cm)	수평변위(cm)	세굴	파손/손상(mm)	균열(mm)	마모/침식	박리(mm)	박락/층분리(mm)	철근노출(%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	11~20	0~0.1	심함	0	0~10	0	무	배수흔적 없음	30	0	53(C)

5 종합의견

- 해당 구조물은 노후된 석축으로 전면부의 몰탈유실과 배면토유실이 다수 관찰되고, 누수도 지속적으로 발생하고 있어 구조적 안정성이 낮은 것으로 판단되어 C등급으로 산정함
- 추후 몰탈유실에 대한 보수가 필요하고, 필요시 배수공을 설치하는 것이 좋을 것으로 판단됨