26) 14-4-L-01-B13

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'03.367~126°54'16.977
주소	서울시 은평구 증산동 산24-4	종점	37°35'02.468~126°54'16.756

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	35 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 30°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 4m, L= 35m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
30	7	직선형	하강형	무	0	0	70	무	적음	유	양호	30	0	56/C
7	2	2	1	1	0	0	3	1	2	6	1			

위성사진	상세위치도면
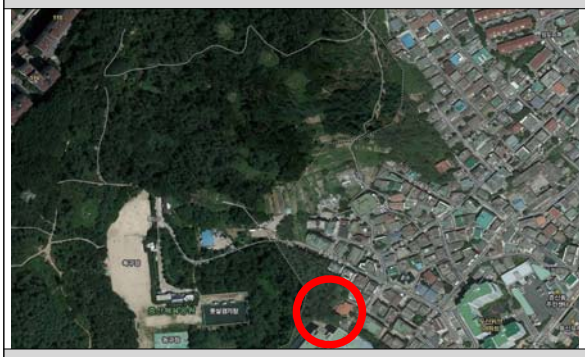	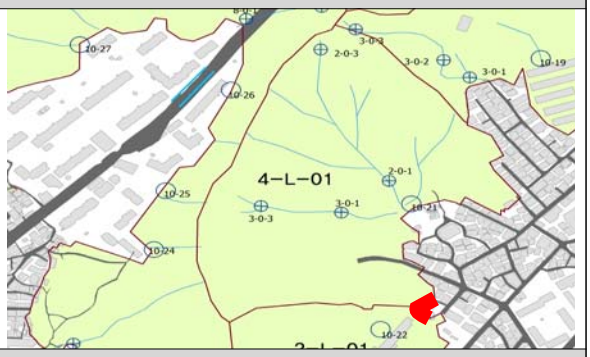
비탈면전경	표층유실

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호하나 비탈면에 유실이 발생하여 주의 깊은 관찰이 필요함. 비탈면의 상태가 불량하므로 보호시설의 설치가 요구됨.
대책 방안	토사구간 보호시설 설치