40) 14-7-L-01-B1

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'19.164~126°54'28.790
주소	서울시 은평구 신사동 140-1	종점	37°35'17.615~126°54'27.641

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	60 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 60°의 인공비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 3m, L= 60m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
60	7	직선형	직선형	중간	중	습함	불량	매우 불량	유	토사	30	0	75/D
4	1	2	0	5	3	2	4	4	10	10			

위성사진	상세위치도면
	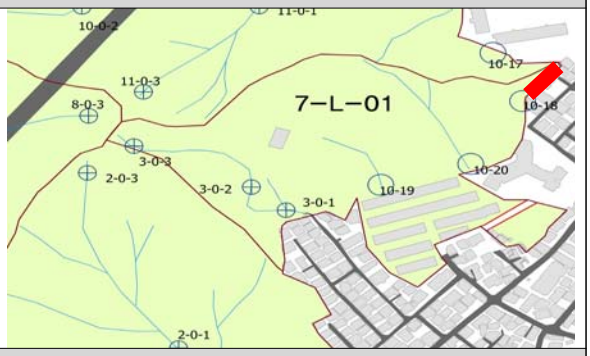
비탈면전경	하부옹벽

조사 의견	비탈면에 유실이 발생하였으며 전도 위험성이 높은 수목이 관찰됨 콘크리크 옹벽 하부에 세굴이 발생하였으며 붕괴가 우려됨 비탈면 및 보호시설의 정비 및 보강시설의 설치가 필요함
대책 방안	보강시설 설치