44) 14-7-L-01-B6

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'13.193~126°54'26.365
주소	서울시 은평구 증산동 산10-22	종점	37°35'12.575~126°54'27.684

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	40 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 50°의 인공비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 1m, L= 40m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
50	7	직선형	직선형	중간	중	습함	불량	불량	유	혼합	25	0	63/D
3	1	2	0	5	3	2	4	3	10	5			

위성사진	상세위치도면
	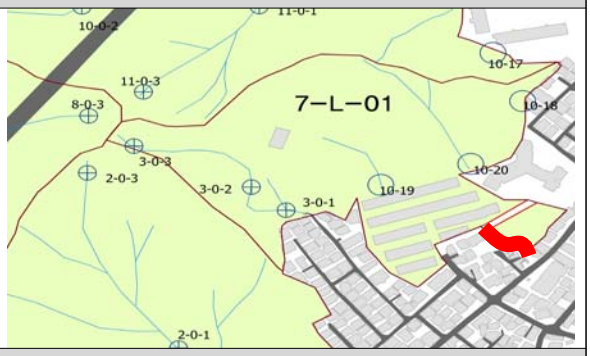
비탈면전경	일부구간 석축

조사 의견	식생 및 보호시설 상태가 불량함. 주택배후 비탈면의 상태가 불량하므로 보호시설의 설치가 요구됨.
대책 방안	토사구간 보호시설 설치