68) 14-10-L-01-B5

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'16.643~126°53'20.790
주소	서울시 은평구 수색동 306-6	종점	37°35'16.819~126°53'19.152

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	40 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 70°의 인공비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 5m, L= 40m), 낙석방지망, 낙석방지울타리		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
70	6	직선형	직선형	중간	중	습함	불량	양호	유	혼합	30	-15	54/C
5	1	2	0	5	3	2	4	2	10	5			

위성사진	상세위치도면
	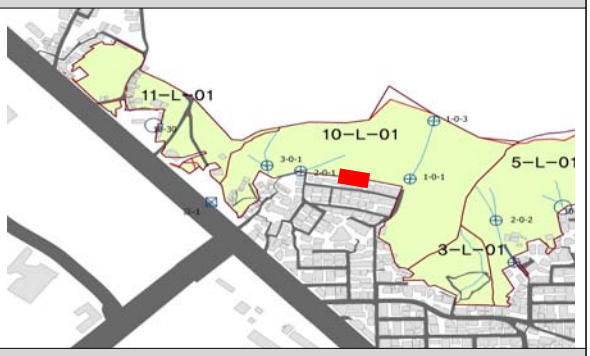
비탈면전경	표층유실

조사 의견	보호시설의 상태는 양호하나 비탈면에 소규모 유실이 관찰됨. 지속적인 유실이 예상되어 추가 보호시설 및 지속적인 관찰이 필요함.
대책 방안	유실 우려 구간의 지속적인 관찰 및 추가 보호시설 설치