148) 14-15-L-01-B28

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'20.581~126°54'25.377
주소	서울시 은평구 신사동 140-1	종점	37°35'19.806~126°54'26.147

비탈면 종류	인공비탈면	구역 연장	30 m
시설물 현황	미성아파트, 경사 65°의 인공비탈면, 보호시설 없음		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	절리향/ 흙강도	비탈면 풍화도	지하수 상태	배수 시설	표면 보호공 상태	붕괴 이력	비탈면 종류	사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
65	12	직선형	직선형	매우불리	하	습함	보통	시공 없음	유	암반	30	-10	59/C
5	1	2	0	10	1	2	3	5	10	0			

위성사진	상세위치도면
	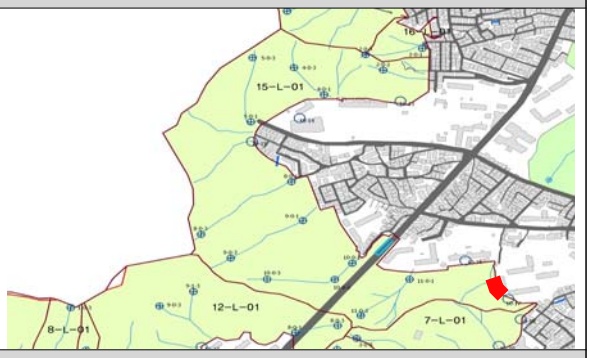
비탈면전경	암반비탈면

조사 의견	보호시설이 없고 하부 소규모 낙석이 관찰됨. 낙석의 피해가 발생할 수 있어 주의 깊은 관찰이 필요함.
대책 방안	암반구간 보호시설 설치