


Point noir sur la puce : remonter le pointeau

Étape 9 · Aligner aiguille, flip et buse (axes Y puis X) · Leçon 70 sur 125 · 1 min 44 s

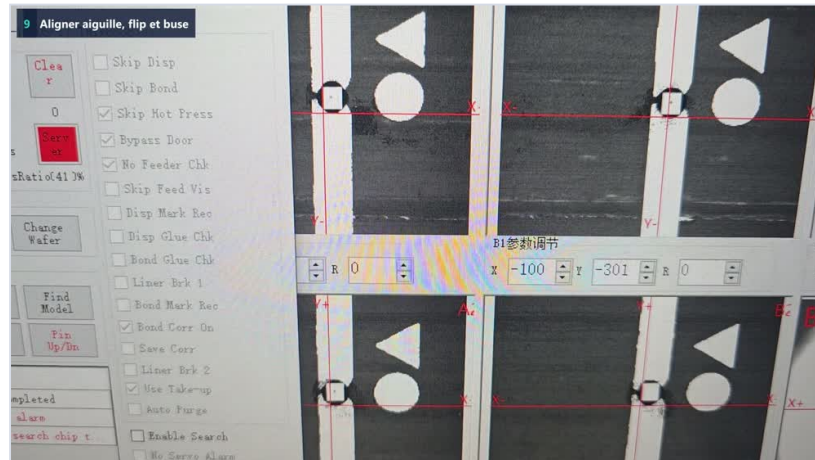

Objectif

Lire un point noir sur la puce comme le signe d'un pointeau trop bas, et corriger par la valeur de pose.

En deux mots

Quand la prise et la pose se font bien, la puce se dépose droit. Un point noir signale que le pointeau d'éjection est légèrement trop bas : il marque la puce et finira par l'abîmer. Deux réglages comptent, la hauteur du retournement et le pointeau. La pose est à 1700 avec un décalage de 300 ; avec la puce U9 on descend à 200, et le point noir disparaît.

Les étapes expliquées

1. Observer la puce après la pose : un point noir est un signal, pas un hasard.
2. En déduire que le pointeau d'éjection est légèrement trop bas.
3. Agir sur les deux réglages qui comptent : la hauteur du retournement et le pointeau.
4. Relever les valeurs en place — ici pose à 1700, décalage par défaut 300.
5. Descendre le décalage de 100, à 200, la puce étant une U9.
6. Vérifier : le point noir a disparu.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Aiguille, flip et buse doivent être parfaitement alignés : un défaut fait tomber ou casser des puces.

Vidéo Etape_9_1

Linkage : doit être coché avant de commencer l'alignement des buses.

Vidéo Etape_9_2

Combined Op : on choisit d'abord A1, B1, A2 ou B2, puis on clique — l'ensemble des axes rejoint la position.

Vidéo Etape_9_2

Ordre imposé : de haut en bas pour l'axe Y, de bas en haut pour l'axe X. Ne jamais mélanger les valeurs entre positions.

Vidéo Etape_9_3

Ce qu'en dit le guide

Pick & flip module Rôle Saisir la puce sur le wafer, la retourner de 180° et la transmettre à la tête de report.

Principe La puce est tenue par dépression : une buse creuse reliée au réseau de vide la plaque contre son embout....

Guide niveau 1 §2.4 — Module D — Prise et retournement (flip) (page 9)

Flip parameters Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Flip Vac Blow T Durée du souffle côté flip (ms). Aide au transfert de la puce d'une buse à l'autre. 20 L Flip Vac Suc Ti Durée d'aspiration côté flip (ms). Doit se recouvrir légèrement avec le souffle de l'autre buse....

Guide niveau 2 §2.4 — Groupe « Flip Params » — le retournement (page 13)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Un point noir sur la puce signale un pointeau trop bas : il marque la puce à chaque pose.
- 1700 et 300 sont les valeurs de cette machine, avec la puce U9 : à faire confirmer avant de les reprendre.

Erreurs fréquentes

- ✗ Reprendre 1700 et 300 sur une autre machine ou une autre puce : ce sont les valeurs de ce cas précis.
- ✗ Laisser un pointeau trop bas : il marque la puce à chaque pose.

Checklist

- ☐ Aucun point noir sur les puces posées.
- ☐ Les valeurs utilisées ont été confirmées pour cette machine et cette puce.
- ☐ Un seul réglage a été modifié à la fois.

À retenir

Un point noir sur la puce, c'est un pointeau trop bas. Les valeurs 1700 et 300 sont celles de cette machine avec la puce U9 : à faire confirmer ailleurs.