


وضع الرؤوس يدويا حين لا يكون القالب جاهزا

المرحلة 11.A: ترتيب رؤوس التسخين وتوصيلها - الدرس 87 من 108 - 2 د 50 ث
ترتيب رؤوس التسخين، ضبط درجات الحرارة والضغط

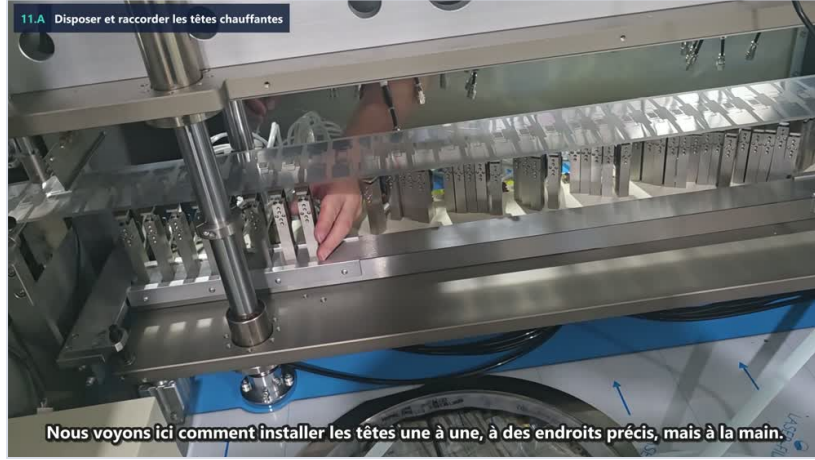

الهدف

وضع الرؤوس يدويا عند غياب القالب، مع توصيل التيار والهواء بالموضع المرقم الصحيح.

باختصار

عبر المآخذ الهوائي — ولوحة مرقمة في الأسفل تبين أي مأخذ لأي موضع. وهنا وضعت عشرة رؤوس فقط: فيلزم إخبار البرنامج بإنضاج عشرة عناصر لا غير. القالب ليس جاهزا: فنضع الرؤوس يدويا، واحدا واحدا، في مواضع دقيقة. ولكل رأس توصيلان — التغذية الكهربائية والهواء

الخطوات المشروحة

1. وضع شريط الهوائيات في الأعلى أولا، ثم الرؤوس تحته.
2. تركيب الرؤوس واحدا واحدا في مواضع دقيقة.
3. توصيل كل رأس مرتين: التغذية الكهربائية والهواء المضغوط.
4. اتباع اللوحة المرقمة في الأسفل: فلكل موضع رقمه.
5. العمل بالطريقة نفسها في الأعلى.
6. ملء المساحة المتاحة؛ وإن وضعت عشرة فقط فيضبط البرنامج تبعا لذلك.

ما تقوله فيديوهات المرحلة الأخرى

فيديو 11A_2: تثبيت الرؤوس في المواضع المحددة.

فيديو 11A_2

فيديو 11A_3: توصيل الرؤوس بالهواء المضغوط والكهرباء.

فيديو 11A_3

فيديو 11A_3: ضبط درجات الحرارة والضغط.

فيديو 11A_3

فيديو 11A_3: معايرة النظام.

فيديو 11A_3

ما يقوله الدليل (نصه بالفرنسية)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps...

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite...

الدليل المستوى 1 § 4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (صفحة 21)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps...

الدليل المستوى 2 § 2.5 — le pressage — Groupe « Hot Press Params » (صفحة 14)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- « المكابس » أو « عناصر الإنضاج » هي رؤوس التسخين نفسها: عضو واحد وتسميتان متداولتان في الورشة.
- لكل رأس توصيلان: التيار والهواء المضغوط. واللوحة المرقمة في الأسفل تبين أي مأخذ لأي موضع.
- كلما قلت الرؤوس الموضوعة قلت الهوائيات المنضجة في الدورة — ووجب عندئذ إخبار البرنامج بعدد العناصر.

أخطاء شائعة

- ✗ اعتبار الوضع اليدوي الطريقة العادية: فهي غير موصى بها.
- ✗ نسيان أحد التوصيلين: فالتيار والهواء كلاهما لازم.
- ✗ وضع رؤوس أقل دون إعلان ذلك للبرنامج.

قائمة التحقق

- ☐ كل رأس موصول بالتيار والهواء.
- ☐ أرقام اللوحة توافق المواضع.
- ☐ أعلن عدد العناصر للبرنامج.

للحفظ

توصيلان لكل رأس، التيار والهواء، ولوحة مرقمة كي لا نخطئ الموضع.