### Chapter6

# Properties and Applications of Metals

강의명: 기계재료공학 (MFA9009)

정영웅

창원대학교 신소재공학부

YJEONG@CHANGWON.AC.KR

연구실: #52-208 전화: 055-213-3694

HOMEPAGE: <a href="http://youngung.github.lo">http://youngung.github.lo</a>


### Intro

 새로운 재료의 개발이 주 업무가 아닌 엔지니어라면 재료와 관련된 대부분의 문제는 특정한 응용에 필요한 적절한 특성을 갖는 재료를 선택하는 것이다. 재료 선택의 결정에 참여하는 엔지니어는 가능한 선택에 대한 지식을 가지고 있어야 한다.


■이번 장에서는 중요한 상용(commercial) 합금의 종류와 성질 그리고 응용에 있어서의 한계점들을 간단히 살펴보도록 하겠다.

■금속합금은 크게 두 종류로 나뉜다. 철합금(ferrous alloy)과 비철합금(non-ferrous alloy).

# 철합금 Ferrous alloy

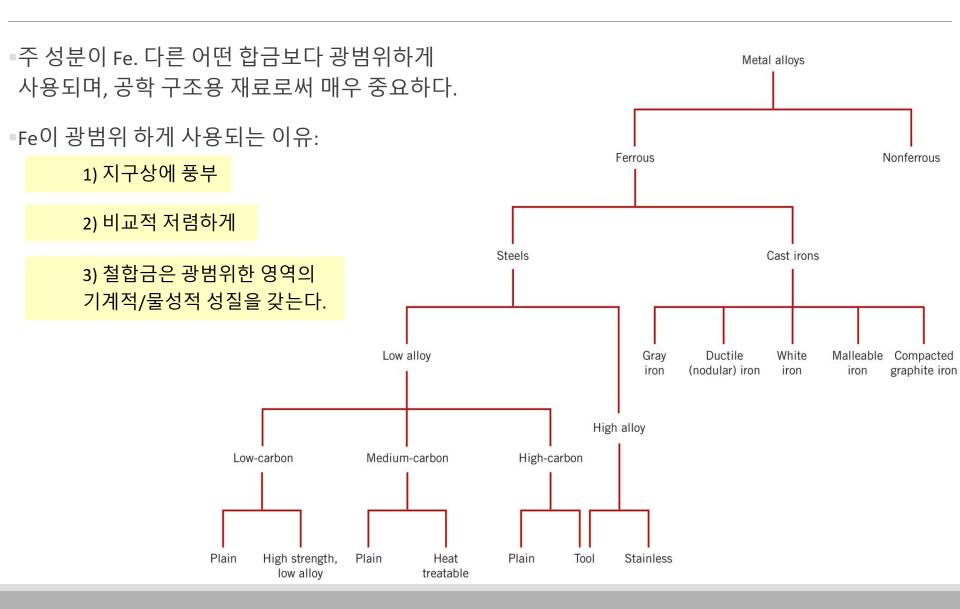

### Metal alloys

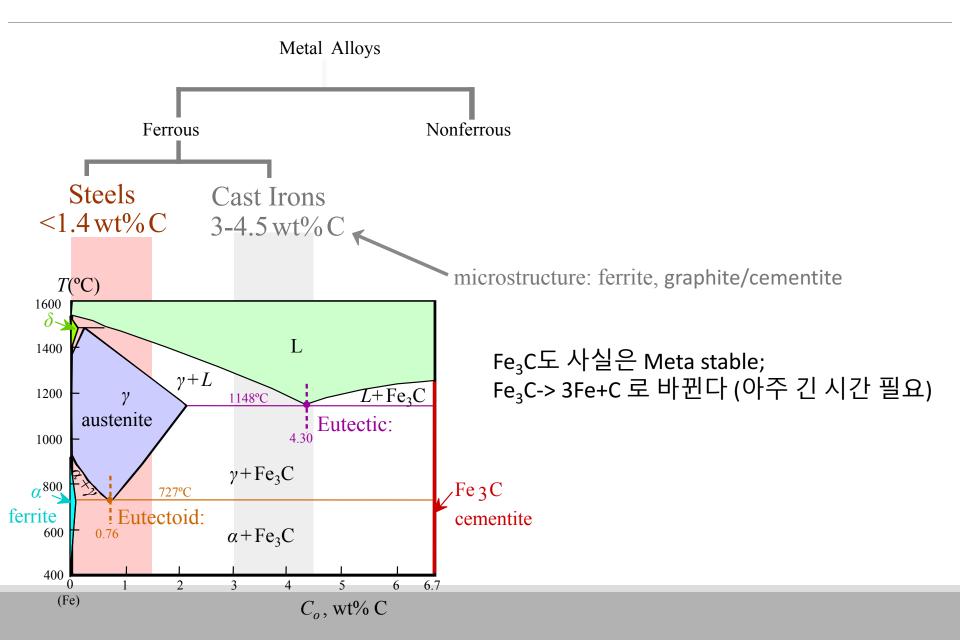

# 강鋼 (steel)

Fe-C alloy (Carbon wt% < 1.4% - 탄소 농도에 따라 저탄소, 중탄소, 고탄소 강 분류)

탄소 외에도 상당히 많은 양의 다른 합금 원소(alloying element)를 포함한다.


조성(chemical composition)과 열처리(heat treatment)에 따라 다양한 종류가 존재한다.

기계적 성질은 탄소의 함량(carbon content)에 큰 영향을 받는다.

순탄소강(plain carbon steel)은 Carbon이외에 잔류하는 <u>미량의</u> 타원소 존재 (그리고 약간의 망간Mn)

합금강(alloy steel)은 상대적으로 더 많은 합금 원소를 특정 농도만큼 첨가한다.

### 탄소 농도에 따른 강 분류

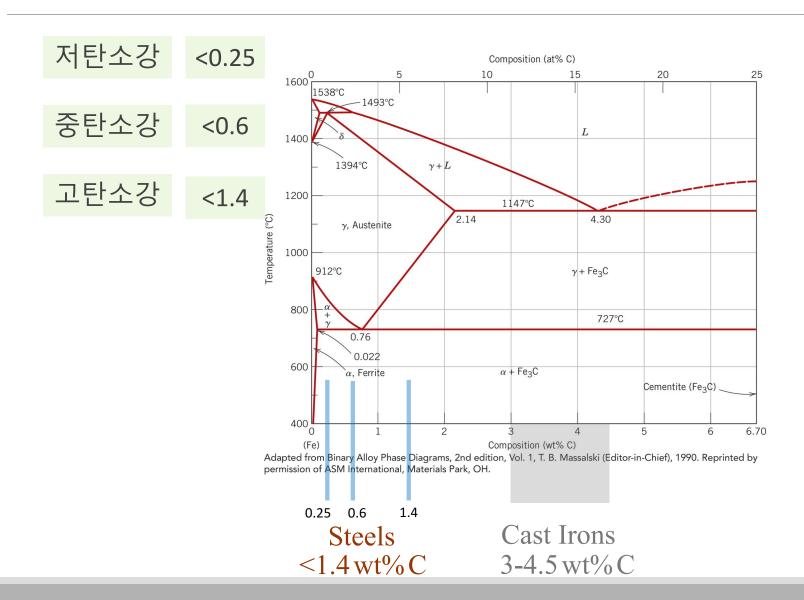

### 탄소외의 합금 원소 여부에 따른 분류

#### 강 (steel)의 분류법은 두가지:


- 탄소 함유량에 의한 분류
- 탄소에 합금 원소가 있는지 없는지

Plain-carbon steel (Fe + C) - 순탄소강 Alloy steel (Fe + C + Ni, Cr, Mo, Mn, V, Ti, ...) - 합금강

### 저탄소강

- ■강(steel)중에 가장 많이 생산된다 (Carbon ~ 0.4 wt%)
- ■Martensite 열처리에 반응하지 않는다.
- ■Microstructure(미세구조)는 주로 Ferrite+Pearlite
- ■우수한 연성과 인성
- ■기계가공성이 좋다 연성이 높으니까
- ■용접성이 좋다 합금 원소가 많지 않다!
- ■다양한 응용 (차체, 건축, 판재, 깡통 ...)

HSLA: High Strength Low-Alloyed carbon steel – addition of Cr, V, Ni, Mo. 순 저탄소(plain low-carbon steel)에 비해 hard, strong. 내부식성이 상대적으로 높다

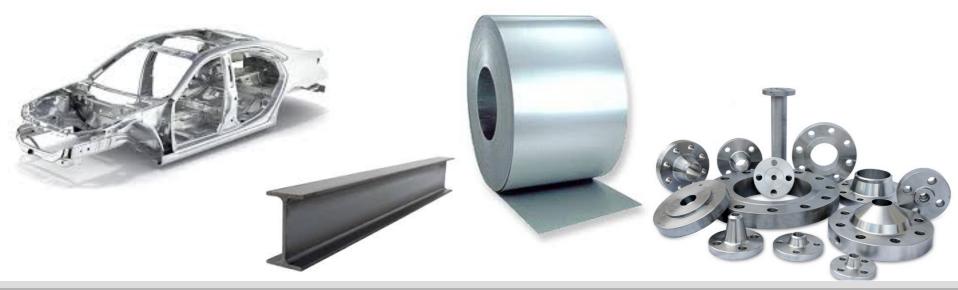

### 중탄소강

Medium-carbon steel; 탄소 함유량이 0.25~0.60 wt% 열처리 과정:

Austenitizing (오스테나이트 상으로 변태 – 냉각 열처리/상변태의 시작 상태로) Quenching (급랭 – martensite 생성)

Tempering (martensite의 취성을 낮추고, 연성과 인성을 높이는 열처리)

- Plain medium-carbon steel (즉 탄소외의 다른합금 원소 없는 중탄소강)의 경우 위의 열처리가 표면에 국한하여 나타난다. 내부까지 tempered martensite를 갖기위해서는 pearlite/bainite nose를 더욱 뒤로 shift할 필요 – Cr, Ni, Mo 등을 첨가.
- ■Hardenability (경화능 개념)

AISI/SAE Designation <sup>a</sup>	UNS Designation	Composition Ranges (wt% of Alloying Elements in Addition to C) <sup>b</sup>			
		Ni	Cr	Мо	Other
10xx, Plain carbon	G10xx0				
11xx, Free machining	G11xx0				0.08-0.33 S
12xx, Free machining	G12xx0				0.10-0.35 S, 0.04-0.12 P
13xx	G13xx0				1.60-1.90 Mn
40xx	G40xx0			0.20 - 0.30	
41xx	G41xx0		0.80 - 1.10	0.15 - 0.25	
43xx	G43xx0	1.65 - 2.00	0.40 - 0.90	0.20 - 0.30	
46xx	G46xx0	0.70 - 2.00		0.15 - 0.30	
48xx	G48xx0	3.25-3.75		0.20 - 0.30	
51xx	G51xx0		0.70 - 1.10		
61xx	G61xx0		0.50 - 1.10		0.10-0.15 V
86xx	G86xx0	0.40 - 0.70	0.40 - 0.60	0.15 - 0.25	
92xx	G92xx0				1.80-2.20 Si

### 고탄소강

- ■High-carbon steel; 탄소 함유량이 0.60~1.40 wt%
- ■탄소강중에서 가장 경하고 강하다(일반적으로 탄소 함유량 높을 수록). 그리고 가장 낮은 연성.
- ■높은 내마모성이 요구될 때 (wearability)
- ■공구강(tool steel), 다이용 강(die steel)
- ■Cr, V, W, Mo (고탄소 합금강)


### 스테인리스강 (대표적인 합금강)

- ■내부식성 매우 우수; 표면이 미려
- ■필수적인 합금 원소는 Cr. 적어도 11 wt% 이상 필요 (*passive film*)
- ■주된 상이 Martensite or Austenite or Ferrite; 따라서 주된 상에 따라 stainless 세 종류로 나뉠 수 있다.
- ■Austenite stainless steel이 가장 흔하게 많이 쓰인다. Ni 필요 18-8 (Cr, Ni wt%); 최근 Ni 가격 상승으로 대체 STS 개발 요구된다.
- ■Austenite stainless steel은 자성이 없다.

### Review on nomenclature (North America)

```
Nomenclature for steels (AISI/SAE)
  10xx
          Plain Carbon Steels
          Plain Carbon Steels (re-sulfurized for machinability-절삭 가공 쉽게하기 위해)
  11xx
  15xx
          Mn (1.00 - 1.65%)
  40xx
         Mo (0.20 \sim 0.30\%)
  43xx
         Ni (1.65 - 2.00%), Cr (0.40 - 0.90%), Mo (0.20 - 0.30%)
          Mo (0.5\%)
  44XX
where xx is wt% C x 100
example: 1060 steel – plain carbon steel with 0.60 wt% C
Stainless Steel >11% Cr
```


### Steels

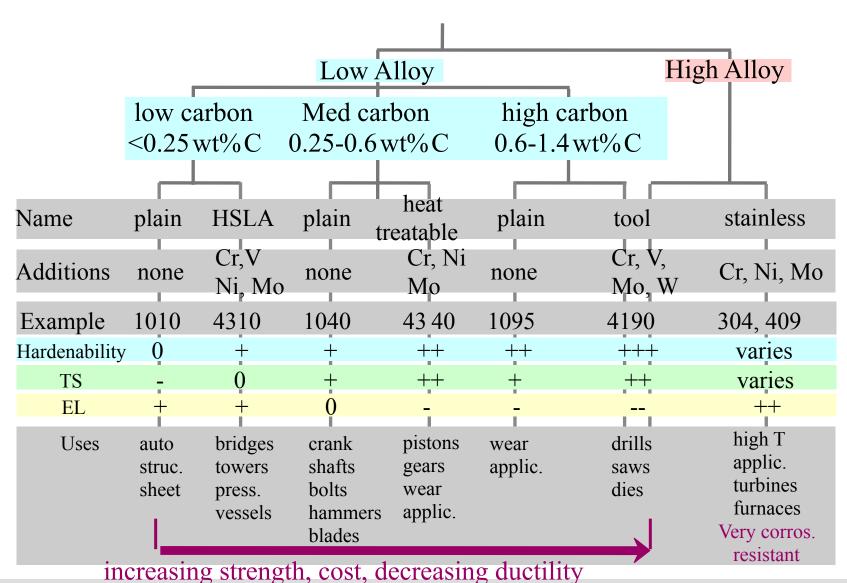

Based on data provided in Tables 13.1(b), 14.4(b), 13.3, and 13.4, Callister & Rethwisch 9e.

# Cast iron (주철)

■탄소 함량이 2.14 wt% 이상인 ferrous alloy (철합금)

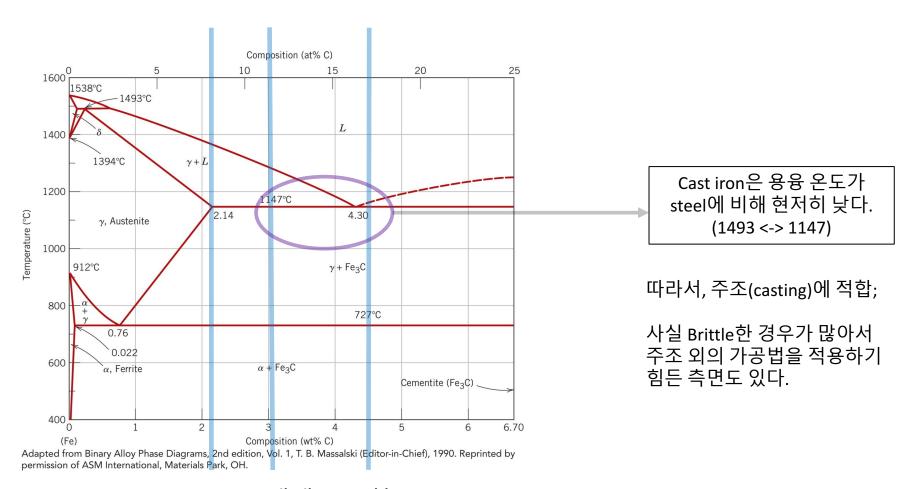

대대분 주철: 3~4.5 wt% carbon


### Fe-C phase diagram (revisited)

■앞서 Fe-C 평형 상태도에서 metastable한 Fe<sub>3</sub>C를 평형상이라 가정하고 나타내었다. 주철의 경우 cementite가 열처리에 의해 평형상인 흑연(graphite)으로 변태하는 다음의 반응이 발생하는 경우가 종종있다:

$$Fe_3C \rightarrow 3Fe(\alpha) + C(흑연; graphite)$$

■따라서 다음과 같이 Fe-C 상태도가 더욱 적절하다.

다만 흑연의 생성되는 경향은 조성과 냉각 속도(열처리 조건)에 영향을 받는다. Si가 흑연 생성을 촉진하는 역할을 하기도.

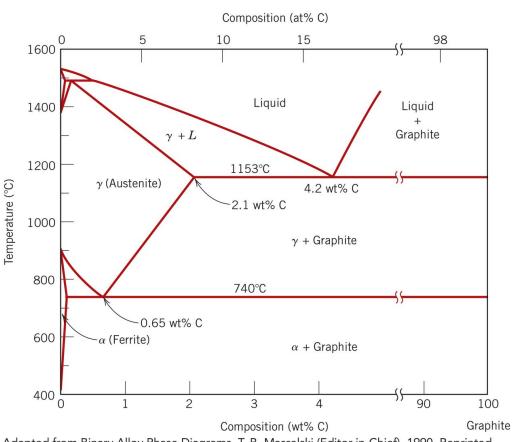

Adapted from Binary Alloy Phase Diagrams, T. B. Massalski (Editor-in-Chief), 1990. Reprinted by permission of ASM International, Materials Park, OH.

# 회주철(gray cast iron)

#### ■조성:

Carbon: 2.5~4.0 wt%

■ Silicon: 1.0~3.0 wt% (Si: 흑연 생성 촉진)

#### ■미세구조

■ 흑연(graphite)이 박편의 형태 – 콘후레크 (corn flake) 모양

주로 α- ferrite나 pearlite의 matrix에 graphite가 박혀 있는 형태

#### ■ 물성


- 흑연의 박편 모서리가 뾰족하여 응력집중 인자 역할.
- 인장 응력상태에서 낮은 강도, 그리고 brittle
- 압축 응력상태에서 비교적 높은 강도, 연성.
- 진동에너지 흡수에 매우 효과적


#### ■응용

■ 진동에 노출되기 쉬운 기계의 지지 구조; 무거운 장비;

#### ■기타:

■ <u>매우 저렴. 마찰에 대한 내성이 좋다</u>. 고온에서 유동성이 좋아 복잡한 형태의 제조 가능.

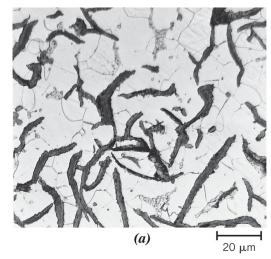


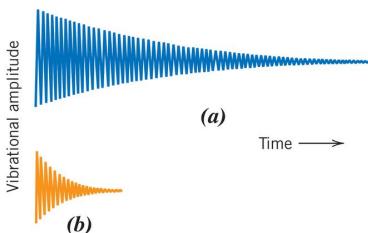

From Metals Engineering Quarterly, February 1961. Copyright © 1961. Reproduced by permission of ASM International, Materials Park, OH.

### 회주철의 미세구조 조정

- ■조성변화와 다양한 열처리를 통해
  - 연성(또는 구상) 주철
  - 백주철
  - 가단주철 (단조가 가능한 주철)
  - 조밀 흑연 주철(compacted graphite iron; CGI)

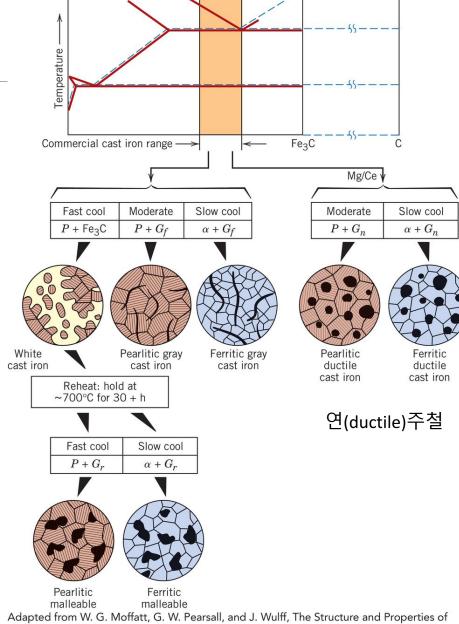

가단 (malleable) 주철


Adapted from W. G. Moffatt, G. W. Pearsall, and J. Wulff, The Structure and Properties of Materials, Vol. I, Structure, p. 195. Copyright © 1964 by John Wiley & Sons, New York.


# 연성(또는 구상) 주철

마그네슘/세슘 첨가

Ductile iron; or nodular iron

- ■일반적으로 pearlite가 matrix(모체)이나, 700°C 장시간 열처리후 ferrite 기지로 바뀐다 (pearlite의 Fe<sub>3</sub>C내 carbon이 diffusion 통해 뭉쳐 graphite 형성)
- ■Ductile한 물성.

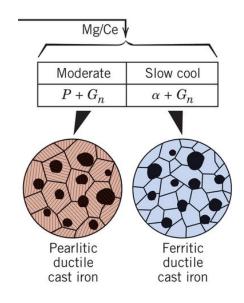

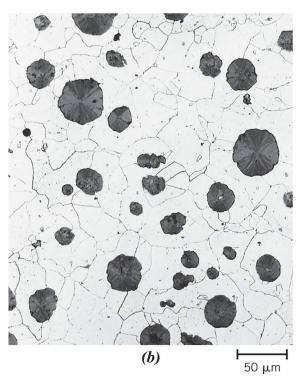


courtesy of C. H. Brady and L. C. Smith, National Bureau of Standards, Washington, DC (now the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD).

- ■낮은 Si (1.0wt% 미만) 주철에서 급속 냉각을 통해 cementite상을 얻는다. 이 합금의 파단면이 백색의 외관을 띄어 백주철(white cast iron)이라고 부른다.
- ■두꺼운 주철의 생산 공정중에 급속히 냉각될 수 있는 표면층에 백주철이 보일 수도 있다. 회주철은 그 내부(interior)에서 더욱 느리게 냉각되는 영역에서 생성. Cementite상의 비율이 높다 매우 brittle하지만 매우 강하다.

# ■응용: ■ 매우 단단하고 표면의 강한 내마모성이

- 필요한 분야. 압축기의 롤러
- 가단 주철 생산의 주워료.

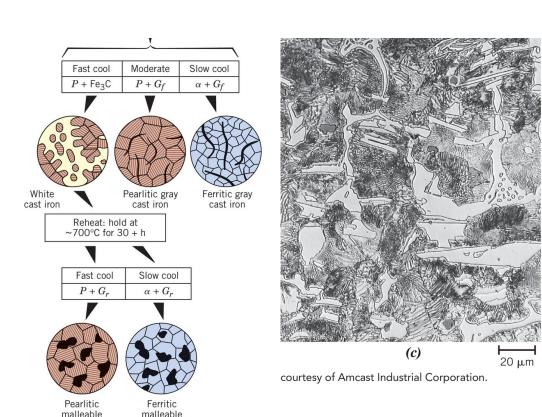

# 회주철/백주철 미관








### 가단 주철


■백주철을 800~900°C 에서 가열하면 cementite가 분해되어 흑연 생성. 흑연상은 냉각속도에 따라 응집형(cluster) 또는 장미형(rosette)으로 나타난다.

■높은 강도와 상당한 연성 (따라서 단조 가능 – 가단이라는 명칭)

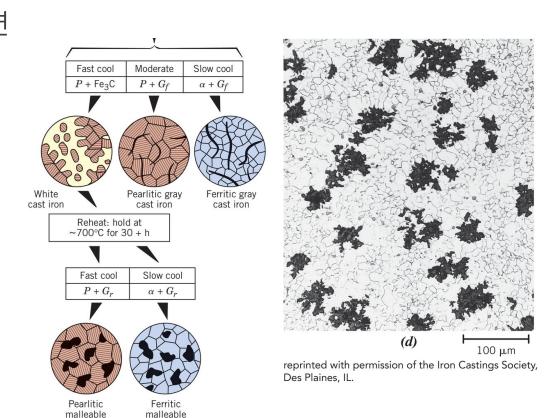

### 조밀 흑연 주철 (compacted graphite iron, CGI)


■회주철(박편)과 연성(구상)주철의 중간 형태의 미세 조직을 가진다.

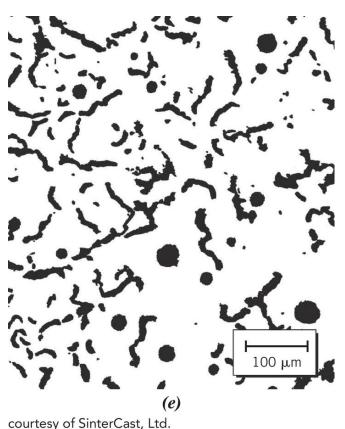

### Non ferrous alloys

- ■철합금의 단점
  - 상대적으로 높은 밀도
  - 낮은 전기 전도도
  - 일상 분위기에서의 낮은 내부식성 (스테인레스 제외하고)
  - 더 이상적인 물성을 가진 합금이 필요한 곳이 있다.
- ■성형/가공성에 따른 분류
  - 주조합금(cast alloy); brittle하여 가공에 필요한 소성변형이 어렵다.
  - 단조합금(wrought alloy): 소성 변형이 가능한 경우
- ■열처리에 의해 기계적 강도가 높아질 수 있는 합금을 우리는 '열처리가 가능한 합금'이라 한다 – heat treatability (열처리 가능성)

### 다양한 비철합금

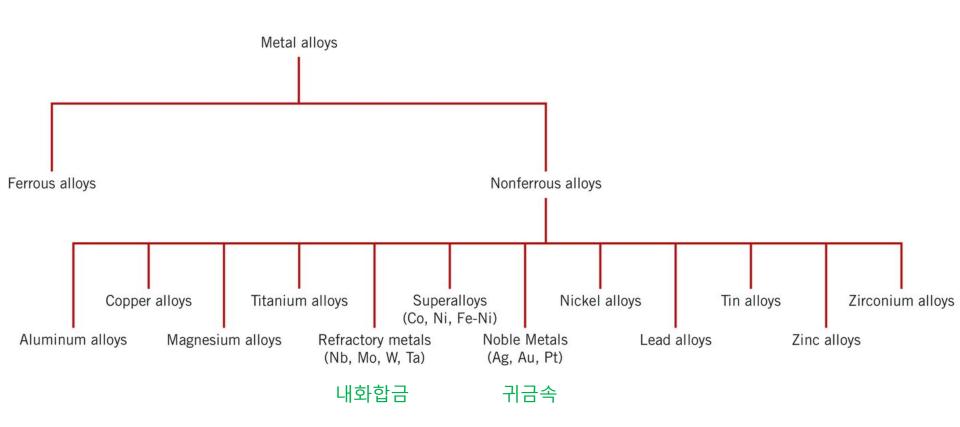

### 구리 및 구리합금

- ■순수 구리는 연성이 높아 냉간 가공이 매우 쉽다. 하지만 절삭이 어렵다.
- ■내부식성이 높다.
- ■구리 합금은 대부분 열처리에 의해 경화나 강화되지 않는다. 따라서 냉간 가공을 통한 물성 향상이 주로 행해진다.

#### ■합금:

- 황동 (brass): Substitutional alloy with Zinc
- 청동 (bronze): Cu + Tin, Al, Si, Ni 황동보다 단단하고 좋은 내부식성.
- Be-Cu: 우수한 특성 ; 높은 인장 강도와 전기적 성질. 내부식성, 내모마성 등이 높다. Heat-treatable. 하지만 제조 원가가 높다 (Be 비쌈)

### 알루미늄 및 알루미늄 합금

- ■FCC 결정구조
- ■밀도가 낮다 (2.7 g/cm³; steel: 7.9 g/cm³)
- ■높은 전기/열전도성
- "대기에서 높은 내부식성;
- ■비교적 높은 연성으로 성형 가공이 용이하다 알루미늄 호일
- ■기계적 강도는 냉간 가공과 합금화에 의해 증가. 석출 경화를 일으키는 합금도 있다.
- ■저밀도 경량 합금 (+Mg, Ti)
- 명명법
  - 네자리 숫자 (합금) + 열처리 기호

### 마그네슘 및 마그네슘 합금

- ■밀도가 매우 낮은 구조용 금속 (1.7 g/cm³)
- ■비행기 부품, 차체의 경량화를 위한 금속으로써 많은 연구가 활발히.
- ■내부식성 낮고, 점화가 쉽다 (발화가능성 높음)
- ■각종 모바일 기기, 컴퓨터, 자동차 등등.



### 타이타늄과 타이타늄 합금

- ■비교적 낮은 밀도 (4.5 g/cm³)
- ■높은 용융점 (1668°C)
- ■인장 강도가 1400 MPa
- ■연성이 높고, 단조, 기계 가공이 가능하다.
- ■상온에서 안정한 α상의 경우 HCP 결정 구조.
- ■883°C 에서 HCP상이 BCC-β상으로로 변태
- ■합금 원소에 의해  $\alpha \beta$ 상의 안정성이 달라진다.
- ■합금으로 인해 상온에 안정화된 β상 타이타늄 합금

### 고용융점 금속

- ■특별히 높은 용융 온도(melting temperature)를 갖는 금속들을 refractory metal(고용융점 금속)이라고 부른다 내열금속
- ■Nb, Mo, W, Ta 등이 대표적인 고용융점 금속
- Melting T of Nb: 2468 °C, W: 3410 °C
- ■텅스텐이 금속중 가장 높은 용융점 가진다.

### 초합금 (superalloy)

- ■최상의 성질을 갖는 합금- 고온과 가혹한 산화분위기에 장시간 노출되는 비행기의 터빈 부품 등에 사용된다.
- Co, Ni, Fe.
- ■Inconel, Rene 등이 널리 알려진 superalloy.

# 귀금속 (noble metal)

■산화와 부식에 강하고, 비싸고 ductile. 열에 강한 특징.

Ag, Au, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Os

### Summary

- Steel / Cast iron
- Low/medium/high carbon steels.
- Plain carbon steel / alloy steel (such as stainless steel)
- Cast iron
  - Gray cast iron
  - Ductile cast iron
  - White cast iron
  - Malleable cast iron
- Non ferrous alloys