Plantages : écran bleu VIDEO_TDR_FAILURE, délai du pilote, erreurs DirectX et crashs d'applications

Identifiant : GPU-074 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Cas couverts

Panneaux PNL-B05, D08 (écran bleu, code VIDEO_TDR_FAILURE), D05 (AMD Software : Driver Timeout), C06 (erreur DirectX irrécupérable) et C17 (plantage d'une application Unreal Engine 5). Voir GPU-046, GPU-047, GPU-048, GPU-055.

Démarche

- ACT-02 : relever l'événement 4101, les vidages et les entrées Kernel-Power.
- ACT-05 : revenir aux réglages d'origine ; un défaut qui disparaît était dû aux réglages.
- ACT-03 : mesurer températures et puissance sous charge ; une montée de température oriente vers GPU-069.
- ACT-06 et ACT-07 : intégrité du système et mises à jour si les erreurs touchent plusieurs applications.
- ACT-08 et ACT-09 : pilote propre ou version précédente stable.
- Plantage d'une seule application : mise à jour de l'application, vérification des fichiers, réglages graphiques moins exigeants.
- Écrans bleus répétés avec 0x124 ou autres codes matériels, ou plantages qui suivent la carte dans un autre PC : escalade (GPU-048, GPU-042).

Rôle de l'agent


Plan logiciel avec autorisation ; si l'origine paraît matérielle (alimentation, VRAM, surchauffe, PCIe), instructions et escalade.

Tableau de référence


Message	Orientation	Premiers actes
VIDEO_TDR_FAILURE	Délai du GPU : réglages, pilote, alimentation	ACT-02, ACT-05, ACT-09
Driver Timeout (AMD)	Instabilité ou pilote	ACT-05, ACT-09
DirectX erreur irrécupérable	Pilote, application, instabilité	ACT-05, ACT-09, mise à jour de l'application
Plantage d'application	Application ou pilote	Vérification des fichiers, ACT-15

Panneaux illustrés (vignettes des infographies)

Illustrations générées par IA, extraites des infographies sources ; elles servent de repères visuels et ne constituent pas des preuves de diagnostic.

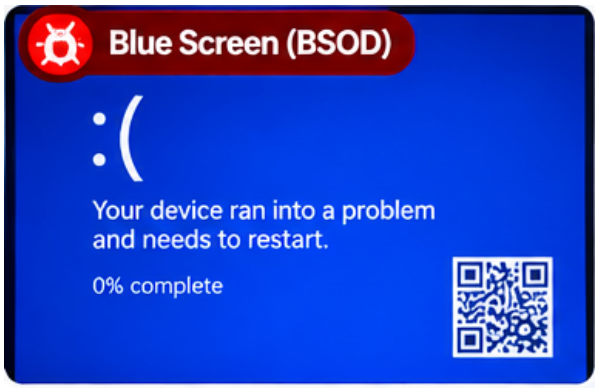

PNL-B05 — Écran bleu (BSOD)

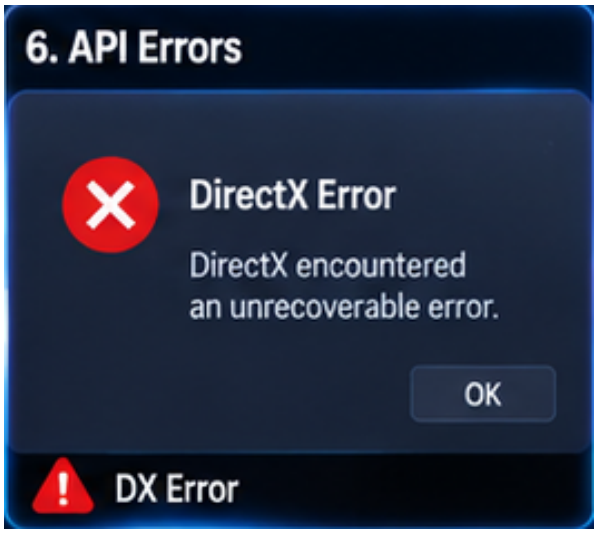

PNL-C06 — Erreur d'API (DirectX)



PNL-C17 — Plantage d'application (Unreal Engine 5)



PNL-D08 — Écran bleu VIDEO_TDR_FAILURE



PNL-D05 — Pilote AMD : délai d'expiration

Compléments techniques

Un plantage a une cause logicielle ou matérielle, et la même apparence peut cacher les deux. La démarche consiste à écarter successivement les réglages, le pilote, le système, puis les causes matérielles. Le code d'arrêt VIDEO_TDR_FAILURE indique que le pilote n'a pas pu récupérer le GPU dans le délai prévu.

- Un incident isolé n'appelle pas d'escalade ; la répétition oui.
- Les journaux sont des preuves datées pour le ticket.
- Un plantage d'une seule application est souvent propre à l'application.
- Les messages DirectX irrécupérables peuvent venir du pilote, de l'application ou d'une instabilité.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Écran bleu VIDEO_TDR_FAILURE en jeu. Réglages d'origine puis pilote propre : plus de plantage.

Scénario 2 — Driver Timeout AMD. L'undervolting était trop agressif ; retour aux réglages d'origine.

Scénario 3 — Plantage seul Unreal Engine 5. Le jeu est mis à jour et ses fichiers vérifiés ; le problème disparaît.

Erreurs fréquentes et précautions

- Modifier les délais du système pour masquer le symptôme.
- Réappliquer l'overclocking après le test.
- Ne pas relever les journaux.
- Accuser le pilote sans test.

Questions fréquentes

Q : Un écran bleu veut-il dire carte morte ?
R : Non, souvent logiciel ou réglage.

Q : Où lire l'historique ?
R : Dans les journaux d'événements.

Q : Quand escalader ?
R : Plantages persistants qui suivent la carte.

Références croisées

- GPU-046 — NVIDIA : « Le pilote d'affichage a cessé de répondre » (nvlddmkm, événement 4101)
- GPU-047 — AMD : délai d'expiration du pilote, réinitialisation WattMan et amdkmdag
- GPU-048 — Écrans bleus (BSOD) liés à la carte graphique : codes d'arrêt et pilotes
- GPU-055 — Erreurs de jeux et d'applications : périphérique supprimé, mémoire vidéo, plantages

Contrôle documentaire

Document GPU-074, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-074. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	ACT-02 : relever l'événement 4101, les vidages et les entrées Kernel-Power.		
2	ACT-05 : revenir aux réglages d'origine ; un défaut qui disparaît était dû aux réglages.		
3	ACT-03 : mesurer températures et puissance sous charge ; une montée de température oriente vers GPU-069.		
4	ACT-06 et ACT-07 : intégrité du système et mises à jour si les erreurs touchent plusieurs applications.		
5	ACT-08 et ACT-09 : pilote propre ou version précédente stable.		
6	Plantage d'une seule application : mise à jour de l'application, vérification des fichiers, réglages graphiques moins exigeants.		
7	Écrans bleus répétés avec 0x124 ou autres codes matériels, ou plantages qui suivent la carte dans un autre PC : escalade (GPU-048, GPU-042).		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	