AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Procédure corrective PC-CMP-004 - Roulements du bloc vis

Remplacement des roulements du bloc vis du compresseur AC-90

Référence	proc_roulements_bloc_vis	**Indice**	Ind. 1.1
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Procédure corrective	**Date d'émission**	15/01/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	11/10/2025	Z. Houdir	Création du document
1.1	15/12/2025	Z. Houdir	Corrections après relecture croisée du binôme
1.1	15/01/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de procédure complexe (compétences requises)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Procédure corrective PC-CMP-004 - Roulements du bloc vis

1. Conditions d'application

Cette procédure s'applique lorsque l'analyse vibratoire montre des fréquences de défaut de roulement sur le bloc vis et que le jeu radial dépasse les valeurs admissibles. Elle exige un outillage spécialisé et ne doit pas être engagée sans avis du constructeur.

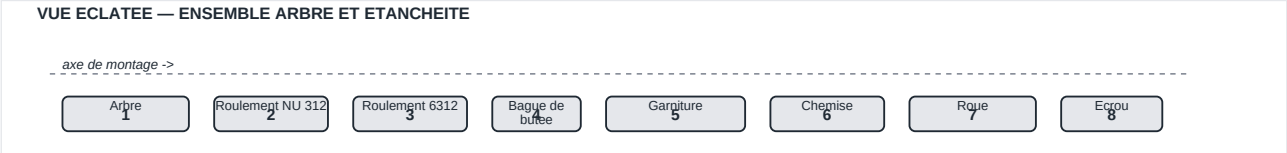

Figure 1 - Vue éclatée de principe de l'ensemble arbre et roulements du bloc vis.

2. Valeurs de référence

Élément	Référence	Jeu admissible
Roulement côté refoulement	6316 C3 (x2)	0,05 à 0,14 mm
Roulement côté admission	NU 316	0,06 à 0,15 mm
Jeu entre rotors	non applicable	0,05 à 0,10 mm
Couple de serrage écrou d'arbre	M85	480 N.m

3. Déroulement général

- Consigner selon fiche_secu_consignation_comp, purger l'huile et démonter les tuyauteries.
- Déposer le bloc vis complet de son châssis (masse 190 kg, moyen de levage obligatoire).
- Ouvrir le carter en atelier propre, relever les jeux avant démontage.
- Extraire les roulements, contrôler les portées et l'état des rotors.
- Remonter les roulements neufs, contrôler les jeux et le couple de rotation.
- Remonter, réaligner le couplage, remplir d'huile neuve et réaliser un essai progressif.

4. Essai et réception

L'essai se fait par paliers de charge de trente minutes. La réception exige une vibration inférieure à 4,5 mm/s, une température de refoulement inférieure à 95 C et une absence de bruit de roulement à l'écoute.

> *Toute intervention sur le bloc vis fait l'objet d'un rapport avec relevé des jeux avant et après remontage : ces données conditionnent la garantie constructeur.*