AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Procédure corrective PC-CMP-002 - Température de refoulement élevée

Traitement d'une alarme A01 sur le compresseur AC-90

Référence	proc_temperature_refoulement_comp	**Indice**	Ind. 1.5
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Procédure corrective	**Date d'émission**	13/04/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	07/01/2026	A. Essadeq	Création du document
1.1	13/03/2026	A. Essadeq	Corrections après relecture croisée du binôme
1.5	13/04/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de diagnostic guide famille 2
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Procédure corrective PC-CMP-002 - Température de refoulement élevée

1. Seuils et conséquences

La température de refoulement normale se situe entre 75 et 95 C. L'alarme A01 est déclenchée à 100 C et l'arrêt de sécurité à 105 C. Une température durablement supérieure à 105 C dégradé l'huile (oxydation, vernis) et réduit la durée de vie des roulements du bloc vis.

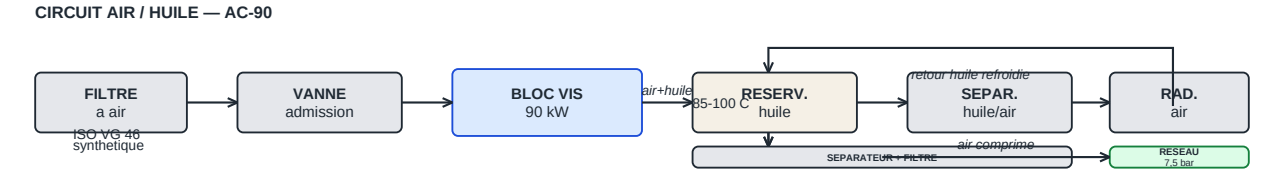

Figure 1 - Circuit air / huile : points de contrôle thermique.

2. Causes probables par ordre de fréquence

Cause	Indice de détection	Vérification
Refroidisseur d'huile encrassé	écart entrée/sortie supérieur à 12 C	inspection visuelle, soufflage
Niveau d'huile insuffisant	voyant sous le mini	complément après contrôle d'étanchéité
Thermostat de régulation bloqué ouvert	température basse à faible charge	test de commutation
Filtre à huile colmaté	pression d'huile basse associée	mesure de perte de charge
Ventilateur ou moteur de ventilateur défaillant	absence de flux d'air	contrôle du courant ventilateur
Sonde de température dérivée	valeur incohérente avec la thermographie	comparaison thermographique

3. Déroulement

- Arrêter le compresseur et laisser refroidir vingt minutes minimum.
- Consigner selon fiche_secu_consignation_comp et purger le réservoir.
- Contrôler et nettoyer le refroidisseur d'huile par soufflage d'air comprimé sec.
- Vérifier le niveau d'huile et compléter avec de l'huile ISO VG 46 synthétique.
- Tester le thermostat de régulation et remplacer si la commutation est incorrecte.
- Remettre en service et suivre la température pendant soixante minutes.

4. Critère de réception

L'intervention est conforme si la température de refoulement se stabilise entre 80 et 92 C à pleine charge, avec un écart entrée/sortie du refroidisseur inférieur à 10 C, et si aucune alarme A01 n'apparaît pendant une heure de fonctionnement.

> *Ne jamais compléter avec une huile de viscosité différente : le mélange modifie le film lubrifiant et peut provoquer une élévation de température supérieure à l'origine.*