



Informe de diagnóstico de todo el sistema

The Report is created by THINECAR

Vehicle Information

SN:979860152779 Hacer: RAM Modelo:Promaster2500 Año:2016 VIN:3C6TRVCG7GE121402 Kilometraje: 0 KM

Tiempo de la prueba:10/27/2022 13:00:43

Inspection Result

MOTOR (Módulo de Control del Tren Motriz) 1 problems exist 1.P0740 TCC fuera de limite Almacenado

ABS (Sistema de antibloqueo de frenos) 1 problems exist 1.01712-87 Sensor del ángulo de dirección - Falta el mensaje ACTIVO

BCM/TIPMCGW/FCMCGW (Módulo de control de la carrocería) 4

1.81023-64 Contacto de reposo del limpiaparabrisas - Fallo de plausibilidad de la señal Almacenado

2.81021-14 Salida de velocidad 2.º del limpiador delantero - Cortocircuito a masa o circuito abierto ACTIVO

3.81020-12 Salida de 1.º velocidad del limpiador delantero - Cortocircuito a ACTIVO

4.B1008-18 Intermitente derecho -Corriente del circuito por debajo del umbral


TPMS (Sistemas de Monitoreo de Presión de Neumático) 3

1.U1700-87 BCM - Falta mensaje Almacenado

2.00019-87 B-CAN - Falta mensaje

Almacenado

3.U1703-87 IPC (panel de instrumentos) -Falta el mensaje Almacenado

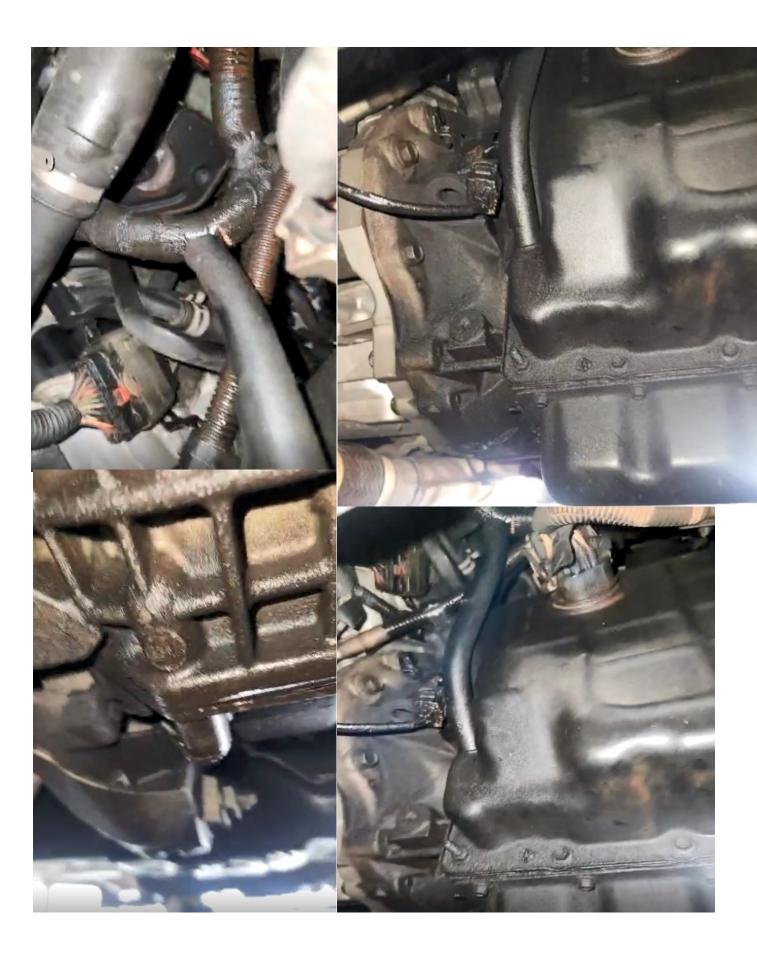







Filtro de aire

Requuere reemplazo de filtro de aire de motor.

Riesgo de falla, atención inmediata



Bandas

Recomendar reemplazo de banda de accesorios.

Riesgo de falla, atención inmediata



Anticongelante Nivel y calidad

Requiere reemplazo de anticongelante, solo trae Agua.

Riesgo de falla, atención inmediata



Liquido de frenos

Recomendar reemplazo de liquido de frenos.

Precaucion de