

钟山区荷城街道六盘水市中心城区东部片区 城市内涝综合治理项目“11·8”一般 车辆伤害事故调查报告

2025 年 11 月 8 日 14 时 43 分许，位于六盘水市钟山区荷城街道体育路的六盘水市中心城区东部片区城市内涝综合治理工程项目(以下简称“东部片区城市内涝治理项目”)标段四 YSJ2 号井位置发生一起一般车辆伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失 154.8 万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，按照国家对生产安全事故调查处理的相关规定，经钟山区人民政府同意，由区应急管理局牵头，区住建局、市公安局钟山分局、区总工会等单位有关人员组成事故调查组开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）六盘水市中心城区东部片区城市内涝综合治理工程基本情况

1.工程总体情况：东部片区城市内涝治理项目属改扩建项目。项目建设范围覆盖六盘水市中心城区东部片区多个关键区域及路段，具体包括钢城大道、教场路、巴西路、官厅路、体育路，涉及荷城街道和杨柳街道辖区内局部范围路段的改造。改造内容包括排水管网疏通与扩建、路面排水设施优化等。该工程总投资为 9688.3 万元。2025 年 9 月 19 日贵州钟宏城市发展建设有限公司与中标单位贵州钟城建设工程有限公司签订《建设工程施工合同》，9 月 22 日取得六盘水市钟山区住房和城乡建设局颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：520201202509*****）。

2.事发标段基本情况：东部片区城市内涝治理项目标段四建设范围覆盖二十二号路、体育路、人民路与二十二号路交叉口道路，施工内容包括：改造高密聚乙烯双壁波纹管；新建、改造钢带增强聚乙烯螺旋波纹管；新建焊接钢管；新建排洪沟；新建钢筋混凝土检查井；新建双算偏沟式雨水口等。2025 年 10 月 28 日，贵州钟城建设工程有限公司将该项目施工劳务分包给贵州拓硕建筑工程有限公司，并签订《六盘水市中心城区东部片区城市内涝综合治理工程（标段四）施工劳务承包合同》，2025 年 11 月 2 日，东部片区城市内涝治理项目标段四正式开工建设。

3.涉事设备基本情况：车辆品牌为远山轮胎式挖掘机，型号为YS85W，合格证编号为R0931。2025年11月4日，贵州拓硕建筑工程有限公司向翟某杰租赁该设备，并签订《设备租赁合同》。按照《合同》约定，翟某杰提供技术状况良好的挖掘机和具备资质的操作员，贵州拓硕建筑工程有限公司负责租赁设备在工地期间的管理使用。

（二）事故发生单位基本情况

事故发生单位：贵州拓硕建筑工程有限公司（以下简称“拓硕公司”）成立于2023年3月13日；统一社会信用代码：91520201MAC9*****；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；地址：贵州省六盘水市水城区双水街道富民路5号1楼；法定代表人：李某；注册资本：伍仟贰佰万圆整。2024年5月11日，拓硕公司取得六盘水市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D352*****），资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级；地基基础工程专业承包贰级；防水防腐保温工程专业承包贰级；建筑装修装饰工程专业承包贰级。2024年8月9日，拓硕公司取得六盘水市住房和城乡建设局颁发的《建筑业企业资质证书（备案）》（证书编号：DB3520*****），资质：施工劳务；等级：不分等级。经营范围主要为：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；对外承包工程；土石方工程施工；市政设施管理

等。

（三）相关单位基本情况

1.施工总承包单位：贵州钟城建设工程有限公司（以下简称“钟城公司”）成立于 2021 年 5 月 14 日；统一社会信用代码：91520201MAAL*****；公司类型：有限责任公司（国有独资）；地址：贵州省六盘水市钟山区凤凰街道凤凰大道西段 254 号；法定代表人：阮某；注册资本：壹仟万圆整。2025 年 3 月 12 日取得贵州省住房和城乡建设厅颁发的《建筑业企业资质证书》（证书编号：D252*****），资质类别及等级：建筑工程施工总承包贰级，市政公用工程施工总承包贰级。2025 年 4 月 7 日取得贵州省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（黔）JZ 安许证字[2022]08****。经营范围主要为：建筑工程施工；市政工程；公路工程；建材批发等。

2.监理单位：成致项目管理有限公司（以下简称“成致公司”），成立于 2005 年 6 月 16 日；统一社会信用代码：914401067756*****；公司类型：有限责任公司（自然人独资）；地址：广州市天河区黄埔大道中 122 号 412 房；法定代表人：区某某；注册资本：伍仟陆佰柒拾捌万玖仟玖佰元。2023 年 1 月 6 日取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》（证书编号：E244*****），资质等级：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，电力工程监理乙级，机电安装工程监理乙级，化工石油工程监理乙级。经营范围主要为：专业技术服务业。

3.建设单位：贵州钟宏城市发展建设有限公司（以下简称“钟宏公司”）成立于 2021 年 11 月 26 日；统一社会信用代码：91520201MA7C*****；公司类型：有限责任公司(国有独资)；地址：贵州省六盘水市钟山区凤凰街道凤凰大道西段 254 号；法定代表人：吴某某；注册资本：伍亿圆整；经营范围主要为：许可项目包括建设工程施工、房地产开发经营、建设工程设计；一般项目包含非居住房地产租赁、土地使用权租赁、停车场服务、住房租赁、办公设备租赁服务等。

（四）有关单位安全管理情况

1.拓硕公司,设总经理 1 名、总工程师 1 名。下设工程部、财务部、办公室、市场经营管理部等部门，其中，工程部负责公司安全生产管理工作。公司东部片区城市内涝治理项目标段四设项目负责人 1 名，项目技术负责人 1 名，施工员 1 名，安全员 1 名，质检员 1 名，材料员 1 名，资料员 1 名。公司制定了《总经理安全生产责任制》《技术负责人安全生产责任制》《施工员安全生产责任制》等 11 项安全生产责任制和《安全生产目标责任管理制度》《安全生产例会制度》《安全生产教育制度》等 14 项安全生产规章制度；编制了《安全生产事故综合应急预案》，2025 年 3 月、6 月，组织员工开展了机械伤害现场应急演练和消防应急救援演练。东部片区城市内涝治理项目标段四自 2025 年 11 月 2 日开工至事发时，拓硕公司共开展安全日常检查 5 次，

对现场发现的工人未正确佩戴使用安全帽、围挡破损、标识标牌未按照规范设置等安全隐患立即进行了整改。

2.钟城公司,设总经理 1 名、副总经理 1 名、总工程师 1 名。下设财务部、安全部、材料部、设备部等部门,其中,安全部负责公司安全生产管理工作。项目部设项目经理 1 名、技术负责人 1 名、安全负责人 1 名、专职安全员 1 名、安全员 1 名、施工员 1 名、质量员 1 名、材料员 1 名、市政施工员 1 名、环保负责 1 名、预算员 1 名、资料员 1 名。公司制定了《安全生产责任制度》《安全教育培训制度》《安全检查及隐患排查制度》等 14 项安全管理制度,编制了《生产安全事故应急预案》,组织开展了消防逃生应急演练和触电事故应急演练。东部片区城市内涝治理项目自 2025 年 9 月开工至事发前,钟城公司共计开展安全检查排查 10 次,下发整改通知单 6 份,安全隐患 14 条,针对检查中发现的安全隐患,项目部及时制定整改措施,定人、定时、定资金对检查中发现的隐患立即进行整改。

3.成致公司,设董事长 1 名,总经理 1 名,下设招投标代理部、经营部、监理部、项目管理部、综合部、财务部等部门。公司建立了《工程监理安全责任制度》《安全教育培训制度》《安全技术措施审查制度》等安全管理制度。项目监理部设总监理工程师 1 名,现场专业监理工程师 1 名。该项目开工后,项目监理部编制了《监理规划及监理实施细则》《安全监理规划》《安全监理实施细则》等监理资料;对总承包单位、劳务分包单位组织机构、

人员资质及《施工组织设计》《施工专项方案》《安全文明施工方案》等施工技术方案进行审查；机械进场时，对机械合格证和操作人员证书等进行报验审查。11月2日，东部片区城市内涝治理项目标段四开工后，召开监理例会暨图纸会审会议1次，下发《监理通知单》1份。

4.钟宏公司,设总经理1名,副总经理2名,下设综合管理部、财务部、市场运营部、工程管理部。其中,工程管理部负责项目的安全生产管理、隐患排查整改等工作。公司制定了《安全文明施工管理职责》《项目现场安全管理制度》《安全生产例会制度》等安全生产管理制度,编制了《突发事件应急预案》,2025年组织开展消防逃生及防火灭火应急演练。东部片区城市内涝治理项目自2025年9月开工至今,钟宏公司共组织开展安全检查8次,针对检查中发现的安全隐患有施工场地未进行围挡封闭施工、管理人员未到场履职等隐患,督促监理单位下发《监理通知单》。

（五）有关部门监管情况

钟山区住房和城乡建设局：2025年9月19日分别与六盘水市中心城区东部片区城市内涝综合治理工程项目的建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位、检测单位等六方责任主体项目负责人签订《工程质量终身责任承诺书》《安全生产承诺书》，对《贵州省建设工程安全监督备案登记表》进行审核、

备案。2025 年 9 月 26 日组织了该项目建设单位、监理单位及施工单位参会，召开了全区房屋市政工程 2025 年第三季度质量安全生产例会暨“中秋”“国庆”安全生产部署会，并对安全生产工作部署及提出相关要求。2025 年 11 月 7 日下发质量及安全监督方案，并进行了方案交底。2025 年 11 月 10 日对该项目下发停工整改通知书。

二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过


2025 年 11 月 8 日 14 时 20 分许，货车司机高某海驾驶材料货车到达东部片区城市内涝治理项目标段四体育路施工现场。拓硕公司施工员杨某¹作为当日现场管理人员，指挥外来货车司机高某海和挖掘机操作员肖某贵²及拓硕公司工人何某、黄某军沿开挖沟槽自东向西每隔 30 米开展水泥预制件卸料作业。卸料过程中，杨某不顾挖掘机操作员肖某贵反对，执意要求肖某贵操作远山牌 YS85W 轮胎式挖掘机吊运水泥预制件。

14 时 43 分许，杨某在 YSJ2 号井位置货车车头旁指挥货车停在施工围挡外，肖某某在施工围挡内操作远山牌 YS85W 轮胎式挖掘机吊运钢筋混凝土雨水口（俗称“雨篦子”，规格：1700mm*600mm*800mm，重量：930kg），同时安排何某、黄

1. 持贵州省住房和城乡建设厅颁发的《住房和城乡建设领域专业人员岗位培训考核合格证书》编号：5217101010****，岗位：施工员（土建施工）。

2. 持上海安鉴培人才服务中心颁发的《住房和城乡建设行业岗位技能培训合格证》，编号：AJP250909****，岗位名称：挖掘机，技能等级：高级。

某某分别在货车上和地面辅助卸料。吊运过程中，挖掘机顺时针方向旋转时，突然向右侧倾，将从挖掘机大臂下横穿的杨某挤压在旁边的水泥预制井筒上，造成其胸部受伤。

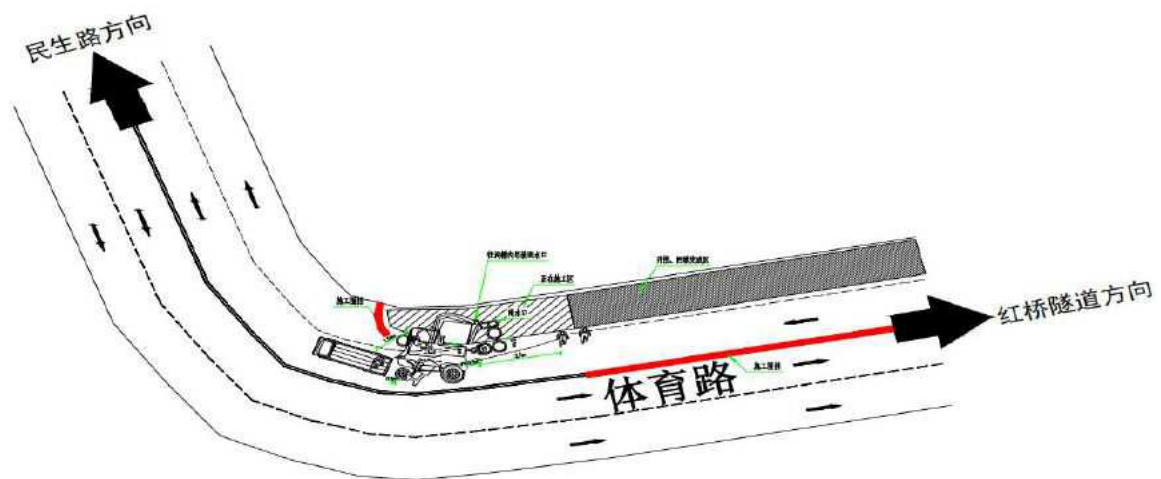

事故现场平面图

14 时 52 分，120 急救中心抵达事故现场，对伤者杨某进行简单救治后，转运至首钢水钢医院抢救。

15 时 47 分，杨某经首钢水钢医院抢救无效后死亡。

（二）事故报告情况

14 时 44 分，拓硕公司在事发现场旁负责围栏加固的工人彭某某电话告知其劳务用工介绍人彭某（此时彭某与拓硕公司采购员马某在一起）事故情况；

14 时 48 分，彭某拨打 120 急救电话，请求紧急医疗救治；

14 时 48 分，拓硕公司采购员马某电话向拓硕公司东部片区城市内涝治理项目标段四项目管理人员赵某电话汇报事故情况；

15 时 43 分，拓硕公司赵某电话向拓硕公司法定代表人李某汇报事故情况；

16 时 22 分，李某委托钟诚公司副总经理、钟诚公司东部片区城市内涝治理项目项目经理王某³电话向钟山区应急指挥中心报告事故情况。

（三）应急处置及评估

事发后，现场人员积极将伤者送医抢救，最大程度减少社会面影响。

（四）事故善后处置情况

11 月 9 日，拓硕公司和死者家属达成赔偿协议，事故善后得到妥善处置。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经调查认定，该起事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 154.8 万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

施工员杨某违章⁴指挥挖掘机操作员肖某某操作远山牌

3. 持贵州省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》编号：黔建安 B（2023）000****。

4. 《六盘水市中心城区东部片区城市内涝综合治理工程-安全文明施工措施专项方案》5.（1）：“……管道及预制检查井运输、吊装采用随车吊，在卸料过程中一定要注意安全，机械操作半径内范围严禁站人。”

YS85W 轮胎式挖掘机从材料货车上将钢筋混凝土雨水口（俗称“雨篦子”，规格：1700mm*600mm*800mm，重量：930kg）吊运至地面。在吊运过程中，被吊的钢筋混凝土雨水口的重量已超出远山轮胎式挖掘机（型号：YS85W）的载重量⁵，挖掘机顺时针方向旋转时突然向右侧倾，将违规⁶从挖掘机大臂下横穿的杨某挤压在旁边的水泥预制井筒上，造成其胸部受伤，后经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.拓硕公司,履行企业安全生产主体责任不到位，事发当天，拓硕公司法定代表人李某⁷有事外出，项目负责人秦某⁸未正式到岗履职，安全员龙某⁹请假，拓硕公司法定代表人李某指定施工员杨某作为项目临时负责人，项目的安全生产管理处于失管状态，项目开工后，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制未得到有效落实，未对项目开展安全风险识别，安全隐患排查不及时，施工工人进场作业前，未按要求¹⁰进行安全技术交底和安全

5. 《远山牌 YS85W 轮胎式挖掘机技术性能参数》载重量：400Kg

6. 《远山牌轮胎式挖掘机操作说明书》1.15 防止人员进入工作区域：“……使所有人员远离作业和机械运转区域”。

7. 持贵州省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业企业负责人安全生产考核合格证书》编号：黔建安 A（2024）000****。

8. 持贵州省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》编号：黔建安 B（2017）005****。

9. 持贵州省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书》编号：黔建安 C（2025）000****。

10. 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第三十七条：“作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业”。

生产教育培训。在进行管道及预制井施工时未按¹¹施工安全措施要求组织机械设备进场，违规¹²采用挖掘机替代随车吊进行吊装作业，在卸料过程中未在机械操作范围半径外设置围栏和安全标识标牌，防止人员进入危险区域。

2.钟城公司,履行企业安全生产主体责任不到位,项目安全员王某 2025 年 8 月外借后,未及时配备具备专职安全生产管理人员资格的人员到岗履职¹³。对项目开展安全风险识别不到位,对施工现场存在的安全隐患问题未及时制止或采取有效措施进行处理,对成致公司 2025 年 11 月 6 日下发的《监理通知单》中提出的“拓硕公司管理人员未到岗履职”等的监理意见督促¹⁴整改不力。施工工人进场作业前,未按要求¹⁵进行安全生产教育培训和安全技术交底。

3.成致公司:履行监理工作责任不力,对涉事项目存在的安全问题监理不到位。在监理过程中,未按规定¹⁶对钟诚公司、拓硕

11.《六盘水市中心城区东部片区城市内涝综合治理工程管道施工专项方案》第三.2.1 设备计划:“挖掘机型号:小松 PC-220”。

12《六盘水市中心城区东部片区城市内涝综合治理工程安全文明施工措施专项方案》第 5.(1):“……管道及预制检查井运输、吊装采用随车吊,在卸料过程中 一定要注意安全,机械操作范围半径内严禁站人”。

13.《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十二条:“建筑施工企业安全生产管理机构和工程项目应当按规定配备相应数量和相关专业的专职安全生产管理人员”。

14.《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》第十七条:“分包工程发包人对施工现场安全负责,并对分包工程承包人的安全生产进行管理”。

15.《建筑施工企业、工程项目安全生产机构设置及安全生产管理人员配备办法》第二十五条:“项目安全生产管理机构以及专职安全生产管理人员履行下列安全生产职责:……(二)组织或参与拟定项目安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;(三)组织或参与项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制建设,开展危险源辨识与评估,确认危险性较大的分部分项工程施工现场管理人员向作业人员安全技术交底情况,现场监督检查危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案实施情况……”。

16.《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393 号)第十四条:“工程监理单位应当审查施工组

公司安全教育培训不到位，安全管理人员配备不到位，进场机械设备型号与《专项施工方案》中的机械设备计划不一致及在施工过程中擅自采用挖掘机替代随车吊进行吊装作业等问题督促钟诚公司、拓硕公司进行整改。

4.钟宏公司,履行企业安全生产主体责任不到位，公司安全生产规章制度不健全、不完善。未对承包单位安全生产工作统一协调、管理¹⁷，未定期对承包单位进行安全检查，对项目存在安全管理人员未到岗履职，安全生产教育培训和安全技术交底不到位、施工现场安全管理不到位等隐患未及时采取有效措施督促施工单位和劳务分包单位进行整改。

（三）事故性质认定

经事故调查组调查分析和综合认定，钟山区荷城街道六盘水市中心城区东部片区城市内涝综合治理工程项目“11·8”一般车辆伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于追究责任的人员

1.杨某，拓硕公司施工员。不顾肖某某反对，执意要求肖某某操作挖掘机从货车上将超出挖掘机载重量的钢筋混凝土雨水

织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改……工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任”。

17.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：“……生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改……。”

口等水泥预制件吊运至地面。违规进入危险区域，被侧倾的挖掘机将其胸部挤压在旁边的水泥预制井筒上受伤，后经抢救无效死亡，对本次事故负有直接责任。鉴于其已在本次事故中死亡，建议不再追究责任。

（二）对事故有关责任人员的处理建议

2.李某，拓硕公司法定代表人。未依法履行安全生产管理责任，在项目负责人秦某未正式到岗履职，安全员龙某请假的情况下，口头安排施工员杨某临时负责施工现场安全管理工作，导致项目的安全生产管理处于失管状态。对项目存在安全风险识别不到位，安全隐患排查不及时，安全生产教育培训和安全技术交底不到位、施工现场安全管理不到位等问题负有领导责任。建议由应急管理部门依法依规予以行政处罚。

3.王某，钟诚公司副总经理、钟诚公司东部片区城市内涝治理项目项目经理。履行项目安全生产管理职责不到位，对项目存在安全生产管理人员缺位、安全风险识别不到位，安全隐患排查不及时，安全技术交底不到位、施工现场安全管理不到位等问题负有领导责任。建议由区住建局依法依规予以行政处罚。

4.李某某，成致公司总监理工程师。履行总监理工程师职责不到位，对涉事项目存在安全教育培训不到位，进场机械设备型号与《专项施工方案》中的机械设备计划不一致以及在施工过程中擅自采用挖掘机替代随车吊进行吊装作业等问题监理不到位，

对事故负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以行政处罚。

5.蔡某某，钟宏公司东部片区城市内涝治理项目现场负责人。对东部片区城市内涝治理项目施工区域内的安全管理不到位，未对项目施工单位的安全生产统一协调、管理等问题负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以行政处罚。

（三）对事故有关责任单位的处罚建议

1.拓硕公司,东部片区城市内涝治理项目标段四安全生产管理人员缺位,安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制未得到有效落实,未对项目开展安全风险识别,安全隐患排查不及时,施工工人进场作业前,未按要求进行安全生产教育培训和安全技术交底。在进行管道及预制井施工时未按施工安全措施要求组织机械设备进场,擅自采用挖掘机替代随车吊进行吊装作业,在按要求卸料过程中未在机械操作范围半径外设置围栏和安全标识标牌,对事故发生负有责任。建议由应急管理部门依法依规予以行政处罚。

2.钟诚公司,未及时安排具备专职安全生产管理人员资格的人员履行项目专职安全生产管理人员职责,施工工人进场作业前,未按要求进行安全技术交底和安全生产教育培训。对项目开展安全风险识别不到位,对施工现场存在的安全隐患问题未及时制止或采取有效措施进行处理,未及时督促拓硕公司履行成致公司的监理意见,对事故发生负有责任。建议由区住建局依法依规

予以行政处罚。

3.钟宏公司,公司安全生产规章制度不健全、不完善。未对承包单位安全生产工作统一协调、管理,未定期对承包单位进行安全检查,对项目存在安全管理人员未到岗履职等隐患未及时采取有效措施督促施工单位和劳务分包单位进行整改,对本次事故负管理责任。建议由区住建局依法依规予以处罚。

(四) 部门处理建议

建议由钟山区人民政府对区住房和城乡建设局、钟宏公司进行警示约谈,钟山区安委办做好约谈情况备案。

六、事故防范措施建议

(一)各涉事单位要深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述,坚持“人民至上、生命至上”,把保护人民生命安全放在首位,树牢安全发展理念,强化安全生产红线意识和底线思维。要认真组织开展事故警示教育,再反思、再警醒,深刻汲取事故教训,举一反三,引以为戒,做到警钟长鸣。认真执行好《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《建设工程安全生产管理条例》《建设施工企业、工程项目安全生产管理机构设置及安全生产管理人员配备办法》等法律法规和规范标准要求,建立健全安全管理机构,配齐安全生产管理人员,制定完善和落实安全管理制度,规范现场管理,强化从业人员安全教育培训,严防“三违”引发事故。要严格落实安全生产事故信息报告要求,采取切实有效的管理措施,有效预防和

减少生产安全事故发生。

（二）拓硕公司，要认真汲取本次事故教训，严格落实全员安全责任制，认真执行《建设工程安全生产管理条例》《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范（GB55034-2022）》等规章制度的各项要求，强化安全教育培训，严格落实安全技术交底制度，切实将安全生产有关法律法规、安全操作技能和应急处置等交底到现场管理人员，交底到作业人员，保证作业人员具备必要的安全生产知识，强化从业人员安全意识；要配齐配足安全管理人员，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，加强施工现场安全隐患排查和治理力度，及时消除生产安全事故隐患。

（三）钟城公司，要切实履行施工单位主体责任，足额配齐安全管理人员、落实安全投入、加强项目施工现场安全管理，及时对施工现场存在的安全隐患问题采取有效措施进行处理；要强化对分包单位人员、劳务派遣人员、临时用工人员的安全教育培训和特种作业人员持证情况检查，落实“不培训不上岗、不合格不作业”要求，提高从业人员安全意识；要严防高处坠落、机械伤害、物体打击等事故发生，严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，定期对安全生产工作进行督促检查，决不允许“以包代管”“甩手不管”等行为发生。

（四）成致公司，制定涵盖全面安全监理内容的规划和细则，针对工程项目实际情况明确安全监理重点、流程和方法，认真落实

监理单位专项巡视检查职责；严格督促施工单位落实安全生产主体责任，及时消除各类安全生产隐患，将监理通知单提出的各类安全问题进行闭环管理，对整改情况跟踪复查，确保隐患彻底消除；强化资质审查与人员把控，从源头上降低安全风险；加强施工方案审查，严格履行监理单位各项职能职责，确保项目建设安全有序进行。

（五）钟宏公司，作为项目建设单位，要强化对各项目的施工单位、监理单位等参建单位的统一协调、管理；要严格落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，经常性对各项目部的安全生产工作进行督促检查，强化安全风险辨识、评估、管控，有效防范和化解重大风险隐患。

（六）住建部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，深刻汲取近期发生的建筑施工领域的事故教训，切实加强在建项目施工全过程安全监管，督促建设单位建立完善安全管理体系、监理单位履行现场监理职责、施工单位落实施工现场安全管理，重点整治危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案并按程序审批和未组织专家论证以及项目部、作业班组、一线作业人员、临时用工教育培训不到位和现场未进行方案交底及安全技术交底开始施工、现场违反方案进行施工等问题，深入推进安全生产大排查大整治及重大事故隐患专项排查整治。切实提高建

筑施工领域风险管控和事故防范能力，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。