

安顺西秀贵州申元种猪养殖有限公司

“7·21”一般淹溺事故调查报告

编制单位：安顺西秀贵州申元种族养殖有限公司

“7·21”一般淹溺事故调查组

编制时间：2025 年 12 月 19 日

目 录

一、事故基本情况.....	2
(一) 事故单位概况.....	2
(二) 事故单位安全管理情况.....	3
(三) 事故发生经过.....	3
(四) 事故现场情况.....	5
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	6
二、事故应急处置及评估情况.....	7
(一) 事故信息报送及响应情况.....	7
(二) 事故现场应急处置情况.....	7
(三) 医疗救治及善后情况.....	8
(四) 事故应急处置评估.....	8
三、事故原因分析.....	8
(一) 直接原因分析.....	8
(二) 其他可能因素排除.....	9
(三) 间接原因分析.....	9
四、有关责任单位存在的主要问题.....	9
(一) 事故单位.....	9
(二) 有关监管部门.....	10

(三) 地方党委政府.....	11
五、有关单位(部门)在信息报送中存在的问题.....	11
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	11
(一) 因在事故中死亡免予追究责任人员.....	11
(二) 对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....	11
(三) 有关公职人员.....	13
(四) 其他处理建议.....	13
七、事故防范和整改措施.....	13
(一) 强化责任落实,提升安全管理水平.....	13
(二) 强化工作措施,确保区域安全.....	13
(三) 强化行业监管,确保安全.....	13
(四) 强化信息报送,落实主体责任.....	13

安顺西秀贵州申元种猪养殖有限公司 “7·21”一般淹溺事故调查报告

2025年7月21日14时许，安顺市西秀区大西桥镇狗场屯村贵州申元种猪养殖有限公司发生一起淹溺事故，造成1人死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《贵州省安委办关于做好西秀区“7·21”一般淹溺瞒报事故调查工作的函》和《安顺市一般生产安全事故提级调查和挂牌督办办法（试行）》（安市安委〔2023〕5号）等有关法律法规和文件规定，安顺市人民政府对该起事故进行提级调查。2025年10月30日，成立由市人民政府分管副秘书长任组长；市应急管理局主要领导，西秀区人民政府、市公安局分管领导任副组长；市应急管理局、市公安局、市农业农村局、市总工会等相关单位人员为成员的安顺西秀贵州申元种猪养殖有限公司“7·21”一般淹溺事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法对该起一般淹溺事故进行调查，同时邀请市纪委监委介入事故调查。

事故调查组本着科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效以及“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、查阅资料、调查询问、综合分析等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡、直接经济损失和区、镇两级政府及区有关部门信息报

送情况。认定了事故性质和责任，查清了事故企业存在的问题和地方政府及相关部门、单位在监管上以及信息报送过程中存在的问题，提出了对事故有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施。

经调查认定，安顺西秀贵州申元种猪养殖有限公司“7·21”一般淹溺事故是一起因隐患排查治理不及时、有限空间作业不规范造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位概况

1. 事故单位基本情况：贵州申元种猪养殖有限公司，统一社会信用代码：91520402MADCBM0B1W, 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），注册资本壹仟万圆整，法定代表人魏**，住所：贵州省安顺市西秀区大西桥镇狗场屯村，公司现有员工16人，成立于2024年3月16日，主要经营范围：动物饲养、种畜禽生产、兽药经营、兽医专用器械销售、饲料原料销售、饲料添加剂销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。贵州申元种猪养殖有限公司在安顺市西秀区大西桥镇狗场屯村养殖生产区占地260亩，分为1号养殖区和2号养殖区，相距约1.5公里。

2. 事故单位持有资质情况：《动物防疫条件合格证》〔（安西）动防合字第250002号〕，代码编号：520402101250002，单位名称：贵州申元种猪养殖有限公司；法定代表人（负责

人)：魏**，地址：贵州省安顺市西秀区大西桥镇狗场屯村；经营范围：生猪养殖销售。发证机关：安顺市西秀区农业农村局，发证时间 2025 年 4 月 21 日。

(二) 事故单位安全管理情况

贵州申元种猪养殖有限公司养殖场粪污处理采用“水泡粪”处理方式。猪舍地面设计为漏缝地板，漏缝地板下为粪污槽，养殖过程中槽中装水，猪只排泄的粪尿与槽中水混合（水泡粪），各栋猪舍粪污槽通过 PV 管（规格为直径 20CM）与粪污处理区相连接，把猪舍产生的水泡粪通过自流方式输送至污水处理区积粪池。养猪场内部养殖区由该区域主管负责，养殖区以外由公司人事行政部经理负责。该公司制定《生产安全管理规定》《有限空间作业规定》《用火申请管理办法》《申元公司安全生产事故应急预案》等有关安全生产制度，制定了《2025 年度安全教育培训计划》，成立了安全生产工作领导小组，每月组织开展安全培训以及安全巡查。该公司对员工的安全教育培训不实，未建立隐患排查治理制度，未对养殖区的安全生产工作有效管理，对养殖区的安全生产管理工作主要依赖于养殖区主管，未采取有效的技术措施对养殖区实施管理。

(三) 事故发生经过

2025 年 7 月 18 日，赵**^[1]（死者）发现 1 号养殖区内排污管道 1 号检查井^[2]与 2 号检查井之间堵塞，导致粪污积在堵塞处

^[1] 死者，系贵州申元种猪养殖有限公司 1 号养殖区的主管。

^[2] 检查井直径 1 米、深 3.2 米，井盖离地高 15 厘米（设计为 2 厘米），未安装防坠落装置，系地下检查井。

上段，为避免粪污从1号检查井溢出，赵**安排饲养员许*、陈**，通过间歇作业^[3]用泵管将粪污从1号检查井抽至2号检查井，此作业持续至2025年7月21日事发时。

2025年7月21日约12时10分左右，赵**与陈**（饲养员）等在养殖场生活区一起吃完中午饭后各自回寝室午休（各自住单独房间），下午14时30分上班后，陈**、许*按照赵**安排，到猪舍内开展环境采样（非洲猪瘟检测），约15时陈**采完样送到物资室找赵**报告工作，未找到赵**。16时许，饲养员许*在场内一直找不到赵**，便电话报告人事经理杨*，杨*安排陈**、许*等人在场内继续寻找。在此期间，生产经理奉**接到陈**报告：“在赶猪通道台子上找到赵**手机，赶猪通道旁的污水管道1号检查井盖是打开的”后，奉**立即向公司负责人魏**报告。约17时20分许，饲养员许*在1号井查寻时，发现粪水中有异物，于是叫陈**找来勾子打捞查看，发现是人的手臂，随后许*将此情况向奉**报告。约17时48分许，奉**拨打110报警，同时拨打119消防救援和120救护电话。18时至19时40分许，大西桥镇派出所、平坝区消防大队、大西桥镇卫生院、西秀区农业农村局、西秀区应急局、大西桥镇党委政府等单位有关人员陆续赶到现场组织开展打捞救援。7月22日凌晨0时30分许，救援人员成功将赵**打捞出检查井，经医务人员现场确认已无生命体征。

^[3] 因管道未输通，满则抽、积粪下降后暂停，下班断电不抽。

（四）事故现场情况

事故发生地位于贵州省安顺市西秀区大西桥镇狗场屯村贵州申元种猪养殖有限公司养殖场1号养殖区内，事发1号检查井（系地下检查井）为贵州申元种猪养殖有限公司养殖场排粪污修建的排污管道检查井，检查井右侧为1号养殖区1号育肥舍进猪通道，左侧是宽4.7米的场区道路，检查井直径1米、深3.2米，井盖离地高15厘米（设计为2厘米），未安装防坠落装置。粪污从1号育肥舍沿场区道路向外流，事发1号检查井与下域紧邻检查井间隔15米，事发时该段排污管道处于堵塞状态，事发1号检查井旁有一台电动污水泵，系用于抽排事发检查井内的粪污。（详见图1、图2、图3）

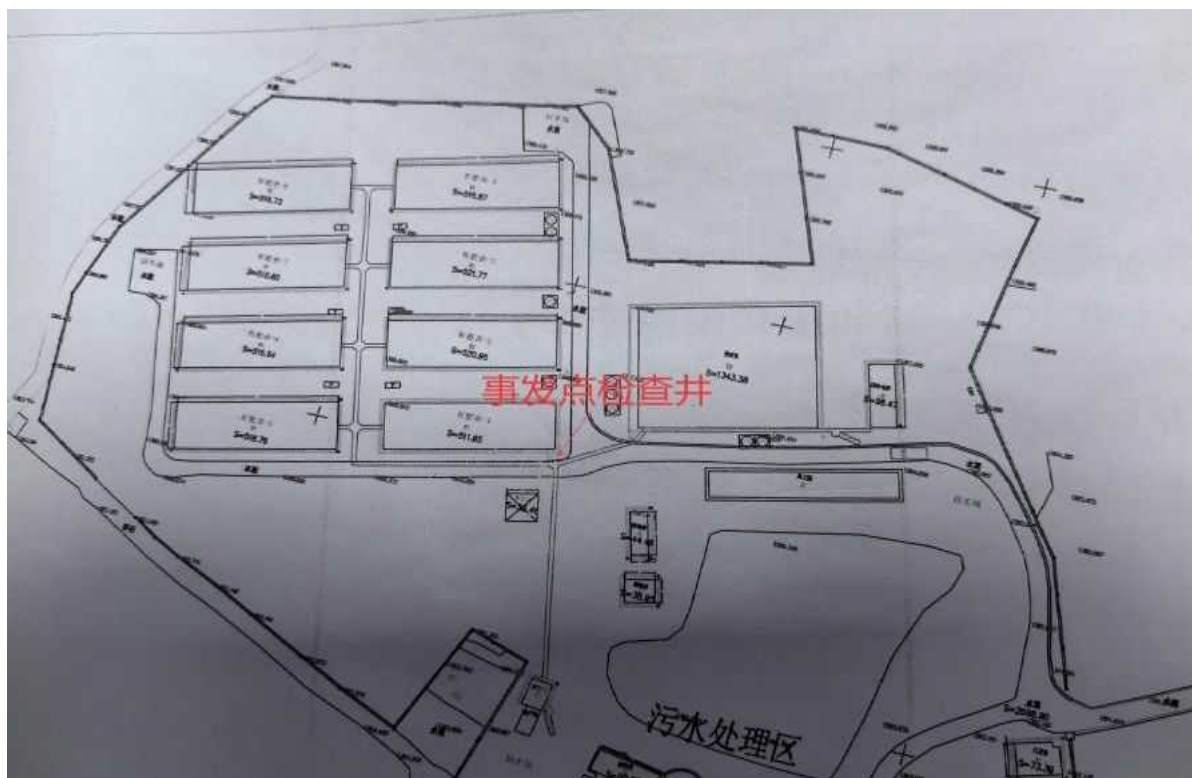


图 1: 1 号养殖区平面图



图 2：现场图



图 3：水泵

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡，死者：赵**，男，35 岁，贵州省威宁彝族回族苗族自治县 ***** 组人，身份证：522427*****3814。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）对事故直接经济损失进行核定，此次事故造成直接经济损失为人民币壹佰叁拾玖万陆仟圆（139.6 万元）。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送及响应情况

2025 年 7 月 21 日 16 时许发现赵**失踪后，现场人员许*电话报告贵州申元种猪养殖有限公司人事行政部经理杨*以及生产

经理奉**，并在养殖场内进行寻找，17时20分许经探井怀疑赵**坠井后，企业于17时48分许报110、119以及大西桥镇政府，18时许至19时40分许，消防、公安、120急救、西秀区、大西桥镇两级政府以及相关部门接报信息后陆续赶到现场开展救援工作。

（二）事故现场应急处置情况

2025年7月21日16时许，贵州申元种猪养殖有限公司1号养殖区现场人员确定赵**失踪后，该公司人事行政经理杨*、生产经理奉**立即组织人开展寻找。18时许至19时40分许，西秀公安分局、平坝区消防大队、大西桥镇政府、西秀区农业农村局、西秀区应急局等相关部门陆续赶到事发现场后，结合各自工作职责，立即对现场进行警戒并开始救援工作，因现场排污管道检查井粪污水位不断在上升，检查井空间受限，给救援工作造成很大难度，紧急调用抽粪车进行粪污抽排，通过消防、公安、应急、农业农村、属地乡镇以及企业等部门（单位）通力协作，于7月22日0时30分许成功将赵**打捞出井，届时现场救援工作结束。

（三）医疗救治及善后情况

2025年7月22日0时30分许赵**打捞出井后，经法医以及120医务人员现场确认，赵**已无生命体征，随即将赵**尸体送往殡仪馆保存。事故发生后，大西桥镇政府积极开展善后处置工作，安抚死者家属情绪，组织贵州申元种猪养殖有限公司

与死者家属进行沟通协调，未发生舆情，双方于 2025 年 7 月 22 日达成伤亡补偿协议。

（四）事故应急处置评估

此次事故发生后，西秀区公安、平坝区消防、西秀区应急、西秀区农业农村、大西桥镇政府、镇卫生院以及贵州申元种猪养殖有限公司等有关单位和企业反应迅速，组织有力，措施得当，及时开展搜寻和组织救援工作，救援处置过程中未发生次生灾害。在应急处置过程中，未发现现场指挥和救援人员存在失职、渎职情况。评估认为，此次事故应急救援和现场处置及时、有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事发现场为有限空间作业场所，且现场只有一台水泵，未设置防止掉入检查井的围栏、防护网等物理隔离措施以及有限空间作业安全告知牌和警示标志。

根据现场物证、过程记录等情况综合分析，该事故发生的直接原因为赵**安全意识淡薄，作业前未落实有限空间作业通风、检测气体、呼吸防护、监护人员、个人防护及应急物品等规定的前提下，盲目进入事发检查井不幸溺亡或盲目进入事发检查井边沿检查水泵工作情况不幸坠入检查井溺亡。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问相关人员以及资料分析，并经公安

部门侦查认定，基本排除刑事犯罪可能。

（三）间接原因分析

贵州申元种猪养殖有限公司未组织建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，粪污抽排作业人员未落实好个人工作职责，现场管理不到位。未建立安全教育管理制度，安全教育培训不到位，员工安全意识淡薄，未能掌握和落实有限空间作业的有关规定。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

贵州申元种猪养殖有限公司：未建立健全隐患排查治理制度，隐患排查治理不及时，对养殖区的隐患排查治理工作缺乏有效管理手段，导致抽排粪污（有限空间作业）期间存在的未设置防护措施和警示标识的事故隐患未及时消除，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[4]。未严格落实畜禽粪污处理有限空间作业规定，对检查井打开后未设置防护和警示，违反《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》第六条第2点第（3）项^[5]。未对检查井安装防坠落

^[4]生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

^[5]做好安全防护。进行有限空间作业时，人员应正确佩戴和使用空气呼吸器、安全绳和安全帽等防护用品。作业周边应设置安全隔离护栏等设施，严防无关人员进入。

装置，违反《室外排水设计标准》（GB50014—2021）5.4.11^[6]规定。

（二）有关监管部门

西秀区农业农村局落实安全生产治本攻坚三年行动工作要求有差距，《西秀区农业农村领域安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026）》要求，对安全生产问题隐患实行“双责任、双台账、双整改、双销号”管理，但在实际工作中，对辖区畜禽行业企业的事故隐患管理未采取上述措施，对查出的问题隐患仅进行了交办，未进行督促跟踪整改销号；对辖区畜禽行业企业教育培训宣贯不到位，2025年2月25日农业农村部印发了《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》，并明确要求要加大培训和宣贯力度，西秀区农业农村局只在微信工作群向畜禽行业企业进行转发，既未组织辖区行业企业进行培训，也未组织辖区乡镇相关站所进行学习；对辖区畜禽行业企业的管理工作主要通过微信工作群进行工作安排，安排部署多，跟踪落实少，既未进行跟踪，也未要求反馈，对工作的落实情况缺乏有效管理。

（三）地方党委政府

大西桥镇党委政府落实安全生产属地管理责任有差距，对镇属各行业主管部门落实行业管理职责的督促指导不够，对辖区内养殖场以及农业产业行业的监督管理工作还停留在发放宣

^[6] 检查井应安装防坠落装置。

传资料、告知书、承诺书上，未采取有效措施实施监督管理。

五、有关单位（部门）在信息报送中存在的问题

经调查，属地政府、有关部门未严格按贵州省、安顺市突发事件信息报告有关规定报送信息，存在信息报送内容不全面、不准确，且对信息报告基本要素审核把关不严的问题。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免予追究责任人员

赵**，男，贵州申元种猪养殖有限公司 1 号养殖区主管，未佩戴安全绳等防护用具，冒险进入事发检查井边沿检查水泵工作情况，在必须使用个人防护用品用具的作业或场所中，忽视使用个人防护用品，对事故发生负直接责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究其相关行政责任。

（二）对有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 魏**，男，贵州申元种猪养殖有限公司法定代表人及主要负责人，未组织制定并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未有效督促检查本单位安全生产工作，未及时消除事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项^[7]。未组织建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，未组织制定本单位安全教育培训制度，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项^[8]

^[7] 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

^[8] 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生

第（二）项^[9]之规定，对事故发生负有领导责任。建议由西秀区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[10]规定实施行政处罚。

2. 贵州申元种猪养殖有限公司，未建立并落实生产安全隐患排查治理制度，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[11]；未组织开展危险源辨识和评估，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）项^[12]；未严格落实畜禽粪污处理有限空间作业规定，对检查井打开后未设置防护和警示，违反《畜禽粪污处理有限空间作业风险防控技术指南（试行）》第六条第2点第（3）项^[13]；未对检查井安装防坠落装置，违反《室外排水设计标准》（GB50014—2021）5.4.11^[14]规定，对事故发生负主要责任，建议由西秀区应急管理局依据《中华人

产责任制，加强安全生产标准化建设；

⁹[9] 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；

¹⁰[10] 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

¹¹[11] 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

¹²[12] 第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；

¹³[13] 做好安全防护。进行有限空间作业时，人员应正确佩戴和使用空气呼吸器、安全绳和安全帽等防护用品。作业周边应设置安全隔离护栏等设施，严防无关人员进入。

¹⁴[14] 检查井应安装防坠落装置。

民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[15]规定实施行政处罚。

（三）有关公职人员

对在事故调查过程中发现的地方党委政府及有关部门在履职方面存在问题的公职人员移送纪检监察部门和有干部管理权限的单位。建议纪检监察机关审查调查处理的 2 人，有关单位处理的 6 人。

（四）其他处理建议

1. 责成大西桥镇人民政府向西秀区人民政府作书面检讨。
2. 责成西秀区农业农村局向西秀区人民政府作书面检讨。

七、事故防范和整改措施

（一）强化责任落实，提升安全管理水平。贵州申元种猪养殖有限公司，要严格落实企业安全生产主体责任，建立健全并严格落实安全生产规章制度，要加强从业人员培训，切实提高从业人员操作技能以及自身安全防范意识，要强化隐患排查治理，针对行业特殊情况，充分利用科技手段切实提高隐患排查治理水平。要严格落实特殊作业管理规定，特别是有限空间作业管理规定，严格落实作业前、作业中、作业后的技术防范措施。要充分研判分析本单位可能存在的风险隐患，有针对性的制定管理措施，从源头上加强管理，将事故消除在萌芽状态。

^[15]发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（二）强化工作措施，确保区域安全。西秀区各乡（镇）、街道、新型社区要结合正在开展的安全生产治本攻坚三年行动，充分分析研判辖区安全生产风险，进一步细化风险防控措施，突出重点，加大对辖区生产经营单位排查巡查力度，督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任，建立健全排查整治台账，对巡查发现的生产安全事故隐患以及违规违章行为，要督促指导生产经营单位落实整改，并对其进行回头看，确保隐患整改到位，风险得到有效管控，确保辖区安全稳定，为经济社会高质量发展保驾护航。

（三）强化行业监管，确保行业安全。西秀区直各行业主管部门要本着对人民群众生命财产安全高度负责的态度，进一步强化安全生产红线意识和底线思维，严格按照安全生产“管行业必须管安全”的要求，认真履行行业监管责任，强化工作措施，加强对所管行业领域安全监管，督促指导生产经营单位落实安全生产主体责任，及时发现和消除风险隐患；区农业农村局要深刻吸取事故教训，举一反三，全面排查本行业领域安全生产风险隐患，重点排查全区养殖场化粪池、检查井等有限空间作业场所，对发现的风险隐患建立动态监管台账、制定有针对性的管控治理措施，实现隐患“登记-整改-销号”闭环管理；各行业部门要持续保持安全生产“打非治违”高压态势，对发现的非法违法、违规违章行为，坚决做到发现一起、打击一起、警示一片，提高生产经营单位违法成本，降低非法违法

生存空间，倒逼生产经营单位落实安全生产责任。

（四）强化信息报送，落实主体责任。严格按照国家、省关于突发事件信息报送的有关规定和要求，提高工作敏锐性，强化信息报送意识，加强突发事件信息收集研判和核实报送，提高信息报送的时效和质量，切实为上级部门和领导决策处置提供参考。强化值班值守、信息报送等业务培训，进一步提高值班人员的信息报送水平。强化工作督促检查，压紧压实各层级、各环节工作责任，坚决确保上级各项决策部署落细落实到位。