

2025年7月14日11时06分许，阿荣旗那吉镇阿荣旗城运建设有限公司发生一般中毒窒息生产安全事故，此次事故造成1人死亡3人受伤。

事故发生后，阿荣旗人民政府严格按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等法律法规有关规定，成立了由旗委常委、常务副旗长韩宪辉担任事故调查组组长，旗应急管理局局长于来友、旗住建局局长王春世担任事故调查组副组长，旗应急管理局、旗信访局、旗司法局、旗人社局、旗公安局、旗总工会、旗国资委、旗委网信办、旗人民检察院、那吉镇人民政府和有关专家组成的事故调查组，邀请旗纪委监委驻旗应急管理局纪检监察组组长范捷参加。事故调查组严格按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效和“四不放过”原则，经过事故现场勘验、查阅有关资料、调取监控视频、技术试验鉴定、调查询问有关当事人、向有关人员谈话了解和综合研判分析，查明了事故发生的经过、原因，人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理意见和防范整改措施，形成事故调查报告。

经调查认定，阿荣旗那吉镇阿荣旗城运建设有限公司“7·14”一般中毒窒息事故是一起因未履行井下作业审批手续，且盲目施救造成的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）企业概况

阿荣旗城运建设有限公司（以下简称城运公司），类型：有限责任公司（国有独资），统一社会信用代码9115*****，法定代表人：陈*亮，地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市滨河绿洲北区办公楼6楼，成立时间：2019年9月4日，注册资本叁佰万元（人民币元），经营范围：许可项目：建设工程施工；自来水生产与供应；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：污水处理及其再生利用；供应用仪器仪表销售；市政设施管理；住宅水电安装维护服务；五金产品零售；阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该公司共有从业人员143人，公司下设



营业厅、工会办公室、自来水厂（新区水厂）、化验室、行政办公室、党建办公室、安防办公室、安装队、污水处理厂、考核办公室、设计室、稽查室、财务室。该公司有一个下级子公司为阿荣旗正集检测有限公司，子公司共有职工20人。

（二）事故有关人员情况

- 1.许*军（死者），身份证号：152*****13，职务：城运公司污水管网巡查队长。
- 2.陈*亮，男，身份证号：152*****32，职务：城运公司董事长（法定代表人）。
- 3.马*超，男，身份证号：152*****31，职务：城运公司总经理。
- 4.夏*京，女，身份证号：152*****22，职务：城运公司副经理。
- 5.许*辉，男，身份证号：152*****76，职务：城运公司总经理助理、安装队队长。
- 6.张*，男，身份证号：152*****15，职务：城运公司安装队副队长。
- 7.刘*，男，身份证号：152*****35，职务：城运公司管网巡护员。
- 8.姜*清，男，身份证号：152*****11，职务：临时雇用人员。
- 9.汤*柱，男，身份证号：152*****16，职务：临时雇用人员。
- 10.林*玉，男，身份证号：152*****15，职务：第三方公司派遣劳动者。

（三）事故发生单位安全管理情况

阿荣旗城市给排水有限公司于2025年5月改制更名为阿荣旗城运建设有限公司，法定代表人为陈*亮，总经理为马*超。原阿荣旗城市给排水有限公司印发的《关于成立公司安全生产委员会的通知》（阿给排水〔2023〕64号）沿用至今，为该公司安全生产管理机构文件，其中陈*亮担任安全生产委员会主任并兼任安全生产委员会办公室主任；马*超担任安全生产委员会副主任；公司副总经理夏*京、吴丽莹，污水处理厂厂长王*、自来水水厂于磊担任安全生产委员会委员；新区水厂兼职安全员刘*远、许*成，污水处理厂专职安全员胡*志，安装队专职安全员刘*担任安全生产委员会成员，共计10人。



调查过程中，城运公司提供了《安全生产责任制汇编》《安全生产管理制度汇编》《安全操作规程汇编》《安全风险分级管控体系和隐患排查治理体系资料汇编》《污水厂生产安全事故应急预案》《阿荣旗城运建设有限公司施工队进入有限空间作业操作流程》、应急演练计划、应急演练记录、隐患排查记录等安全生产相关资料。经查，《安全机构设置与安全管理人员配备管理制度》中明确“公司安全管理人员必须依法接受相关法律法规知识的培训，必须持有效资格证书上岗”，《安全生产教育培训制度》中明确“企业主要负责人、安全生产管理人员必须经安全教育培训合格取得安全资格证书”，事故发生时城运公司安全管理委员会仅有于磊、刘*远安全培训考核合格证书在有效期内。《安全生产教育培训制度》中明确“企业所有从业人员应当接受安全培训，……，未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业”，《相关方及外用工管理制度》中明确了“对外来施工单位和外来人员进行准入审查和监督管理。对外来施工单位和外来人员进行作业现场安全交底”“对外来施工单位和外来人员需先对其进行必要的安全教育，……，并对外来施工单位和外来人员的作业进行全过程监督”，《劳动防护用品管理制度》明确“新进人员根据岗位工作需要，需进行三级安全教育后，上岗前配发劳动保护用品”，事故发生前城运公司未对使用的被派遣劳动者林*玉及临时雇佣人员汤*柱、姜*清进行安全生产教育和培训，未对作业现场进行安全交底，未对作业进行全过程监督，仅在作业前进行了口头教育。《危险作业管理制度》中明确了危险作业包括“临时用电作业、动火作业、动土作业、高处作业、有限空间作业”；明确了危险作业申请及审批，“危险作业实行审批管理，施工部门安全生产责任人员必须按要求填报危险作业许可证申请，经安全主任审核本部长批准后方可进行作业”“危险作业实施部门负责人在作业前要填写危险作业许可证交安全主任审核本部长批准”“进入有限空间作业前，作业部门需要先申报公司安全主任审核本部门部长批准，严格执行“先检测、后作业”的原则”；明确了“为作业人员配备通风设备、检测设备、照明设备、通讯设备、应急救援设备和个人防护用品”“要对作业者和监护者开展安全教育培训”等，城运公司危险作业申请和审批流程混乱，相关人员职责不清，且在事故发生前，城运公司安装队未执行危险作业审批管理，在作业施工时未配备检测、应急救援和个人防护用品等，许*军违规指挥作业人员姜*清进行井下作业，临时雇佣人员汤*柱、姜*清对井下作业危险有害因素辨识不足，在未进行气体检测和未佩戴任何安全防护装备情况下进行井下作业，导致姜*清吸入过量有害气体中毒晕倒被困，许*军、许*辉、林*玉在没有采取相应防护措施的情况下陆续进入井内盲目施救，导致事故扩大，造成许*军死亡，姜*清、许*辉、林*玉受伤。



(四) 事故发生经过

1. 事故经过

2025年7月14日9时许，许*军给汤*柱打电话布置鹏泰六期南门西侧污水管井堵管口作业，汤*柱开皮卡拉的气泵、发电机、气囊，姜*清骑电动三轮拉着水泥和沙子、砖到达。10时许，许*军和刘*到现场告诉汤*柱管井位置及堵漏工作，许*军和刘*向汤*柱和姜*清交代将漏点堵死，要求把井盖打开通风，然后许*军和刘*离开现场。汤*柱和姜*清把井盖打开后，通风40分钟左右，姜*清穿上水裤，戴上安全帽，下井进行作业，下井后发现支线往下流水，不能施工，姜*清回到地面，说需要用气囊将支线封堵，然后汤*柱启动发电机气泵，随后姜*清重新下井，姜*清在操作时说了声“不行”，汤*柱向井下一看，姜*清已经头朝上昏迷坐在井下了，汤*柱呼叫没有回应。11时06分汤*柱给许*军打电话汇报姜*清在井下昏迷，许*军回复马上到。汤*柱于11时07分拨打120急救电话，11时09分拨打119消防救援电话。汤*柱于11时10分再次给许*军打了电话，许*军回答马上到。许*军到达现场后拽着绳子未戴防护用品就踩着软梯下井，到井底把绳子拴在姜*清身上，汤*柱他们一拽发现绳子脱扣，呼叫许*军告诉他拉不上来让他重新系绳子，但是朝井下一看，许*军头已经没进污水里昏迷。过了一会，许*辉到达现场后拴上绳子就下井施救，头部刚入井内就喊道“不行，不行”，井上人员就把许*辉拽上来了，许*辉坐在井边喊了“谁体格好拴上绳下去救人”，他说完后林*玉带上安全绳后下去进行施救，下去后他拴绳没拴上，并呼救“不行”，井上人员把他拽上来，上来以后林*玉就翻白眼了，这时救护车到达将林*玉抬上救护车送医，与此同时阿荣旗消防救援大队救援人员赶到现场，消防救援人员背着气瓶下井，先后将许*军、姜*清救出，由120急救车辆送往阿荣旗人民医院。

2. 治疗经过

许*军：7月14日12时02分阿荣旗人民医院重症监护室进行治疗，7月16日病情转好，经家属协商要求转院至齐齐哈尔第一医院南院重症监护室进行治疗。家属签字同意后阿荣旗人民医院重症监护室将其拔管，患者意识清醒，进行肺部CT检查，具备转院条件。7月16日19时00分左右到达齐齐哈尔第一医院南院重症监护室。经治疗几天后，患者意识清楚与家属可沟通能吃饭，7月22日上午9时30分左右经家属协商转到哈尔滨第一附属医院重症监护室进行治疗，医生医嘱再次插管转运会加大感染风险，家属签字转院，7月22日晚18时30分左右到达哈尔滨第一附属医院。7月25日，许*军肺部感染指标上升，肺部功能减退，为其找



供人工肺治疗手段。8月7日至9日，身体各项指标均得不到有效药物和设备控制。8月9日21时30分为许*军增加人工心脏治疗，血压仍维持在60左右。8月10日9时30分左右，医嘱下病危通知，家属要求转运至阿荣旗，13时30分许*军在救护车车内死亡。

姜*清：7月14日12时至8月14日4时30分在阿荣旗人民医院治疗，其间经家属要求7月27日到哈尔滨第一附属医院进行复查，CT和血液检查均正常，7月28日姜*清家属要求返回阿荣旗人民医院继续治疗，现已出院。

林*玉：7月14日12时01分至22日16时在阿荣旗人民医院治疗，现已出院。

许*辉：7月14日19时04分至22日16时10分在阿荣旗人民医院治疗，现已出院。

（五）事发地勘查情况

2025年8月12日14时40分阿荣旗应急管理局同行业管理部门阿荣旗住建局和阿荣旗国资委、阿荣旗总工会、阿荣旗那吉镇人民政府、阿荣旗公安局那吉镇第一派出所以及事故调查专家对阿荣旗那吉镇阿荣旗城运建设有限公司“7·14”一般中毒窒息事故进行现场勘验，事故发生地位于阿荣旗那吉镇鹏泰六期（民生路北侧，小酥饼妈妈菜礼仪餐厅门前绿化带）污水井（勘查时现场图示见图1）。



图1 事发现场污水井位置图

现场气体检测采用型号为X-4 (BX) 的四合一气体检测仪器进行测量, 该仪器已校准, 有效期为2025年7月8日至2026年7月7日。气体检测类型和量程为CO为0-1000ppm, H_2S 为0-100ppm, O_2 为0-30%vol, CH_4 为0-100%LEL。14时47分, 对该污水井下部进行检测 (距离井口3.63m), 检测数据为氧气17.3%、一氧化碳0ppm、硫化氢100ppm(已达设备最大量程, 无法进一步测量)、可燃气7%; 14时50分, 对该污水井中部进行检测 (距离井口1.68m) 检测数据为氧气17.7%、一氧化碳0ppm、硫化氢100ppm (已达设备最大量程, 无法进一步测量)、可燃气3%; 14时53分, 对该污水井上部进行检测 (距离井口0.46m), 检测数据为氧气19.2%、一氧化碳0ppm、硫化氢65ppm、可燃气0%。根据现场当事人描述结合人员是在自然通风半小时后进入的, 勘验人员在自然通风半小时后再次进行气体检测, 15时18分, 对该污水井下部进行检测 (距离井口3.10m), 检测数据为氧气17.9%、一氧化碳0ppm、硫化氢100ppm (已达设备最大量程, 无法进一步测量)、可燃气4%; 15时22分, 对该污水井中部进行检测 (距离井口1.73m) 检测数据为氧气18.0%、一氧化碳0ppm、硫化氢100ppm (已达设备最大量程, 无法进一步测量)、可燃气3%; 15时25分, 对该污水井上部进行检测 (距离井口0.49m), 检测数据为氧气20.9%、一氧化碳0ppm、硫化氢29ppm、可燃气0%。

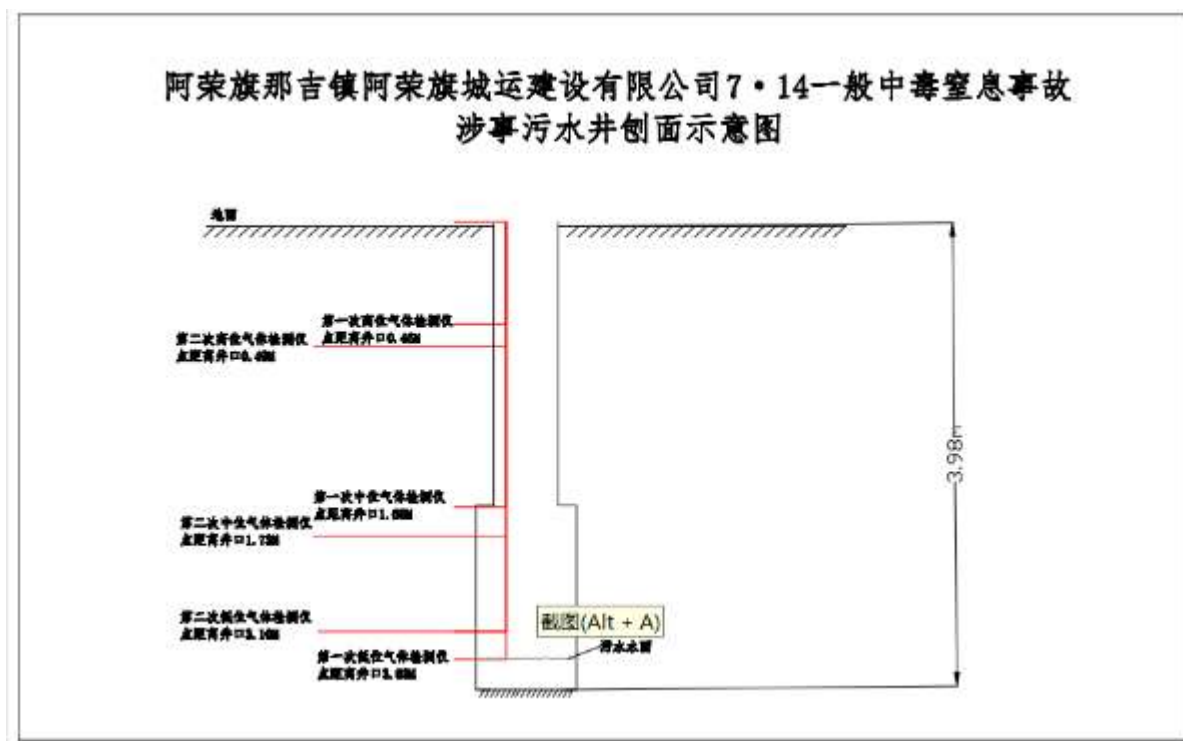


图2 事发现场污水井剖面示意图

（六）事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成1人死亡，情况如下：

死者：许*军，男，44岁，身份证号：1*****3，职务：城运公司污水管网巡查队长。

事故造成3人受伤，情况如下：

姜*清：7月14日12时至8月14日4时30分在阿荣旗人民医院治疗。

林*玉：7月14日12时01分至22日16时在阿荣旗人民医院治疗。

许*辉：7月14日19时04分至22日16时10分在阿荣旗人民医院治疗。

2.事故造成的直接经济损失

截至2025年11月4日，事故发生各方就死亡人员家属赔偿达成一致并签写谅解书，赔偿死者许*军家属人民币134.6万元包含不限于死亡补偿金、一次性工亡补偿金、精神损失费、丧葬费、被抚养人生活费、保险补偿金、医疗费等。受伤人员姜*清、林*玉、许*辉救治期间共花费医疗费共计人民币3.4万元。

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986），经统计，造成直接经济损失合计138万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，2025年7月14日11时40分城运公司总经理马*超向旗住建局王春世局长汇报，11时50分左右向韩宪辉常务副旗长汇报。



7月14日11时18分，阿荣旗应急管理局微信接收呼伦贝尔市应急指挥中心信息，要求了解“2025年7月14日11时11分阿荣旗福利路站接到报警：位于阿荣旗那吉镇鹏泰六期南门一人被困污水井内，福利路站立即出动3车16人前往处置”情况，旗应急局随即向旗消防救援大队、旗住建局了解情况，于7月14日11时22分向呼伦贝尔市应急指挥中心反馈救援情况。8月10日14时41分，阿荣旗应急管理局接到许*军死亡报告，于8月10日14时57分向呼伦贝尔市应急管理局报告事故基本情况。

（二）事故现场应急处置情况

根据调查询问、现场视频得知，2025年7月14日9点多许*军打电话让汤*柱、姜*清到鹏泰六期南门西侧，准备进行污水管井堵管口作业，10时许，许*军和刘*到达现场告诉汤*柱、姜*清管井具体施工位置，污水井通风40分钟左右后，姜长青穿上水裤，戴上安全帽，开始下井作业，姜*清在操作时说了声“不行”，汤*柱向井下一看，姜*清已经头朝上昏迷坐在井下了，11时06分汤*柱给许*军打电话汇报姜*清在井下昏迷，许*军回复马上到。汤*柱于11时07分拨打120急救电话，11时09分拨打119消防救援电话。汤*柱于11时10分再次给许*军打了电话，许*军回答马上到，许*军到达现场后拽着绳子未戴防护用品下井施救，到井底把绳子拴在姜*清身上，井上人员上拉发现绳子脱扣，呼叫许*军让其重新系绳子，但是许*军头部已经没进污水里昏迷。稍后，许*辉到达现场后拴上绳子就下井施救，头部刚入井内就喊道“不行”，井上人员将许*辉拽上来，许*辉坐在井边喊了“谁体格好拴上绳下去救人”，他说完后林*玉带上安全绳后下去进行施救，下去后他拴绳没拴上，并呼救“不行”，井上人员将他拽上来，上来以后林*玉昏迷并被120急救送往旗人民医院治疗，11时14分消防站到达现场，11时29分将姜*清、许*军救出后送至阿荣旗人民医院重症监护室治疗。

（三）善后处置情况

阿荣旗应急管理局积极组织协调善后工作，阿荣旗城运建设有限公司与许*军家属达成了赔偿协议，善后赔付当事人家属134.6万元。本起事故死者家属情绪稳定，未出现影响社会稳定的情形。

（四）事故应急处置评估



根据调查询问、现场视频和各单位提供资料，调查组认为事故发生后，各社会单位能够积极参与救援并对伤员及时救治，阿荣旗城运建设有限公司能够及时上报事故并及时组织营救，但存在盲目施救情况，导致事故扩大，且阿荣旗城运建设有限公司未根据企业自身特点编制生产安全事故应急预案，在应急救援方面存在短板。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

许*军组织作业人员进行井下作业，违规操作，未按照井下作业要求履行井下作业审批手续，未进行气体检测，临时雇佣人员姜*清在未佩戴任何安全防护装备（如隔离式防毒面具和安全带），对井下危险有害因素辨识不足，吸入过量有害气体中毒晕倒被困，许*军、许*辉、林*玉在没有采取相应防护措施的情况下陆续进入井内盲目施救，导致事故扩大，造成许*军死亡，姜*清、许*辉、林*玉受伤。

（二）间接原因分析

城运公司落实相关安全生产主体责任不到位。未落实危险作业审批、未落实劳动防护用品配备使用管理等制度及相关作业项目操作规程。未对许*军建立教育培训档案，未对临时雇佣人员汤*柱、姜*清、林*玉进行安全教育培训，未根据企业自身特点编制生产安全事故应急预案。

（三）尸检结论

根据哈尔滨大工司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（哈大工（2025）病司鉴定字320号）显示，死者许*军符合因污水井下沼气中毒，继发弥漫性肺泡性肺炎、支气管炎、弥漫性肝细胞变性坏死、肾小管变性坏死、感染脾，导致呼吸、循环功能衰竭死亡。

根据哈尔滨大工司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》（哈大工（2025）毒司鉴定字302号）显示，提取的许*军血样(05-250818-0302-0-01)中检出乙醇成分，其含量为0.60mg/mL;检出碳氧血红蛋白饱和度为9.74%;未检出“冰毒”主要成分甲基苯丙胺、“K粉”主要成分氯胺酮、“摇头丸”主要成分MDMA及《血液和尿液中108种毒(药)物的气相色谱-质谱检验方法》附录中其他的毒物和药物成分;检出硫化氢成分。

（四）排除因素



根据哈尔滨大工司法鉴定中心出具的两份《司法鉴定意见书》，排除死者许*军突发疾病死亡可能。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）阿荣旗城运建设有限公司（事故发生单位）

阿荣旗城运建设有限公司安全生产主体责任落实不到位，落实全员安全生产责任不到位，安全管理机构及人员未能有效制止违章指挥、违章作业，未能有效监督从业人员严格执行本单位的安全规章制度及安全操作规程，未规范建立安全生产教育和培训档案，临时雇用人员汤*柱、姜*清以及使用的被派遣劳动者林*玉无安全教育培训记录，仅对其进行过口头教育；安全管理机构及人员管理混乱，专职安全员参与管网巡查、维护、维修等作业，事故发生时安全管理委员会10人中仅2人安全培训考核合格证书在有效期内；《危险作业管理制度》中危险作业申请和审批涉及多个不明主体，申请和审批人员不清，公司安装队日常未进行危险作业审批；公司全部职工工伤保险处于断缴状态，未与汤*柱、姜*清签订劳动合同；此次事故中城运公司污水管网巡查队长许*军未经审批违章指挥姜*清进入鹏泰六期南门西侧污水管井堵管口作业，导致临时雇用人员姜*清在未对井下危险有害因素进行辨识并落实有限空间安全风险和处置措施，未进行气体检测，未佩戴任何安全防护装备情况下进行井下作业，吸入过量有害气体中毒晕倒被困，许*军、许*辉、林*玉在没有采取相应防护措施的情况下陆续进入井内盲目施救，导致事故扩大，造成许*军死亡，姜*清、许*辉、林*玉受伤。

（二）阿荣旗住建局（行业管理部门、监管部门）

阿荣旗住建局作为阿荣旗城运建设有限公司的行业管理部门、监管部门，根据职责开展相关工作。一是落实安全生产责任制，2025年以来，阿荣旗住建局累计组织召开全局住房城乡建设领域安全生产工作会议7次、建筑施工领域安全生产会议5次，开展建筑施工领域安全生产培训4次，110人次参加培训；城镇燃气领域累计开展安全生产检查29次，发现安全隐患23处，下发整改通知书7份，所有隐患均已整改完成，联合消防救援大队、综合执法局、工信局等部门对餐饮行业开展联合检查2次，共检查12家餐饮企业，发现3家餐饮企业存在安全隐患，已全部完成整改。同时加大对居民燃气使用入户走访力度，累计检查超过400家次，在物业管理区域安全防范方面推动43家物业服务企业签订《消防职责范围责任清单》《消防安全承诺书》，引导企业升级消防、安防设施；组织完成如意小区、鸿运五期等



小区屋面防水、排水管道等基础设施维修更换。组织9个建筑施工项目开展火灾事故、高空坠落事故应急救援演练。二是开展住建领域安全隐患排查和整治行动。2025年以来，累计出动工作人员21人次，对阿荣旗城运建设有限公司开展了9次安全生产检查，均为自来水厂和污水厂厂区内检查，仅发现安全隐患1条，且未对城运公司外网作业进行过安全生产检查，暴露出旗住建局落实行业管理部门、监管部门安全生产监管职责不到位，隐患排查整治工作存在不严不实、不深不细的问题。

（三）阿荣旗那吉镇人民政府（属地政府）

阿荣旗那吉镇人民政府作为阿荣旗城运建设有限公司的属地管理部门，根据职责开展相关工作。一是落实安全生产责任制，2025年以来，阿荣旗那吉镇人民政府累计组织召开6次安全生产工作会议，部署安全生产工作。二是开展属地安全隐患排查和整治行动。组织开展楼道堆放杂物、电动自行车违规停放及充电、燃气、消防等专项整治工作，累计检查楼道堆放杂物2426个，电动车违规停放598个，电动车违规充电43个，发现飞线充电5340个，督促燃气经营和使用单位115个，个体工商户1593个。三是深化安全生产宣传教育，聚焦“人人讲安全，个个会应急”组织开展“安全生产大家谈”“安全生产微课堂”“以案普法”等活动，依托网格群、“爱心台账”、“便民服务日”和其他入户工作，针对“火、电、煤、气、车、线、人”和“有限空间作业”开展安全知识宣传，结合典型案例，开展安全教育培训3次，培训主要负责人212人次，应急演练14次，并在社会层面进行“有限空间作业”安全宣传。那吉镇辖区范围内个体工商户及其他组织4335家，分批次开展安全生产检查，事故发生前那吉镇人民政府尚未对阿荣旗城运建设有限公司进行安全生产检查，反映出阿荣旗那吉镇人民政府属地责任落实工作不力的问题。

（四）阿荣旗人民政府国有资产监督管理委员会（出资机构）

阿荣旗人民政府国有资产监督管理委员会作为阿荣旗城运建设有限公司的出资机构，按照国有资产出资人的职责，负责检查、督促出资监管企业加强安全生产管理，落实安全生产主体责任。负责将安全生产纳入所监管企业负责人业绩考核。本年度完成旗属国有企业优化重组及统一集中监管工作以来，结合旗属国有企业出资人职责，要求各旗属企业组织开展自查工作，并上报自查报告及相关佐证材料，事故发生前阿荣旗人民政府国有资产监督管理委员会除要求上报自查报告外，尚未对阿荣旗城运建设有限公司进行安全生产检查，反映出阿荣旗人民政府国有资产监督管理委员会监管责任落实工作不力的问题。



五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

许*军（死者）：安全意识淡漠，组织作业人员姜*清和汤*柱在无危险作业审批手续，未进行气体检测，未佩戴安全防护装备的情况下，进行井下作业，导致姜*清中毒窒息被困。许*军在自身未采取任何防护措施的情况下盲目施救，吸入大量的硫化氢气体中毒窒息后因医治无效死亡，导致事故发生，对本次事故发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

许*辉，阿荣旗城运建设有限公司总经理助理、安装队队长，未正确履行安装队及安装队长安全生产责任制，未组织安装队对危险作业进行审批管理，对安装队使用的被派遣劳动者及临时雇佣人员安全管理失管失察，对安装队使用的被派遣劳动者及临时雇佣人员进行安全教育培训不到位，检查安装队的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患工作不到位，且事故发生时未辨识风险，以身涉险、盲目施救，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条，其作为许*军直属领导未对许*军危险作业进行审批管理可能涉嫌刑事犯罪，建议交由阿荣旗公安局审查认定并依法作出相应处置。

（三）对有关公职人员的处理建议

建议有关公职人员履职方面的相关问题线索移交阿荣旗纪委监委处理。

（四）对事故责任单位和有关责任人员的行政处罚建议

1.阿荣旗城运建设有限公司企业安全生产主体责任落实不到位，公司职工工伤保险处于断缴状态，未与临时雇佣人员签订劳动合同，未按照规定对从业人员、使用的被派遣劳动者进行安全生产教育和培训，未规范建立安全教育和培训档案，未监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未有效实施本单位安全生产规章制度和操作规程，未结合公司管理实际制定《危险作业管理制度》，危险作业审批管理混乱，未进行井下作业审批，导致事故发生，对事故负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款、第二十八条第一款第二款第四款，第五十一条第一款规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第



款第二项规定，事故发生后该公司积极配合事故调查工作并及时赔付死者家属，建议由阿荣旗应急管理局对阿荣旗城运建设有限公司处51万元人民币的罚款。同时，由阿荣旗人力资源和社会保障局对该公司从业人员是否签订劳动合同、工伤保险断缴问题进行监督检查，并按照国家法律法规依法处置。

2.阿荣旗城运建设有限公司董事长（法定代表人）陈*亮，作为企业主要负责人未尽到主要负责人安全生产管理职责，落实本单位全员安全生产责任制不到位，实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，督促、检查本单位的安全生产工作及时消除生产安全事故隐患不到位，未将使用的被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未对使用的派遣劳动者及临时雇佣人员进行安全生产教育和培训，在事故报告过程中存在漏报许*辉伤治情况，安全生产管理工作混乱，安全管理人员职责不清，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第一项第二项第三项第五项规定，事故发生后陈*亮积极配合事故调查工作，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款第一项、《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第一款第一项、《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十五条第一款第二项和《生产安全事故罚款处罚规定》第十一条第一款第二项规定，由阿荣旗应急管理局对其处上一年年收入80%的罚款。

3.阿荣旗城运建设有限公司总经理马*超，其公司《关于成立公司安全生产委员会的通知》（阿给排水〔2023〕64号）沿用至今，其作为安全生产委员会副主任（企业安全生产管理人员）负责监督公司整体运营和管理，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患工作落实不到位，对安装队使用的被派遣劳动者及临时雇佣人员安全管理失管失察，未及时发现本单位安全管理工作存在的短板，对公司是否组织建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制等安全管理制度机制不知晓、不清楚，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项第五项、第九十六条规定，事故发生后马*超积极配合事故调查工作，建议按照《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款第一项规定，由阿荣旗应急管理局对其处上一年年收入25%的罚款，并暂停其与安全生产有关的资格30日。

4.阿荣旗城运建设有限公司副总经理夏*京，作为企业安全生产管理人员，检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全工作落实不到位，对安装队使用的被派遣劳动者及临时雇佣人员安全管理失管失察，组织的安全教育培训未覆盖到使用的被派遣劳动者及临时雇佣人员



人员，未规范建立安全生产教育和培训档案，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项第五项、第二十八条第一款第二款第四款规定，事故发生后夏*京积极配合事故调查工作，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条，以及《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第一款第一项规定，由阿荣旗应急管理局对其处上一年年收入20%的罚款。

5.阿荣旗城运建设有限公司临时雇佣从业人员汤*柱，作为作业现场监护人员，发现违反操作规程行为未及时制止，未正确履行监护职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条，责成阿荣旗城运建设有限公司对其进行批评教育，依照该公司有关规章制度给予处分。

6.阿荣旗城运建设有限公司临时雇佣从业人员姜*清，在进行有限空间作业时违反操作规程作业，未正确佩戴和使用劳动防护用品，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条，责成阿荣旗城运建设有限公司对其进行批评教育，依照该公司有关规章制度给予处分。

（四）行业主管部门、监管部门、属地政府及出资机构处理建议

1.阿荣旗住建局。能够按照安全生产治本攻坚三年行动以及旗委、旗政府关于安全生产工作部署要求，对所监管的生产经营单位进行安全生产检查和隐患排查整治工作，但落实行业管理部门、监管部门安全生产监管职责不到位，隐患排查整治工作存在不严不实、不深不细的问题。建议责成阿荣旗住建局向阿荣旗人民政府作出书面检查，由阿荣旗安全生产委员会对其进行约谈。

2.阿荣旗那吉镇人民政府。能够按照安全生产治本攻坚三年行动以及旗委、旗政府关于安全生产工作部署要求，对所属行政区域内的生产经营单位进行安全生产检查和隐患排查整治工作，但事故发生前那吉镇人民政府尚未对阿荣旗城运建设有限公司进行安全生产检查，反映出阿荣旗那吉镇人民政府落实安全生产属地责任工作不力的问题，建议责成阿荣旗那吉镇人民政府向阿荣旗人民政府作出书面检查，由阿荣旗安全生产委员会对其进行约谈。

3.阿荣旗人民政府国有资产监督管理委员会。能够按照出资人职责，制定国有企业安全生产管理工作方案等，不断完善旗属国有企业安全生产管理体系，但事故发生前除要求旗属国有企业上报安全生产自查报告外，未对阿荣旗城运建设有限公司进行安全生产检查，



映出阿荣旗人民政府国有资产监督管理委员会落实安全生产出资机构职责工作不力的问题，建议责成阿荣旗人民政府国有资产监督管理委员会向阿荣旗人民政府作出书面检查，由阿荣旗安全生产委员会对其进行约谈。

六、事故主要教训

（一）安全生产监督管理层层失守

阿荣旗住建局、阿荣旗那吉镇人民政府、阿荣旗人民政府国有资产监督管理委员会对生产经营单位安全风险认识不足，对生产经营单位危险作业安全管理重视程度不够。旗住建局对涉事企业管理不严格，安全风险隐患排查不细致、风险研判不全面、管控措施不得力。属地人民政府、出资机构、监管部门对涉事企业缺乏有效监管。涉事企业安全管理自上而下层层失守，埋下安全隐患问题。

（二）违规指挥危险作业肆意妄为

涉事企业落实安全生产主体责任和本企业的安全规章制度及安全操作规程管理缺失，未将使用的被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，未按照规定对从业人员、使用的被派遣劳动者进行安全生产教育和培训，仅进行过口头教育，未发现许*军违规组织危险作业人员在无危险作业审批手续、未按操作规程进行气体检测、未佩戴任何安全防护装备的情况下进行有限空间作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》和企业内部安全管理规章制度。

（三）既有安全管理制度存在短板

涉事企业现有的安全管理存在明显短板，未结合公司管理实际制定应急预案和《危险作业管理制度》，危险作业申请和审批涉及多个不明主体，申请和审批人员不清，危险作业申请审批管理混乱，未依规办理危险作业审批手续，未规范建立安全生产教育和培训档案。安全管理机构及人员设置和管理混乱，多数安全管理人员未取得相应资格证书，专职安全员与维修维护从业人员混用，全员安全生产责任制、隐患排查治理制度、劳动防护用品管理制度等落实不到位，缺乏及时发现和解决隐患问题的能力。

七、防范措施及整改意见

（一）进一步树牢安全发展理念



阿荣旗住建局、那吉镇人民政府、阿荣旗人民政府国有资产监督管理委员会要严格按照《中华人民共和国安全生产法》《内蒙古自治区安全生产条例》和《地方党政领导干部安全生产责任制规定》等有关规定，认真履行行业管理部门、监管部门、属地政府、企业出资机构的安全生产监督管理职责，督促行业领域、行政区域内的生产经营单位全面落实安全生产主体责任。要认真吸取事故惨痛教训，开展警示宣传，督促涉事企业以案为鉴、举一反三，强化安全意识，充分认识危险作业方面存在的突出问题，压实各环节责任，综合施策、从严整治，为安全发展创造良好的环境。

（二）进一步强化企业法治意识

涉事企业要强化安全生产红线意识，真正落实安全生产主体责任，严格按照《中华人民共和国安全生产法》等法律法规、部门规章的规定，合法经营、守法经营。要根据企业自身实际情况建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，强化对危险作业的管理，完善有限空间作业审批流程，严格遵守“先通风、再检测、后作业”要求，全面构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，根据企业改制后自身特点和管理实际编制生产安全事故应急预案等制度机制。要强化事故案例警示教育，采取强有力的措施，彻底整改消除企业存在的危险作业管理不到位、安全生产管理制度制定不到位、安全管理制度执行不到位、从业人员未经安全教育培训即上岗等诸多安全隐患问题，确保企业安全生产、人民群众生命安全。

（三）深入开展安全隐患排查整治

阿荣旗住建局、那吉镇人民政府、阿荣旗人民政府国有资产监督管理委员会要进一步提高政治站位，严格落实安全生产责任制，压紧压实行业管理部门、监管部门和属地政府、出资机构监管责任，紧盯行业领域、行政区域内重点企业、重点环节开展安全隐患排查整治工作，特别是危险作业制度、审批、现场等管理方面以及应急物资配备、应急演练开展情况等。涉事企业要建立健全并落实全员安全生产责任制和生产安全事故隐患排查治理制度等制度机制，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。强化对危险作业的全过程管理，明确审批流程，加强岗前培训和作业现场危险因素辨识、处置、监护等工作，形成危险作业闭环管理。要定期开展全员安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，



熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，未经安全生产教育和培训合格的从业人员不得上岗作业，切实提升企业全员安全风险防范意识和安全管理能力。

 打印  保存  关闭

阿荣旗人民政府办公室 主办 阿荣旗旗政务服务与数



据管理局 承办 联系我们 站点地图

蒙ICP备05000222号-3  蒙公网安备

15072102000001号 政府网站标识码：

1507210003

建议使用分辨率1366 × 768 IE9.0以上版本浏览器

阿荣旗政务服务与数据管理局电话：0470-4213173

