

平坝十字娄底宇跃工程劳务有限公司
“5·7”一般高处坠落事故
调查报告

平坝区政府事故调查组

2024年7月11日

目 录

一、事故基本情况.....	- 1 -
（一）事故发生单位概况.....	- 1 -
（二）有关单位概况.....	- 2 -
（三）工程项目概况.....	- 3 -
（四）事故发生单位及有关单位的安全管理情况.....	- 4 -
（五）事故发生经过.....	- 5 -
（六）事故现场情况.....	- 6 -
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....	- 7 -
二、事故应急处置及评估情况.....	- 7 -
（一）事故信息接报及响应情况.....	- 7 -
（二）事故现场应急处置情况.....	- 8 -
（三）医疗救治和善后情况.....	- 8 -
（四）事故应急处置评估.....	- 9 -
三、事故原因分析.....	- 9 -
（一）直接原因.....	- 9 -
（二）事故相关检测检验和鉴定情况.....	- 9 -
（三）其他可能因素排除.....	- 10 -
四、有关责任单位存在的主要问题.....	- 10 -
（一）娄底宇跃工程劳务有限公司.....	- 10 -
（二）中铁五局贵安高速扩容工程十标项目部.....	- 11 -
五、相关部门监管履职情况.....	- 11 -

（一）安顺市平坝区交通运输局.....	- 11 -
（二）安顺市平坝区十字乡人民政府.....	- 11 -
六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....	- 12 -
（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任的人员.....	- 12 -
（二）建议予以行政处罚的人员.....	- 12 -
（三）对事故有关责任单位的处理建议.....	- 14 -
七、事故整改和防范措施.....	- 14 -

2024年5月7日16时许，平坝区十字乡贵安高速扩容工程十标项目石株桥互通处施工现场发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失约160万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《贵州省安全生产条例》《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定的通知》（黔安办〔2020〕11号）等法律法规文件规定，经安顺市平坝区人民政府批准，成立了事故调查组，以区委常委、副区长为组长，区政府办、区安委办（区应急局）、区交通运输局为副组长单位，区公安局、区总工会，十字乡人民政府为成员单位，对事故开展调查工作。同时邀请区纪委监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、专题论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，总结事故教训，提出了防范和整改措施。

经调查认定，平坝十字娄底宇跃工程劳务有限公司“5·7”一般高处坠落事故是一起企业主体责任不落实、作业人员违规冒险作业导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 娄底宇跃工程劳务有限公司。成立于2019年6月19日，

公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址位于湖南省娄底市娄星区人和街南苑上和 8 栋 911 室，注册资金：壹千万元整，法定代表人：黄某，营业期限为长期，统一社会信用代码为：91431300MA4QK0TD8D，经营范围主要包括建筑、路桥涵洞、土石方、铁路、公路、桥梁、市政、水利水电工程劳务承包；轨道焊接；站场改造及铁路维修；绿化、防水防腐、保温、消防钢结构工程设计、施工等。建筑业企业资质证书编号：D343209212，有效期为 2021 年 7 月 26 日至 2026 年 7 月 26 日。安全生产许可证编号：（湘）JZ 安许证字〔2021〕004081-2，有效期为 2021 年 9 月 30 日至 2024 年 9 月 30 日。于 2024 年 1 月 24 日承包了贵安高速扩容工程十标段的劳务工程，施工现场负责人黄某。

（二）有关单位概况

2. 中铁五局集团有限公司贵安高速扩容工程十标项目经理部（以下简称中铁五局贵安高速扩容工程十标项目部）。成立于 2022 年 9 月 23 日，代表中铁五局集团有限公司（成立于 1999 年 12 月 29 日，统一社会信用代码：91520000214400165L，住所：贵州省贵阳市云岩区枣山路 23 号，经营范围：铁路、建筑、公路、市政公用、水利水电、港口航道、机场、城市地铁、轻轨各类别工程的施工总承包、工程总承包和项目管理等，建筑业企业资质证书编号：D152084094，有效期为 2023 年 12 月 29 日至 2028 年 12 月 28 日。安全生产许可证编号：（黔）JZ 安许证字

〔2005〕010396，有效期为2023年3月15日至2026年3月14日。

3. 贵阳交通工程监理有限公司。系项目监理单位，成立于1986年，于2015年更名为贵阳交通工程监理有限公司(原贵阳市重点公路工程建设指挥部、贵阳交通工程监理站)。统一社会信用代码：**915201007096565927**。2005年取得交通部公路工程监理甲级资质，2019年获得房屋建筑工程、市政公用工程乙级资质，可在全国范围内从事一、二、三类公路工程、桥梁工程、隧道工程以及二级以下(含二级)市政公用工程、房屋建筑工程等建设项目监理业务。

(三) 工程项目概况

2024年1月24日，工程承包方中铁五局贵安高速扩容工程十标项目部与劳务分包方娄底宇跃工程劳务有限公司签订沪昆国家高速公路贵阳至安顺段扩容工程及相关配套工程PPP项目GAGS—10标桥梁下部结构工程劳务分包合同。施工项目名称：桥梁工程下部结构及现浇箱梁施工；劳务作业地点：贵安高速扩容工程十标（平坝区十字乡境内）；劳务分包内容：石朱桥大桥、石朱互通C1桥、C2桥、D桥，袁家屯大桥、云盘大桥所属下部结构，含桥台、承台、墩柱、地系梁、盖梁、支座、现浇箱梁等工程施工工作内容。

贵安高速扩容工程十标正线里程K34+380～K40+860（含石朱桥枢纽互通），其中K34+440～K39+400为乌长共线段。新建

正线桥梁长 2107.5m/5 座、匝道桥 1271m/4 座，占正线管段长度的 32.9%，其中大桥 5 座，新建涵洞 517.2m/11 座；路基长 4292.5m。

（四）事故发生单位及有关单位的安全管理情况

1. **娄底宇跃工程劳务有限公司**。成立了以黄某为组长，黄某雄为副组长，刘某科、罗某、万某江、张某发为成员的贵安高速扩容工程十标项目安全生产领导小组。召开了每月安全质量生产例会，对参与贵安高速扩容工程十标项目 28 名工人进行了安全教育培训和安全交底。

2. **中铁五局集团有限公司贵安高速扩容工程十标项目经理部**。成立了以项目经理、项目书记为组长，项目总工、项目副经理、项目商务经理、项目安全总监为副组长，各部门负责人为成员的安全生产领导小组。制定了《岗位安全操作规程》《安全质量环保管理制度》，召开每月安全质量生产例会，实行每周安全质量检查，对施工单位娄底宇跃工程劳务有限公司的 28 名工人进行了三级安全教育培训。与娄底宇跃工程劳务有限公司签订安全协议，约定施工现场如出现特种作业无证操作现象时，承包责任人必须承担相应责任。

3. **贵阳交通工程监理有限公司**。成立了沪昆国高贵安扩容 D 驻地监理工程师办公室，驻地员工共计 24 人，其中：高监 1 名、专监 7 名、监理员 7 名、试验检测员 1 名、资料员 2 名、后勤厨师 2 名、驾驶员 4 名。驻地办在施工过程中，每日由专业监理工

程师进行巡视，每月由驻地高监组织开展一次综合检查，并按工程实际情况，每月不定期开展安全专项检查。对巡视、检查中发现的安全隐患问题，均及时下发了存在问题的《通报》或《监理指令》督促施工单位进行整改。

（五）事故发生经过

2024年5月7日，娄底宇跃工程劳务有限公司现场管理人员刘某科向班组长张某布置了施工任务，到石朱枢纽主线3#墩盖梁高空平台吊装模板。13时许，张某安排黄某、张某兵和李某友3人进行吊装模板施工作业，3名工人均佩戴了安全绳和安全帽，但安全绳未系挂在固定点位。施工作业至16时许，王某勇驾驶的轮式起重吊机开始吊装模板，黄某站在平台钢结构中部（离地面约11米）指挥吊车。李某友站在平台外侧过道（与平台钢结构存在2米高差，离地面约9米）偏左位置、张某兵站在平台外侧过道偏中部位置，两人准备接模板。张某兵、黄某抬头看模板时，忽然听到有人呼喊，回头发现防护栏（1.2米高）破损，李某友已经从作业平台跌落至地面。张某兵立即拨打电话通知张某，并和黄某赶忙下到地面进行施救，在两人从作业平台赶下来期间，现场其他人已经拨打120急救电话。16时43分，医护人员和救护车辆到达现场，判定伤员已无生命体征。

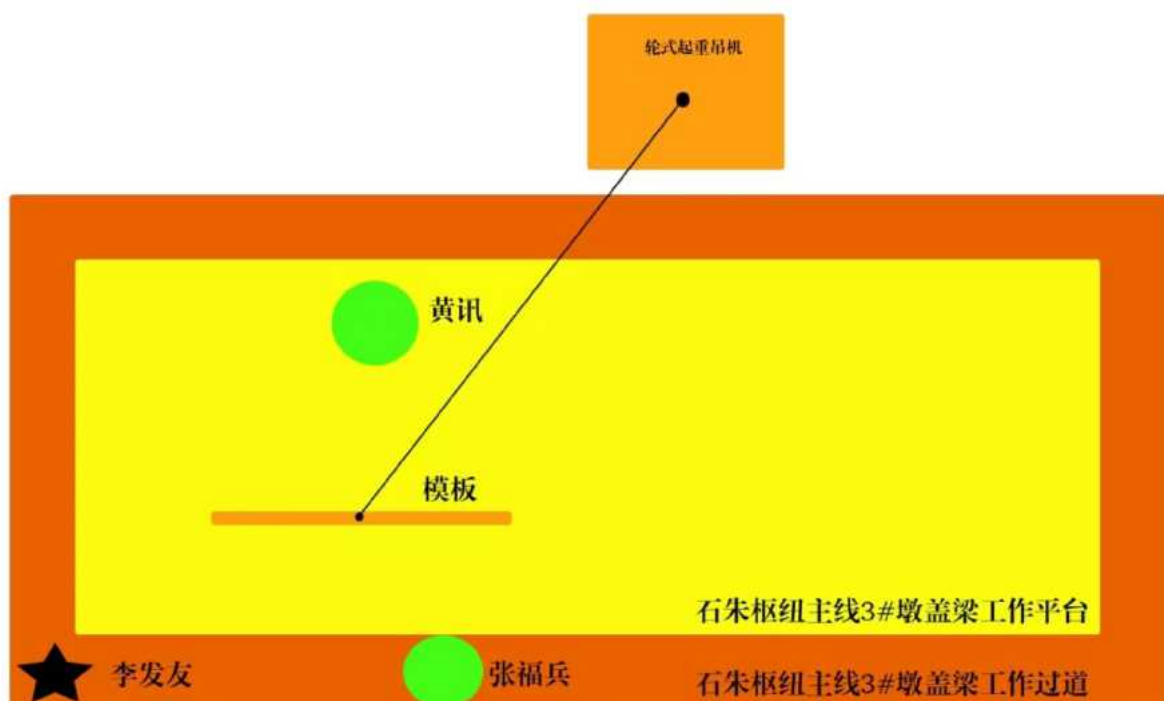


图 1 事故现场示意图

（六）事故现场情况

事故现场位于平坝区十字乡贵安高速扩容工程十标石朱枢纽主线 3#墩盖梁，高 11 米、长 15.8 米，墩柱高 9 米、柱间距 9.4 米。盖梁作业平台四周设有安全防护栏，其中部分防护栏损坏，未衔接连通。



图 2 事故现场图片

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况。

死者李某友，男，穿青人，小学文化，1967 年 10 月生，居民身份证号码：522425*****2718，家庭住址：贵州省织金县马场镇中心村，系娄底宇跃工程劳务有限公司工人。

2. 直接经济损失情况。

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）统计，此次事故共造成直接经济损失约 160 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 5 月 7 日 16 时 20 分，安顺市平坝区公安局十字乡

派出所接报警电话，称在平坝区十字乡贵安高速扩容工程十标项目石株桥互通处施工现场发生一起高处坠落事故，有人员受伤。值班民警立即调度警力赶赴现场处警。

2024年5月7日16点39分，十字乡政府接报，立即向领导及相关主管部门报告，并组织人员立即赶赴现场参与应急处置。

17时许，十字乡人民政府、平坝区公安局、平坝区交通运输局、平坝区应急局、中铁五局集团有限公司贵安高速扩容工程十标项目经理部、娄底宇跃工程劳务有限公司相关领导和人员陆续到达现场指导应急救援和事故善后处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

16时10分许，娄底宇跃工程劳务有限公司现场管理人员刘某科第一时间抵达现场，立即电话向公司报告，并组织抢救伤员、联系救援车辆等工作。

16时15分许，中铁五局集团有限公司贵安高速扩容工程十标项目经理部何某抵达现场，立即电话向公司报告，并组织抢救伤员、联系救援车辆等工作。

接到事故报告后，十字乡人民政府、区应急局、区公安局、区交通运输局等有关单位领导和人员迅速赶赴现场开展处置工作，开展现场勘验、检查、收集证据等事故调查和善后工作。现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作处理妥当。

（三）医疗救治和善后情况

5月7日16时43分，平坝区人民医院医护人员宣布李某友

抢救无效死亡。5月8日凌晨2时许，娄底宇跃工程劳务有限公司与死者李某友家属达成赔偿协议。5月8日凌晨4时许，死者李某友遗体运回家乡安葬。死者家属情绪稳定，事故善后处置总体平稳有序，未引发社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，应急响应、应急组织、现场救援处置工作及时、有序，未引发次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、查阅资料，认定事故直接原因是：涉事工人李某友安全意识淡薄，在高空作业平台吊装模板时，未采取有效的防高坠安全保护措施，不慎从高处坠落，造成本起事故。

（二）事故相关检测检验和鉴定情况

根据安顺市平坝区公安司法鉴定中心检验记录〔（平）公（司）鉴（法病）字〔2024〕19号〕：尸体上身穿着军绿色外套及蓝色衬衣并有安全绳缠绕，下身着黑色裤子，双手戴有手套。

头面部：头部及头皮完整，颅骨未触及明显骨折，口鼻部未见异物堵塞，口唇发白，唇黏膜未见损伤，右侧口角有液体流出。

颈胸腹部：颈部两侧皮肤未见明显缢、勒沟及擦挫伤等。胸部皮肤完整未见明显损伤，未触及明显骨折，下腹部见两处擦伤及表皮剥脱。

背臀部：背臀部皮肤见大片暗红色尸斑，未见明显其他损伤。

四肢：十指甲床发白，右手臂内侧见三角形状皮肤擦搓伤，右手背部见两处不规则擦伤，该擦伤中心处有黑色杂质污染，双侧大腿后侧见暗红色尸斑沉积，右小腿内侧见皮肤挫伤。

（三）其他可能因素排除

通过询问调查、调取事故相关资料，结合当天的气象资料等分析，李某友死亡现象符合高处坠落导致死亡，排除人为故意和突发自然灾害等死亡因素。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）娄底宇跃工程劳务有限公司

安全生产主体责任落实不到位，临边安全防护措施设置不合理，安全防护栏装置不规范，设置有漏洞，防护栏安装不牢固，违反了《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第三十六条^[1]；高处作业^[2]人员未取得《中华人民共和国特种作业操作证》，违反了《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条^[3]和《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第三十四条第二款之

¹ [?] 《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第三十六条：施工单位应当针对所承建工程项目特点、范围，运用科技和信息等手段对施工现场易发生事故的部位、环节加强监控，严格风险监控管理、危险源辨识、隐患排查，并建立相应的应急预案。

² [?] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》 特种作业目录 3 高处作业：指专门或经常在坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行的作业。

³ [?] 《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条：特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

^[4]规定；未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人作业时未采取有效的防高坠安全保护措施的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款^[5]之规定。

（二）中铁五局贵安高速扩容工程十标项目部

作为总承包单位，对分包单位安全生产管理工作要求不严。未严格履行《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第三十五条^[6]之规定。

五、相关部门监管履职情况

（一）安顺市平坝区交通运输局

2024 年，平坝区交通运输局分别组织召开岁末年初安全生产、一二季度安全生产专题会、安全生产治本攻坚三年行动部署会及五一期间安全生产提醒谈话会，安排部署相关事宜及安全生产工作。每逢重大节假日、重点时段分别赴辖区内乌长、沪昆各施工标段进行日常监督检查，提醒提示。依托治本攻坚三年行动，切实抓好交通运输行业领域隐患排查工作；常态化开展“打非治违”，压实交通运输行业领域严查各项违法违规行为。截至目前，交通运输行业领域累计查处各类非法违法行为 65 家/次，累计行

⁴ [?] 《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第三十四条第二款：施工特种作业人员应当持相应的特种作业资格证上岗。

⁵ [?] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

⁶ [?] 《贵州省交通建设工程质量安全监督条例》第三十五条：交通建设工程实行总承包的，施工总承包单位对整个交通建设工程施工质量安全负责。

政处罚金额 17.96 万元。

（二）安顺市平坝区十字乡人民政府

平坝区十字乡人民政府 2023 年以来对辖区内 5 家（乌长高速 6 标中铁二十四局；乌长高速 7 标中铁十八局；沪昆国高贵安高速 9 标中铁十一局；沪昆国高贵安高速 10 标中铁五局；沪昆国高贵安高速 11 标中铁三局）交通建设工程进行日常监督检查，2024 年 4 月 30 日安全检查中发现问题隐患 4 条，督促相关责任单位整改完成 4 条。平坝区十字乡人民政府于 2023 年 7 月 12 日签发了《关于加强乌长高速、沪昆复线安全生产管理的函》，对十字乡境内乌长高速及沪昆复线存在的安全隐患函告相关施工单位督促整改。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任的人员

1. **李某友**。娄底宇跃工程劳务有限公司员工，是事故发生的实际作业人员。安全意识淡薄，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》（类别：高处作业），且在登高作业过程中未规范佩戴防护用品，导致其从高处坠落死亡，对事故负有直接责任。鉴于李某友在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议予以行政处罚的人员

2. **黄某**。娄底宇跃工程劳务有限公司法定代表人和项目现场负责人，未履行相关法规规定的安全生产管理职责，组织未取得特种作业操作证的作业人员从事特种作业，违反《中华人民共和

国安全生产法》第三十条^[7]之规定，对事故的发生负有主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[8]的规定，由应急管理部门给予其处上一年年收入百分之四十的罚款。（黄某 2023 年年收入为 108920 元，百分之四十为 43568 元。）

3. 覃某。娄底宇跃工程劳务有限公司安全员。履行安全生产管理职责不到位，未及时消除作业现场使用未取得特种作业操作证的特种作业人员的生产安全事故隐患，导致发生事故，对事故的发生应负管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（六）项^[9]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[10]之规定，建议由主管部门吊销其与安全生产有关的资格，并由应急管理部门给予其处上一年年收入百分之三十的罚款（覃某 2023 年年收入 65860 元，百分之三十为 19758 元）。

4. 刘某科。娄底宇跃工程劳务有限公司实际现场管理人员，未严格落实“管生产经营必须管安全”的要求，对特种作业人员

⁷ [?]《中华人民共和国安全生产法》第三十条：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

⁸ [?]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

⁹ [?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

¹⁰ [?]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：……导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；……

无证上岗、从业人员未规范佩戴劳动防护用品作业等违反操作规程行为失察失管，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[10]之规定，建议由应急管理部门给予其处上一年年收入百分之三十的罚款（刘某科 2023 年年收入 98000 元，百分之三十为 29400 元）。

5. 张某。娄底宇跃工程劳务有限公司班组长，安排未取得特种作业人员操作资格证书的人员从事高处作业，未制止和纠正违反操作规程行为，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[10]之规定，建议由应急管理部门给予其处上一年年收入百分之三十的罚款（张某 2023 年年收入 49000 元，百分之三十为 14700 元）。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

1. 娄底宇跃工程劳务有限公司。安全生产主体责任落实不到位、安全培训不到位、隐患排查治理不到位，未确保安全生产，对事故发生负主要责任。建议依据《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令 第 14 号）第十四条第（二）项^[11]之规定，对其处 60 万元罚款。

2. 中铁五局贵安高速扩容工程十标项目部。事故发生后，该公司积极处理事故善后，未造成不良影响，积极主动配合事故调查并及时推进事故隐患整治，但鉴于中铁五局贵安高速扩容工程

¹¹ [?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤……，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

十标项目部对事故发生负有责任，建议中铁五局贵安高速扩容工程十标项目部向其上级单位作出深刻检查，并对相关责任人进行严肃问责，处理情况报事故调查组备案。

七、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，防范类似事故的再次发生，提出如下整改措施：

（一）娄底宇跃工程劳务有限公司未按操作规程作业，存在冒险作业行为，要对所有承包工程进行一次全面的安全大检查，认真开展安全生产巡查工作，及时消除安全隐患，发现问题及时整改。要加强对从业人员的安全教育和应急救援培训，不断提高从业人员的安全技能和应急救援处置水平，切实提高从业人员的安全意识。要加强现场管理，配备安全生产管理员，在施工过程中要严格遵守操作规程，及时制止违章违规作业行为。按照“三管三必须”要求，贯彻落实生产经营单位的安全生产保障工作，杜绝发生安全生产事故。建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设，组织制定完善本单位安全生产规章制度和操作规程。根据《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十二条之规定组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，保证本单位安全生产投入的有效实施。根据《中华人民共和国安全生产法》第二十三条、第四十一条、第四十五条、第四十七条之规定加大改善安全生产条件所必需的资金投入，应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费，为从

业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

（二）中铁五局贵安高速扩容工程十标项目部要对娄底宇跃工程劳务有限公司进行一次全方位的安全教育培训，落实安全生产责任制，杜绝安全管理缺陷。安全生产责任制是根据安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员对安全生产层层负责的制度，它是保证安全生产的组织措施。要认真组织开展“三级”安全教育培训工作，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的操作技能，知悉自身在安全生产方面的权利和义务，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（三）十字乡人民政府、平坝区交通运输局及有关部门要深刻汲取事故教训，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”原则和“三管三必须”的要求，加强辖区企业和监管行业的安全教育及监督管理工作；强化专项治理工作，督查企业落实安全生产主体责任，落实安全发展理念；坚守安全生产红线，确保安全生产监管取得实效。要严肃查处无资质作业和人员未经教育培训直接上岗等违法行为。对发现的隐患问题要紧盯不放，以零容忍的态度依法打击安全生产违法违规行为，确保安全生产形势稳定。