

喀左县 XXXX 贸易中心“1·17” 一般窒息事故调查报告

喀左县 XXXX 贸易中心
“1·17” 事故调查组
2026 年 3 月 10 日

目 录

一、基本情况.....	2
(一) 事故单位概况.....	2
(二) 粮仓及作业工艺情况.....	2
(三) 安全管理情况.....	6
(四) 事故发生经过.....	6
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	8
二、事故应急处置及评估情况.....	8
(一) 事故应急处置和医疗救治情况.....	8
(二) 事故信息接报情况.....	8
(三) 事故善后情况.....	9
(四) 事故应急处置评估情况.....	9
三、事故原因分析.....	9
(一) 事故直接原因.....	9
(二) 事故间接原因.....	9
四、对事故责任认定及处理建议.....	10
(一) 对事故责任单位的处理建议.....	10
(二) 对事故责任人员的处理建议.....	11
五、事故防范措施建议.....	12
(一) 落实企业主体责任.....	12
(二) 进一步压实行业监管和属地管理责任.....	14

喀左县 XXXX 贸易中心“1·17” 一般窒息事故调查报告

2026 年 1 月 17 日 15 时 30 分许，位于平房子镇三家村的喀左县 XXXX 贸易中心（个体工商户）在玉米出仓作业过程中，工人刘 XX 站在粮仓中间处理堵料时不慎沉入仓内，被玉米掩埋窒息而亡，直接经济损失约 120 万元。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规的规定，2026 年 1 月 18 日，喀左县人民政府批准成立了由县应急管理局牵头，县发改局、平房子镇政府、县公安局、县总工会、县粮食和物资储备局等部门人员组成的喀左县 XXXX 贸易中心“1·17”事故调查组，（以下简称事故调查组），并邀请喀左县纪委监委同步介入调查。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、实地调查、查阅资料、人员询问等方法，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故单位和有关责任人员的处理建议以及事故防范整改措施。

经现场勘查和公安机关侦查，排除了人为破坏、自然灾害等因素引发事故的可能。事故调查组认定，喀左县 XXXX 贸易中心“1·17”一般窒息事故是一起工人未佩戴安全防护用品，未按

照操作规程处理放粮口堵塞物造成的粮堆埋人窒息而亡的一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故单位概况

喀左县 XXXX 贸易中心，类型：个体工商户，注册日期：2018 年 6 月 12 日，统一社会信用代码：922113XXXXXXXX，经营者：张 XX（身份证号：211324XXXXXXXXXXXX），经营范围：玉米收购、烘干、销售，经营场所：辽宁省喀左县平房子镇三家村，占地 8.2 亩，由张 XX 夫妻 2 人日常管理，临时用工 2 人，主要经营范围为粮食收购。一般项目：木材收购，木材销售，初级农产品收购，农副产品销售，农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子），化肥销售，煤炭及制品销售，五金产品零售，建筑材料销售，农用薄膜销售。

喀左县 XXXX 贸易中心用地系平房子镇原农机站部分院落，从他人处转租，租赁期限：2011 年 10 月 13 日至 2037 年 10 月 13 日止，租赁金额：人民币 13 万元整，协议书签订日期：2011 年 9 月 24 日，协议书中约定了租赁范围及内容、双方权利与义务。

（二）粮仓及作业工艺情况

1. 粮仓概况

平房仓 1 座，建筑面积 500m²，设计仓容 500t；

立筒仓 2 座，均为钢筋彩钢结构，地基基础为钢筋混凝土。1# 仓：直径 10m，筒高 9m，仓容 500t（当时处于满仓状态）；2# 仓：直径 12m，筒高 9m，仓容 500t（当时剩余约 100t，高度约 3m）。

烘干塔 1 座，日处理湿粮 200t。（2015 年建成）。

2. 主要设备

输送机 8 台、地磅 2 台、铲车 1 辆。

3. 作业流程

（1）粮食入仓（上仓）流程

①作业准备

仓房准备：完成三清一消（清残留、清杂物、清设备，消毒通风），检查仓顶、墙面、地面无渗漏裂缝，门窗及扶梯完好。

设备检查：校准地磅、扦样机、输送设备等，空载运行正常；检查粮情测控系统、通风系统，确保可用。

人员准备：开展安全交底与培训，明确现场负责人及监护人，全员穿戴防护用品，建立外包人员管理档案。

资料准备：核对购销合同、质检报告、运输单据，确认粮食品种、等级、数量与合同一致。

②接收与检验

车辆登记：运输工具入库前检查登记，指定停靠位置，防止污染。

扦样复检：按五点法（四角+中心）分层扦样，包装粮每 200 包、散装粮每 1000 吨为一个检验单元，检测水分、杂质、不完善粒等指标。

质量判定：不达标粮食拒收并退回，记录原因及责任人。

③计量与入仓

过磅计量：毛重、皮重两次过磅，计算净重，误差控制在标准范围内。

规范卸粮：设置警戒线，专人指挥车辆卸粮，控制输送速度防粮食破碎。

入仓作业：打开仓窗及排气扇，避免粉尘浓度过高；按批次入仓，避免混粮；入满后及时布设测温电缆，平整粮面（高度差 ≤ 5 厘米）。

④后续收尾

账卡登记：制作库存粮油货位卡，记录品种、数量、产地、入库时间等信息，同步更新台账。

设备整理：关闭闸门、通风口，清理洒落粮食，归置设备。

粮情监测：24小时监测粮温、湿度，发现异常及时处理。

（2）粮食出库（放粮）流程

①作业准备

方案制定：根据出库计划，明确品种、数量、交货时间，制定出仓方案及应急处置预案。

设备准备：检查出粮口、输送设备、计量设备，确保正常；拆除粮面走道板、测温电缆等器材并归置。

资料核对：核对出库通知单、购销合同、质检报告，确保账卡、单据、实物一致。

安全交底：组织作业人员培训，明确挡粮板拆除、出粮口排堵等操作规范，签订安全承诺书。

②质量与数量复核

出库质检：按规定扦样复检，确认质量符合出库要求；严重虫粮、危险虫粮不得出库。

数量核对：再次过磅确认出库数量，记录毛重、皮重、净重，规范填写出库凭证。

③规范出库

通风准备：打开门窗、仓顶通风口，启动风机保持通风，关闭查粮门并上锁。

有序出粮：平房仓优先仓外作业拆除挡粮板，立筒仓/浅圆仓严禁不对称出粮，防止结拱倾倒。

现场管控：专人监护，禁止非作业人员进入；出粮不畅时，优先仓外扰动排堵，严禁人员站在粮堆低凹处。

防损耗：减少机械碾压、抛撒，分批次出仓后及时平整粮面，避免结露。

④收尾与归档

现场清理：出仓结束后，清理器材、打扫场地，整理地脚粮，不留残粮死角。

账实核销：更新库存台账，完成账实核对，归档出库凭证、质检报告、作业记录等资料。

设施维护：检查仓房及设备，及时维修损坏部件，为下次作业做好准备。

（3）核心安全要点

有限空间作业：严格执行先通风、再检测、后作业，仓内作业不少于2人并安排监护。

防爆防尘：及时清除仓内积尘，禁止明火作业，防止粉尘爆炸。

应急处置：制定粮堆埋人、设备伤人等应急预案，定期演练，配备应急器材。

药剂管理：熏蒸作业落实分级审批，散气后检测磷化氢浓度，确保达标后作业。

（三）安全管理情况

喀左县XXXX贸易中心未建立全员安全生产责任制，未制定粮仓清堵操作规程，未对工人开展有限空间及高处作业安全培训，未配备安全带、安全绳、空气呼吸器等安全防护用品，未建立隐患排查台账。2025年度未开展专项安全检查。

（四）事故发生经过

2026年1月17日13时许，刘XX和孙XX在喀左县XXXX贸易中心吃午饭，刘XX在吃饭的时候喝了2两白酒，吃完饭后两人开始在2#粮仓旁的地坑掏发霉的玉米，一直到15时许，运输玉米的货车来装粮，玉米由2#粮仓底部漏斗经传送带装车外运。

在装粮的过程中，两人发现2#粮仓放粮口的粮食流速缓慢，于是每人带着一个铁钩，顺着侧面的直梯爬到检修口，由检修口进入粮仓内，全程未佩戴安全带、安全绳、安全帽等劳动保护用品。

进入粮仓后，孙 XX 站在粮仓北侧玉米上面，刘 XX 站在粮仓中部玉米上面（仓底漏斗正对的位置）开始用铁钩清理粮食内的杂物。15 时 30 分许，刘 XX 身体开始下沉，慢慢的已经下沉到腰部，孙 XX 递给他钩子，想给他拽上来，但是没拉动他，而且还把钩子拽掉了。这时，孙 XX 顺着粮仓的梯子爬出去关电闸，电闸关闭后把刘 XX 被埋的情况告诉了张 XX。张 XX 安排孙 XX 带着铁锹再次沿着粮仓外的直梯爬进粮仓查看情况，此时已看不见刘 XX 了，孙 XX 拿着铁锹在粮堆中进行寻找，但是没有找到。

张 XX 得知刘 XX 被埋消息后，立即拨打“119”和“120”急救电话，16 时许“119”救援队赶到现场，展开救援，直到晚上 19 时 25 分许将刘 XX 从粮仓中救出，经现场“120”救护人员确认已无生命体征。事故现场图片如下：



图 1 事故仓全景图

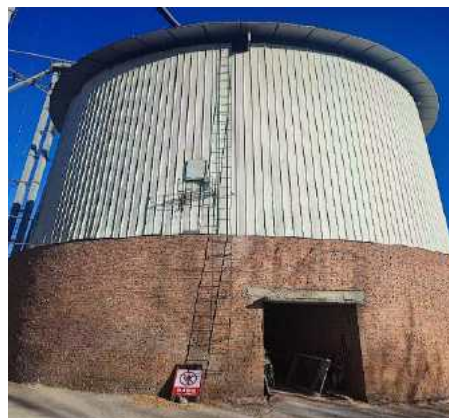


图 2 事故仓侧面图



图 3 事故仓直梯、平台和检修口

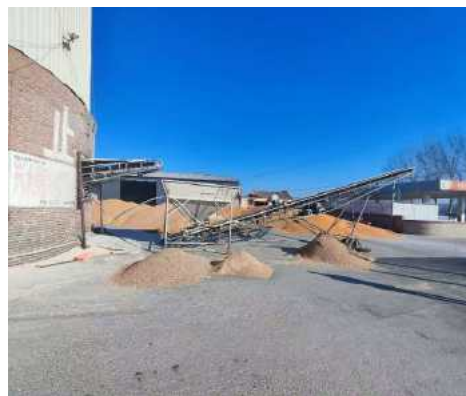


图 4 事故仓传送带

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故共造成 1 名作业人员死亡，直接经济损失约 120 万元。

死者：刘 XX，男，住址：喀左县平房子镇马家窝铺村八组，身份证号：211324XXXXXXXXXXXX。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置和医疗救治情况

事故发生后，张 XX 立即启动应急救援预案，积极组织救援，安排孙 XX 再次进入粮仓救援，随后拨打“119”和“120”进行现场救援，并将情况及时上报属地政府。2026 年 1 月 17 日 19 时 25 分许刘 XX 被救出，经现场急救人员确认已无生命体征。

（二）事故信息接报情况

2026 年 1 月 17 日 15 时 40 分许，张 XX 向平房子镇政府进行报告；平房子镇政府接到报告后，16 时 10 分许向喀左县应急管理局报告；喀左县应急管理局接到报告后，17 时 08 分许向县政府和市应急管理局进行报告。

（三）事故善后情况

事故发生后，张 XX 与刘 XX 家属积极沟通协调，妥善处理善后相关事宜。2026 年 1 月 25 日，张 XX 与死者家属签订了《赔偿协议书》，一次性支付赔偿金 110 万元。2026 年 1 月 26 日由平房子镇派出所出具了《非正常死亡证明》，同日由喀左县殡仪馆火化，并开具了《火化证明》（编号：辽 N0820260126000225）。

（四）事故应急处置评估情况

事故发生后，政府相关部门响应及时，救援措施得当，善后处置有序，救援过程中未造成事故扩大；未造成不良社会影响；未引发群体性事件及负面舆情；整体事故应急处置情况较好。

三、事故原因分析

（一）事故直接原因

刘 XX，安全意识淡薄，违反劳动纪律和操作规程，饮酒后未佩戴安全绳、安全帽等安全防护用品，进入粮仓内清理出粮口作业，由于仓底正在出粮，身体被陷入粮堆中，逐渐被粮食掩埋，后经法医检验尸体符合窒息死亡，家属对死因无疑义。

（二）事故间接原因

1. 安全生产主体责任缺失。未严格遵守《粮食仓库安全操作规程》(LS1206-2005)，未健全安全生产管理规章制度，安全操作规程缺失，未开展有限空间辨识，未建立台账；临时工入厂即作业，无入职培训，无安全告知；企业未配备专职或兼职安全管理人员；应急预案无针对性，可操作性不强。

2. 安全教育培训流于形式。刘 XX、孙 XX 均未接受安全培训，不了解立筒仓玉米流动特性和掩埋风险，未掌握自救互救技能；刘 XX 酒后作业，孙 XX 施救方式错误，均反映出安全意识淡薄；企业未开展日常安全教育，未建立安全教育培训档案。

3. 作业现场管理混乱。清堵作业无审批、无监护、未佩戴安全防护用品；作业前未进行风险分析，未制定作业方案；作业位置选择不当，刘 XX 站立于出粮口上方危险区域；直梯无护笼，仓内无钢支撑或拉线支撑，无逃生通道；作业工具简陋，使用铁钩疏导玉米，方法原始危险。

四、对事故责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的处理建议

喀左县 XXXX 贸易中心(个体工商户)，违反《安全生产法》第四条第一款的规定，未加大对安全生产技术、人员的投入保障力度，未改善安全生产条件，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未健全风险防范化解机制，未确保安全生产；违反《安全生产法》第二十一条第（一）项的规定，生产经营单位主要负责人未建立健全并落实全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；违反《安全生产法》第二十一条第（二）项的规定，未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；违反《安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，督促、检查本单位

的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；违反《安全生产法》第二十八条第一款的规定，未组织从业人员进行安全生产教育培训和安全技术交底，致使从业人员不具备必要的安全生产知识，不熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，对本岗位安全操作技能掌握不全面；违反《安全生产法》第四十一条第二款的规定，未严格落实生产安全事故隐患排查治理制度，未能采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反《安全生产法》第四十五条的规定，生产经营单位未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，对事故发生负有责任。依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[1]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项^[2]的有关规定，建议给予罚款 51 万元。

（二）对事故责任人员的处理建议

刘 XX，安全意识淡薄，违反劳动纪律和操作规程，中午饮酒后未佩戴安全带、安全绳、安全帽等安全防护用品，进入粮仓内清理出粮口堵料作业，由于仓底正在出粮，身体被陷入粮堆中，逐渐被玉米掩埋窒息而亡，对事故的发生负有责任。鉴于其在事故

^[1] 《安全生产法》第一百一十四条第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

^[2] 《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成 1 人死亡，或者 3 人以上 6 人以下重伤，或者 300 万元以上 500 万元以下直接经济损失的，处 50 万元以上 70 万元以下的罚款。

中死亡，故不再追究其责任。

五、事故防范措施建议

（一）落实企业主体责任

1. 健全安全生产责任体系。喀左县 XXXX 贸易中心，应健全全员安全生产责任制；张 XX 作为个体工商户的经营者，应明确自身及妻子、临时工的安全职责，责任到人，每月召开安全生产会议，研究解决安全问题。

2. 完善相关安全管理制度。喀左县 XXXX 贸易中心，应制定立筒仓清堵作业安全操作规程；明确作业前审批流程、作业人数限制、作业人员站位、作业工具、强制佩戴个体防护用品、设置专人监护、紧急处置程序；操作规程应张贴于仓外醒目位置，作业前由张 XX 向工人宣读并签字确认。

3. 强化安全教育培训。喀左县 XXXX 贸易中心，应组织从业人员参加安全培训，培训内容主要包括玉米流动掩埋风险识别、有限空间作业安全、高处作业防护、应急救援知识等，培训后考核不合格者不得上岗。每次清堵作业前，由张 XX 进行现场安全技术交底，告知作业风险和防范措施。

4. 加大安全资金投入。喀左县 XXXX 贸易中心，应购置符合国家标准的安全装备。主要包括：全身式安全带、安全绳、安全帽、空气呼吸器、救援三脚架、有毒有害气体检测仪。立筒仓直梯应安装护笼，检修口平台应安装防护栏杆，粮仓内壁应设置支撑、拉线、安全绳锚点以及逃生软梯，还应配备应急照明和通讯设备。

5. 建立双重预防机制。喀左县 XXXX 贸易中心，应建立安全风险分级管控和隐患排查治理机制。重点辨识立筒仓清堵、地坑作业、输送设备操作等环节的风险；绘制风险分布图，制定管控措施；建立隐患排查台账，每周至少检查一次，发现隐患立即整改；重大隐患应立即停止作业，制定整改措施，整改合格后方可复工。

6. 严格作业现场管理。清堵作业实行作业票制度，作业前应审批，作业时安排专人全程监护，班前检查人员状态，禁止酒后作业；作业人员不得超过两人，一人作业一人监护；作业人员须佩戴安全带、安全帽等防护用品，安全绳固定于仓内锚点；发现玉米流动异常，立即停止作业，撤离人员。

7. 制定应急预案并演练。喀左县 XXXX 贸易中心，应根据具体事故类型制定有针对性的事故应急预案；明确报警程序、初期处置、人员疏散、配合救援等内容；每半年组织一次演练，演练后评估改进；仓外设置应急物资柜，配备铁锹、脚手板、绳索、空气呼吸器、安全带、安全绳、安全帽等救援器材。

管理人员应严格履行安全生产管理职责，对本单位安全生产状况进行经常性检查，及时发现并消除生产安全事故隐患。

结合现场实际，立即聘请行业专家对所有设备设施安全生产状况进行一次全面的安全检查，对检查中发现的生产安全事故隐患，按照相关法律法规和标准的要求，及时整改到位。

(二) 进一步压实行业监管和属地管理责任

1. 相关监管部门：县发改局、县粮食和物资储备局要深刻吸取

事故教训，举一反三，牵头开展粮食仓储企业安全专项整治，建立“一企一档”监管台账，对有限空间、高处作业、粉尘防爆等关键环节逐仓逐点排查，对重大隐患挂牌督办。**一要**督促企业依法严格落实安全生产主体责任，杜绝非法违法生产行为；**二要**切实开展安全生产“治本攻坚”三年行动，补短板、强弱项，着力从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，不断提升本质安全水平；**三要**进一步加大执法力度，加强安全监管，严厉打击粮食收购领域安全生产违法违规行为，严防类似事故再次发生。

2. 平房子镇政府：要进一步压实属地管理责任，根据辖区内企业实际情况，制定年度监管计划，依据计划和重大事故隐患判定标准，强化监督检查，协助县政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。同时加大对生产设施、设备及配套附属设施的安全监管力度，真正起到“吹哨人”的作用，彻底消除重大事故隐患，严防各类事故发生，确保全县安全生产形势稳定向好。

附件：喀左县 XXXX 贸易中心“1·17”事故调查组成员确认签字表

喀左县 XXXX 贸易中心“1·17”事故调查组
(喀左县应急管理局代章)

2026 年 3 月 10 日