



www.gxbabu.gov.cn

GVANGJSIH HOCOUH SI BAZBU GIH
YINZMINZ CAVNGFUJ MWNZHU

请输入搜索内容



首页 走进八步 八步资讯 网上办事 八步视听 政府信息公开 互动交流 数据服务

当前位置：首页 > 政府信息公开 > 重点领域信息公开 > 其他重点信息 > 安全生产 > 安全事故调查报告

八步里松贺州久源矿业有限公司“1·2”一般坍塌事故调查报告

2026-05-25 09:52 来源：八步区应急管理局

☆ 分享 + 【字体：大 中 小】 打印

2026年1月2日21时02分，贺州久源矿业有限公司广西贺州市八步区冲坪矿区石英萤石矿+1020m中段4号采场南脉外巷6#出矿进路口，在开展泥沙清理作业时发生一起坍塌事故，造成1人死亡，直接经济损失约136万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经八步区人民政府批准，成立由八步区有关部门组成的八步里松贺州久源矿业有限公司“1·2”一般事故调查组，邀请区纪委监委机关、区人民检察院介入事故调查，并聘请矿山方面专家参与调查。事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展各项调查工作。通过反复的现场勘查、检测鉴定、调查取证，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的意见建议。

经调查认定，八步里松贺州久源矿业有限公司“1·2”坍塌事故是一起因企业全员安全生产责任制落实不到位，作业面安全技术措施和现场安全管理不到位，双重预防机制落实不到位，以及从业人员安全教育培训不到位造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

贺州久源矿业有限公司，《营业执照》统一社会信用代码：91450103782104276L，类型：其他有限责任公司，法定代表人：詹x，注册资本：捌仟贰佰叁拾伍万贰仟玖佰肆拾壹圆整，成立日期：2005年11月03日，营业期限：长期，住所：贺州市太白社区贺州大道39号，经营范围：许可项目：矿产资源勘查；矿产资源（非煤矿山）开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非金属矿物制品制造；矿物洗选加工；选矿；非金属矿及制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；固体废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。持有《采矿许可证》证号：C4511002019046210147836，开采矿种萤石（普通）、石英矿，开采方式：地下开采，生

产规模：14.00万吨/年，矿区面积：5.3664平方公里，有效期限：2019年4月18日至2027年1月18日；《安全生产许可证》编号（桂）FM安许证字[2025]0049号，有效期2025年10月13日至2028年10月12日。

广西贺州市八步区冲坪矿区石英萤石矿为贺州久源矿业有限公司下属矿山，位于贺州市八步区里松镇，现有在册人员78人，设置有生产技术地质测量科、安全管理科、通风机电运输科。

根据《关于詹x等人职务调整的决定》（锦信人字〔2023〕第001号），熊x为贺州久源矿业有限公司总经理。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. **安全生产管理机构设置情况。**根据《关于成立安全生产管理机构任命专职安全员的通知》（贺久人字〔2025〕3号），成立了以矿长为组长，安全总监（兼）、总工程师及生产、安全、机电副矿长为成员的矿安全领导小组。安全总监（兼）丘x华、安全副矿长王x达二人为注册安全工程师。设有安全科长1名，专职安全员3名。2025年12月21日以来，公司矿部安排由品质计量部副部长董x军协助安全生产管理工作，负责白班下井开展安全生产巡查工作。

2. **持证作业人员情况。**特种作业人员持证36人次。其中，安全检查工5人，支柱工6人，排水工3人，通风工6人，高压电工2人，低压电工2人，熔化焊接与热切割作业工2人，爆破作业人员10人。上述人员的特种作业操作资格证均在有效期内。

3. **安全管理制度建立情况。**2025年6月，公司编制了《广西贺州市八步区冲坪矿区石英萤石矿全员安全生产责任制》《广西贺州市八步区冲坪矿区石英萤石矿安全生产管理制度》和《广西贺州市八步区冲坪矿区石英萤石矿安全技术操作规程》。

4. **员工安全教育培训情况。**矿山制定了2025年教育培训计划，开展安全教育培训工作，进行了“三级”教育培训和日常教育培训。

5. **隐患排查治理贯彻执行情况。**矿山主要负责人每月组织进行一次安全生产大检查，建立了隐患排查治理台账。另矿山每月组织了一次重大隐患专项排查整治自查自纠检查。

（三）事故现场情况

1. **事故发生地点。**事故发生在八步区里松镇贺州久源矿业有限公司广西贺州市八步区冲坪矿区石英萤石矿+1020m中段4号采场南脉外巷6#出矿进路口处。



（图1 +1020m中段4号采场回风巷南巷洞口）


2. 事故现场勘察情况

经现场勘察，并查阅相关资料，记录如下：

4号采场的采矿方法为无底柱脉外运输浅孔留矿采矿法，顶柱留设厚度为3米，采场无底柱，间柱设于采场两侧(即天井与矿房间)，长度为3米，高度5米，间柱上下间隔2.2米(即天井联络道)。采场长度54.3米，设计采高

为40米，实际采高38.1米，出矿进路（出矿横巷）6个。该采场于2022年8月1日开始，到2023年7月25日终采。2024年3月存窿矿出完后用水泥砖砌筑进行了封闭，封闭地点为采场与2号勘探线主巷的交叉位置。

贺州久源矿业有限公司分别于2025年12月4日，收到八步生态环境局下发的限期整改通知书（贺八环监〔2025〕167号）；于12月7日，收到八步区水利局下发的限期整改通知书（贺八水函〔2025〕277号），两份文件均提到冲坪萤石矿沉砂池未及时清理问题，并明确了整改期限。经排查，4号采场内有一条破碎带，采场采空后有少量泥沙流出，沉砂池泥沙污水主要来自4号采场破碎带的渗水。为单纯满足整改要求，从源头上解决环保问题，公司矿部在未进行专项安全风险辨识，未制定安全技术措施的情况下，经公司主要领导同意，即决定对+1020m中段4号采场南脉外巷进行泥沙清理工作。2025年12月21日拆除封闭，计划清理巷道总长度86m。到事故发生前已清理75m，到达6#出矿进路口。

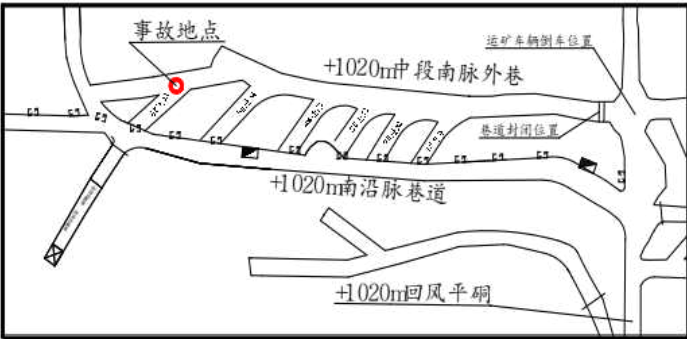

（图2 现场作业面及事故地点示意图）

涉事机械设备：装载机为轮式装载机，型号为ZL20，发动机功率83.3kW，卸载高度1800mm，外形尺寸：5700×1450×1700。生产厂家：莱州市科曼重工机械有限公司，该装载机为2025年7月5日购买，动力为东方红YT4J国三柴油机，铲斗宽度为140cm,未取得矿用产品安全标志。事故现场泥沙已淹填至巷道顶部，装载机驾驶台已完全被沙子淹埋。



（图3 事故装载机现场状态）



(图4 事故装载机与此装载机为同型号)

其他：一是事故地点泥沙处于含水饱和状态；二是事故地点无照明和相关安全警示标识；三是事故地点的气体情况，在未作业情况下检测H₂S浓度为0，O₂浓度为20.9%，可燃气为0，CO浓度为0；四是装载机驾驶台顶部有4台使用过的ZYX45型压缩氧自救器。

3. 地面塌陷区域勘察情况

塌陷区2（见+1020m中段4号采场南脉外巷道与地面塌陷区域位置关系图）位于山谷底部，塌陷区2最宽处约14m，长约30m。塌陷形成的裂隙走向30°。




(图5 山谷底部塌陷区2)

塌陷区2往外沿山谷方向的塌陷区1已回填，回填长度为230m，最宽处45m，最窄处15m。



(图6 山谷塌陷区1已回填)

下图为+1020m中段4号采场南脉外巷道与地面塌陷区域位置关系图，图中相关数据来源于矿方2025年10月的测量数据。事故地点+1020m中段4号采场脉外巷6#进路与地面塌陷区域水平距离17m，高差118m。

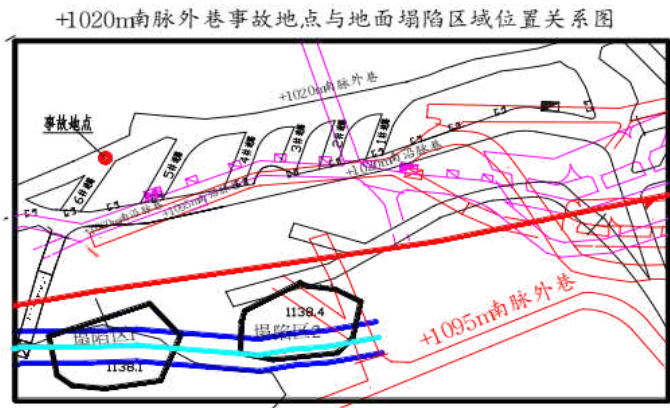

(四) 人员伤亡和直接经济损失情况

该事故造成1人死亡。死者：陈x华，男，1973年10月29日出生，身份证号码：61242519731029xxxx，家庭住址：陕西省安康市紫阳县蒿坪镇东关村北环路。该员工于2025年11月11日入职贺州久源矿业有限公司广西贺州市八步区冲坪矿，从事出碴工作。

截至2026年1月22日，事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）等标准和规定统计，已核定事故造成的直接经济损失约136万元人民币，主要包括贺州久源矿业有限公司一次性死亡赔偿金、丧葬费、精神抚慰金等民事赔偿费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故发生经过

事故调查组通过事后现场勘察和对相关人员的调查询问，基本还原事故发生经过：

2026年1月2日中班（14时-22时），带班下井领导1人（机电副矿长李x息），+1020m中段巷道清理作业点4人（运输车司机胡x、胡德松、罗x勇，装载机司机陈x华）。18时，胡x、胡x松、罗x勇、陈x华及李x息5人完成给运矿车辆加油等准备工作后从+1020m回风平硐入井，18时40分到达巷道清理地点，李x息查看现场未发现异常情况后开始清理作业。陈x华先用装载机将巷道中的泥沙笼堆后，依次给胡x松、罗x勇和胡x驾驶的运矿车装车，装车后将泥沙运到地面。运矿车辆在+1020m中段南北巷交汇处掉头后倒车至装载机后方装车。20时50分许开始第二轮装车，胡x松待完成装车后（第4车泥沙）驶离。21时02分许，罗x勇将运矿车倒往清理装车位置，在距装载机约10m处时，突然看到巷道中有很多灰尘伴随有黑烟。至此，事故发生。

（二）事故信息接报及响应处置情况

1.事故信息接报及响应情况。1月2日21时15分，胡x通过电话向矿部副总工程师（兼生产技术部测量技术员）彭x报告事故情况；21时17分，矿长史x仲接到彭x电话报告事故情况；21时39分，史x仲电话向总经理熊x、安全总监丘x华报告了事故；21时41分，丘x华向贺州市八步区应急管理局分管副局长报告了事故；21时45分，丘x华向贺州市矿山救援中队报告了事故；21时52分，丘x华向贺州市八步区应急管理局值班室报告了事故；21时56分，史x仲安排彭x电话向120急救指挥中心请求救援；22时23分，丘x华向里松镇政府报告了事故；23时54分，熊x电话向国家矿山安全监察局广西局值班室报告了事故。

2.事故现场应急处置情况。事故发生后，罗x勇立即停车并下车查看情况，只见泥沙已将装载机全部淹埋，同时听到装载机的发动机声音很大，他就大声呼喊陈x华几声，没人回应。于是便开车往外面去叫人和寻找救援工具，在经过南脉外巷与北回风巷交口位置时看到李x息，便告诉他里面铲车被埋了，铲车师傅没有出来，赶快进去救人。说完后他继续开车往外走，在第一车场位置遇到胡斌，便跟他说“铲车被埋了，铲车师傅没有出来，赶紧联系矿部将人救出来”。胡x立即下车赶往地面，于21时15分在宿舍用手机向副总工程师彭x报告了事故。彭x接到报告后，立即电话向矿长史x仲报告事故。史x仲随即通知总工程师刘x和郭x组织人员下井救援，然后和郭x一道赶往事故现场指挥救援。

罗x勇向胡x报告事故后继续将车开出井口，找来矿扒、铁铲等工具后与胡x、胡x松一道返回事故地点参与救援。到达事故地点时，看见李x息正在用手扒泥沙，于是他们一道用带来的工具开始清理泥沙。接着彭x和3名工人到达事故现场参与清理，但进度不佳。这时史x仲矿长到达现场，察看情况后便又返至地面，于21时39分电话向总经理熊x、安全总监丘x华相继报告了事故。同时，安排彭x电话向120急救中心请求救援。丘x华接到事故报告后，于21时41分电话向八步区应急管理局分管副局长报告了事故，于21时45分电话向贺州市矿山救援中队请求救援，于21时52分电话向八步区应急管理局值班室报告了事故。

史x仲电话报告事故后，又组织地面7人，开来另一部装载机，带着矿扒、铁铲、担架和急救箱等赶到事故现场进行救援。经装载机现场清理10多分钟后，可看见陈x华头部露了出来，叫他已没有反应，救援人员帮陈x华清理掉脸部、口鼻的泥沙后，便打开一个自救器对他进行供氧。救援人员继续用工具清理泥沙，经过约40分钟的清理，四人合力把陈x华从装载机驾驶台上抱了出来，放至担架上。22时43分，大家合力将陈x华送达+1020m回风平硐口地面。因120救护车还没有到达矿山，矿方便安排用公司皮卡车将陈x华送往医院。至此，救援工作结束。

接到矿山企业的事故报告后，1月2日22时55分，贺州市八步区人民医院救护车到达矿山附近与矿山送人车辆相遇；23时08分，贺州市矿山救援中队救援人员在途中与矿山送人车辆相遇，23时15分到达矿山；23时15分，贺州市应急管理局、八步区人民政府、八步区应急管理局工作人员到达矿山；23时26分，里松镇政府工作人员到达矿山；23时54分，熊x通过手机向国家矿山安全监察局广西局值班室报告事故。1月3日0时10分，里松派出所工作人员到达矿山；1月3日下午，国家矿山安全监察局广西局工作人员到达矿山现场。上述政府和职能部门工作人员到达事故现场后，立即了解事故情况，组织协调和指导善后处置工作。

3. 医疗救治和善后情况。

当公司用皮卡车载着陈x华驶出约2公里，行至矿区公路“三道拐”处时，与前来救援的八步区人民医院120救护车相遇，随车医务人员立即对陈x华进行了现场急救。抢救开始约几分钟时，贺州市矿山救援中队的救援车到达，矿山救援人员了解情况后继续前往矿山。随车医务人员经过约1个小时的抢救后，医生于1月3日0时09分宣布陈x华临床死亡。然后，继续用皮卡车将死者送往贺州市殡仪馆。

2026年1月22日事故企业与死者家属签订了一次性赔偿协议书，死者陈x华已于1月24日进行了火化，善后处置工作完毕，没有出现由此引发的社会不稳定因素。

4. 事故应急处置评估。作业人员现场处置过程较为得当，矿部相关人员预案启动和应急响应较为及时，现场组织救援处置工作合理。但在事故信息上报工作中，企业主要负责人在事故发生后1小时内向八步区应急管理局报告事故情况的同时，未向国家矿山安全监察局广西局报告^[1]。

三、事故原因分析

(一) 直接原因

+1020m中段巷道使用轮式装载机进行泥沙清理，作业扰动了放矿漏斗及其上方采空区内的岩粉、岩块、泥沙等含水松散充填体，导致含水松散充填体坍塌，将装载机及司机掩埋，致其呼吸衰竭死亡。

[1] 《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7号）第八条：矿山发生事故（包括涉险事故）后，矿山负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府矿山安全监管部门，同时报告国家矿山安全监察局省级局。

(二) 间接原因

1. 泥沙清理作业存在违章指挥。对+1020m中段4号采场南脉外巷进行泥沙清理作业未严格落实《隐患排查和治理制度》，在未组织开展安全风险辨识评估的情况下，组织人员拆除封闭墙，进行泥沙清理作业。

2. 安全技术措施严重缺位。矿山技术部门未针对+1020m中段4号采场南脉外巷进行泥沙清理作业制定相应的安全技术措施。

3. 现场安全管理不到位。事故当班未组织召开班前会，未对相关人员进行安全技术交底；无专职安全员下井；现场安全检查不到位，未及时发现清理作业潜在的泥沙坍塌隐患；矿山存在下井人员不佩带人员定位卡、自救器的现象。

4. 安全教育培训不到位。胡斌、胡德松、罗奎勇、陈金华等新工人“三级”教育培训不规范，“一期一档”“一人一档”内容不完善，培训学时存在修改。未严格执行《师带徒管理制度》，新上岗员工没有签订师徒合同，在实习期间安排其独立上岗作业。

四、有关责任单位存在的主要问题

(一) 事故单位

贺州久源矿业有限公司：履行安全生产主体责任不到位。一是全员安全生产责任制落实不到位。公司主要负责人、矿长、安全总监、机电副矿长和现场安全管理人员未严格按照各岗位职责要求落实安全管理工作。二是安全生产管理制度不健全。全员安全生产责任制中未制定副总工程师岗位责任制；安全生产管理制度中未制定技术管理方面的相关制度（如生产技术文件编制和审批、安全技术交底等）、《出入井管理制度》等；安全技术操作规程中未制定无轨运输车、高处作业等安全技术操作规程。三是

安全生产教育和培训不到位。胡斌、胡德松、罗奎勇、陈金华等新工人“三级”教育培训不规范，“一期一档”“一人一档”内容不完善，培训学时存在修改。未严格执行《师带徒管理制度》，新上岗员工没有签订师徒合同，在实习期间安排其独立上岗作业。**四**是在有较大危险因素的作业场所未设置明显的安全警示标志。**+1020m中段4号采场南脉外巷进行泥沙清理作业存在坍塌、中毒和窒息等较大危险，未设置明显的“注意安全”“当心冒顶片帮”“当心坍塌”“当心中毒”等安全警示标志。****五**是未按安全设施设计要求使用符合国家标准或者行业标准的设施设备。在+945m、+1020m中段使用的局部通风机是国家明令禁止使用的非矿用通风机^[2]；未按照安全设施设计要求，使用具有安全矿用产品安全标志的ZL20E装载机^[3]，1020m中段使用的ZL20装载机为莱州市科曼重工机械有限公司生产，该公司未取得该型号产品矿用产品安全标志证书；使用非阻燃PVC管道作为风管。**六**是双重预防机制工作落实不到位。对+1020m中段4号采场南脉外巷进行泥沙清理作业未进行安全风险辨识，未能发现其存在坍塌的安全风险并采取技术、管理措施，未能及时消除事故隐患；无专职安全员下井，现场安全检查不到位，未能及时发现清理作业潜在的泥沙坍塌隐患。**七**是事故信息报送机制不健全。矿山负责人接到事故信息报告后上报公司，公司负责人未能在1小时的规定时间内向矿山安全监管监察部门报告事故情况。

[2]《国家安监总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一批）的通知》（安监总管一〔2013〕101号）第13条：非矿用局部通风机（自发布之日起半年后禁止使用）。
[3]《国家矿山安全监察局关于印发执行安全标志管理的矿用产品目录的通知》（矿安〔2022〕123号）二、执行安全标志管理的非煤地下矿山矿用产品目录：14.无轨出矿设备（铲运机、装载机）。

（二）有关监管部门

八步区应急管理局：一是督促该企业落实安全生产责任制有差距。未能及时发现该企业在落实安全生产责任制存在问题并作出整改要求。对涉事矿山开展隐蔽致灾因素普查治理工作缺少跟踪检查；对使用国家明令禁止使用的局部通风机和未取得安全矿用安全标志的装载机，以及非阻燃PVC管道作为风筒等安全隐患，未能及时发现，并作出处理。**二**是存在日常检查质量不高，对重大事故隐患判定标准不精准，发现重大事故隐患的能力有待加强。2025年，八步区应急管理局对矿山企业开展了53矿次检查，发现并督促整改了176项安全隐患，其中广西局检查交办该局4矿次，发现问题隐患51项（含8项重大事故隐患）；立案查处1矿次，为广西局3月份对八步区监督检查所移送的问题隐患。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）对责任人处理建议（共7人）

1.陈x华(死者，贺州久源矿业有限公司广西贺州市八步区冲坪矿区石英萤石矿装载机司机)：安全意识淡薄，自我防护意识差，在+1020m中段4号采场南脉外巷6#出矿进路口进行装载作业时，对作业场所安全风险缺少判断，事故预防和应急处理能力不强。对事故发生负有直接责任，因在事故中已死亡，建议免于责任追究。

2.熊x（贺州久源矿业有限公司总经理）：存在对本公司安全生产工作职责履行不到位。**一**是未健全并落实本公司安全生产管理制度和操作规程。全员安全生产责任制中未制定副总工程师岗位责任制，安全生产管理制度中未制定技术管理方面的相关制度（如生产技术文件编制和审批、安全技术交底等）、《出入井管理制度》等；安全技术操作规程中未制定无轨运输车、高处作业等安全技术操作规程；未严格督促落实《师带徒管理制度》。**二**是未落实双重预防工作机制，督促、检查安全生产工作不到位，未能及时消除生产安全事故隐患。对+1020m中段4号采场南脉外巷进行泥沙清理作业未作出开展安全风险辨识和制定安全技术方案要求，并督促落实。**三**是未及时报告生产安全事故。在向国家矿山安全监察局广西局报告事故信息时，迟报1小时52分。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项^[4]、第（五）项^[5]、第（七）项^[6]之规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[7]之规定，给予处上一年年收入百分之四十的罚款，即：人民币玖万叁仟陆佰肆拾元（¥：93640.00元）。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。
[5]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（七）项：及时、如实报告生产安全事故。
[7]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

3.史x仲（贺州久源矿业有限公司广西贺州市八步区冲坪矿

区石英萤石矿矿长）：存在对矿山安全生产工作职责履行不到位。一是未健全并落实安全生产管理制度和操作规程。安全生产管理制度中未制定技术管理方面的相关制度（如生产技术文件编制和审批、安全技术交底等）、《出入井管理制度》等，安全技术操作规程中未制定无轨运输车、高处作业等安全技术操作规程；未严格执行《师带徒管理制度》，新上岗员工没有签订师徒合同，在实习期间安排其独立上岗作业。二是安全生产教育和培训不到位。胡斌、胡德松、罗奎勇、陈金华等新工人“三级”教育培训不规范，“一期一档”“一人一档”内容不完善，培训学时存在修改。三是泥沙清理作业存在违章指挥。对+1020m中段4号采场南脉外巷进行泥沙清理作业未严格落实《隐患排查和治理制度》，在未组织开展安全风险辨识评估的情况下，组织人员拆除封闭墙，进行泥沙清理作业。未安排专职安全员下井，现场安全检查不到位，未能及时发现作业场所潜在的泥沙坍塌隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项^[8]、第（三）项^[9]、第（五）项^[10]之规定，对事故发生负有主要领导责任，建议由贺州久源矿业有限公司依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款^[11]之规定，给予撤职处分，处理结果报八步区应急管理局备案；建议由八步区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[12]之规定，给予处上一年年收入百分之四十的罚款，即：人民币贰万肆仟叁佰贰拾元（¥：24320.00元）；建议由发证机关依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款^[13]之规定，给予撤销其金属非金属矿山（地下矿山）安全生产主要负责人证的行政处罚。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。
[9]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
[11]《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第二款：生产经营单位的主要负责人有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，给予撤职处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

4.丘x华（贺州久源矿业有限公司安全总监兼萤石矿重点项

目协调副总经理）：存在岗位职责履行不到位。一是在组织或参与本公司安全生产管理制度和操作规程工作中不到位。安全生产管理制度中未制定技术管理方面的相关制度（如生产技术文件编制和审批、安全技术交底等）、《出入井管理制度》等；安全技术操作规程中未制定无轨运输车、高处作业等安全技术操作规程。二是组织开展危险源辨识和评估不到位。对+1020m中段4号采场南脉外巷术操作进行泥沙清理作业，未组织安全风险辨识，未制定安全技术措施。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项^[14]、第（三）项^[15]之规定，对事故发生负有主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[16]之规定，建议由八步区应急管理局给予其处上一年年收入百分之二十五的罚款，即：人民币肆万零壹佰柒拾伍元（¥：40175.00元）。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。
[13]《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条第一款：事故发生单位对事故发生负有责任的，由有关部门依法暂扣或者吊销其有关证照；对事故发生单位负有事故责任的有关人员，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书；事故发生单位主要负责人受到刑事处罚或者撤职处分的，自刑罚执行完毕或者受处分之日起，5年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人。
[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（一）项：组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。
[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）项：组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。
[16]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

5.李x息（贺州久源矿业有限公司贺州市八步区冲坪矿区石英萤石矿机电副矿长）：存在岗位职责和领导带班下井履职不到位。一是对当天下井带班管理不到位。在事故当班未组织召开班前会，未对相关人员进行安全技术交底；二是对矿山机电管理不到位。+945m、+1020m中段使用的局部通风机是国家明令禁止使用的非矿用通风机；+1020m中段使用的装载机未取得安全矿用产品安全标志；使用非阻燃PVC管道作为风管，对以上未提出整改措施或意见。对+1020m中段4号采场南脉外巷6#出矿进路口清理作业现场安全检查不到位，未及时发现清理作业潜在的泥沙坍塌隐患；三是未及时纠正从业人员违规行为。对+1020m中段1月2日18:00当班下井人员（罗x勇、胡x松、陈x华）不佩带人员定位卡、自救器的违规行为未进行纠正。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项^[17]、第（五）项^[18]、第（六）项^[19]之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[20]之规定，建议由发证机关给予暂停其金属非金属矿山（地下矿山）安全生产管理人员证资格两个月的行政处罚；并由八步区应急管理局处上一年年收入百分之二十五的罚款，即：人民币贰万叁仟零伍拾元（¥：23050.00元）。

[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）项：组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。
[18]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。
[19]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
[20]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6.董x军（贺州久源矿业有限公司贺州市八步区冲坪矿区石英萤石矿品质计量部副部长）：存在对安全生产工作履职履行不到位。一是未能检查发现+1020m中段使用的局部通风机是国家明令禁止使用的非矿用通风机，使用的轮式装载机未取得安全矿用产品安全标志，使用非阻燃PVC管道作为风管；对+1020m中段4号采场南脉外巷6#出矿进路口清理作业现场安全检查，未能及时发现清理作业潜在的泥沙坍塌隐患。二是2026年1月2日，未对下井人员（赵x飞、杨x敏、肖x江等人）不佩带人员定位卡、自救器的违规行为进行及时纠正。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项^[21]、第（六）项^[22]之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[23]之规定，建议由发证机关给予暂停其金属非金属矿山（地下矿山）安全生产主要负责人资格证两个月的行政处罚；并由八步区应急管理局处上一年年收入百分之二十五的罚款，即：人民币叁万壹仟伍佰贰拾伍元（¥：31525.00元）的行政处罚。

[21]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）项：检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。
[22]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项：制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。
[23]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

7.李x（贺州久源矿业有限公司采购主管）：存在履行岗位安全生产工作职责不到位。根据公司广西贺州市八步区冲坪矿区石英萤石矿对ZL20E装载机的采购需求，在采购过程中未严格审查莱州市科曼重机械有限公司资质（未取得该型号产品矿用产品安全标志证书），采购了ZL20装载机2台用于生产作业。对存在问题，建议由贺州久源矿业有限公司依照安全生产管理有关规定作出处理，处理结果报八步区应急管理局备案。

（二）对责任单位处理建议（共2家）

1.贺州久源矿业有限公司：履行安全生产主体责任不到位。一是安全生产管理制度不健全。全员安全生产责任制中未制定副总工程师岗位责任制；安全生产管理制度中未制定技术管理方面的相关制度（如生产技术文件编制和审批、安全技术交底等）、《出入井管理制度》等；安全技术操作规程中未制定无轨运输车、高处作

业等安全技术操作规程。二是员工安全生产教育和培训不到位。胡x、胡x松、罗x勇、陈x华等新工人“三级”教育培训不规范，“一期一档”“一人一档”内容不完善，培训学时存在修改。未严格执行《师带徒管理制度》，新上岗员工没有签订师徒合同，在实习期间安排其独立上岗作业。三是在有较大危险因素的作业场所未设置明显的安全警示标志。+1020m中段4号采场南脉外巷进行泥沙清理作业存在坍塌、中毒和窒息等较大危险，未设置明显的“注意安全”“当心冒顶片帮”“当心坍塌”“当心中毒”等安全警示标志。四是未按安全设施设计要求使用符合国家标准或者行业标准的设施设备。在+945m、+1020m中段使用的局部通风机是国家明令禁止使用的非矿用通风机；未按照安全设施设计要求，使用具有安全矿用产品安全标志的ZL20E装载机，1020m中段使用的ZL20装载机为莱州市科曼重工机械有限公司生产，该公司未取得该型号产品矿用产品安全标志证书；使用非阻燃PVC管道作为风管。五是在双重预防机制工作落实不到位。对+1020m中段4号采场南脉外巷进行泥沙清理作业未进行安全风险辨识，未能发现其存在坍塌的安全风险并采取技术、管理措施，未能及时消除事故隐患；无专职安全员下井，现场安全检查不到位，未能及时发现清理作业潜在的泥沙坍塌隐患。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[24]、第三十五条^[25]、第三十六条^[26]、第四十一条第一款和第二款^[27]之规定，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[28]、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项^[29]之规定，建议由八步区应急管理局对其处以罚款，即人民币陆拾万元（¥：600000.00元）。

[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[25]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[26]《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准。

[27]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。……

[28]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[29]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条第（二）项：造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

2.八步区应急管理局：一是督促该企业落实安全生产责任制有差距。未能及时发现该企业在落实安全生产责任制存在问题并作出整改要求。对涉事矿山开展隐蔽致灾因素普查治理工作缺少跟踪检查；对使用国家明令禁止使用的局部通风机和未取得安全矿用安全标志的装载机，以及非阻燃PVC管道作为风筒等安全隐患，未能及时发现，并作出处理。二是存在日常检查质量不高，对重大事故隐患判定标准不精准，发现重大事故隐患的能力有待加强。2025年，八步区应急管理局对矿山企业开展了53矿次检查，发现并督促整改了176项安全隐患，其中广西局检查交办该局4矿次，发现问题隐患51项（含8项重大事故隐患）；立案查处1矿次，为广西局3月份对八步区监督检查所移送的问题隐患。建议责令八步区应急管理局非煤矿山安全监督管理股负责人张优河向该局党委作出书面检查；并建议八步区应急管理局向八步区人民政府作出书面检查。

六、事故主要教训

（一）企业安全发展理念不牢，主体责任落实不到位。一是缺乏安全风险意识，未能把安全放在第一位。企业领导在解决环保问题治理上，未充分考虑安全因素，决策部署工作缺少安全防范措施；二是矿山生产与安全管理脱节，存在重生产，轻安全。作业现场安全管理不到位，缺少安全风险辨识，管理人员未对从业人员进行生产作业面的安全风险告知和安全技术交底；三是双重预防机制落实不到位，安全无法得到保障。对生产作业面风险辨识不足，安全检查存在不到位、走过场，未能及时发现并消除生产安全事故隐患。

（二）行业安全监管存在薄弱环节。一是监管专业能力不足，未能识别关键风险，反映出执法人员对矿山重大隐患判定标准、安全技术规范不熟悉，发现不了深层次、专业性的问题。二是监管责任压得不实。对上级

交办隐患的整改跟踪督办多，但自主开展精准执法、深挖企业自身管理漏洞的主动性不强。**三是**监管措施未能触及根源。工作停留在“有部署、有检查”层面，监管未能提前介入、有效制止。

七、事故防范和整改措施

为深刻汲取事故教训，避免类似事故的再次发生，提出如下防范及整改措施：

（一）贺州久源矿业有限公司一是要深刻吸取“1·2”一般坍塌事故教训，举一反三。强化岗位安全生产职责的落实情况考核，加强作业面现场安全生产管理，严禁违章指挥作业，确保安全生产。**二是要**健全完善公司安全生产管理规章制度和操作规程，并做好贯彻落实。**三是要**要做好员工安全生产教育和培训工作。保证新员工上岗教育培训时间，完善教育和培训内容及考核结果。**四是要**推动双重预防工作机制的落实。对矿山存在安全风险部位落实分级管控措施，及时发现并消除生产安全事故隐患。**五是要**认真组织做好事故后全面排查和整改工作，对矿山地表塌陷区要制定治理方案，按方案要求落实技术措施；对矿山采空区要加强管理，定期做好巡查检查工作；严禁使用非矿用和未取得矿用安全标志的设施设备；对存在问题隐患经整改验收合格后按相关规定报区人民政府同意批准后，方可复工复产，避免同类事故再次发生。**六是**严格事故信息报送，矿山负责人接到报告后，要严格落实30分钟电话报告、1小时书面报告属地矿山安全监管部门和国家矿山安全监察局广西局的工作要求。

（二）八步区应急管理局要提高安全生产政治意识，进一步强化责任落实，加强业务技能培训，加强日常执法监督检查，将矿山开展隐蔽致灾因素普查治理工作纳入日常监管事项内容，组织专家指导帮扶工作，做好重大事故隐患排查消除工作。**八步区直各行业主管部门**要进一步提高政治站位，深刻汲取事故教训，严格落实“三管三必须”（即：管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全）要求，落实落细各项安全监管制度和重点任务举措，分析研判本行业领域的安全生产风险，排查整改重大事故隐患，有效防范各类事故发生。

2026年5月18日

网站地图 |

主办：贺州市八步区人民政府办公室 电话：0774-5282332

地址：广西壮族自治区贺州市向阳路1号



桂公网安备 45110202000028号 桂ICP备20003892号 网站标识码：4511020005