

攸县新市镇攸县农兴水稻种植专业合作社 “8.7”一般收割机伤害事故调查报告

攸县新市镇攸县农兴水稻种植专业合作社
“8.7”一般收割机伤害事故调查组
2025年8月18日

目 录

一、事故基本情况

- (一) 事故单位概况
- (二) 持证情况
- (三) 事故发生经过
- (四) 事故现场勘查情况
- (五) 人员伤亡及直接经济损失情况

二、事故应急处置及报告情况

- (一) 应急处置情况
- (二) 事故信息报告情况

三、事故原因

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

- (一) 事故单位的责任认定及处理建议
- (二) 其他处理建议

五、事故主要教训

六、事故防范和整改措施

七、附件

攸县新市镇攸县农兴水稻种植专业合作社“8.7” 一般收割机伤害事故调查报告

2025年8月7日下午3点15分左右,攸县农兴水稻种植专业合作社在其承包的攸县新市镇土楼村排头屋组田间发生一起收割机伤害事故,造成1人死亡,直接经济损失5.26万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)、《湖南省生产安全事故调查处理办法》(湘政发〔2022〕9号)相关规定和2025年6月10日株洲市人民政府办公室第77期《突发事件信息领导批示》的要求,成立了由攸县人民政府牵头,县纪委监委、县农业农村局、县应急管理局、县公安局、县总工会、新市镇人民政府等单位组成的事故联合调查组,依法组织开展事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘查、资料调阅、人员问询等方式,查清了事故发生的经过和原因,认定了事故性质。

经调查认定,攸县农兴水稻种植专业合作社“8.7”事故是一起因死者左 冒险作业和收割机机手违规作业造成的一般收割机伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故单位概况

攸县农兴水稻种植专业合作社位于攸县新市镇善化村王家场组,统一社会信用代码: ,合作社成立于

2018年1月25日。法定代表人为王爱国。经营范围包括为成员提供水稻种植所需生产资料的购买及相关技术、信息咨询服务，水稻、蔬菜、水果、油茶、油菜、大豆、中药材、花卉种植、销售，家禽、牲畜饲养、销售，水产养殖、销售，钓鱼休闲服务，农副产品加工、销售，乡村观光旅游，农业机械服务，农业机械维修，农业机械租赁，油茶籽毛油、菜籽毛油加工、销售，粮食收购、销售，农业基础设施建设，水利工程建筑，休闲农业项目开发经营，农村土地整理服务，土壤修复，农业技术推广服务，农作物病虫害防治服务，农村土地承包经营权流转服务，造林和更新；农产品、农药（不含危险化学品）、农膜、化肥、农业机械、农畜及土特产品销售。

（二）持证情况

1. 攸县农兴水稻种植专业合作社，统一社会信用代码：

，法定代表人：王爱国，身份证：

。

2. 收割机操作机手：罗树良，男，身份证：，
收割机驾驶证档案号：，收割机驾驶证有效期为2013年11月26日至2019年11月26日，因到期一年内未进行驾驶证年审，于2020年11月27日自动注销。

（三）事故发生经过

2025年8月7日下午3点15分左右，攸县新市镇土楼村排头屋组发生一起收割机作业致人死亡事故。收到该信息后，事故调

查小组前往事故发生地进行现场勘验调查。经查，机手罗树良，男，身份证号 [REDACTED]，攸县 [REDACTED] 人，其收割机驾驶证在 2020 年 11 月 27 日未年检自动注销失效。肇事收割机信息为洋马牌履带式联合收割机，隶属于攸县农兴水稻种植专业合作社，法人代表为王爱国，家住攸县 [REDACTED]，身份证号 [REDACTED]，电话号码 [REDACTED]。该收割机购买于 2025 年 7 月 6 日，由于正值“双抢”期间，未注册上牌。死者左 [REDACTED]，女，身份证号 [REDACTED]，家住攸县 [REDACTED]。2025 年 8 月 7 日下午 3 点 15 分左右，左 [REDACTED] 等 5 人在新市镇善化村种粮大户王爱国承包的农田内，跟随收割机后面捡稻穗，种粮大户王爱国和机手罗树良曾对左 [REDACTED] 等人多次劝阻要其离开，但左 [REDACTED] 不听劝阻。收割机操作手罗树良在转弯倒车时，因没注意到视野盲区，致使收割机撞到左 [REDACTED]。事故发生后，机手罗树良和雇主王爱国立即拨打 120 急救电话并通知其家属，左 [REDACTED] 随即被送往攸县人民医院急诊科，后经抢救无效，于当天下午 7 点 40 分左右宣告身亡。

（四）事故现场勘查情况

经对事故现场进行勘查，情况如下：

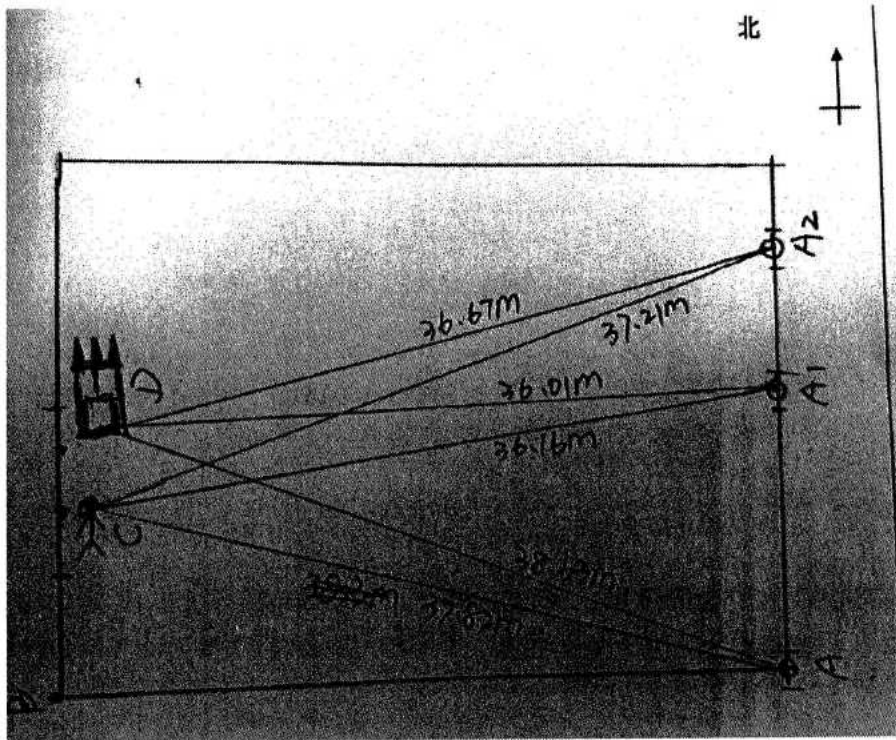


图 1 事故位置示意图

事故地点位于攸县新市镇土楼村排头屋组农田，A、A1、A2 为电线杆，C 处为死者受伤处，D 处为收割机停放处。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

1.伤亡情况：事故造成 1 人死亡（左 [redacted]，女性，82 岁，身份证：[redacted]），系攸县 [redacted] 村民。

2.直接经济损失：经县农业农村局和新市镇政府组织当地派出所、司法所、农业办、村委会开展事故协调处理。经死者家属和雇主王爱国协商一致，由王爱国一次性支付赔偿金（含死亡赔偿金、丧葬费、医疗费）人民币 52600 元（大写：伍万贰仟陆佰元整）。

二、事故应急处置及报告情况

（一）应急处置情况

事故发生后，机手罗树良和雇主王爱国立即拨打 120 急救电话并通知左 家属，左 随即被送往攸县人民医院急诊科，后经抢救无效，于当天下午 7 点 40 分左右宣告死亡。

（二）事故信息报告情况

2025 年 8 月 7 日下午 5 点 50 分左右，攸县农兴水稻种植专业合作社法人代表王爱国向县农业农村局和新市镇人民政府报告事故情况，县农业农村局和新市镇人民政府接到报告后立即组织工作人员赶赴事故现场进行处理。

三、事故原因

（一）直接原因

死者安全意识不足。死者在明知收割机正在作业，且多次被劝阻的情况下，仍在收割机作业范围内冒险拾稻穗，导致被收割机撞倒，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.机手法律、安全意识淡薄。机手作为直接责任人，其驾驶证注销失效，且在作业过程中，未充分观察周围环境，对视野盲区可能存在的安全隐患重视不足，安全意识淡薄。

2.攸县农兴水稻种植专业合作社对现场管理和安全监护不到位，对机手安全培训不到位，对联合收割机使用管理存在漏洞。

3.属地监管意识不强。新市镇人民政府未充分履行农机安全属地管理责任，乡镇“两员”（乡镇农机管理员、村级农机安全员）的作用未得到有效发挥，在农机安全生产隐患排查、安全宣传和

劝导工作方面存在不足。

4.安全监管存在不足。县农业农村局在牌证源头管理、宣传等方面工作力度不足，在指导乡镇开展属地监管和机手教育培训等工作方面存在欠缺。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故相关人员及单位责任认定及处理建议

1.死者左 ，安全意识淡薄，明知收割机作业时存在安全风险，不听劝阻，仍然在风险区域内拾稻穗，属于忽视安全、冒险蛮干行为。鉴于其既是事故的主要责任人，又是事故的直接受害者，已在事故中死亡，建议不予追究责任。

2.事故主体责任单位攸县农兴水稻种植专业合作社，未按照规定办理登记手续并取得相应证书和牌照，擅自将联合收割机投入使用，对作业现场安全管控不到位，对机手安全培训教育管理不到位。该单位安全生产主体责任不到位，建议由相关部门依据《中华人民共和国安全生产法》有关规定，对攸县农兴水稻种植专业合作社给予相应行政处罚。

3.机手罗树良，所持有的联合收割机驾驶证因到期未续展已被自动注销，视为未取得联合收割机操作证件。其未取得联合收割机操作证进行作业，作业时未能有效管控风险隐患，致人死亡，建议由农业主管部门依法给予行政处罚。

（二）其他处理建议

该起事故反映行业监管责任落实不到位的情况，对相关人员处理建议如下：由攸县农业农村局对县农业农村局农业技术推广

中心主任谢力峰（分管安全生产工作）、县农业农村局农业综合执法大队队长朱鹏飞、县农业农村局农机事务中心主任蔡军、县农业农村局农业机械化股股长刘峰等人进行批评教育；

该起事故也存在属地监管责任落实不到位的情况，对相关人员处理建议如下：由新市镇人民政府对新市镇党委委员、副镇长张华桥（分管安全生产监管工作）、新市镇农办主任易朝阳等人进行批评教育。

五、事故主要教训

攸县农兴水稻种植专业合作社聘请的机手法律安全意识淡薄，驾驶证失效仍然操作机器属违规违章行为，合作社收割机未及时上牌上户。该合作社对作业人员的违规违章行为不能及时发现并制止、对作业现场存在的风险不能准确预判与有效管控，这是导致事故发生的原因之一。死者左 在明知收割机正在作业，且多次被劝阻的情况下，仍在收割机作业范围活动，最后酿成死亡事故。

六、事故防范和整改措施

（一）合作社应当按照《中华人民共和国安全生产法》及其他法律法规，省、市、县各级部门的文件精神，开展安全现状评价，落实企业主体责任和全员安全生产责任制，严格执行安全生产管理制度和操作规程。

（二）严格按照《生产经营单位安全培训规定》，加强从业人员的安全培训，严格培训考核工作，提高操作技能水平，增强安全风险意识。

（三）完善安全风险分级管控和事故隐患排查治理双重预防工作机制，强化安全风险辨识管控，落实安全风险管控责任，加强隐患排查治理，及时消除事故隐患。

（四）强化作业现场安全管理，认真落实“一会三卡”制度，从严治理“三违”行为。

（五）吸取本次事故教训，对该合作社进行一次全面安全隐患排查，消除事故隐患，按要求建立起牢固的安全防护网。

（六）全县相关企业要认真吸取事故教训，举一反三，切实加强安全培训和生产过程中的安全防护工作，严格按照安全操作规程作业，杜绝类似事故发生。