

# 鞍山现代软包装有限公司

## “12.12”一般机械伤害生产安全事故

### 调查报告


2025年12月12日22时44分许，鞍山现代软包装有限公司生产车间布鲁克纳制膜机牵引区域内，作业人员肖宇（男，29岁，辽宁省辽阳县首山镇人）在擦拭牵引辊作业过程中，被转动的牵引辊卷带、挤压在两根牵引辊之间，造成其死亡（详见图一）。

按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》、（国务院令 第493号）等相关法律法规的规定，经立山区人民政府批准同意，成立了由区应急管理局、区公安分局、区总工会派人参加的“鞍山现代软包装有限公司‘12·12’一般机械伤害生产安全事故调查组”（以下简称事故调查组），并邀请区纪委、监委，区检察院派工作人员监督指导事故调查工作，对事故开展全面调查。调查组下设技术、管理、综合等小组，聘请专家参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调查取证、查阅资料、询问相关人员和技术分析，查明了事故发生的经过、原因、应急处置和人员伤亡情况，认定了事故

的性质和责任，提出了对事故责任人员、责任单位的处理意见和事故防范措施及整改建议，形成事故调查报告。

事故调查组认定，鞍山现代软包装有限公司“12·12”事故是一起因从业人员违章作业、企业安全生产主体责任不落实、现场安全管理缺失、设备安全防护失效、隐患排查治理不彻底造成的一般生产安全责任事故。

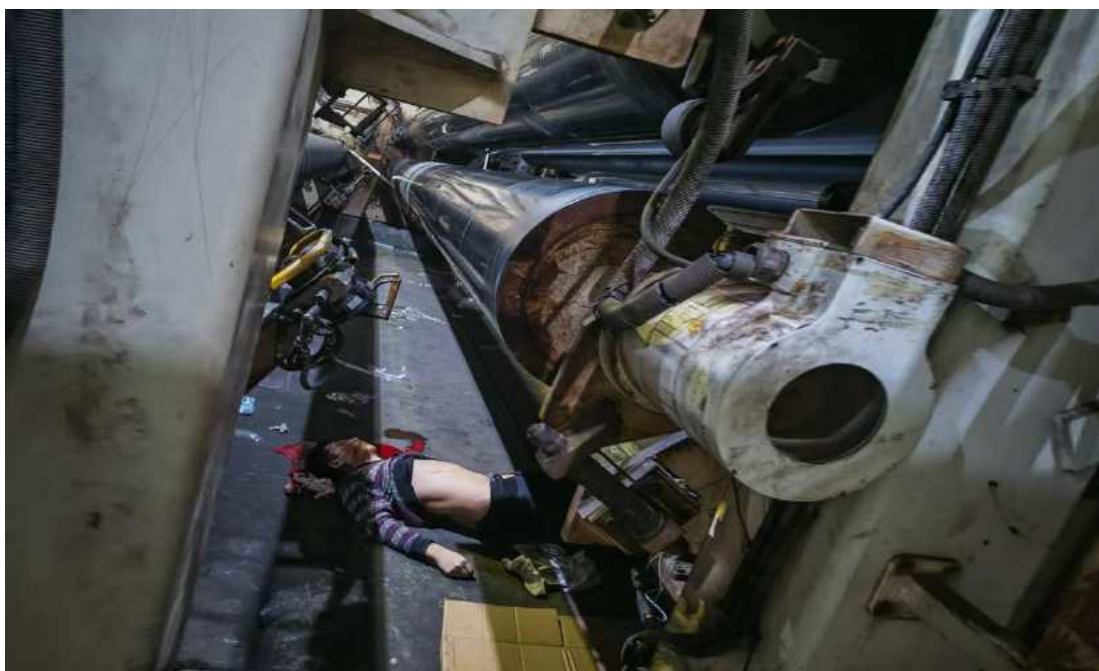

图一 事故现场照片


## 一、事故单位概况

鞍山现代软包装有限公司成立于2011年10月24日，地址：鞍山市立山区东环路106号，现有员工93人，其中专业技术人员25人，企业注册资金1亿元人民币，固定资产2.5亿元人民币；是一家从事塑料软包装新技术、新产品开发与生产聚丙烯双向拉伸薄膜及相关产品的港澳台投资企业

业，主要产品有胶带膜、制袋膜等，年产各种制袋膜、胶带膜约 38000 吨，2024 年销售收入约 4 亿元。

二、事故现场勘查情况

事故发生在鞍山现代软包装有限公司生产车间布鲁克纳制膜机牵引区域。生产车间生产线呈东西向布置，牵引收卷机设置在生产车间中部（详见图二），牵引收卷机前方（入口）位于东侧（详见图三），牵引工作控制室位于牵引收卷机西南侧（详见图四）。

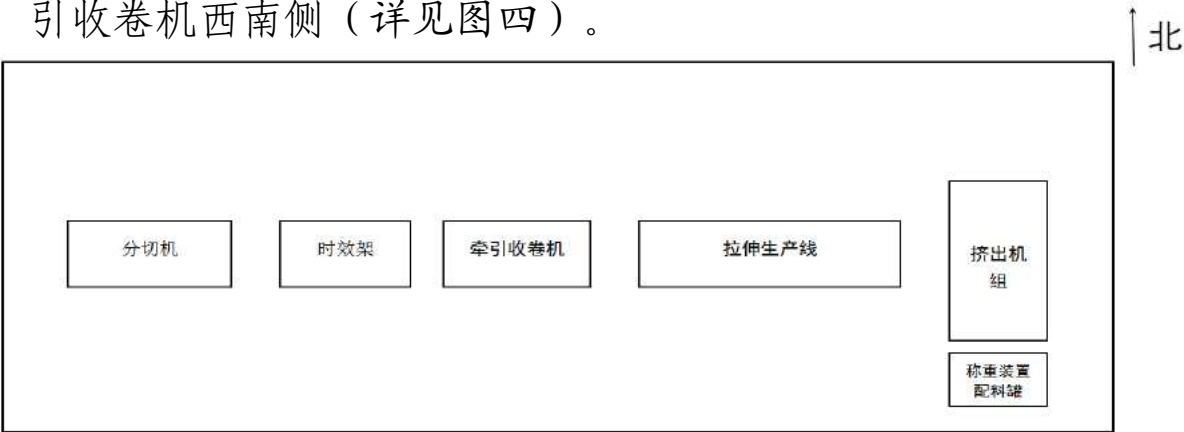

图二 生产车间设备布局平面图




图三 牵引收卷机前方现场照片



图四 牵引收卷机后方及控制室现场照片

事故发生时，肖宇（死者）和韩荣森从牵引收卷机后方再次进入牵引收卷机工段，进行擦拭牵引辊作业。肖宇在牵引辊转动状态下进行擦拭作业被转动的牵引辊卷带、挤压在两根牵引辊之间。对面作业的韩荣森发现后，立即踩下紧急制动按钮。设备停机后，肖宇直接掉落在牵引辊下方地面，头部朝向牵引收卷机前方入口方向（详见图五）。

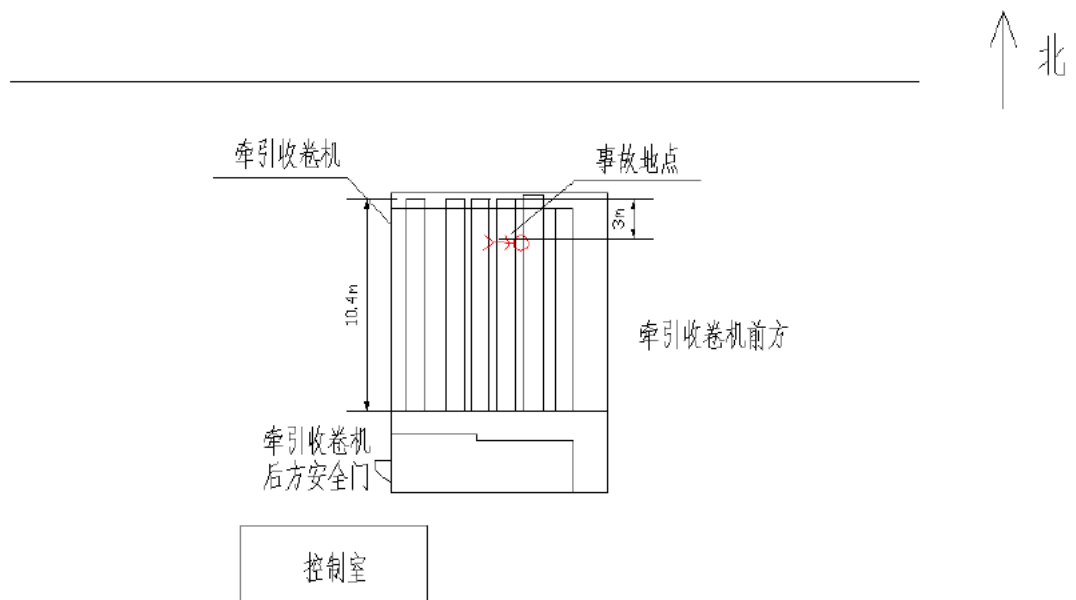

图

五 事故平面示意图

### 三、事故发生经过及应急救援情况

#### （一）事故发生经过

在擦拭牵引辊作业过程中发现牵引辊无法推动，随即操作工曹德志向车间经理助理黄玲东报告该情况。黄玲东接到报告后，通过牵引工作控制室监控查看现场情况，随后打开牵引操作面板，发现牵引辊因刹车抱死导致无法转动，其在确认现场作业人员位置及安全状态的情况下，解除刹车并启动设备，牵引辊轴转动速度从静止逐步升至20M/min，后达到60M/min。设备启动并提速后，让曹德志通知其他作业人员速度已经提升（视频显示时间21:51）。

肖宇和  
成部分辊体  
引收卷机前  
段内部翻越

韩荣森在完  
清洁后在牵  
方从牵引工  
围栏离开



引收卷机后

方安全门进

入，继续进行擦辊清洁作业（视频显示时间 22:18，详见图七）。期间牵引收卷机一直保持运转。22 时 44 分许，肖宇在擦拭牵引辊作业时被转动的牵引辊卷带、挤压。对面作业的韩荣森发现后，立即（约 4、5 秒）踩下紧急制动按钮。设备停机后，肖宇直接掉落在牵引辊下方地面。

## （二）事故救援情况

事故发生后，韩荣森立刻上前查看情况，当时肖宇头部朝向牵引收卷机前方入口方向（东侧）、头部有明显出血，便联系曹德志。曹德志过来后报告黄玲东现场情况并拨打 120 急救电话。



**图七 肖宇和韩荣森再次进入牵引收卷机工段视频截图**

22 时 47 分左右，黄玲东接到曹德志电话后赶往事故地点，同时上报公司总经理助理于元涛和生产部经理高可。

23 时左右，120 急救车到达现场，经急救人员紧急抢救后告知肖宇已经没有了生命体征。

23 时左右，高可到达事故现场；23 时 10 分左右，于元

涛到达事故现场并拨打了 110 报警电话，10 分钟后派出所民警到达事故现场。

12 月 13 日 0 时 40 分，灵山办事处向立山区应急管理局报告事故情况，立山区应急管理局值班人员第一时间到达事故现场。

### （三）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。

### （四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员采取了紧急停机、呼救、报告等初步措施，公司管理人员及地方政府、应急管理部门接报后相继赶到现场。立山区应急管理局接到事故报告后，立即向上级部门报告事故情况，信息报送渠道畅通，应急处置过程中未发现重大延误。鞍山现代软包装有限公司组织人员做好抢救工作，并做好各项善后事宜，未引发相关舆情。

## 四、事故发生的原因

### （一）直接原因

作业人员肖宇安全生产意识淡薄，违反公司安全操作规程，在未确认设备处于安全停机状态、未履行停电、挂牌、上锁等安全程序的情况下，违规进入设备运行区域，对转动中的牵引辊进行擦拭作业，导致被卷入挤压致死。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条关于从业人员应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位安全生产规章制度和操作规程的规定。

### （二）间接原因

**1. 企业安全生产主体责任严重不落实。**公司主要负责人长期由他人临时代理，履职不稳定，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条关于生产经营单位主要负责人安全生产职责的规定，导致公司安全管理体系运转失效。

**2. 现场安全管理存在重大漏洞。**事故当天，当班班长请假后无合格人员接替，现场安全管理缺位。公司长期默许在设备运转状态下进行擦辊清洁作业的违章行为，且在未取得《辊筒清洁审批表》情况下便进行擦辊清洁作业，未按规定设置现场安全监护人，致使违章作业无人制止、失控。

**3. 安全教育培训流于形式。**公司未依法对从业人员进行有效的安全生产教育和培训，未向肖宇等作业人员如实告知牵引工段作业存在的机械卷入、挤压等危险因素及规范的安全防范措施、事故应急措施，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条、第二十八条第一款的规定，导致从业人员安全意识淡薄，风险辨识能力不足，习惯性违章。

**4. 安全操作规程不完善且执行不力。**公司牵引工段擦辊清洁岗位的操作规程未能明确“停机后方可进行擦辊清洁作业”“清洁审批表需标注运转状态”“危险区域必须悬挂警示标识”等核心安全要求，缺乏具体可执行的安全保障措施。现有规程形同虚设，现场作业完全脱离规程约束。

**5. 设备安全防护装置失效。**牵引收卷机后方安全门联锁装置失效，丧失了人员在人员误入时自动停机的本质安全防护功能，且该隐患长期未被发现和消除。公司未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款、第九十九条第三项的规定。

**6. 生产安全事故隐患排查治理不彻底。**公司未建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，对作业现场长期存在的违章作业行为、安全防护装置失效、警示标志缺失等事故隐患视而不见，未能采取技术、管理措施及时予以消除，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第一百零二条的规定。

## **五、对责任人员和责任单位处理建议**

### **（一）建议不予追究责任人员**

肖宇，事故直接作业人员。其违章作业行为是导致事故发生的直接原因，对事故负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议不予追究其责任。

### **（二）对事故单位责任人员的处理建议**

**1. 对鞍山现代软包装有限公司实际履行主要负责人的处理建议：**于元涛作为公司安全生产第一责任人，履行安全生产管理职责严重不到位，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未组织制定并实施有效的安全生产规章制度和操作规程；未保证安全生产投入的有效实施以维护安全设备完好；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐

患排查治理双重预防工作机制，及时消除生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条的规定，对事故发生负有主要领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款的规定，建议由应急管理部门对其处以上一年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

**2. 对生产部经理高可的处理建议：**作为公司生产安全管理的主要负责人，未有效组织、督促落实本部门的安全生产规章制度和操作规程；对长期存在的违章作业行为未采取有效措施制止和纠正；对设备安全装置隐患失察。对事故发生负有管理责任。建议由公司依据内部规定予以严肃处理。

**3. 对车间经理助理黄玲东的处理建议：**作为事故当班现场管理人员，在未彻底确认现场作业人员已全部撤离、未进行清场安全确认的情况下，违规远程解除设备刹车并启动、提速，直接创造了危险作业环境；日常对作业人员违章行为监管不力。对事故发生负有直接管理责任。建议由公司依据内部规定予以严肃处理。

### **（三）对事故责任单位的处理建议**

鞍山现代软包装有限公司，安全生产主体责任不落实，安全管理混乱，安全教育培训缺失，操作规程不完善，设备安全防护失效，隐患排查治理流于形式，对事故发生负有责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定。依据《中华人民共和国安全生产法》第

一百一十四条第一款第一项的规定，建议由应急管理部门对其处以人民币五十万元以上七十万元以下罚款的行政处罚。

## **六、事故防范和整改措施建议**

1. 深刻吸取教训，全面落实企业主体责任。鞍山现代软包装有限公司必须立即整顿，明确并稳定主要负责人，确保其依法全面履行安全生产职责。要重新建立健全覆盖全员、全过程、全方位的安全生产责任制和规章制度，并强化考核，确保责任落实到每个岗位、每个人员。

2. 立即开展设备安全装置专项排查整治。对全厂所有生产设备，特别是涉及机械传动、旋转部位的防护罩、联锁装置、急停开关等安全设备进行全面检测、维修和改造，确保其符合国家标准或行业标准，并保证正常有效运行。必须立即修复牵引收卷机后方安全门联锁功能，并建立定期测试和维护记录制度。

3. 完善安全操作规程并刚性执行。重新审定并细化所有危险作业岗位的安全操作规程，特别是擦辊清洁等非日常生产作业，必须明确“停机、断电、挂牌、上锁、PLC锁定、两人确认、专人监护”等强制性安全步骤。建立并严格执行危险作业审批制度，实行全过程监护和记录，严禁无审批、无监护作业。

4. 强化安全生产教育培训与风险告知。重新组织对所有从业人员的安全生产教育和培训，保证其具备必要的安全生产知识，熟悉并掌握本岗位的安全操作技能、危险危害因素、防范措施和应急逃生方法。培训考核不合格者，一

律不得上岗。在现场危险区域设置清晰、醒目的安全警示标志和风险告知卡。

5. 健全隐患排查治理长效机制。公司主要负责人必须亲自组织并参与隐患排查治理工作，建立从班组日常检查到公司级综合检查的常态化机制。对排查出的隐患，特别是重大隐患，要落实资金、责任、时限、预案，实现闭环管理，坚决杜绝设备带病运行、人员违章作业。

6. 加强现场作业组织与安全管理。合理配置班组安全管理人员，确保任何时段现场安全管理不缺位。严禁作业人员翻越安全围栏等违章行为，通过加装物理隔离设施、视频监控复核等技术和手段，确保安全隔离措施有效。严格规范设备启停管理流程，必须执行“启动前安全确认”制度。

鞍山现代软包装有限“12·12”一般机械伤害  
生产安全事故调查组

2026年1月12日