

上饶铅山江西温盛农业发展有限公司“4·19” 较大中毒窒息事故调查报告

上饶市政府事故调查组

2025 年 9 月

上饶铅山江西温盛农业发展有限公司“4·19” 较大中毒窒息事故调查报告

2025年4月19日，上饶市铅山县汪二镇徐家村江西温盛农业发展有限公司发生一起中毒窒息事故，造成3人死亡，直接经济损失127万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）《江西省生产安全事故报告和调查评估办法》（赣府厅字〔2022〕38号）《较大事故查处挂牌督办通知书》（赣安督〔2025〕6号）的有关要求，上饶市人民政府成立了由市应急管理局、市农业农村局、市公安局、市总工会、铅山县人民政府等相关单位组成上饶铅山

“4·19”较大事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请市纪委监委派员参加，全面开展事故调查工作。

事故调查组严格按照“四不放过”的要求，坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展事故调查。通过现场勘查、调阅资料、问询谈话、调查取证、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故处理建议及整改防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因企业安全生产主体责任不落实，有限空间管理存在盲区且人员盲目施救导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

江西温盛农业发展有限公司（以下简称温盛农业公司）成立于2017年7月19日，统一社会信用代码：91361124MA3649YG1X，法定代表人：温某良，地址：位于铅山县汪二镇徐家村温家组，经营范围：稻谷烘干、收购、仓储、销售；农产品开发、销售；农作物种子、化肥、农膜、农机具批发、零售；农作物种植、农作物病虫害防治；工厂化育秧、机械插秧；农田、水利设施改造整理；农业技术咨询、推广服务；农业生产资料仓储、物流配送；农业机械销售、推广；农机维修服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司占地面积约6000平方米，有12台稻谷烘干设备。

（二）事故发生单位安全管理情况

1. 烘干工艺流程

稻谷烘干由斗式提升机、生物质热风炉（提供热风）和烘干主设备（锥形仓，底部出料为螺旋推进器）构成，其工艺流程为：收购的谷物通过下料口进入斗式提升机，经过斗提进入烘干主设备，谷物从锥形仓顶部下料，热风炉燃烧生物质产生的热风从主设备中部进入，与谷物逆向接触烘干脱水。谷物烘干后，通过锥形仓底部螺旋推进器进入斗式提升机，从平台顶部出料，入库待售。

2. 企业安全管理情况

温盛农业公司日常仅有法定代表人温某良 1 人，无其他固定工作人员，仅在每年 8 月—12 月生产时才临时聘用工人。日常安全管理由温某良负责，公司安全生产管理制度不健全，安全教育培训不到位，隐患排查和风险辨识不到位，未对有限空间风险进行辨识。

（三）事故发生单位债务情况

1. 根据调查取证，温盛农业公司所欠外部款项共计 827.0792 万元，其中银行欠款 10 万元、五十六家粮户欠款 383.5651 万元、三家民间借贷欠款 256 万元、八名民工工资欠款 33.5141 万元，江西开门子现代农机装备有限公司烘干设备货款欠款 140 万元，欠其公司临时聘请用工徐某廷 4 万余元（事故发生后，该欠款已结清）。

2. 温盛农业公司成立于 2017 年 7 月 19 日，产房占地总面积 10 余亩，性质为林地，权属归徐家村张家源自然村所有，目前公司以租赁形式使用该地块。整个厂区分新旧两个厂区，新厂区为 2023 年投产，厂房建设约 2300 平方米，预估投资 240 余万元，新厂区有风干机 9 台，为租赁性质，仍有 125 万元的设备租赁款未支付。旧厂区 2018 年投产，厂房建设 4000 余平方米，旧厂区有风干机 3 台，为企业所有，预估投资 210 余万元。合计约 450 余万元。

根据以上情况，温盛农业公司目前处于资不抵债状况。

（三）事故发生经过

4 月 19 日 09 时 05 分许，温盛农业公司法定代表人（主要

负责人)温某良与其妻子陈某兰通电话,让陈某兰通知徐某廷到公司,将公司烘干车间斗提机基坑附近的农用汽车(赣EK1947)上不达标的稻谷(约6吨)处理掉,用于抵扣温盛农业公司欠徐某廷的部分欠款。

4月19日09时11分至17分许,陈某兰打电话告知徐某廷来公司烘干车间斗提机基坑附近的农用汽车(赣EK1947)上约6吨不达标的稻谷处理掉以抵扣欠款。

4月19日12时00分至40分许,温某良、徐某廷、江某辉三人在温盛农业公司吃中饭。4月19日13时00分至30分许,徐某廷在查看农用汽车(赣EK1947)所载不达标的稻谷及斗提机基坑中的稻谷过程中,不慎掉入烘干车间斗提机基坑内部被困。随后,江某辉在未对斗提机基坑内部通风、个人也未采取任何防护措施的情况下,进入斗提机基坑内部施救被困。

4月19日13时20分许,温某娜接到祝某高(温某良的朋友)的电话找温某良,温某娜赶到公司找到正在午休的温某良,随后温某良驾车离开公司。

4月19日13时30分许,温某娜因其小孩要找江某辉(温某娜丈夫),于是打电话给江某辉,但没有接通。后又打了徐某廷的电话,也未接通。并到伯父温有才的家寻找江某辉,也未找到,随即返回了公司。

4月19日13时46分许,温某娜和丁某旋(粮商)共同去公司厂区试图寻找江某辉,发现江某辉的手机在烘干车间斗提机基坑入口处,最终在事发地发现江某辉和徐某廷在基坑被困。

4月19日13时48分许，温某娜随后拨打温某良电话，让其立即返回，此时温某良正驾驶车辆在汪二镇205省道处行驶。

4月19日13时50分许，温某良赶到事发地，在没有对斗提机基坑内部通风、个人也没有采取任何防护措施的情况下，立即下到斗提机基坑进行施救被困。

4月19日13时52分许，温某娜用江某辉电话报警。

（四）事故现场情况

1. 事故发生车间

事故发生车间位于厂区烘干车间内。该车间呈“L”形，由东西厂区和南北厂区构成，东西厂区长70米，宽20米，大门朝南。南北厂区长40米，宽18米，大门朝西。事故发生在烘干车间的南北厂区。



图1 事故厂房



图 2 事故车间

2. 事故入口处

烘干机基坑东侧部分表面由封闭钢铁板覆盖，东侧边沿钢铁板上开有一个 $0.7\text{m} \times 0.63\text{m}$ 的洞口，洞口西侧 0.5 米处有一方形盖板，与该洞契合。



图 3 斗提机基坑入口处

3. 事故发生地点

事故发生地点位于斗提机基坑内部。斗提机基坑地下面积为 $3.73\text{m} \times 3.48\text{m}$ ，斗提机基坑底部距厂区地面 3.8m 。三人被困位置及状态分别是：温某良位于铁质斜梯的东北侧，坐在斗提机基坑地面上，背斜靠墙壁。江某辉位于楼梯西南方向约 0.5 米处，跪趴在斗提机基坑地面上。徐某廷位于铁质斜梯西南方向约 1 米处，面部朝上平躺在斗提机基坑地面上。被困三人均未佩戴任何个人保护用品。江某辉的手机在斗提机基坑入口处，徐某廷的手机在斗提机基坑内部，事故现场没有其他物品。

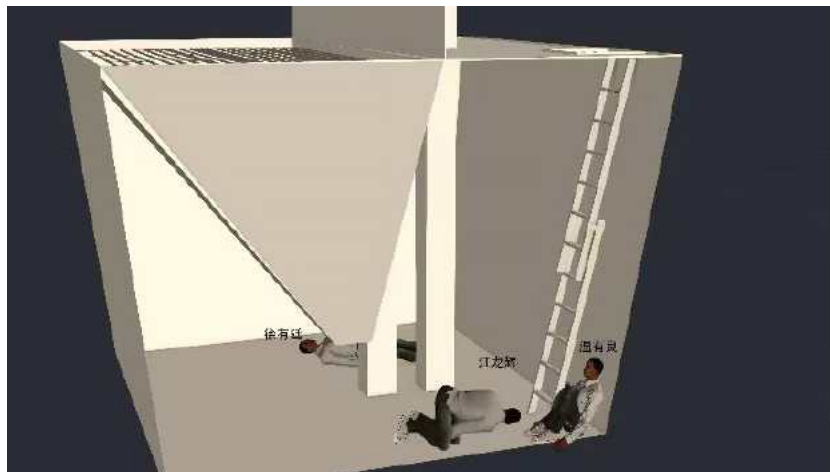


图 4 事故发生地点

(五) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. 事故共造成 3 人死亡：

(1) 温某良，男，1973 年 3 月 27 日出生，温盛农业公司法定代表人。

(2) 徐某廷，男，1976 年 9 月 24 日出生，温盛农业公司

临时聘用人员。

（3）江某辉，男，1995年7月9日出生，温盛农业公司临时聘用人员。

2. 按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-86）统计，事故造成直接经济损失为127万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故应急处置情况

2025年4月19日13时52分至14时05分，铅山县公安局汪二镇派出所、铅山县消防救援大队、铅山县汪二镇卫生院、铅山县人民医院先后接到报警。在此期间，温盛农业公司隔壁畜牧养殖场工作人员温某平闻讯赶来，在没有采取任何个人防护措施的情况下下到斗提机基坑施救，当其沿斗提机基坑的钢质斜梯下到两至三跨时，闻到一股臭味后立即返回了地面，并阻止了陆续赶来的其他人员的盲目施救行为。在温某平的提醒下，现场人员搬来鼓风机对斗提机基坑进行通风。经调查，铅山县农业农村局举办了全县有限空间作业培训，温某平全程参加了学习。据他表述，培训期间观看了有限空间的警示教育片，知晓有限空间的危险性，在闻到异味时立即返回，不仅保护了自己的生命，并有效防止了事态进一步扩大。

14时11分，铅山县汪二镇消防救援到达事故现场。

14时20分，被困三人全部被救出。

14时22分，120救护车到达事故现场，发现徐某廷已经死

亡。120 救护车将温某良、江某辉就近送至弋阳县人民医院进行救治。

4 月 19 日 21 时 43 分至 21 时 51 分，江某辉、温某良因医治无效，先后在弋阳县人民医院死亡。

（二）事故信息报告情况

4 月 19 日 14 时 13 分，铅山县应急管理局接汪二镇报告，铅山县汪二镇温某良米厂（温盛农业公司）发生 3 人被困于米厂下料口的烘干机基坑内。

4 月 19 日 15 时 40 分，铅山县应急管理局向上饶市应急管理局报告和铅山县人民政府报告事故情况。

4 月 19 日 15 时 50 分，上饶市应急管理局电话向江西省应急管理厅和上饶市委、市政府总值班室报告事故情况。

4 月 19 日 17 时 20 分，上饶市应急管理局通过国家突发事件系统上报事故信息。

（三）医疗救治和善后情况

14 时 20 分，被困三人全部被救出。

14 时 22 分，120 救护车到达事故现场，经医生现场救治发现徐某廷已经死亡。温某良、江某辉随后被送至弋阳县人民医院进行救治。

21 时 43 分至 21 时 51 分，江某辉、温某良因医治无效，先后在弋阳县人民医院死亡。

事故发生后，铅山县人民政府第一时间成立善后处置工作组，目前善后处置工作已经完成。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，前期抵达现场参与救援的温某平（曾参加过有限空间安全作业培训）有效劝阻了其他人员的盲目施救行为，铅山县汪二镇消防救援大队接警后迅速出动到达现场并采取有效措施展开救援，防止了事故进一步扩大。医疗部门及时赶到救治，没有延误抢救时机。铅山县人民政府和有关部门事故信息报送通畅，信息流转及时，善后工作妥善处置。本次事故应急处置工作安全有序，未发生次生灾害和衍生事故。

三、事故原因

（一）原因分析

1. **人员到厂区的目的：**根据铅山县公安局《上饶铅山县“4.19”温盛农业发展有限公司非正常死亡事件调查报告》的分析，由于事故发当时，除死者外，无其他人员在场，且现场无视频监控。调查组经实地勘察，走访询问，调阅资料和通话记录，并结合刑事侦查结论推断：徐某廷于事发当天到温盛农业公司内位于事发地的斗提机基坑内的提升机底座和旁边卡车内实地查看并估算存储粮（非食用储粮，用于家禽喂养）的实际价值，用于抵扣债务。

2. **检测鉴定情况：**由于烘干机基坑底部地面残留部分稻谷存在霉变、发酵、腐烂等情况，且现场空间有限，长期处于密

闭状态，有利于二氧化碳及其他有毒有害气体的富集。同时对死者温某良、徐某廷、江某辉的尸表检验，三名死者窒息征象明显，口鼻部、颈部均未见机械性损伤，气道通畅；双手未见控制性痕迹及抵抗伤，除徐某廷体表部分擦伤外，其他均未见致死性机械性损伤。

3. 烘干作业分析：经核对该公司 2024 年 9 月至 2025 年 1 月的稻谷（湿）采购台账，该公司在此期间采购稻谷（湿）数量为 3245 吨，按稻谷烘干到水分为 13.5% 的国标三等粮标准折算后，烘干稻谷（干）入库数量为 2758 吨。该公司在此期间，对外销售稻谷（干）数量为 2691 吨。至事故发生时，公司实际库存稻谷仅 67 吨，不足一次烘干作业数量 280 吨的要求。

（二）直接原因

综上分析推断，事故直接原因是徐某廷不慎误入斗提机基坑后缺氧窒息死亡，江某辉和温某良缺乏安全意识，先后进入基坑盲目施救，并因缺氧窒息死亡，导致事故伤亡扩大。

（三）间接原因

1. 温盛农业公司安全生产主体责任不落实，安全生产责任制不健全；未开展有限空间作业专题安全培训，致使员工不能在事故发生时采取科学有效的应急处理措施；有限空间风险辨识管控不到位，未在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志。

2. 属地党委、政府以及行业主管部门对粮食烘干企业有限

空间风险辨识不足，排查存在盲区，未将粮食烘干企业的基坑纳入有限空间排查范围。

四、有关单位存在的主要问题

（一）温盛农业公司：未对员工开展有限空间作业专题安全培训，致使员工不能在事故发生时采取科学有效的应急处理措施；有限空间风险辨识管控不到位，未在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款^[1]、第四十一条第二款^[2]、第三十五条^[3]的规定，对事故的发生负有主要责任。

（二）铅山县农业农村局

落实“三管三必须”原则有欠缺，部署开展有限空间作业风险防控及安全生产风险隐患大排查大整治有盲区，未将粮食烘干企业的基坑纳入有限空间排查范围。

（三）铅山县汪二镇党委、政府

部署开展有限空间作业风险防控工作及安全生产风险隐患大排查大整治时，对辖区内粮食烘干企业有限空间风险辨识不足，排查存在盲区，未将粮食烘干企业的基坑纳入有限空间排查范围。

^[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，……。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

^[2]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，……

^[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

（四）铅山县委、县政府

按照省、市部署，对辖区内开展有限空间作业风险防控工作及安全生产风险隐患大排查大整治作出了部署安排，但有关部署风险研判不精准、针对性不强，未采取有效措施督促检查有关部门、属地乡镇在源头上管控并消除涉及有限空间的安全风险隐患。

五、对有关责任人员和单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，对相关责任人员和责任单位，提出如下处理建议：

（一）免予追究责任人员

1. **温某良**，温盛农业公司法定代表人，对事故的发生负有主要责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

2. **徐某廷**，温盛农业公司临时聘用人员，对事故的发生负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

3. **江某辉**，温盛农业公司临时聘用人员，对事故负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）对事故责任单位的处理建议

温盛农业公司，对事故的发生负有主要责任。鉴于该公司法定代表人（主要负责人）温某良已在事故中死亡，除温某良外公司已无实际股东和固定员工，所欠大部分款项为多名农民

工工资和农户的欠款，公司目前处于资不抵债状态，建议由铅山县有关部门依法暂扣该公司营业执照。

（三）对有关公职人员的处理建议

对相关公职人员履职情况线索按照干部管理权限移交相关部门进行处理。

（四）其他处理建议

责成铅山县农业农村局、汪二镇党委及政府向铅山县委、县政府作出深刻检查，认真汲取事件教训，严防同类事故发生。

六、事故主要教训

涉事企业安全生产主体责任落实不到位，未建立健全全员安全生产责任制，未对员工开展有限空间作业专题培训，未开展隐患排查治理工作；事故死亡人员风险意识不足，缺乏有限空间相关安全知识和安全技能；农业农村部门和属地政府履行监管职责有缺失，安全监管能力不足，对行业内和属地内企业安全风险隐患辨识管控有盲区，有限空间存在漏管失控。

七、事故整改和防范措施

该起事故暴露出铅山县涉农领域安全生产工作还存在短板漏洞，要深刻吸取此次事故教训，举一反三查找问题，并采取以下防范措施进行整改：

（一）强化日常安全管理，有效落实企业主体责任

温盛农业公司要深刻吸取经验教训，全面排查，落实整改。要严格落实国家法律法规及标准规范的要求，建立健全全员安

全生产责任制和各项安全生产规章制度及操作规程，全面加强安全隐患排查整治，加大设备设施、工艺流程、安全生产责任落实等重点环节过程管控；对所有岗位的安全风险和有害因素进行全面辨识评估，采取针对性措施，强化管理、堵塞漏洞，切实加强风险管控和隐患排查双重机制建设，全面提升企业安全生产水平。

（二）强化人员教育培训，有效提升安全防范能力

温盛农业公司要强化人员教育培训，提高从业人员对事故预防、避险、逃生、自救、互救等知识的掌握，切实提高员工的安全意识和应急处置能力。要全面分析研判本企业事故风险隐患，针对性制订应急救援预案并进行演练；针对可能产生有毒有害气体场所，合理配备相应的应急设备及劳动防护用品，确保出现突发情况时可以第一时间有效处置。

（三）压实行业监管责任，有效消除安全监管盲区

铅山县农业农村局要按照“三管三必须”原则切实履行行业监管责任，监督指导粮食行业企业有效落实安全生产主体责任。要坚持问题导向，持续深化开展安全生产治本攻坚三年行动，开展以粮食行业企业为重点对象的安全隐患大排查，重点对存在有限空间作业的企业进行摸排，摸清安全管理、作业人员、应急设备配置等基本情况，对发现存在的安全隐患立即整改。针对此次事故要制作专题警示教育片，加大对存在有限空间的涉农领域企业，尤其是粮食行业企业的安全警示教育培训，

不断增强涉农领域企业各级人员的安全意识和安全技能。要举一反三，进一步全面梳理完善涉农领域企业有限空间监管台账，强化有限空间作业安全监管，严防涉农领域有限空间漏管失控。

（四）切实加强安全监管，有效防范化解安全风险

铅山县各级党委、政府要深刻吸取教训，牢固树立安全发展理念，深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要讲话重要指示精神，强化底线思维、红线意识，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。要进一步完善和落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任。要及时分析研判本地区安全风险，紧盯薄弱环节并采取有效防控措施。要全面总结分析本地区安全生产工作中存在的问题和短板，研究制定符合实际的事故防范措施，持续加强安全监管，切实消除事故隐患，有效防范各类事故发生。