

# 铅山陈坊铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿 “12·8”一般高处坠落事故调查报告

铅山县政府事故调查组

2026 年 2 月 9 日

# 目 录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、事故基本情况 .....           | 2  |
| (一) 事故发生单位概况 .....       | 2  |
| (二) 事故发生单位安全管理情况 .....   | 3  |
| (三) 事故发生经过 .....         | 4  |
| (四) 事故现场基本情况 .....       | 6  |
| (五) 人员伤亡和直接经济损失情况 .....  | 7  |
| 二、事故应急处置及评估情况 .....      | 7  |
| (一) 事故信息接报及响应情况 .....    | 7  |
| (二) 事故现场应急处置情况 .....     | 8  |
| (三) 医疗救治情况 .....         | 8  |
| (四) 善后处理情况 .....         | 8  |
| (五) 应急处置评估情况 .....       | 9  |
| 三、事故原因分析和性质认定 .....      | 9  |
| (一) 现场勘察情况 .....         | 9  |
| (二) 直接原因 .....           | 12 |
| (三) 间接原因 .....           | 12 |
| (四) 事故性质 .....           | 13 |
| 四、有关责任单位存在的主要问题 .....    | 13 |
| (一) 蓝翔铅锌矿 .....          | 13 |
| (二) 县应急管理局 .....         | 14 |
| (三) 陈坊乡人民政府 .....        | 15 |
| 五、对有关责任人和责任单位的处理建议 ..... | 15 |
| (一) 免于追责人员 .....         | 15 |
| (二) 对事故责任单位的处理建议 .....   | 15 |
| (三) 对事故责任人员的处理建议 .....   | 16 |
| (四) 其他处理建议 .....         | 18 |
| 六、事故主要教训 .....           | 18 |
| 七、事故整改和防范措施建议 .....      | 19 |
| (一) 蓝翔铅锌矿 .....          | 20 |
| (二) 铅山县应急管理局 .....       | 20 |
| (三) 陈坊乡人民政府 .....        | 20 |

# 铅山陈坊铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔 铅锌矿“12·8”一般高处坠落 事故调查报告

2025 年 12 月 8 日 19 时左右，铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿（以下简称蓝翔铅锌矿）发生一起高处坠落事故，死亡 1 人。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）《矿山生产安全事故报告和调查处理办法》（矿安〔2023〕7 号）的规定和 2025 年 12 月 9 日上饶市安全生产和防灾减灾救灾委员会向铅山县安全生产和防灾减灾救灾委员会下达的《铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿“12·8”生产安全事故查处挂牌督办通知书》（饶安防委督〔2025〕3 号）要求，12 月 12 日，铅山县人民政府成立由县应急管理局、县公安局、县总工会、县工信局、县自然资源局、陈坊乡人民政府等单位组成铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿“12·8”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请国家矿山安全监察局江西局和县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查询问当事人、查阅资料和专家分析论证，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的

问题，提出了事故防范措施。经调查认定，铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿“12·8”事故是一起作业人员违章操作、安全设施不符合要求、安全管理制度落实不到位、隐患排查治理不及时引发的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

## **一、事故基本情况**

### **（一）事故发生单位概况**

铅山县蓝翔矿业有限公司为自然人独资企业，成立于 2001 年 6 月 26 日，法定代表人：兰某春。公司位于江西省上饶市铅山县河口工业园区，是一家以从事有色金属矿采选业为主的企业。企业注册资本 5580 万元人民币，实缴资本 5580 万元人民币。

蓝翔铅锌矿成立于 2001 年 6 月 26 日，位于江西省铅山县陈坊乡长寿村，隶属于铅山县蓝翔矿业有限公司，属证照齐全正常生产矿山，核定生产能力 5 万吨/年。统一社会信用代码：91361124MA365RCF8P，类型：有限责任公司分公司，负责人：兰某春，经营范围：非煤矿山矿产资源开采（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准），金属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

矿山采矿许可证号：C3600002009033220008163，采矿权人：铅山县蓝翔矿业有限公司，开采矿种：铅矿、锌矿，生产规模：4.5 万吨/年，矿区面积：0.2031 平方公里，开采深度：由 400 米至 0 米标高，共由 8 个拐点圈定，有效期自 2022 年 6 月 19 日至

2031 年 11 月 19 日。

矿山安全生产许可证号：（赣）FM 安许证字〔2006〕M0358 号，企业名称：蓝翔铅锌矿，主要负责人：胡某明，许可范围：铅锌矿 5 万吨/年，平硐+盲竖井开拓，+160m、+110、+60m 三个中段地下开采，有效期自 2024 年 5 月 13 日至 2027 年 5 月 12 日。

矿山采用平硐+盲竖井方式联合开拓，对角式机械抽出式通风，+210m 主平硐为进风井，+320m 回风平硐为回风井；采矿方法为浅孔留矿法。目前矿山开拓有三个中段，即+160m、+110m、+60m 中段。+160m 及以上中段已基本开采完毕，现作业中段为+110m 中段，共布置有 3 个工作面：即+110m 中段西大巷掘进工作面、+110m 中段 3#准备采场西天井掘进工作面和+110m 中段西 2#采区回采工作面。矿山采用两班 8 小时作业制：早班（4 时—12 时）和中班（12 时—20 时）。

## （二）事故发生单位安全管理情况

蓝翔铅锌矿隶属于铅山县蓝翔矿业有限公司，有公司级和分公司级（矿山级）两级管理，公司级由蓝翔矿业有限公司总经理钱某标负责统筹管理，矿山级由蓝翔铅锌矿矿长胡某明负责统筹管理。全矿共有员工 37 人，其中大专以上学历 9 人，设置了安全生产管理领导小组，组长胡某明，副组长吴某斌，成员有谢某凌、曾某、周某定、刘某华、汪某、廖某成、汪某珠、林某生、周某良等，下设通风、排水、职业卫生、安全教育培训等领导小组。

矿山配备了“五职”矿长，分别是矿长胡某明、总工程师吴某斌、生产副矿长冯某良、安全副矿长谢某凌、机电副矿长周某定，

这 5 人合格证均在有效期内。

配备了“五科”人员，分别是通风安全技术员林某生、采矿技术员周某良、机电技术员廖某成、地质技术员叶某华等 4 人合格证均在有效期内。测量技术员汪某于 2026 年 1 月 13 日初次培训，考试合格，合格证待发中。

蓝翔铅锌矿制定了《安全生产管理制度汇编》《安全生产岗位责任制汇编》《安全操作规程汇编》。2025 年 1 月，发布实施了新修订的《安全生产管理制度》《安全生产岗位责任制》《安全操作规程》。

矿山监测监控、通讯联络、压风自救、供水施救、人员定位和紧急避险等安全避险六大系统运行正常，实现了安全监测数据与江西省非煤矿山安全生产风险监测预警系统的接入和传输。

### **（三）事故发生经过**

2025 年 12 月 8 日中班，矿山安排两个工作面作业：+110m 中段西大巷 2#采场出矿和 3#准备采场西天井凿岩作业。方某明、朱某斌、敖某秋、蔡某兴、占某红共 5 人在 2#采场出矿作业，马某林、蔡某明 2 人在 3#准备采场西天井凿岩钻眼作业。10 时左右，中班带班领导矿长胡某明在矿山食堂跟当班安全员林某生和井下两个工作面的 7 名作业人员口头交代进班事项。

10 时 10 分左右，蔡某明和马某林开始进班，进班时两人身穿工作服、雨衣雨裤，佩戴矿灯矿帽、口罩手套，携带自救器、人员定位识别卡、安全背带（马甲式安全带）、安全绳等安全防护用品，两人到达+110m 中段 3#准备采场西天井底后，安全员林某生对其进行了口头安全事项交代，随后两人上到天井进行凿

岩作业。

18 时 50 分左右，蔡某明和马某林两人完成 20 个凿岩打眼前，便开始整理风枪、钻杆、风水管等工具准备下班。整理得差不多后，不需要马某林帮忙了，蔡某明便叫马某林先行下梯。大约过了 2、3 分钟，蔡某明突然听到“啊”的一声，接着又听到坠落响声，就赶紧顺行人梯子下去查看，到达天井梯子底部时发现马某林趴在天井底部的废石堆上，头向外（巷道联络方向），脚向内，身体位于梯子中间，身着安全带、安全绳和雨衣雨裤，安全帽外壳脱落在旁边，内衬戴在头上，手套、口罩不见踪迹，头部和嘴角有血迹，便喊了马某林两声，没有回应，于是就急忙跑到 2#采场口打电话向矿山总值班室报告情况，值班员张某英接到电话后，立即通知矿长胡某明接电话。

19 时 05 分左右，矿长胡某明接电话后，立即启动应急预案，安排兼职救护队队长周某良电话请求陈坊乡卫生院紧急救援，随后周某良带队去现场救援。

19 时 15 分左右，周某良、汪某珠、廖某成携带担架、急救箱等救援设备到达事故现场，发现伤者尚有呼吸，周某良电话向地面报告请求医疗救护。矿长胡某明因其他管理人员尚未赶到矿山，于是在电话中安排周某良升井，到地面带医护人员下井施救。

19 时 30 分左右，陈坊乡卫生院医护人员到达矿山，随同救护队队长周某良入井施救。

19 时 45 分左右，周某良带领医护人员到事故坠落点开展医疗救治。

20 时 20 分左右，医护人员紧急救治后，随同救援人员一起


用担架将伤者马某林运至地面，随后用陈坊乡卫生院救护车将伤者马某林送往铅山县人民医院抢救。

21 时 21 分，县人民医院宣布经抢救无效死亡。

#### （四）事故现场基本情况

事故发生地点位于+110m 中段西大巷 3#准备采场西天井。该天井采用普通法掘进，为 3#准备采场的顺路天井，计划与 +160m 中段贯通形成系统，于 2025 年 10 月开始施工，天井倾角  $65^{\circ} \sim 75^{\circ}$ ，断面平均  $1.3\text{m} \times 1.5\text{m}$ ，已向上掘进 35m，距离 +160m 中段贯通还有 22m 左右，天井中间设有一道没有扶手的钢质人梯，梯长 30m 左右，梯宽 0.38m，台阶间距 0.37m，天井未设梯子扶手、梯子间和溜渣间，底部未设安全网。事故现场示意图如下：

铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿“12·8”一般高处坠落事故示意图

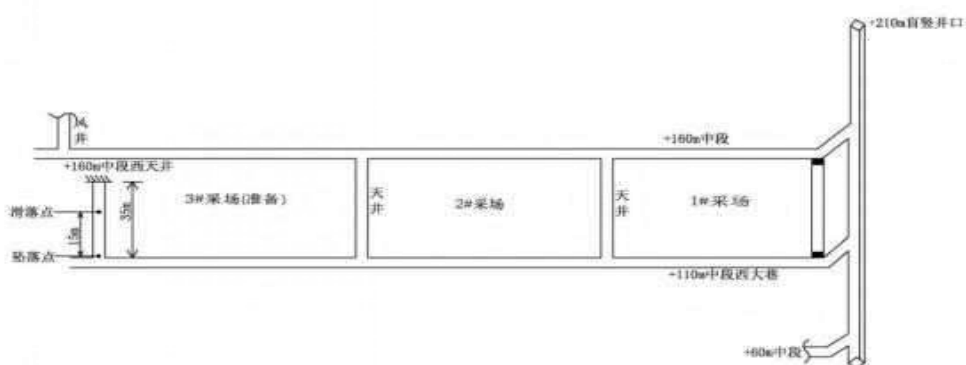



## **（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

1.人员伤亡情况：事故造成 1 人死亡。死者马某林，男，61 岁，福建省尤溪县新阳镇人，工种为凿岩工。

2.根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故造成直接经济损失 154 万元（不含事故罚款）。

## **二、事故应急处置及评估情况**

### **（一）事故信息接报及响应情况**

2025 年 12 月 8 日，19 时左右，蔡某明打电话向地面值班室报告，民爆物品储存库房保管员张某英接到电话后马上叫矿长胡某明过来接电话。

19 时 05 分，矿长胡某明到值班室接到蔡某明的求援电话，报告说+110m 中段 3#准备采场西天井马某林跌落到天井底部，需要紧急救援。

矿长胡某明接到报告后立即启动应急预案，安排兼职救护队队长周某良打电话到陈坊乡卫生院请求医疗救护后，由周某良带领救护队员汪某珠、廖某成去现场救援，随后向公司总经理钱某标报告事故情况。

总经理钱某标于 19 时 10 分、19 时 26 分，分别向陈坊乡人民政府、县应急管理局报告事故情况。

20 时 20 分左右，救援人员将伤者马某林运至地面，由陈坊乡卫生院救护车运送到铅山县人民医院进行抢救。

县应急管理局于 21 时 22 分、21 时 24 分、21 时 25 分，分别向县委、县政府总值班室、上饶市应急管理局、国家矿山安全

监察局江西局值班室报告事故情况。

## **（二）事故现场应急处置情况**

19 时 05 分左右，矿山启动应急预案，组织矿山兼职救护队员下井开展施救工作。

19 时 15 分左右，周某良、汪某珠、廖某成带着担架、医药箱等救援设备到达事故现场开展应急处置，查看伤情，并向地面值班室报告，请求医疗救治。

20 时 10 分左右，陈坊乡人民政府、县应急管理局、陈坊派出所先后赶到矿山，开展现场调查处置，按照职责分工主持开展应急救援处置工作。

20 时 30 分左右，应急救援结束。县应急管理局、陈坊乡人民政府、陈坊派出所采取事故现场保护措施：关闭蓝翔铅锌矿主平硐井口铁门，并设置警戒线，禁止无关人员入井。

## **（三）医疗救治情况**

19 时 30 分左右，陈坊乡卫生院医护人员到达矿山，随同救护队队长周某良入井施救。

19 时 45 分左右，医护人员到达事故现场，探查了伤者伤情，救护队员合力解开马某林身上的雨衣雨裤、安全带和安全绳等防护用品，吊挂药水，开展紧急医疗救治。

20 时 20 分左右，医护人员随同救援人员将伤者马某林运至地面，由陈坊乡卫生院救护车运送往铅山县人民医院抢救。

21 时 21 分，铅山县人民医院宣布马某林经抢救无效死亡。

## **（四）善后处理情况**

2025 年 12 月 15 日，经双方协商，各项善后处置和理赔工作已经完成，达成工亡赔偿协议，赔偿工亡赔偿金（丧葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金，交通费、误工费等）150 万元，支付死者家属食宿费用 4 万元，共计 154 万元。

### **（五）应急处置评估情况**

#### **1.事故报告评估**

事故发生后，现场人员第一时间向矿值班室和负责人报告，负责人接到事故报告后立即向陈坊乡人民政府、县应急管理局报告。县应急管理局接到事故报告后，第一时间分别向县委、县政府值班室、国家矿山安全监察局江西局值班室和上饶市应急管理局值班室报告。不存在事故迟报、谎报、瞒报情况。

#### **2.事故应急处置评估**

事故发生后，蓝翔铅锌矿立即启动应急预案进行救援，陈坊乡人民政府、县应急管理局、县公安局陈坊派出所随即赶赴现场开展应急处置工作，督促矿山企业做好善后工作。12 月 9 日，上饶市应急管理局到事故现场开展先期勘察。12 月 12 日，县政府组织县应急管理局、县公安局、县自然资源局、县总工会、县工信局、陈坊乡人民政府等相关单位成立事故调查组，赶赴现场开展事故调查，县纪委监委派员参加，并邀请国家矿山安全监察局江西局派员到事故现场指导事故调查工作。事故应急处置及时得当，未造成事故扩大，社会舆情平稳。

### **三、事故原因分析和性质认定**

#### **（一）现场勘察情况**

事故发生后，蓝翔铅锌矿已被责令停止井下除通风排水外的一切作业活动。2025 年 12 月 12 日，国家矿山安全监察局江西局事故调查处领导和事故调查组成员到达矿山，依法开展相关事故调查工作。

通过查阅资料，2024 年 12 月矿山编制了《+110m 中段 18 线~22 线 II-2 号矿体采场单体设计》，并组织矿山管理人员对该设计进行了审查，但该准备采场的西天井掘进，矿山未单独编制专项设计。

通过现场勘察，该天井采用普通法凿岩爆破施工，周边岩石结构致密，稳固性较好，天井设有一道长 30m 左右的焊接钢质梯子，供上下行人，天井施工存在梯子底部未设置安全网，未按规定设置扶手和安全平台，局扇风筒紧靠梯子影响行人通行等违规行为（见下图）。



（2025 年 12 月 12 日勘察现场的梯子及安全现状）

经现场勘察，死者马某林的安全帽帽壳与帽衬分离，遗落在+110m中段3#准备采场西天井行人梯子底部下方约1.5m处（经查验，安全帽在有效期内）；安全带遗落在梯子东边巷道约1m处（无明显断裂痕迹）。（见下图）



（2025年12月12日勘察现场的安全帽、安全带遗落点及现状）

通过调取当天安全监控，发现事故当天主扇风机12时53分开始断电停开，矿山电工廖某成赶往主扇机房查看，发现主扇间

歇式开停，17 时左右电机调试后，进一步确认是电机有问题，需更换备用主扇电机。事故发生时井下处于无机械通风状态，直至 2025 年 12 月 9 日 24 时主扇才恢复正常运行。

## **（二）直接原因**

马某林安全意识淡薄，身上的安全带未挂扣在固定物上，出班下行人梯时身着雨衣雨裤，加之天井未设安全防护网且天井人梯湿滑（凿岩的防尘水及岩浆导致），不慎从约 15m 高的天井意外坠落至天井底部废石堆上，是造成这起事故发生的直接原因。

## **（三）间接原因**

**1.未制定天井专项施工设计，未开展专项培训。**矿山 2024 年 12 月制定了《+110m 中段 18 线~22 线 II-2 号矿体采场单体设计》，未对管理人员和施工人员进行专项培训；且设计中无具体技术数据和图表，可操作性不强。3#准备采场自 2025 年 10 月开始施工，施工前未编制西天井专项施工设计，也未进行技术交底，使得施工人员不能掌握和了解天井施工的安全隐患和注意事项。

**2.矿山安全生产管理制度执行不严格，监督使用安全防护用品不到位。**当班井下无矿领导带班，安全员也未到天井施工现场检查，无法掌握工作面安全状况，对存在的安全隐患不能及时排查处理，不能有效制止违章行为；马某林下天井过程中，身上的安全带未连系到固定的安全防护设施上，矿山监督员工正确使用安全防护用品不到位。

**3.行人天井防坠安全设施设置不到位。**3#准备采场西天井人



梯高 30 多米，未按规程要求设置梯子扶手、梯子间和溜碴间，对天井行人安全带来较大的安全隐患。

#### **（四）事故性质**

经调查认定，铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿“12·8”一般高处坠落事故是一起作业人员违章操作、安全设施不符合要求、安全管理制度落实不到位、隐患排查治理不及时引发的生产安全责任事故。

### **四、有关责任单位存在的主要问题**

#### **（一）蓝翔铅锌矿**

1.人行天井安全防护设施不符合规范要求。蓝翔铅锌矿 3# 准备采场西天井高 35m，梯子间和溜碴间未分开设置，且天井梯子未设置扶手，不符合《金属非金属矿山安全规程》6.2.6.1[1]的规定。

2.劳动组织不合理，单班作业时间过长。矿山的 4 时—12 时、12 时—20 时的两班制工作时间安排不合理，根据安全监控、出入井检查记录和相关谈话笔录等资料显示，中班凿岩作业人员普遍有 10 时左右提前进班，19 时左右下班现象，存在超过 8 小时的超强度作业。

3.矿山安全管理落实不到位，隐患排查治理不及时。矿山未严格落实安全管理制度，导致事故当班井下无矿领导带班，不能

---

[1] 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）6.2.6.1 采用普通法掘进天井、溜井应遵守下列规定：……；掘进高度超过 7 m 时应有装备完好的梯子间和溜碴间等设施，梯子间和溜碴间用隔板隔开；上部有护棚的梯子可视为梯子间；……。

及时掌握井下安全生产状况；跟班安全员安全检查流于形式，不能及时发现和排查事故隐患，对工人存在的违章行为不能发现和有效制止。

**4.安全技术措施制定不及时，对施工人员技术交底和专项培训工作落实不到位。**事故作业点未单独编制施工设计，未及时与施工人员进行技术交底和专项培训，施工人员不能掌握工作面的安全隐患和注意事项。

**5.主扇风机停开未及时撤离井下人员。**事故当天 12 时 50 分，安全监控显示主扇风机运行异常，15 时矿山才发现风机停开，检修时又未能及时更换主扇备用电机，直至 12 月 9 日 24 时主扇才恢复正常运行，致使井下长时间无机械通风，矿山未及时采取措施，撤离井下人员，不符合《金属非金属矿山安全规程》6.6.3.1<sup>[2]</sup>的规定（根据查阅安全监测监控系统当日模拟量日报表和安全员携带的便携式气体检测仪监测显示，事故当班无有毒有害气体超限报警情况，结合 3#准备采场西天井凿岩作业人员蔡某明的身体无不适反应，综合表明井下和天井的有毒有害气体没有超标，主扇停开不是该起事故发生的原因）。

## **（二）县应急管理局**

对矿山企业落实安全生产主体责任监督不到位；对矿山企业安全教育培训工作监管不到位。安全监管相关专业人员配备偏

---

<sup>[2]</sup> 《金属非金属矿山安全规程》（GB 16423-2020）6.6.3.1 正常生产情况下主通风机应连续运转，满足井下生产所需风量。当主通风机发生故障或需要停机检查时，应立即向调度室和矿山企业主要负责人报告，并采取必要措施。



少，监管能力和水平有待提升。

### **（三）陈坊乡人民政府**

对矿山监管检查的频次不高，对辖区内矿山企业的日常监管存在薄弱环节，督促矿山落实安全生产主体责任和隐患排查整改不到位。

## **五、对有关责任人和责任单位的处理建议**

### **（一）免予追责人员**

马某林，男，1964年1月7日出生，蓝翔铅锌矿+110m中段3#准备采场西天井凿岩作业人员。较长时间在天井上高强度凿岩作业，下天井时未正确使用个人安全防护用品，不慎从约15米高的天井意外坠落，导致死亡。对事故的发生负有直接责任。鉴于其本人在事故中死亡，建议免予追究责任。

### **（二）对事故责任单位的处理建议**

蓝翔铅锌矿，安全生产主体责任落实不到位，内部安全管理缺失，从业人员安全生产教育和培训不细致，生产安全事故隐患排查治理不到位，企业负责人、安全管理人员安全意识淡薄，履职不到位，未及时发现并消除事故隐患，对事故的发生负有责任，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条<sup>[3]</sup>、《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条<sup>[4]</sup>的规定对

<sup>[3]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

<sup>[4]</sup> 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部第14号令）：第十四条：……（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

其进行行政处罚。

### （三）对事故责任人员的处理建议

1.钱某标，男，1968年11月16日出生，蓝翔矿业有限公司总经理。作为蓝翔铅锌矿上级公司经理，负责蓝翔铅锌矿日常监督管理工作，包括但不限于：矿山人事管理、井下工程施工安排、工程方案制定实施、工程工资结算等工作内容，对3#准备采场西天井掘进工程未编制专项施工设计、专项培训及施工现场安全防护设施缺失等失察，对矿领导带班下井制度督促落实不到位，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条<sup>[5]</sup>，对事故的发生负有主要领导责任，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条<sup>[6]</sup>的规定，对其进行行政处罚。

2.胡某明，男，1964年3月23日出生，蓝翔铅锌矿主要负责人（矿长）。事故当班未落实矿领导下井带班制度，导致井下处于无领导带班状态；未按规定召开班前会议（只有班前的口头交代），致使作业人员不能有效掌握作业点的安全状况及防范措施；主扇风机发生故障停开，未能及时更换主扇备用电机实现机械通风，既未下达撤人命令，也未采取其他应急处置措施。未严格履行主要负责人职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》

---

<sup>[5]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第五条：生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责，其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。

<sup>[6]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

第二十一条<sup>[7]</sup>的规定，对事故的发生负有主要领导责任，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条<sup>[8]</sup>的规定，对其进行行政处罚，并责令矿山将其调离主要负责人岗位。

3.胡某斌，男，蓝翔铅锌矿总工程师，负责编制的+110m 中段 18 线~22 线 //-2 号矿体采场单体设计内容不翔实，未单独编制+110m 中段西备采 3#准备采场西天井掘进的单项工程施工组织设计，且未组织管理人员和施工人员进行专项培训，未严格履行安全生产管理职责，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项<sup>[9]</sup>的规定，对该起事故发生负有领导责任，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条<sup>[10]</sup>规定，对其进行行政处罚。

4.谢某林，男，1991 年 1 月 21 日出生，蓝翔铅锌矿安全副矿长，未按要求开展对马某林的三级安全教育培训，对安全检查作业人员的安全管理不到位，未严格履行安全生产管理职责，违

---

<sup>[7]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：……（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；……（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。……

<sup>[8]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

<sup>[9]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：……（二）组织或者参加本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

<sup>[10]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项<sup>[11]</sup>的规定，对该起事故发生负有领导责任，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条<sup>[12]</sup>规定，对其进行行政处罚。

5.林某生，男，1970年4月4日出生，蓝翔铅锌矿安全检查作业人员。未认真履行职责，未及时排查发现事故天井梯子未按要求设置扶手、天井梯子间和溜渣间未隔开、无防坠落设施等安全风险隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十六条<sup>[13]</sup>的规定，对事故的发生负有责任，建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条<sup>[14]</sup>的规定，对其进行行政处罚。

#### （四）其他处理建议

建议责成铅山县应急管理局、铅山县陈坊乡人民政府分别向铅山县人民政府提交书面检查。

### 六、事故主要教训

1.安全技术措施制定和专项培训不到位。编制的+110m中段18线~22线// -2号矿体采场单体设计内容缺少相关的技术数

---

<sup>[11]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条： .....（二）组织或者参加本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；

<sup>[12]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

<sup>[13]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第二十六条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

<sup>[14]</sup> 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

据，且未单独编制项工程施工组织设计，也未组织管理人员和施工人员进行专项培训。

**2.劳动组织与工作安排不合理。**矿山的两班八小时工作制（工作时间 4 时—12 时、12 时—20 时）安排不合理，存在超过 8 小时的超强度作业现象；部分高危险、高强度工作岗位的工人年龄偏大（如马某林 61 岁）。

**3.安全管理不到位。**未严格执行领导带班下井制度，未能及时掌握井下安全生产状况；安全检查员未到作业面垱头进行检查，不能及时发现排除存在的安全隐患；未严格落实机电设备维修保养制度，致使主扇备用电机不能及时更换；未严格落实劳动安全防护用品管理制度，监督工人正确规范使用个人防护用品；未严格落实“三项”岗位人员培训。

**4.落实隐患排查责任不到位。**对人行天井梯子不符合要求的风险隐患未及时排查消除，未按有关规定设置梯子扶手、天井梯子间和溜渣间等防坠落安全设施。

## **七、事故整改和防范措施建议**

针对事故暴露出的突出问题，深刻汲取事故教训，矿山企业要深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作的重要讲话精神，牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价这条红线意识，认真落实安全生产主体责任，加强安全管理，完善各项管理制度，进一步提高矿山本质安全生产条件，有效防范和遏制类似事故再次发生，提出如下建议措施：

### **（一）蓝翔铅锌矿**

**1.深刻吸取事故教训，强化思想认识。**要将每年 12 月 8 日定为事故警示教育日，并纳入安全生产教育和培训计划，利用安全培训、职工大会、安全生产例会、班前会等多种形式，常态化开展全员警示教育，推动全体从业人员从“要我安全”的被动认识向“我要安全”“我会安全”的主动转变。

**2.全面落实安全责任，强化安全管理。**制定切实可行的单体施工组织设计和单项工程专项施工方案，及时对施工人员进行专项培训和技术交底，施工人员应了解岗位存在的安全风险和注意事项，严格落实安全技术措施和防护要求；严格按规定要求设置天井安全防护设施，天井施工时梯子间和溜渣间互相隔开，并按要求设置防坠落安全防护设施。

**3.严格日常管理，强化制度执行。**矿山应严格落实安全管理制度，严格落实矿领导带班下井制度，强化对现场安全管理的监督检查，及时排查消除风险隐患、纠治各类“三违”行为；跟班安全员要严格落实安全检查职责，及时发现和整改事故隐患；矿山应合理安排井下作业时间，严禁超时超强度作业，高风险、高强度作业岗位要严格控制工人年龄，并认真开展员工安全教育培训；严格按照《金属非金属矿山安全规程》的规定管理好主扇风机，主扇风机停开或故障时及时撤出井下作业人员。

### **（二）铅山县应急管理局**

要加强安全监管队伍建设，特别是要配齐配强矿山专业监管

人员，确保监管力量与辖区内监管的矿山企业数量、生产规模相匹配，进一步强化监管执法人员的业务能力提升以及采取聘请专家服务等形式，精准识别矿山企业安全风险和薄弱环节，进一步提升日常监管检查质效，督促企业有效落实安全生产主体责任。

### **（三）陈坊乡人民政府**

应加大对矿山监管检查的频次，督促矿山企业落实安全生产主体责任和隐患排查整改工作。

铅山县蓝翔矿业有限公司蓝翔铅锌矿

“12·8”一般高处坠落事故调查组

2026 年 2 月 9 日