

浏阳经开区湖南某某智能科技股份有限公司长沙分公司“4·11”一般物体打击事故调查报告

2025年4月11日16时41分许，位于浏阳经开区的湖南某某智能科技股份有限公司长沙分公司抛丸车间内发生一起物体打击安全生产事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失约190万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定和长沙市应急和安全生产委员会办公室挂牌督办要求，浏阳市人民政府于4月30日成立浏阳经开区湖南某某智能科技股份有限公司长沙分公司“4·11”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），依法对该起事故进行调查。事故调查组由市应急局局长杨海任组长，市应急局相关负责人任副组长，浏阳经开区、市公安局、市卫生健康局、市应急局、市总工会为成员单位，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、资料审核和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，对有关责任单位和人员提出了处理建议，并针对事故原因及调查发现的有关问题，提出了事故防范整改措施建议。

经调查认定，浏阳经开区湖南某某智能科技股份有限公司长

沙分公司“4·11”物体打击事故，是一起因抛丸悬挂输送线与平移行车连接处轨道末端，未设置可靠的防止电动葫芦掉落的限位安全装置，当悬挂输送机上的电动葫芦行至轨道末端时发生掉落，导致电动葫芦悬挂的吊架坠落，砸压到违规站在吊架影响区域的人员，从而造成一死一伤的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目概况

2024年9月30日，湖南某某智能科技股份有限公司（以下简称某某智能长沙分公司）与山东某某抛丸机械股份有限公司（以下简称山东某某公司）就自行葫芦吊钩通过式抛丸生产线签订了设备买卖合同，合同金额186万元，合同约定由乙方（山东某某公司）负责对合同约定的抛丸设备进行供应、安装、调试、检修及负责抛丸设备配套输送系统的整体运行，该协议中第九条对有关安全条款进行了约定，其中明确在进厂施工过程中乙方（山东某某公司）愿意接受甲方（某某智能长沙分公司）的安全监督、检查和管理。协议还通过附件形式（附件三《相关方安全告知书》、附件四《相关方安全承诺书》）对项目执行过程中有关安全事项进行了告知和承诺。2024年12月18日，某某智能长沙分公司组织了相关单位人员进厂正式施工。

（二）事故工房生产工艺情况

某某智能长沙分公司主要有桥梁模板生产线，抛丸悬挂输送线，吊装、喷漆等工艺生产区，以及人工卸架等生产流水线工艺。事故发生点为抛丸悬挂输送线整体运行生产区。

抛丸工艺流程：上料区通过人工手动+台车装上工件后，由横移行车正行至抛打区域，关闭对应密封室大门，开启抛丸器及供丸阀，抛丸器抛射磨料开始对工件进行抛射清理。工件抛丸完毕打开密封室大门，将工件正行到补喷区，由工人手持喷枪进行补喷，补喷完毕后将工件运行至卸料区，无补喷区直接进入下件区由人工将工件卸下，清理结束，完成后自动出料并循环下一批工件。

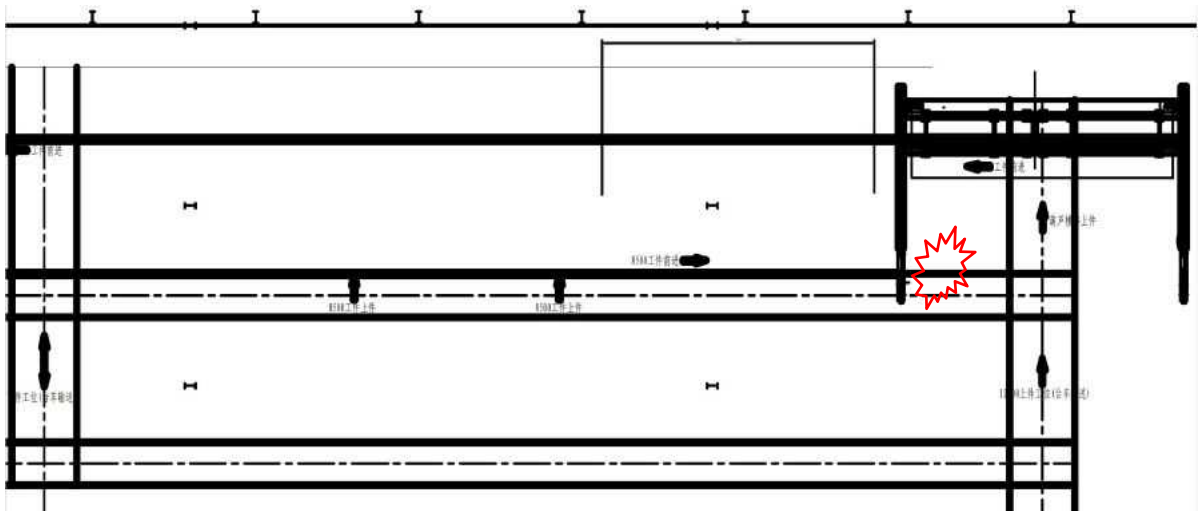


图 1 抛丸工艺流程图

（三）事故相关单位及相关人员情况

1. 某某智能长沙分公司：该公司位于浏阳经开区内，成立于 2020 年 4 月 3 日，注册地位于浏阳经开区永康路 19 号，经济类型为有限责任公司（自然人投资或控股），统一社会信用代码：91430181*****7E，法定代表人为王薪程，2023 年 12 月 10 日授权李*平负责分公司一切事务，且聘请李*平担任长沙分公司总经理职务。经营范围包括建筑模板、建筑钢结构、建筑器材的设计、制造、销售、租赁、安装、维修、改造；脚手架的生产、销

售。

该公司与安全相关的主要人员情况：

（1）余*得（事故死者）：男，汉族，1988年10月出生，身份证号码：430626*****4233，湖南平江人，系某某智能长沙分公司抛丸车间操作工（湖南某某公司劳务派遣工），2025年2月份派遣入职，负责调试配合工作。

（2）王*宏：男，汉族，1965年8月出生，身份证号码：430121*****3612，湖南长沙县人，系某某智能长沙分公司油漆车间上料工，负责物料吊挂上架工作。

（3）刘*：男，汉族，1984年2月出生，身份证号码：430203*****401X，湖南株洲人，系某某智能长沙分公司油漆车间主任，负责安全巡查。

（4）毛*亮：男，汉族，1999年12月出生，身份证号码：430181*****0835，湖南浏阳人，系某某智能长沙分公司专职安全员，负责安全巡查。

（5）游*：男，汉族，1989年9月出生，身份证号码：430921*****6612，湖南南县人，系某某智能长沙分公司安环部部长，负责企业日常安全生产工作。

（6）李*平：男，汉族，1984年3月出生，身份证号码：430421*****7412，湖南衡阳人，系某某智能长沙分公司安全生产主要负责人，负责企业全面管理工作。

2. 山东某某公司：该公司成立于2008年3月25日，注册

地位于山东省滨州市邹平县青阳镇，经济类型为其他股份有限公司（非上市），统一社会信用代码：91371600*****0F，法定代表人为王瑞国。经营范围包括制造、销售：抛丸机、喷丸机、抛光机床（金属抛光机）、机床、喷砂房、机电设备、环保设备、铸造设备、橡胶设备、铸钢丸、铸钢砂、钢丝切丸、不锈钢丝切丸、金属磨料；销售、铸件。

该公司与安全相关的主要人员情况：

（1）王*涵（事故伤者）：男，汉族，1994年7月出生，身份证号码：370181*****4837，山东济南人，系山东某某公司调试工程师，负责抛丸设备及输送系统的程序调试工作。

（2）韩*磊：男，汉族，1989年11月出生，身份证号码：4107281*****0516，河南长垣人，系山东某某公司聘请的河南金鹏公司检修人员，负责平移行车滑触线调试及滑触线支架加焊工作。

（3）王*：男，汉族，1999年7月出生，身份证号码：410728*****2016，河南长垣人，系山东某某公司聘请的河南金鹏公司检修人员，负责平移行车滑触线调试及滑触线支架加焊工作。

（4）杨*章：男，汉族，1983年6月出生，身份证号码：410728*****1191，河南长垣人，系山东某某公司聘请的河南金鹏公司检修人员，负责平移行车滑触线调试及滑触线支架加焊工作。

（5）王*鹏：男，汉族，1979年11月出生，身份证号码：410728*****2016，河南长垣人，系山东某某公司聘请的河南

金鹏公司授权业务经理，负责某某智能长沙分公司单梁超重机调试等项目全面工作。

（四）企业安全管理及安全监管情况

1. 某某智能长沙分公司：该公司建立了安全生产管理领导机构，明确了由总经理李*平全面负责公司安全生产管理工作，游*担任安环部部长一职，负责公司安全环境管理工作；并设置了安全生产管理小组，毛*亮任专职安全员，还明确其在抛丸设备安装调试期间的安全职责。通过问询和查阅资料发现：在山东某某公司调试人员进厂调试施工前后，该公司未组织抛丸设备安装、调试及施工作业等相关人员进行安全知识培训和安全交底。安环部部长、专职安全员对涉事区域施工作业及设备检修现场进行安全巡查，发现葫芦滚轮滑出轨道存在安全隐患，没有采取相应的安全措施及时消除生产安全事故隐患。该公司没有建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，在多方交叉作业的较大风险场所，未采取设置安全警戒线等有效安全防范措施。该公司未按规定对调试作业人员（韩*磊、杨*章）从事高处作业、动火作业进行作业审批。未按照要求履行安全生产统一协调、管理的职责。

2. 山东某某公司：该公司于2024年9月30日，与甲方某某智能长沙分公司签订了设备买卖合同后，在进厂调试施工过程中，乙方（山东某某公司）承诺愿意接受甲方（某某智能长沙分公司）的安全管理，并出具了相关安全承诺书。但在进厂调试施工前后均未对相关人员进行安全培训与管理。该公司未建立安全生产组织机构，也没有相应的安全生产规章制度，施工现场的安

全管理仅限于口头工作安排与安全警示，安全管理严重缺失。

3. 园区安全管理情况：浏阳经开区应急事务中心作为浏阳经开区园区安全生产综合监管部门，近三年对某某智能长沙分公司进行安全生产检查 4 次、开展安全生产督促 2 次、警示约谈 2 次，排查发现问题隐患 41 条。

（五）事故发生经过

2025 年 4 月 11 日，在某某智能长沙分公司抛丸车间现场，山东某某公司调试工程师王*涵（伤者）负责抛丸设备及输送系统的程序调试工作；山东某某公司检修人员韩*磊、杨*章、王塞三人（系聘请河南某某公司调试操作工）负责平移行车的滑触线调试及滑触线支架加焊工作；某某智能长沙分公司职工余*得负责调试配合工作；某某智能长沙分公司上料工王*宏负责物料吊挂上架工作，专职安全员毛*亮及油漆车间主任刘*到抛丸区进行安全巡查。

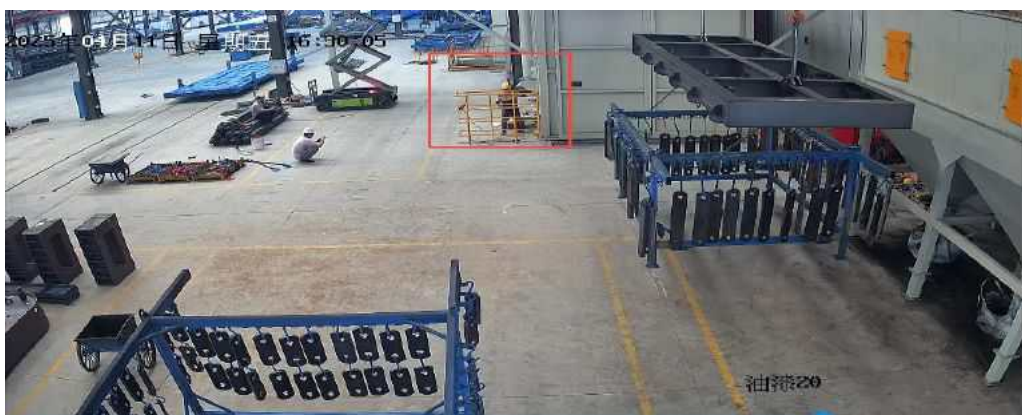


图 2（16 时 38 分，余*得按动大门旁的第一个控制盒按钮，使行车上的吊架纵移）

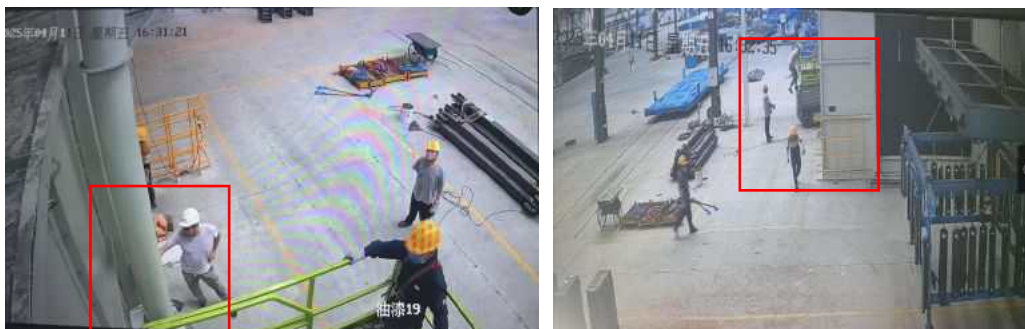


图 3、4（16 时 40 分，用于滑触线调试及滑触线支架加焊的升降车位于抛丸悬挂输送线（外线）区域，因吊架影响升降车上升，韩*磊按动抛丸悬挂输送线手动控制按钮，移动吊架，随后爬上升降车，随后升降车缓慢上升）



图 5（16 时 41 分 12 秒，事故伤者山东某某公司调试工程师王*涵从抛丸线出口大门栏杆走向抛丸线上件区）



图 6[16 时 41 分 39 秒，上件区前两个吊架突然开始向前处（上件区行车方向）移动（视频显示吊架吊耳移动位置）]



图 7（16 时 41 分 40 秒，王*涵、余*得、王*宏、王塞站在抛丸悬挂输送线（外线）吊架影响区域内，谈论吊架挂件等问题）



图 8（16 时 41 分 44 秒，抛丸悬挂输送线上的电动葫芦行至轨道端部坠落，导致电动葫芦悬挂的吊架坠落，砸压到站在吊架影响区域内的王*涵、余*得）



图 9（16 时 41 分 54 秒，升降车上韩*磊喊关电源；王塞回应并去按第 1 个控制盒的急停开关；第二个吊架因断电停止移动）

（六）事故现场情况

2025 年 4 月 11 日，在某某智能长沙分公司抛丸车间现场，山东某某公司多批次作业人员同时交叉作业，导致作业流程冲突。山东某某公司聘请的河南金鹏调试/检修人员在进行滑触线调

试及滑触线支架加焊过程中，发现抛丸悬挂输送线吊架影响升降车上升，因信息传递不及时、沟通协调不畅，在未经山东某某公司调试工程师等负责人同意的情况下，手动启动抛丸输送外线按钮，使抛丸输送外线的电动葫芦未停在感应器区域内，因等待区感应器信号被复位，设备一直处于自动工作状态，当抛丸设备再次启动时，抛丸悬挂输送线与平移行车连接处的轨道末端处未设置可靠的机械限位安全装置，无法有效、可靠的阻止电动葫芦掉落，导致电动葫芦悬挂的吊架掉落砸压到站在吊架影响区域的余*得、王*涵。



图 10 吊架掉落现场



图 11 事故发生地点

二、事故应急处置评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，某某智能长沙公司负责人、安全管理人员等电话报告事故情况。相关人员到达现场后，立即宣布启动公司应急预案，并同时向浏阳经开区、市应急管理局等相关部门报告事故情况，市应急管理局接到情况报告后向长沙市应急管理局报告事故情况。

（二）事故现场应急处置情况

16 时 42 分 02 秒，某某智能长沙分公司刘*等人立即赶往事故现场，并拨打了 120 急救电话。

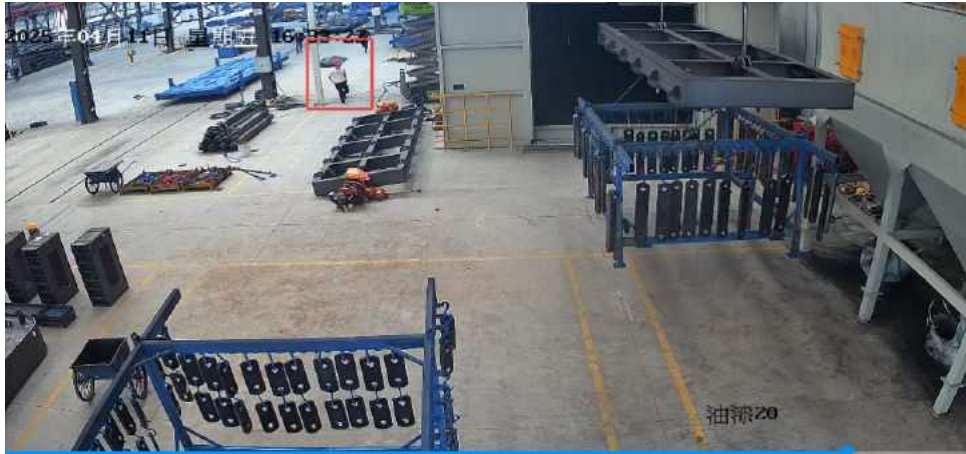


图 12 （16 时 46 分 45 秒，某某智能长沙分公司游*到达事故现场）



图 13 （16 时 49 分 05 秒，某某智能长沙分公司主要负责人李*平到达事故现场）

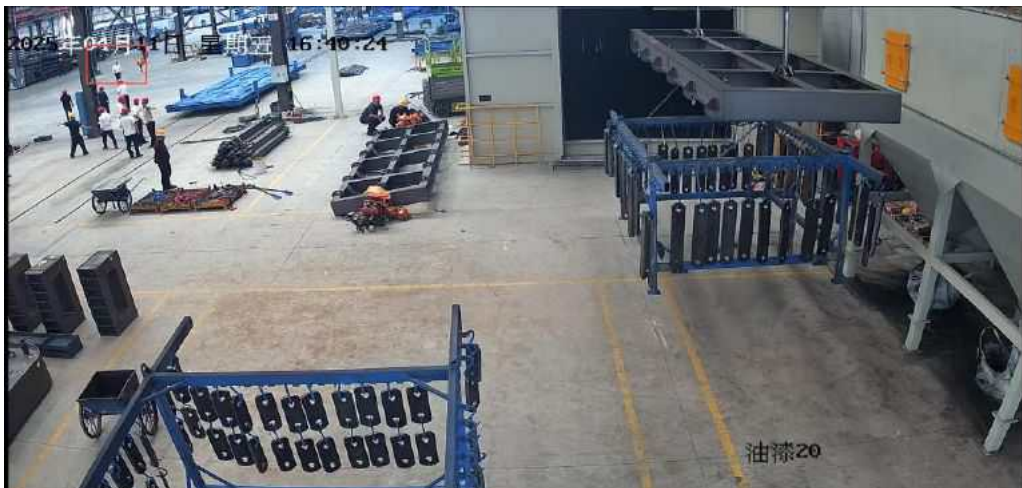


图 14 （17 时 05 分 20 秒，医务人员赶到现场，余*得经医务人员现场抢救无效被宣布死亡）

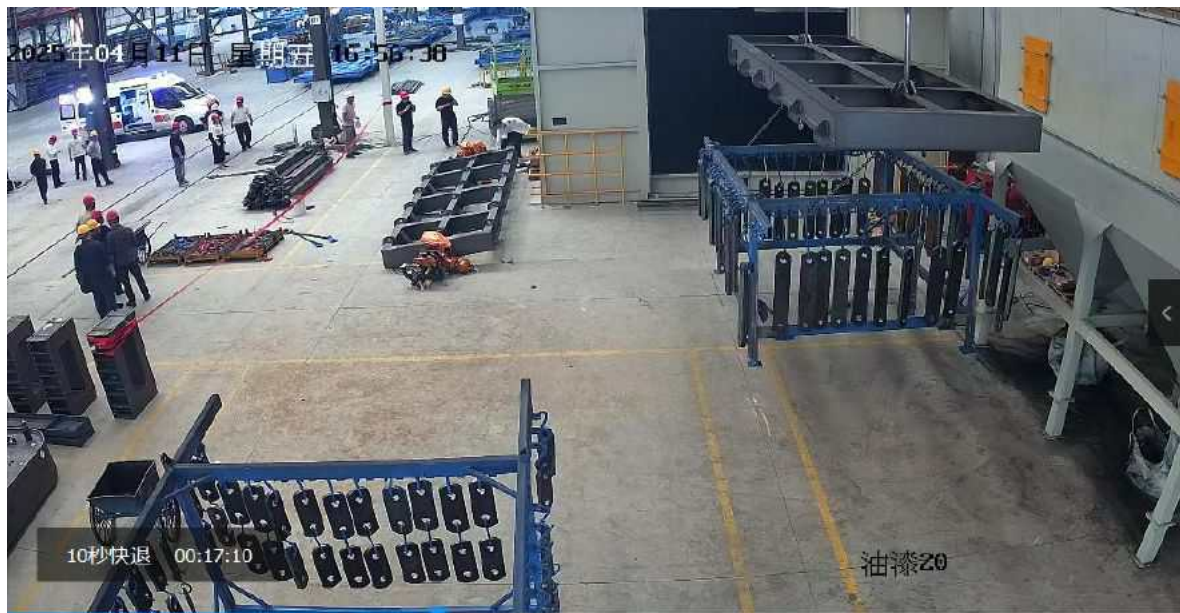


图 15（17 时 14 分 36 秒，第一辆 120 救护车送伤者王*涵去医院救治）。

（三）医疗救治和善后情况

4 月 11 日 17 时 05 分至 14 分，浏阳市中医医院 120 急救车到达现场，余*得经医务人员现场抢救无效被宣布死亡。伤者王*涵被送往医院救治。

余*得经抢救无效死亡后，浏阳经开区于 4 月 11 日迅速组织事故相关单位与死者家属协商处理善后事宜，并对家属进行安抚；4 月 12 日与死者家属达成调解协议。4 月 13 日，死者遗体火化。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，各部门应急响应迅速有序，浏阳经开区、市应急局等相关领导及时带队前往现场，维护现场秩序，有效研判事故发展趋势以及可能造成的危害情况，防范措施到位，未发生次生、衍生事故，未造成事故危害扩大情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

某某智能长沙分公司抛丸车间的抛丸悬挂输送线与平移行车连接处的轨道末端处未设置可靠的防止电动葫芦掉落的限位安全装置，发生悬挂输送机上的电动葫芦行至轨道末端时掉落，导致悬挂的吊架掉落砸压到违规站在吊架下方的人员。

（二）间接原因分析

1. 统筹协调管理不到位。山东某某公司（含聘请河南金鹏）、某某智能长沙分公司（抛丸作业）在同一个作业区域作业，属交叉作业，作业流程有明显冲突，某某智能长沙分公司未明确现场总负责人或主责单位，未合理规划检修、调试顺序与空间，未建立调试/检修协调机制（如联合会议、调试/检修计划共享）等，导致信息传递不及时，沟通协调不畅。

2. 现场作业管理工作不到位。某某智能长沙分公司未针对交叉作业风险对参与调试、检修、生产等相关人员进行专项安全交底；对相关方检修过程中涉及的登高、动火等高风险作业监护不力；在明知抛丸悬挂输送系统存在安全隐患且未消除情况下，未及时采取有效安全管理措施防止人员进入危险区域；未及时发现并纠正现场人员位于吊架影响范围的危险行为；某某智能长沙分公司更换新抛丸设备及输送系统，未执行企业变更管理制度、履行相应的变更手续；未基于抛丸岗位生产特点中的特定风险，修订抛丸岗位安全操作规程及《生产安全事故应急救援预案》。

3. 风险辨识不到位。（1）某某智能长沙分公司对交叉作业

风险辨识不足；（2）山东某某公司缺乏对抛丸输送系统安全装置缺失、失效、故障等风险辨识，在明知抛丸悬挂输送系统存在安全隐患未消除情况下，未及时采取有效技术措施消除安全隐患。

4. 安全教育培训不到位。（1）某某智能长沙分公司对派遣劳动者余*得进行抛丸机岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训不完善，未见培训合格的记录，不符合《安全生产培训管理办法》第十条^[1]、《悬挂输送机安全规程》（GB11341—2008）第 6.2 条^[2]等要求；（2）山东某某公司对某某智能长沙分公司抛丸岗位作业人员进行安全培训不完善，未对余*得、王*涵等进行安全操作规程、安全防护装置的特点和使用方法、出现故障时采取正确的应对措施培训教育记录及培训效果记录，不符合《悬挂输送机安全规程》（GB11341—2008）第 6.2 条等要求。

5. 安全防护装置缺失。（1）抛丸悬挂输送线未配置生产设备启动预警信号装置，不符合《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083—2023）第 5.6.2.5 条^[3]要求；（2）抛丸悬挂输送机在跨越工作位置或通过人员上方时，未设置护网或护板等安全防护装置，不符合《悬挂输送机安全规程》（GB11341—2008）第 5.18

[1] 《安全生产培训管理办法》第十条第一款：生产经营单位应当建立安全培训管理制度，保障从业人员安全培训所需经费，对从业人员进行与其所从事岗位相应的安全教育培训；从业人员调整工作岗位或者采用新工艺、新技术、新设备、新材料的，应当对其进行专门的安全教育和培训。未经安全教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

[2] 《悬挂输送机安全规程》（GB11341-2008）第 6.2 条悬挂输送机的操作和维护人员应经过安全技术培训考核合格并持证上岗。

[3] 《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-2023）第 5.6.2.5 条危险性较大的生产设备控制装置应安装在作业人员能看到整个设置动作的位置上，对于在启动设备时看不到全貌的生产设备，应配置启动预警信号装置。预警信号装置的报警时间应满足要求。

条、《悬挂输送机安全规程》（GB11341—2008）第 5.20 条^[4]、《机械工程项目职业安全卫生设计规范》（GB51155—2016）第 4.2.12 条^[5]等要求。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故资料分析，排除人为故意、突发灾害等因素影响。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）某某智能长沙分公司

作为涉事设备调试作业主体单位，安全生产主体责任不落实。

1. 未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度^[6]。未根据检维修工作岗位的性质、特点和具体工作内容，明确各岗位从业人员的安全生产责任范围和责任内容^[7]，作业人员不清楚自身的安全职责；未建立健全设备调试安全管理、作业审批、教育培训等制度及安全操作规程，未按规定履行作业审批手续。

2. 未对作业现场人员开展检维修作业、高处作业、动火作业等专项安全教育培训^[8]。平时，虽然在教育培训时发放了书面

[4]《悬挂输送机安全规程》（GB11341-2008）第 5.18 条设备下方的行人通道净空高度不得小于 1.9m，并设有安全防护装置。第 5.20 条悬挂输送机在跨越工作位置或通过人员上方时，应设置护网或护板。

[5]《机械工程项目职业安全卫生设计规范》（GB 51155-2016）第 4.2.12 条悬挂式输送机的安全防护，应符合下列规定：跨越通道和作业区的悬挂输送机，应设置护网或护板等安全防护装置。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第四条第一款：生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十二条：生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得

告知，但是培训记录显示没有上述作业的专项安全教育培训内容，仅有吊装管理的简单应付式培训记录，未对作业人员进行检修作业、高处作业、动火作业等岗前教育培训和考核，未进行作业现场风险辨识，并将风险辨识作业现场和工作岗位可能存在的危险有害因素、防范措施告知作业现场人员，未确保作业现场人员充分了解和掌握危害因素和安全防范措施^[9]。

3. 未制定危险作业专项应急预案或现场处置方案，未开展危险作业现场事故应急演练^[10]；现场安全管理严重缺失，应急处置能力严重不足，现场作业人员遇到突发情况后不知所措，自救互救能力不足，且在较大危害风险场所未设置安全警戒线等有效防范安全措施。

4. 未对存在的葫芦滚轮滑出轨道安全隐患采取有效的安全措施及时消除事故隐患^[11]。安环部部长对发现存在的葫芦滚轮滑出轨道安全隐患仅仅反馈给了山东某某公司，没有做进一步跟踪处理。安环部部长、专职安全员在涉事区域施工作业及设备检修现场进行安全巡查时，对已经存在的葫芦滚轮滑出轨道安全隐患，未采取可靠的安全措施或及时消除生产安全事故隐患，并未及时制止作业，任由其施工方人员继续自行作业。

上岗作业。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第八十一条：生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，与所在地县级以上地方人民政府组织制定的生产安全事故应急救援预案相衔接，并定期组织演练。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

（二）山东某某公司

作为涉事抛丸设备供应、安装、调试的供应服务商，安全生产主体责任不落实。

1. 安全生产管理制度不健全，未构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未督促本公司对葫芦滚轮滑出轨道存在的安全隐患问题及时整改^[12]；未按实际情况制定应急救援预案并组织演练。

2. 对施工作业过程中的危险性认识不足，风险辨识不到位，未在施工作业场所设置安全警戒线和明显的安全警示标志、安全风险告知牌^[13]。现场管理和安全监督缺失，作业现场缺乏统一协调、管理，施工作业时，项目负责人、安全员均未在现场进行监督、检查，也未安排专门人员进行现场安全管理^[14]。

3. 专项安全培训不到位，未制定单位安全生产教育和培训计划，未按规定组织对专业设备调试单位人员进行安全教育和技术培训；现场作业人员不了解岗位职责、安全操作规程、危险因素和事故应急处理措施等。

4. 履行供应服务商职责不到位。在涉事区域明知多方交叉作业存在事故隐患，未派专人进行现场监护管理，未对现场进行

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款和第二款：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。

生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第四十六条第一款：生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。

监督管理、安全交底、教育培训和应急演练等方面管控措施；未能对施工作业现场进行全面、系统、有效的统一协调、管理。

（三）有关监管部门

浏阳经开区应急事务中心对某某智能长沙分公司进行了专项整治行动和日常安全监管工作，但仍然存在着不少问题。主要是统筹监管不到位，对行业监管不到位，组织开展安全专项排查整治不全面、不细致，相关部门履行“三管三必须”要求不够。对企业重要设施、设备的改造调试、检维修作业等生产重点环节，未纳入重点监管内容；对企业组织实施的高处作业、动火作业等危险作业，未进行重点检查和严格执行相关规定要求，造成某某智能长沙分公司等机械重点行业的安全生产工作监督管理不力。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议

某某智能长沙分公司。未建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未对作业现场人员开展检维修作业、高处作业、动火作业等专项安全教育培训，未制定危险作业专项应急预案或现场处置方案，未开展危险作业现场事故应急演练，未对存在的葫芦滚轮滑出轨道安全隐患采取有效的安全措施及时消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二十五条、第二十八条、第三十六条、第四十一条、第四十四条等相关规定，对事故发生负有责任，建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[15]的规定

[15]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

予以行政处罚。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

1. 李*平，某某智能长沙分公司安全生产主要负责人。未认真依法履行安全生产管理职责，督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未按规定对危险作业进行审批，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项^[16]的规定予以行政处罚。

2. 游*，某某智能长沙分公司安环部部长。未认真履行安全管理职责，对职工的安全教育培训和管理不到位，未按规定对危险作业进行审批，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[17]的规定予以行政处罚。

3. 毛*亮，某某智能长沙分公司专职安全员。未认真履行安全管理职责，对职工的安全教育培训和管理不到位，未按规定对危险作业进行审批，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议由市应急局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[18]的规定予以行政处罚。

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[18] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）对有关公职人员的处理建议

对于在事故调查过程中发现有关公职人员在监管履职方面的问题由浏阳经开区纪工委监工委调查处理。

（四）其他处理建议

1. 山东某某公司。所涉及的前述本次事故调查中发现的该公司安全生产有关违法违规行为，建议将相关违法线索由市应急局向山东省滨州市邹平县应急局移交，由邹平县应急局依法依规调查处理。

2. 由浏阳经开区管委会约谈某某智能长沙分公司安全生产主要负责人和相关安全生产管理人员，督促其举一反三，进一步加强对投资项目的管理，全面组织开展企业内部警示教育和专项整治。

六、事故整改和防范措施

针对该起事故暴露出来的突出问题，为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的发生，提出如下事故整改和防范措施建议：

（一）压实企业主体责任。企业要深刻汲取血的教训，举一反三，查漏补缺，严格履行安全生产主体责任，修订完善符合自身实际情况的安全生产规章制度，建立健全本单位全员安全生产责任制，并督促全员严格遵循，把安全生产责任落实到岗位、落实到每个人；要加强对从业人员安全生产教育和培训，并督促严格执行安全生产规章制度和操作规程；要建立健全并落实落细本单位安全风险分级管控和隐患排查治理工作，切实加强作业场所的安全巡查和管控措施，及时发现并消除事故隐患。某某智能长沙分公司要严格按照安全生产约定职责和要求，逐条逐项、依法

履行对承包施工调试单位安全生产工作的统一协调、管理，定期组织进行安全检查，发现隐患及时督促整改；加强施工现场安全管理，进一步依法规范作业人员的统一管理和安全教育培训，全面完善危险作业的安全风险辨识与管控措施。

（二）切实加强属地管理。浏阳经开区管委会要认真落实属地领导责任，统筹安全与发展，督促相关部门严格履职。要全面分析本园区安全生产状况和特点，聚焦重点领域、薄弱环节、突出问题，夯实安全生产基础，强化安全监管力量，加大督查检查力度，采取更加严厉措施，督促企业全员、全过程、全方位落实安全生产法定责任。特别是要聚焦本次事故暴露出来的问题，举一反三，以案为鉴，全面纠正园区企业在生产过程中的安全管理乱象。

（三）全面开展专项整治。浏阳经开区管委会和各乡镇（街道）要组织辖区（行业领域）内企业开展设备调试作业等行为的专项整治行动，加大对同类企业的监管执法和监督检查力度。要重点加大企业在建立完善安全生产规章制度和操作规程，对从业人员的安全生产教育和培训，隐患排查和违章违规作业，以及企业承包方资质和作业人员资格条件审核，风险辨识，危险作业审批，安全监护等方面的执法力度。督促企业落实落细各项安全防范措施，确保专项整治行动的工作成效，坚决防范类似事故的发生。