

西固陈坪甘肃金宸泽劳务有限公司“10·25” 一般坍塌事故调查报告

2025年10月25日13时50分左右，位于兰州市西固区陈坪街道新滩社区G2105地块土方平整及垃圾外运施工项目发生一起土方坍塌事故，导致1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关法律法规的规定，经区政府批准，成立了由区委常委、副区长任组长，区应急管理局局长任副组长，西固公安分局、区应急管理局、区住建局、区司法局、区总工会、陈坪街道有关负责同志为成员的甘肃金宸泽劳务有限公司“10·25”一般坍塌事故调查组(以下简称“事故调查组”)，事故调查组邀请区纪委监委和相关行业专家参加，依法依规开展事故调查工作。

一、事故性质认定

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、询问相关人员、查阅相关资料、综合分析和专家论证，认定：甘肃金宸泽劳务有限公司“10·25”一般坍塌事故是一起生产安全责任事故。

二、事故基本情况

(一)工程项目情况

1.项目概况

项目G2105#地块用地面积24866.1平方米，位于西固区T084#规划路以南，S067#规划路以东，用地性质为城镇住宅一

普通商品住房用地，即二类居住用地，容积率 ≤ 3.5 ，拟建总建筑面积121421.35平方米，其中地上建筑面积87031.35平方米，地下建筑面积34390平方米。

2.项目立项及批复情况

2022年1月24日，兰州市自然资源局与甘肃嘉盛长旭房地产开发有限公司(甘肃鼎乾房地产开发有限公司子公司)签订了《兰州市国有建设用地使用权出让合同》，合同编号：甘让A(兰〔2022〕6号)；

2022年12月14日，甘肃嘉盛长旭房地产开发有限公司就住宅小区项目(G2105号地块)，向兰州市西固区发展和改革局完成备案，取得《甘肃省投资项目备案证》，备案号：西发改备〔2022〕10号。

2024年12月30日，兰州市自然资源局颁发《建设用地规划许可证》(地字第6201002024YG003****号)，证照编号62010020240****。

截至2025年10月25日事故发生时，住宅小区项目(G2105号地块)尚未取得工程规划许可证及施工许可证。

(二)事故相关单位情况

1.发包单位：甘肃鼎乾房地产开发有限公司

甘肃鼎乾房地产开发有限公司，成立于2011年11月24日，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，法定代表人刘某东，注册资本为5000万元，公司住所为甘肃省兰州市西固区西固东路158号。经营范围：房地产开发、商品房销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；统

一社会信用代码：91620100585913****。

2024年3月19日，取得兰州市住房和城乡建设局核发的《房地产开发企业资质证书》，证书编号：甘建房(开)62201****号；资质等级：贰级；有效期至：2027年3月18日。

2.承包单位：甘肃金宸泽劳务有限公司

甘肃金宸泽劳务有限公司，成立于2022年4月7日，公司类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人成某玺，注册资本为500万元，公司住所为甘肃省兰州市城关区东岗东路1475号东欧世贸广场7楼10号。经营范围包括许可项目：建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：劳务服务(不含劳务派遣)；建筑材料销售；五金产品零售；五金产品批发；砼结构构件销售；石灰和石膏销售；电线、电缆经营；劳动保护用品销售；建筑装饰材料销售；办公用品销售；土石方工程施工；防腐材料销售；普通机械设备安装服务；园林绿化工程施工；金属门窗工程施工；建筑防水卷材产品销售；铸造用造型材料销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)；统一社会信用代码：91620102MA7N8K****。

(三)合同签订情况

2025年10月8日，甘肃鼎乾房地产开发有限公司通过招投标方式，确定甘肃金宸泽劳务有限公司为西固项目G2105地块土方平整及垃圾外运工程的中标单位；同日，双方正式签订《西固

项目G2105地块土方平整及垃圾外运工程施工合同》。

(四)事故发生经过

2025年10月25日，甘肃金宸泽劳务有限公司G2105地块土方平整及垃圾外运工程项目现场负责人成某生组织自卸货车司机张某祥、路某祥(各自驾驶一辆自卸货车)，挖掘机司机董某武、装载机司机杨某强在项目现场开展土方挖运、摊土碾压等施工作业(工作时间为上午7时至12时，下午13时30分至18时)。

13时30分左右，自卸货车司机路某祥将货车沿东向西方向倒车停入堆土旁的车道，熄火下车等待装车。挖掘机停放于土堆二层平台，司机董某武挖取自卸货车后方(西侧)的堆土进行装车，大约十分钟后，货车装满，路某祥驾车将土运走。

13时40分左右，路某祥驾车离开后，自卸货车司机张某祥将货车倒进堆土旁的车道，未下车等待，在驾驶室内等待装车。挖掘机司机董某武继续挖取自卸货车后方(西侧)堆土进行装车。

13时50分左右，自卸货车右侧堆土(高度约8.5米)发生坍塌，塌落物将自卸货车的车头、右侧车身、车厢及车尾全部掩埋，驾驶室顶盖被冲击压塌，前挡风玻璃和左侧挡风玻璃破碎，土方涌入驾驶室，车门弯曲变形，驾驶室受挤压整体变形，司机张某祥被挤压困于驾驶座与操作台之间。

(五)事故现场勘查情况

现场勘验时，事故现场停放着一台挖掘机和一辆自卸货车，自卸货车车号为甘A84***，车体为绿色，车头朝东、车尾朝西，停放在呈“凹”字形的土堆中，车身右侧的堆土高度约为8.5米，高出自卸货车车厢顶部约6米，车身左侧和车尾的土堆高度均为

3.5米，高出车厢顶部约1米。塌方发生在自卸货车右侧(副驾驶一侧)，由于塌方区域较大，塌落物将自卸货车的车头、右侧车身、车厢及车尾全部掩埋，塌落物将驾驶室顶盖冲击压塌，前挡风玻璃和左侧挡风玻璃破碎，土方涌入驾驶室，车门弯曲变形(救援时被消防救援人员破拆)，驾驶室受挤压整体变形。



图1 事发现场整体现状图



图2 自卸货车现状图

现场勘验时，因事发现场存在二次坍塌危险，勘验人员借助百度卫星地图对G2015号地块及地块内的堆土进行了区域测量。G2015地块近似梯形，东西向长、南北向短，东西方向通过卫星地图在线实测其两边的长度分别为183米和198米；南北方向地图在线实测其两边的长度分别为163米和96米，地块区域总面积地图在线实测为16582平方米，约24.86亩(此数据为预估数据，存在误差，具体面积以土地手续登记的数值为准)。堆土区域的土方形状不规则，地图在线实测东西方向堆土长度约为129米和93米，南北方向堆土宽度约为100米，堆土高度现场目测最高点距地面约为10米(勘验时堆土的长度按93米，堆土的整体高度取平均值按7米计)，估算地块内的堆土总量约为6.51万立方米

($100 \times 93 \times 7 = 65100$ 立方米)。



图3 项目所在地理位置图

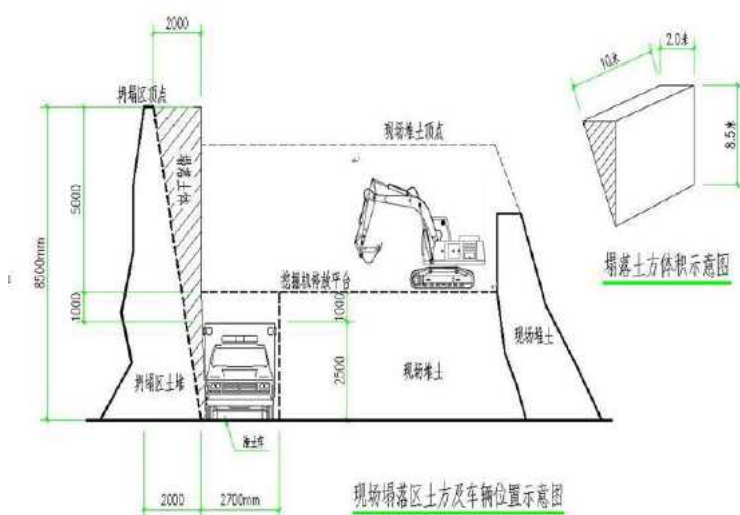


图4 事故现场坍塌区示意图

现场勘验时，坍塌的土堆顶部已长满荒草，土体主要为黄土状粉土(粘土、杂土)，塌落区域的土体中含有大量的混凝土硬块、粉煤灰、鹅卵石、砂夹石、混凝土石块、破拆的桩头及建筑垃圾等，土质松软湿润，土体中部分粉煤灰与砂夹石、粘土已结成硬块，涉事自卸货车的车头处塌落的粉煤灰硬块实测尺寸为1.6米×1.2米×1.1米，体积约2.1立方米。



图5 坍塌的粉煤灰硬块及石块图



图6 挖运的土石方土质图

(六)人员伤亡和直接经济损失情况

1.伤亡人员情况:

姓名	性别	年龄	籍贯	身份证号	伤害程度	伤亡原因
张某祥	男	24	甘肃榆中	62012320010918****	死亡	土方坍塌

2.事故损失工作日: 6000工作日

3.直接经济损失: 140万元

三、事故应急处置情况

(一)事故现场应急处置情况

13时50分左右,挖掘机司机董某武看到土方坍塌后,当即鸣笛向自卸货车司机张某祥示警,但货车并未移动。董某武随即迅速跳下驾驶室前去查看,同时第一时间电话报告现场负责人成某生,告知施工现场发生土方坍塌事故。成某生从距离事发现场300米左右的地方赶到现场后,立即组织到场其他人员开展土方挖掘施救,并拨打了120急救电话和119报警电话,但司机张某祥被自卸货车驾驶室顶盖紧紧压住,无法被救出。

14时05分左右,消防救援人员和救护车先后抵达事故现场,

消防救援人员利用破拆工具将驾驶室顶盖和车门撬开，将司机张某祥从驾驶室救出。

14时25分左右，120医护人员在现场对被成功救出的司机张某祥进行检查和抢救。

14时46分左右，医护人员确认司机张某祥已无生命体征，属于院前死亡，并出具了《院前病情及救治措施告知书》。

(二)事故信息报告情况

2025年10月25日15时左右，甘肃鼎乾房地产开发有限公司电话向区应急管理局报告事故相关情况。接报后，区应急管理局立即电话将该事故情况上报区政府和市应急管理局，同时局主要负责人第一时间赶赴事发现场进行应急处置及现场勘查，随后将事故情况书面上报区政府和市应急管理局。事故单位及安全生产监督管理部门事故上报时间符合法律规定，无迟报、漏报、谎报、瞒报问题。10月27日，经请示区政府批准同意，成立了“10·25”一般事故调查组，依法开展事故调查工作。

(三)事故善后处置情况

事故发生后，区住建局和属地街道督促指导甘肃鼎乾房地产开发有限公司和甘肃金宸泽劳务有限公司积极开展事故善后工作，妥善安排事故死亡人员丧葬赔偿并排查事故现场受损情况。10月27日，死者家属与事故责任单位达成赔偿协议。

(四)事故应急处置评估

此次事故应急处置，公安、应急、卫健、属地街道，事故相关单位等部门协同配合，应急处置工作有序开展，事故信息上报及时，妥善开展善后处置工作，未发生次生灾害，无衍生

事故，没有因处置不力造成不良社会影响。

四、监管情况

(一)行业监管情况

区住建局：今年以来，针对绿城诚园二期项目累计开展专项检查46次，填写检查记录单44份，下发问题隐患限期整改通知书8份，排查问题均整改到位、闭环管理，有效保障项目施工安全与工程质量。因事发地块拟建设绿城诚园三期，目前尚未取得施工许可证，行业监管部门暂未将其纳入监管范围。

(二)属地监管情况

陈坪街道：9月2日、9月30日，街道工作人员对事发地块开展安全检查，要求相关单位加强日常安全巡查，并对地块周边裸露土地进行覆盖处理。

五、事故原因分析

(一)直接原因

甘肃金宸泽劳务有限公司未依法履行安全生产主体责任，编制的《土方专项施工方案》主要针对基坑开挖，施工方法不符合实际。施工作业中，未严格落实土石方开挖自上而下、分层分段的开挖原则，从高达8.5米的堆土中间部位纵深掏挖，不符合《建筑施工土石方工程安全技术规范》(JGJ180-2009)第7.2.3条“土石方开挖应按设计要求自上而下分层实施，严禁随意开挖坡脚”和第4.2.6条“当现场堆积物高度超过1.8米时，应在四周设置警示标志或防护栏，清理时严禁掏挖”之规定；不符合《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022第3.5.1条“土方开挖的顺序、方法与设计工况相一致，严禁超挖”

之规定，导致土体不稳发生坍塌，停放在土壁下的自卸货车被塌落物砸中掩埋，造成事故发生。

(二)间接原因

甘肃鼎乾房地产开发有限公司将西固项目G2105地块土方平整及垃圾外运工程(含土石方作业)发包给不具备技术实力和管理能力的劳务公司，未辨识出发包项目涉及土石方工程，对承包单位安全生产工作疏于协调管理，未能及时发现并消除生产安全事故隐患，对承包单位土石方开挖违规作业行为未能及时发现并有效制止，导致事故发生。

六、事故相关单位存在的主要问题

(一)承包单位：甘肃金宸泽劳务有限公司

甘肃金宸泽劳务有限公司未依法建立健全本单位全员安全生产责任制和安全生产规章制度；不具备专业挖运土方的技术实力和管理能力，公司实际员工只有一人，其余从业人员均临时聘用；编制的《土方专项施工方案》不符合施工实际，未按照土石方工程安全技术规范的要求进行施工；对进场施工人员三级安全教育培训、考核及作业前安全技术交底流于形式，致使作业人员未掌握必要的安全生产知识并具备基本安全操作技能，对作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施和事故应急措施不掌握；施工现场安全管理缺失，未及时消除生产安全事故隐患。

(二)发包单位：甘肃鼎乾房地产开发有限公司

甘肃鼎乾房地产开发有限公司未严格履行发包单位安全管理职责，将项目发包给不具备技术实力和管理能力的劳务公司；

未辨识出发包项目涉及土石方工程，未认真审核审批承包方编制的《土方专项施工方案》；对项目安全生产工作疏于协调管理，日常安全检查巡查不严不细，未能及时消除生产安全事故隐患。

根据《甘肃省建筑与装饰工程预算定额》DBJD25-44-2013第一章第6条，“平整场地是指厚度在0.3米以内的挖、填、找平，以平方米计算”；第9条，“凡平整场地厚度在0.3米以上，地沟槽底宽度在7米以上及地坑底面积在150平方米以上的挖土，均按挖土方计算”。经查涉事G2105地块平整场地施工内容，主要包括对堆土高达8.5米，槽底宽度大于7米，堆土底面积大于150平方米的挖运、回填等。因此涉事工程中的土方平整属于土石方工程。

根据住房和城乡建设部关于印发《建筑业企业资质管理规定和资质标准实施意见》的通知第三十三项要求：“对于原《建筑业企业资质等级标准》(建建〔2001〕82号，以下简称原标准)中被取消的土石方、混凝土预制构件、电梯安装、金属门窗、预应力、无损检测、体育场地设施工程等7个专业承包资质，在相应专业工程承发包过程中，不再作资质要求。施工总承包企业进行专业工程分包时，应将上述专业工程分包给具有一定技术实力和管理能力且取得公司法人《营业执照》的企业。”经查涉事项目承包单位甘肃金宸泽劳务有限公司实际员工只有一人，不具备专业挖运土石方的能力，施工人员均为临时聘用人员，且已有的安全生产规章制度未有效运行落实。

因此，西固项目G2105地块土方平整及垃圾外运工程项目由

甘肃鼎乾房地产开发有限公司发包给甘肃金宸泽劳务有限公司进行施工，但承包单位甘肃金宸泽劳务有限公司不具有土石方工程施工的技术实力和管理能力。

七、对事故责任人员及责任单位的处理建议

(一)对事故责任人员的处理建议

1.免予责任追究人员

张某祥，甘肃金宸泽劳务有限公司临时雇用人员，自卸货车司机。鉴于其在本起事故中死亡，依据相关规定，建议免予责任追究。

2.建议给予行政处罚人员

(1)成某生，甘肃金宸泽劳务有限公司主要负责人、G2105地块土方平整及垃圾外运工程项目现场负责人，建议由区应急管理局给予罚款的行政处罚。

(2)金某光，甘肃鼎乾房地产开发有限公司土方工程师，G2105地块土方平整及垃圾外运工程项目发包方现场负责人，建议由区应急管理局给予罚款的行政处罚。

(3)宋某，甘肃鼎乾房地产开发有限公司主要负责人，建议由区应急管理局给予罚款的行政处罚。

(二)对事故责任单位的处理建议

1.甘肃金宸泽劳务有限公司，建议由区应急管理局给予罚款的行政处罚。

2.甘肃鼎乾房地产开发有限公司，建议由区应急管理局给予罚款的行政处罚。

3.属地和行业监管单位

要求行业监管单位和属地街道分别向区政府作出深刻检查。

八、事故整改和防范措施

为认真吸取事故教训，举一反三，严防类似事故的发生，提出如下整改措施和建议：

(一)甘肃金宸泽劳务有限公司，要切实落实安全生产主体责任：**一是**建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，组织制定并严格执行本单位安全生产规章制度和操作规程；**二是**组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划，重点强化风险辨识、隐患排查及应急处置能力；**三是**建立健全并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，主要负责人须开展常态化隐患排查，对发现的隐患问题闭环整改，坚决防止类似事故再次发生。

(二)甘肃鼎乾房地产开发有限公司，要严格履行安全管理责任：**一是**坚决杜绝将工程项目发包给不具备技术实力和管理能力的单位；**二是**加强对承包单位的安全生产工作统一协调和管理，加强对从业人员的安全生产教育培训和安全技术交底；**三是**认真执行落实国家有关的法律法规和行业标准，定期检查承包单位的安全生产工作，督促承包单位及时消除生产安全事故隐患。

(三)各行业监管部门、各乡镇(街道)要强化落实监管责任：**一是**深刻汲取事故教训，严格落实“三管三必须”要求，聚焦本行业领域、本辖区安全生产重点环节，结合区安委办部署的专项行动，扎实开展专项督查检查工作，对排查发现的问题隐患实行闭环管理；**二是**深入推进《西固区生产经营单位主要负责人及安全

管理人员安全生产履职专项治理方案》落实，督促建筑施工等重点行业领域生产经营单位主要负责人及安全管理人员切实履行法定职责；**三是**各乡镇(街道)要加强安全生产监管力量建设，对本行政区域生产经营单位安全生产状况开展常态化监督检查，发现问题隐患及时向行业主管部门报告并跟踪督促整改。