

开福青竹湖鸽杉路保障住房项目三标段 “8·29”一般物体打击事故调查报告

开福区人民政府事故调查组
2025 年 12 月

目 录

一、事故基本情况.....	2
（一）建设项目基本情况.....	2
（二）相关单位基本情况.....	4
1. 项目建设单位.....	4
2. 项目施工相关单位.....	4
3. 项目监理单位.....	7
（三）有关合同的签订情况.....	8
1. 施工合同.....	8
2. 监理合同.....	9
3. 桩基专业分包合同.....	9
4. 设备租赁合同.....	9
（四）桩基施工专项施工方案的制定情况.....	10

(五) 桩基施工安全技术交底情况.....	10
(六) 涉事机械设备情况.....	11
(七) 事故现场勘察情况.....	11
(八) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	14
(九) 事发时天气情况.....	14
二、事故发生经过及应急救援情况.....	14
(一) 事故发生经过.....	14
(二) 应急救援情况.....	15
三、项目质量安全监督情况.....	16
四、事故原因分析.....	16
(一) 直接原因分析.....	16
1. 设备核心部件存在隐患.....	16
2. 作业人员违规操作且防护缺失.....	17
(二) 间接原因分析.....	17
五、其他单位存在的问题.....	17
六、对有关单位和人员的处理建议.....	18
(一) 对有关企业的处理建议.....	18
(二) 对有关人员的处理建议.....	19
七、事故整改和防范措施建议.....	20

开福青竹湖鸽杉路保障住房项目三标段 “8·29”一般物体打击事故调查报告

2025年8月29日14时05分许，开福青竹湖鸽杉路保障住房项目三标段建筑工地发生一起物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失180万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等有关规定，经开福区人民政府批准，成立了由开福区住房和城乡建设局、开福区应急管理局、开福区总工会、市公安局开福分局、开福区卫生健康局、开福区人力资源和社会保障局、青竹湖街道办事处等单位组成的事故调查组。

调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查询问、资料审核和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故发生的原因和调查发现的有关问题，提出了事故防范和整改措施建议。


经调查认定，该起事故是一起机械维修人员违规操作，相关单位对外来人员现场作业管理不到位，导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）建设项目基本情况

长沙市开福区青竹湖街道鸽杉路保障住房项目位于湖南省长沙市开福区青竹湖街道高登路以北、鸽杉路以南、桐坡路以东、荷莲路以西；项目总用地面积：83293.35 m^2 ，净用地面积：71761.87 m^2 ，总建筑面积：283357.85 m^2 ；项目主要功能：1#、2#为二层配套商业/配套服务用房、3#为3层9班幼儿园建筑、4#、5#、7#、8#、9#为28层高层住宅建筑、6#为27层高层住宅建筑、10#-15#为33层高层住宅建筑、16#为一层垃圾房、17#为一层大门、18#为二层托儿所，设有二层地下室；总投资13.83亿元。湖南省发展和改革委员会于2024年6月29日对该项目予以批复，2025年1月10日，长沙市自然资源和规划局对该项目核发建设工程规划许可证（建字第430101202510010号）（见图一、图二）。

该项目分为三个标段，其中第三标段工程于2025年7月7日取得由长沙市开福区住房和城乡建设局核发的建筑工程施工许可证，工程名称：长沙市开福区青竹湖街道鸽杉路保障住房项目三标段-基础与地下室，建设规模：8211.37平方米。合同价款：3725.6968万元；合同工期：2025年6月5日至2025年9月23日。该标段建筑面积为61286.95 m^2 （地下8211.37 m^2 ，地上53075.58 m^2 ）。本起事故就发生在该标段。

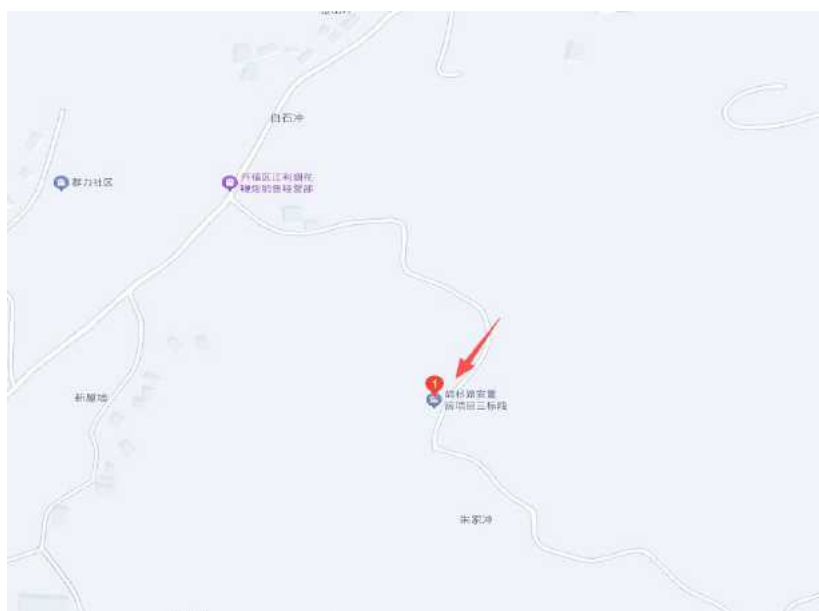

图一：项目区域位置图



图二：项目平面示意图示

(二) 相关单位基本情况

1.项目建设单位

长沙市城北投资有限公司（以下简称“长沙城北投资公司”），统一社会信用代码：914301006828073372；法定代表人：宁帅；注册资本：5000 万元；成立日期：2008 年 11 月 26 日；住所：长沙市开福区新河街道凤舞路 30 号开福城投大厦 1503 室；经营范围包括：许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属材料销售；畜牧渔业饲料销售；木材销售；非金属矿及制品销售；橡胶制品销售；金属矿石销售；针纺织品销售；纸制品销售；纸浆销售；日用品销售；电气设备销售；煤炭及制品销售；五金产品批发；食用农产品批发；电子元器件批发；电子产品销售；软木制品销售；建筑材料销售；电子专用材料销售；土地整治服务；园艺产品销售；农副产品销售；市政设施管理；城市绿化管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.项目施工相关单位

(1)总包单位：湖南高岭建设集团股份有限公司（以下简称“湖南高岭公司”），统一社会信用代码：91430000712197825J；法定代表人：胡镔；注册资本：34630.1000 万元；成立日期：1999 年 2 月 12 日；住所：长沙市开

福区彭家巷 468 号；经营范围：建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、公路工程施工总承包、机电工程施工总承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑幕墙工程专业承包、环保工程专业承包、地基基础工程专业承包、消防设施工程专业承包、建筑行业建筑工程设计；取得了湖南省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工有效期至 2025 年 11 月 1 日；资质类别及等级为：建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包壹级。

2025 年 4 月 23 日，湖南高岭公司组建长沙市开福区鸽杉路保障住房项目施工三标段项目经理部，任命夏胜为项目经理，李洪涛为项目技术负责人，李永志、陈真、周晓林为安全员，苏寒为施工员，刘杰为质量员，并向开福区住房和城乡建设局建筑工程质量安全监督站进行备案。

（2）专业分包单位：湖南固荣基础工程有限公司（以下简称“湖南固荣公司”），该单位为长沙市开福区鸽杉路保障住房项目施工三标段桩基施工分包单位。统一社会信用代码：91430104MA4P7Y8RX1；法定代表人：杨巍；注册资本：2000 万元；成立日期：2017 年 11 月 8 日；住所：湖南省长沙市岳麓区天顶街道尖山安置小区第 37 栋 B1 号；经营范围：地基与基础工程专业承包、建筑劳务分包、土石方工程服务、脚手架劳务分包、水利

水电工程施工总承包、混凝土切割、混凝土切割技术服务、桩基检测服务、基坑监测服务、市政公用工程施工总承包、机械设备租赁等；取得了湖南省住房和城乡建设厅核发的《安全生产许可证》，许可范围为建筑施工，有效期至 2027 年 9 月 25 日；资质类别及等级为：地基基础工程专业承包贰级、施工劳务不分等级。

2025 年 5 月 15 日，湖南固荣公司组建长沙市开福区鸽杉路保障住房项目施工三标段桩基工程项目经理部，任命李文科为项目经理，彭浩为项目技术负责人，周铸为安全员。

(3) 设备出租单位：岳阳厉炼机械设备租赁有限公司（以下简称“岳阳厉炼设备公司”），统一社会信用代码：91430626MA4R9E5F0J；法定代表人：伏利仁；注册资本：200 万元；成立日期：2020 年 4 月 24 日；注册地址：湖南省岳阳市平江县伍市镇合胜村三组；经营范围：建筑工程机械与设备经营与租赁，机械设备租赁、建筑建材租赁、建筑工程后期维修、保修和清理建筑材料及装饰材料租赁等。

(4) 设备维修单位：长沙浩聚机械设备有限公司（以下简称“长沙浩聚机械公司”），统一社会信用代码：91430121MA4QJ0FU2R；法定代表人：古裕水；注册资本：50 万元；成立日期：2019 年 6 月 4 日；注册地址：湖南省长沙县安沙镇物流大道 8 号恒广国际物流园 A21 栋 113 室；经营范围：包括建筑工程用机械制造（限分支机构），工程机械维修服务，建筑工

程材料的安装服务，开关、插座、接线板、电线电缆、绝缘材料零售，通讯设备修理，橡塑制品、起重设备及配件、金属材料、建筑材料、机械配件、液压动力机械及元件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.项目监理单位

友谊国际工程咨询股份有限公司（以下简称“友谊咨询公司”），统一社会信用代码：91430000616804162R；法定代表人：张海岸；注册资本：11426.5984 万元；成立日期：1997 年 7 月 3 日；住所：湖南省长沙市开福区兴联路 339 号友谊咨询大厦 18、19、20 楼；经营范围：建设工程监理、公路工程监理、测绘服务、国土空间规划编制，建设工程施工、建设工程勘察、建设工程设计；取得由中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程监理资质证书，业务范围为工程监理综合资质，有效期至 2028 年 12 月 22 日。

2025 年 6 月 20 日，友谊咨询公司组建长沙市开福区鸽杉路保障住房项目二、三标段监理项目部，任命张衡辉为总监理工程师，郭盛（三标段）、李熹（二标段）为专业监理工程师，颜美丹为监理员。

（三）有关合同的签订情况

1.施工合同

2025 年 5 月 22 日，长沙城北投资公司与湖南高岭公司签

订长沙市开福区青竹湖街道鸽杉路保障住房项目施工三标段建设工程总承包合同，双方在《安全文明生产责任书》中明确：①乙方须在甲方监督下自觉履行主体责任，严格履职，并自觉接受开福区人民政府安全文明生产考核和社会监督；②如发生安全文明生产责任事故和安全文明集体投诉事件，将按照责任追究制和有关法律、法规，对乙方主要负责人和有关责任人依法依规进行问责和处罚；③乙方违反上述条款或其他安全、文明施工规定的，甲方有权视情况要求乙方支付违约金100-1000元/人（次）。因乙方违反文明施工管理要求，被政府有关部门查获而受到的经济处罚，以及由此使甲方受到的经济损失，均由乙方承担；④发生人身伤亡或财产损失事故，乙方应对受伤害人（或单位）进行赔偿和经济补偿；发生特别重大、重大伤亡事故以及特别重大、重大财产损失事故，除乙方应对受伤害人（或单位）进行赔偿和经济补偿外，还应向甲方支付违约金10万元/人（次）；情节严重的交有关部门追究其刑事责任；发生伤亡事故不及时报告的，应向甲方支付违约金1万元/人；隐瞒事故不报或阻碍调查的，应向甲方支付违约金2万元/次。若因此使甲方承担责任的，则甲方有权向乙方追偿，且甲方有权视情况暂扣应付工程款或直接勒令乙方退场，提前解除本合同。

2.监理合同

2024年8月1日，长沙城北投资公司与友谊咨询公司和湖

南建业管理咨询有限公司的联合体签订长沙市开福区青竹湖街道鸽杉路农民安置房建设项目全过程工程咨询合同，其中友谊咨询公司为牵头方负责设计、监理工作，湖南建业管理咨询有限公司为成员方负责造价咨询工作。服务范围：项目整体施工图设计及调容新增部分方案设计、扩大初设、造价咨询、监理等。

3.桩基专业分包合同

2025年5月2日，湖南高岭公司将桩基工程分包给湖南固荣公司，双方签订了施工协议，在施工协议中明确了分包工程承包范围、工期，并约定安全责任：分包单位必须执行双方签订的《安全生产协议书》《安全生产责任状》，还应执行总包项目部制定的《安全文明施工管理制度》《安全文明施工处罚管理条例》等。如违反，分包单位必须承担相应违约责任，缴纳违约金；由于分包单位自身原因受到政府机关处罚的，分包单位独自承担由此产生的一切损失和责任；由于分包方不遵守总包安全管理规定，或因分包方原因导致的安全事故的，由分包方善后处理，并承担事故赔偿责任及有关善后责任。

4.设备租赁合同

2025年5月，湖南固荣公司（甲方）与岳阳厉炼设备公司（乙方）签订机械设备租赁合同，就设备施工作业安全管理协议明确如下：在施工期间乙方必须遵守甲方的各项规章制度，如果发生任何人身伤亡、伤残、疾病或财产的损失等均由乙方自行承担。

担全部经济 and 法律责任。

（四）桩基施工专项施工方案的制定情况

为严格落实《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求，结合项目地质情况及桩基施工技术需求，湖南固荣公司组织编制了《旋挖钻孔灌注桩专项施工方案》，2025年5月18日，湖南固荣公司完成方案内部审核；5月19日湖南高岭公司对方案的可行性、合规性进行审核并通过；5月20日友谊咨询公司依据监理职责完成方案的最终审批。审批流程符合建设工程专项施工方案的管理规定。该方案明确设备选择需遵循选型原则，同时对设备的性能控制、安装调试规范、操作人员岗前培训及设备维护保养等关键环节作出具体要求，为桩基施工的安全有序开展提供了技术支撑。

（五）桩基施工安全技术交底情况

2025年7月8日，湖南高岭公司项目部技术负责人李洪涛组织湖南固荣公司相关人员开展桩基施工安全技术交底。同日，项目部技术负责人李洪涛、安全员李永志共同向桩基班组长戴近及12名班组人员，围绕施工作业技术参数及要求、安全注意事项、应急处置措施等核心内容，逐项进行班组级安全技术交底，所有接受交底人员均在交底记录上签字确认并留存归档。7月28日，项目部安全员李永志补充开展班组级安全技术交底，重点明确施工作业技术参数、安全操作规范及应急处置流程等内

容，接受交底人员均完成签字确认，相关记录已妥善留存。

（六）涉事机械设备情况

本次事故涉及设备为日立 ZX450LC 型液压挖机振动撞锤，该设备是专为高空拆除设计的液压挖掘机，其核心功能是通过振动桩锤进行高效拆除作业。主要技术参数如下：额定功率 202-235kW，整机质量 41000-54500kg，最大作业高度：21050-26200mm，最大作业半径：12000-14400mm；设备编号：*HHEAWU00K00669853x，设备编码：3JAG01903。

（七）事故现场勘察情况

经现场勘察，事故发生地点位于 13#、14# 栋南侧地下室基坑钢筋加工棚西北侧区域的临时道路上，现场可见，涉事液压挖掘机振动桩锤停放于此区域，维修人员黄继所驾驶的小型面包车停靠在基坑施工便道。事发时，维修人员正站立在液压挖掘机振动桩锤锤头旁，对锤头轴销的夹板裂纹处进行焊接维修作业，期间锤头突然发生侧向倾倒，砸中该维修人员腹部及以下部分

（见图

四、图




三、图五）。

图三：事发现场勘查照片



图四：事发时现场照片

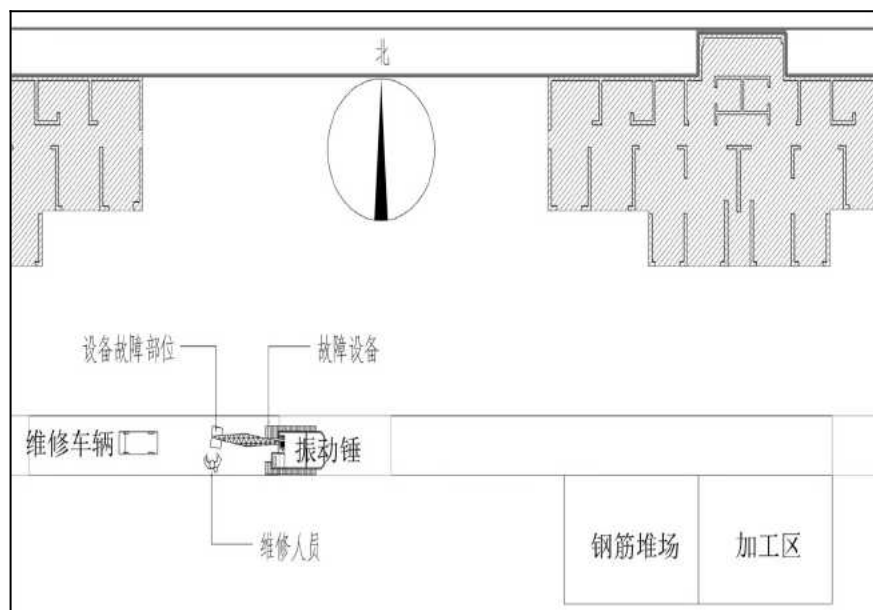

图五：事发时现场示意图

（八）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成1人死亡，死者黄继，男，汉族，1986年9月28日出生，湖南省汨罗市人，初中文化程度，身份证号：430681198609284654，长沙浩聚设备公司员工，从事机械设备维修工作。

事故造成直接经济损失为180万余元（未包含事故行政处罚）。

（九）事发时天气情况

经查，事发当天，天气多云，温度26℃～37℃，东南风转北风<3级，具备室外作业条件。

二、事故发生经过及应急救援情况

（一）事故发生经过

2025年8月28日下午，岳阳历炼设备公司操作司机吴效玉在作业中发现振动桩锤锤头轴销的夹板有裂纹，随即报告长沙浩聚设备公司并请求派遣维修技术人员前来检修，长沙浩聚设备公司立即安排维修人员黄继（死者）与吴效玉对接沟通，经双方电话沟通确认设备具体故障原因后，约定次日到施工现场进行维修。

8月29日10时51分许，黄继驾驶车牌号为湘AU2L34的车辆从项目二标段大门驶入基坑现场，将车辆停靠在15#栋西侧的路基箱板临时道路，吴效玉则将涉事振动桩锤设备移动至12#栋西侧基坑内的路基箱板临时道路，与黄继沟通确认维修细节后，双方开始焊接维修作业。

12时44分许，二标段监理人员以“非本标段施工作业设备”和“设备维修作业未通过项目部审核”等为由，要求吴效玉、黄继立即撤离二标段施工区域。随后，项目桩基专业分包单位现场施工人员张思通知吴效玉、黄继暂停维修作业，即刻赶赴三标段施工区域接续开展维修作业。

13时05分许，黄继驾驶维修车辆从项目三标段工地大门驶入现场，车辆停靠在基坑施工便道，吴效玉将设备移至三标段基坑钢筋棚处，在黄继指挥下继续进行维修作业。

14时05分许，黄继要求吴效玉启动振动桩锤调整锤头角度，调整过程中黄继围绕锤头观察摆放角度是否方便维修，当黄继

在靠近锤头确定摆放角度时，锤头突然向黄继站立方向（南侧）倾倒，将黄继砸伤压倒。吴效玉立即操作设备将锤头移开，检查黄继受伤情况后，迅速通知项目管理人员并同步拨打 120 急救电话。桩基单位现场施工人员张思接到电话后，立即赶赴事故现场与项目人员开展应急处置。现场人员采取了临时遮阴措施，等待 120 救护车抵达。

（二）应急救援情况

事故发生后，吴效玉立即拨打“120”急救电话并通知项目管理人员。14 时 34 分许，120 急救车辆驶入工地大门，停靠在基坑施工便道旁，急救人员抵达事故现场，对黄继进行了现场急救检查，判定伤情比较严重，立即用救护担架将其抬入救护车，送往长沙市泰和医院救治。当晚 21 时 30 分许，泰和医院宣告伤者经抢救无效死亡。

三、项目质量安全监督情况

2025 年 7 月 1 日，长沙市开福区住房和城乡建设局建筑工程质量安全监督站委派胡斌（组长）、李彦组成长沙市开福区青竹湖街道鸽杉路保障住房项目监督组，其中胡斌负责质量安全综合监督、李彦负责安全监督工作，监督组进场后即制定了项目安全质量监督计划，当日组织召开安全质量监督交底会议，明确监督重点、标准及要求。

至项目监督入场以来，监督组累计开展监督检查 3 次，针对发现的隐患下达《整改通知书》1 份，《停工通知书》2 份，督促项

目部限期整改。同时，先后向项目部传达了《关于立即开展建筑施工安全隐患大排查大整治的通知》《关于进一步加强房屋市政工程动火作业安全管理的提示函》《关于全面加强建筑施工生产安全事故防控和消防安全管理的警示函》《关于进一步做好建筑施工领域大排查大整治的补充通知》等各类安全管理文件、方案共计 20 份，要求项目部按照文件要求抓好各项工作落实，并对文件传达及落实情况进行了专项督促检查。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

。

涉事日立 ZX450LC 型重型振动桩锤锤头固定轴销的夹板产生裂纹，承载强度显著下降，维修中启动设备调整锤头角度时，裂纹部位受力过载失效，锤头失去约束在重力作用下失控侧向倾倒。

2.作业人员违规操作且防护缺失。

维修人员黄继明知轴销的夹板产生裂纹，锤头夹具部位结构存在掉落隐患，且在设备未停机状态下，仍违规指挥启动振动锤设备调整锤头角度，未采取锤头锁定等临时加固等防失稳措施；作业中近距离靠近无可靠约束的重型锤头，直接暴露于危险区域，引发事故发生。

（二）间接原因分析

湖南固荣公司作为桩基施工专业分包单位，安全生产主体

责任落实不到位，未建立租赁设备外来危险作业专项管控机制，对设备进出场缺乏监管，未按要求安排专人实施维修作业现场管理，未督促维修单位执行安全防护及风险管控措施，维修作业全程处于失管失控状态。

五、其他单位存在的问题

1.长沙浩聚机械公司作为设备维修单位，对作业人员的安全培训教育不到位，未确保作业人员掌握设备维修安全操作规程及风险防控要点，导致从业人员安全意识、风险辨识能力和应急措施掌握不足。

2.长沙城北投资公司作为项目建设单位，履行建设项目安全生产的首要主体责任不力，对建设项目参建单位安全生产工作的统一协调、监督检查、督促整改不力，对项目施工过程中日常安全监管不到位。

3.湖南高岭公司作为项目总包单位，履行安全生产主体责任不力，未严格落实相关安全管理制度，在桩基专项施工方案编制、审核流程以及开展安全技术交底等工作中，对分包单位及人员落实安全措施监督不到位，未严格核查外来人员、车辆并进行报备审批，未及时发现制止现场存在的违规作业行为。

4.友谊咨询公司作为项目监理单位，未依法履行安全监理法定职责，对施工现场安全巡视未有效落实，虽发现并劝离跨标段违规作业人员，但未及时将相关情况通报总包单位、分包单位和其他标段监理人员，未能有效制止违规作业行为并督促相关

单位落实整改。

六、对有关单位和人员的处理建议

（一）对有关企业的处理建议

1.湖南固荣公司作为桩基施工专业分包单位，未落实安全生产主体责任，施工现场安全管理存在严重缺陷，未建立专项管控机制、未安排专人现场管理，未督促维修单位落实安全防护措施，对事故发生负主要责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项¹之规定，予以行政处罚。

2.长沙浩聚机械公司作为设备维修单位，未依法开展作业人员安全生产教育培训，未确保从业人员掌握安全操作规程及作业风险防控要求，维修作业过程中未落实安全管控措施。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》相关规定，依法予以处理。

3.湖南高岭公司作为项目施工总承包单位，未切实履行对分包单位安全生产工作的统一协调、监督检查和督促整改职责，对施工现场安全隐患排查治理不力。建议由区住房和城乡建设局对其进行警示约谈，并责令限期整改。

4.友谊咨询公司作为项目监理单位，监理监督效能未有效发挥，对项目总包单位、分包单位安全管理的问题未及时发现并有

¹ 录中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

效督促整改，建议由区住房和城乡建设局予以警示约谈。

5.长沙城北投资公司作为项目建设单位，履行安全生产的首要主体责任不力，对参建单位安全生产工作的统一协调、监督检查和日常监管不到位。建议由区住房和城乡建设局对其进行警示约谈，并责令加强项目安全管理。

（二）对有关人员的处理建议

1.黄 继，长沙浩聚机械公司维修技术员，在作业过程中违反安全操作规程，冒险作业，对事故发生负有直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免予追究其责任。

2.李文科，湖南固荣公司项目部经理，作为项目安全生产主要负责人，未依法履行安全生产管理法定职责，未健全落实项目安全生产管理体系，未督促严格执行租赁设备使用及外来危险作业安全管控规定，未扎实开展施工现场安全生产，未能及时发现并闭环消除维修作业环节安全隐患，对事故发生负有主要领导责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项²之规定，予以行政处罚；由区住房和城乡建设局依法依规认定上报不良行为记录。

3.周 铸，湖南固荣公司项目部安全员，未依法履行安全生产管理职责，未严格落实租赁机械设备及外来维修作业的现场安全监管要求，未有效排查整治维修作业环节安全隐患、制止违

² 录《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

规作业行为，对事故发生负有管理责任。建议由区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条³之规定，予以行政处罚。

七、事故整改和防范措施建议

（一）湖南固荣公司需健全安全生产责任制，明确各级人员的责任范围与考核标准，严格奖惩机制，确保全员安全生产责任制落地见效；强化现场安全生产管理人员管理，切实解决施工现场安全管理不到位及施工员、安全员履职尽责不力的问题；深化从业人员安全生产教育与培训，提升其安全意识，使其熟知施工现场潜在的不安全因素，杜绝违规冒险作业行为；严格落实各项安全管理制度，按制度要求开展安全检查，及时消除生产安全事故隐患。

（二）长沙浩聚机械公司务必切实履行安全生产主体责任，强化单位安全组织体系建设，按标准配齐配强安全生产管理人员；加大安全生产教育培训投入力度，规范开展岗前培训，细化培训内容，提升从业人员安全意识与操作技能，未经考核合格者严禁上岗或参与外派服务；强化维修现场安全管控，督促安全管理人员在岗履职，及时排查整治违规行为，防范作业安全风险。

（三）湖南高岭公司要立即启动全项目机具安全专项排查，

³ 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

重点核查起重机械、切割设备、钻孔机等机械设备的安全防护部件，隐患设备一经发现立即停用，须整改验收合格后方可恢复使用；建立机具全生命周期管理台账，明确各环节责任，严禁使用无合格证书、无有效检测报告或老旧报废的设备；推行月度强制检修制度，高频使用设备加密检测频次，留存检修记录，确保安全防护装置完好有效；从严开展分包单位准入审核，核查其资质、安全管理能力及自带设备安全状况；规范机械设备维修管理，可移动设备需带离现场维修，确需现场维修的，须签订安全管理协议，明确责任边界，落实管控措施。

（四）友谊咨询公司务必严格执行安全生产法律法规，进一步强化安全生产监理的责任意识，切实落实监理工作责任制，严格要求施工现场的监理人员认真履行安全生产监理职责，及时发现并纠正各类违规违章行为。

（五）长沙城北投资公司要切实履行安全生产首要责任，强化项目现场协调管理，强化多方安全协同管理；加大现场安全监督检查力度，督促总包、监理及分包单位落实安全责任，紧盯施工各环节安全管理，督促及时排查整改隐患，保障项目文明安全施工。

开福区人民政府事故调查组

2025 年 12 月 24 日