

# 金湾三灶珠海机场综合交通枢纽项目一期 工程“1·13”一般物体打击事故

## 调查报告

金湾区政府事故调查组

2024 年 3 月 1 日

# 目 录

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| <b>一、 事故基本情况.....</b>        | <b>3</b>  |
| (一) 事故有关单位情况.....            | 3         |
| (二) 事发工程概况.....              | 6         |
| (三) 相关合同签订情况.....            | 6         |
| <b>二、 事故发生经过和应急处置情况.....</b> | <b>9</b>  |
| (一) 事故发生经过.....              | 9         |
| (二) 事故应急处置情况.....            | 11        |
| (三) 应急救援评估结论.....            | 11        |
| (四) 善后处置情况.....              | 11        |
| (五) 人员伤亡和直接经济损失情况.....       | 12        |
| <b>三、 事故现场情况.....</b>        | <b>12</b> |
| (一) 现场勘验及测量结果分析.....         | 12        |
| <b>四、 事故原因和事故性质.....</b>     | <b>13</b> |
| (一) 直接原因.....                | 13        |
| (二) 相关单位安全管理情况.....          | 14        |
| (三) 相关部门安全监管情况.....          | 16        |
| (四) 事故性质认定.....              | 17        |
| <b>五、 事故防范和整改措施建议.....</b>   | <b>17</b> |

# 金湾三灶珠海机场综合交通枢纽项目一期工程 “1·13”一般物体打击事故调查报告

2024年1月13日17时4分，位于珠海市金湾区三灶镇的珠海机场综合交通枢纽项目一期工程发生一起物体打击事故，造成一人死亡，直接经济损失148万元。

事故发生后，区政府依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，成立了由区委常委、副区长余学旺任组长，区财政局（区国资办）、区人力资源社会保障局、区建设局、区应急管理局、机场公安分局、区总工会、三灶镇政府等单位组成的金湾三灶珠海机场综合交通枢纽项目一期工程“1·13”一般物体打击事故调查组（以下简称事故调查组），开展事故调查工作，并邀请区纪委监委同步开展追责问责审查调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员，查明了事故发生的经过和原因、认定了事故性质，提出了对有关责任人员的处理建议及事故防范整改措施。

经调查认定：金湾三灶珠海机场综合交通枢纽项目一期工程“1·13”物体打击事故是一起**当事人李某轩在非作业时间自行练习剪式升降车通过门洞时，身体与门洞横梁发生碰撞、挤压导**

致其本人死亡的一般物体打击类生产安全非责任事故。现将有关情况报告如下：

## 一、事故基本情况

### （一）事故有关单位情况

#### 1.建设单位

珠海航城机场建设有限公司<sup>[1]</sup>（以下简称“航城机场公司”）。统一社会信用代码：91440404MA55PWR9XR；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：井某富。项目负责人：沈某任。

#### 2.施工单位

珠海建工控股集团有限公司<sup>[2]</sup>（以下简称“珠海建工公司”）。统一社会信用代码：91440300MA5FRFGR0R；公司类型：其他有限责任公司；法定代表人：黄某华。持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑业企业资质证书，证号：D24446\*\*\*\*，有效期至2024年1月21日。安全生产许可证号：〔粤〕JZ安许证字〔2021〕03\*\*\*\*，有效期为2023年11月23日至2026年11月23日。项目经理：孙某龙，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证号：粤建

---

[1] 行业：道路运输业；注册资本：100,000 万元人民币；公司地址：珠海市金湾区三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼六楼 601 房。经营范围包含：一般项目：工程管理服务；航空运营支持服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；规划设计管理；酒店管理；物业管理；商业综合体管理服务。

[2] 行业：土木工程建筑业；注册资本：300,000 万元人民币；公司地址：珠海市金湾区三灶镇航空新城金鑫路 137 号 B2 栋 205 室。经营范围包含：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；检验检测服务；建设工程监理；建设工程质量检测；建设工程勘察；建设工程设计等。

安 B(2021)011\*\*\*\*。安全员：温某俊，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（综合类），证号：粤建安 C3(2021)003\*\*\*\*。

**中国建筑第二工程局有限公司<sup>[3]</sup>**（以下简称“中建二局公司”）。统一社会信用代码：91110000100024296D；公司类型：有限责任公司(法人独资)；法定代表人：石某。持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的建筑业企业资质证书，证号：D11105\*\*\*\*，有效期至 2028 年 12 月 22 日；北京市住房和城乡建设委员会核发的建筑业企业资质证书，证号：D21140\*\*\*\*，有效期至 2024 年 1 月 15 日。安全生产许可证号：〔京〕JZ 安许证字〔2022〕10\*\*\*\*，有效期为 2022 年 11 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日。项目经理：高某龙，项目安全总监：冯某法，持有北京市住房和城乡建设委员会核发的建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：京建安 C2(2012)014\*\*\*\*。

### 3.监理单位

**珠海市工程监理有限公司<sup>[4]</sup>**（以下简称“工程监理公司”）。统一社会信用代码：914404001925901395；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：殷某。持

---

[3] 行业：房屋建筑业；注册资本：1,000,000 万元人民币；公司地址：北京市通州区梨园镇北杨洼 251 号。经营范围包含：土木工程建设；核电站工程建筑；装饰工程的设计、施工、科研、咨询；线路、管道、设备的安装；混凝土预制构件及成品的制作；钢结构、网架工程的制作与安装；地基与基础工程施工等。

[4] 行业：土木工程建筑业；注册资本：3,100 万元人民币；公司地址：珠海市横琴新区琴朗道 88 号 907 房。经营范围包含：许可项目：建设工程监理等。

有广东省住房和城乡建设厅核发的《工程监理资质证书》，具备房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级、港口与航道工程监理乙级、公路工程监理乙级和水利水电工程监理乙级资质，证号：E24400\*\*\*\*。总监理工程师：王某锋，持有中华人民共和国住房和城乡建设部核发的中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书，证号：0038\*\*\*\*。

#### 4.专业分包单位

中建二局（厦门）建设有限公司<sup>[5]</sup>（以下简称“中建二局（厦门）公司”）。统一社会信用代码：91350206MA3405JN9A；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：何某。持有厦门市建设局核发的建筑业企业资质证书，证号：D33522\*\*\*\*，有效期至2024年12月31日。安全生产许可证号：〔闽〕JZ安许证字〔2020〕02\*\*\*\*，有效期为2023年11月10日至2026年11月9日。项目经理：易某，持有北京市住房和城乡建设委员会核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证号：京建安B(2019)016\*\*\*\*。安监部经理：张某伟，持有北京市住房和城乡建设委员会核发的建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，证号：京建安B(2021)018\*\*\*\*。

#### 5.劳务分包单位

---

[5] 行业：土木工程建筑业；注册资本：10,000 万元人民币；公司地址：厦门市翔安区新店镇宋坂四里 89 号。经营范围包含：许可项目：各类工程建设活动；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；公路管理与养护；房地产开发经营；人防工程设计；住宅室内装饰装修；货物进出口；技术进出口等。

广东新利堡建设工程有限公司<sup>[6]</sup>（以下简称“新利堡建设公司”）。统一社会信用代码：91440400MA559DJN4F；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：招某莉。持有横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局核发的建筑业企业资质证书，证号：D34440\*\*\*\*，有效期至2025年11月23日。安全生产许可证号：〔粤〕JZ安许证字〔2021〕03\*\*\*\*，有效期为2021年1月15日至2024年1月15日。项目经理：陈某祥。安全员：黄某键，持有广东省住房和城乡建设厅核发的建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书，证号：粤建安C3(2023)003\*\*\*\*。

## （二）事发工程概况

珠海机场综合交通枢纽项目一期工程位于金湾区三灶镇金海中路南侧。总建筑面积161800.52平方米，其中综合交通枢纽地上两层，基底建筑面积12110.05平方米，地上建筑面积19641.23平方米。地下室共两层，地下建筑面积142159.29平方米。2022年2月14日，珠海市金湾区住房和城乡建设局向航城机场公司核发《中华人民共和国建筑工程施工许可证》，编号：440404202202140102。

## （三）相关合同签订情况

### 1.施工总承包合同

---

[6] 行业：土木工程建筑业；注册资本：5,000万元人民币；公司地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-71289（集中办公区）。经营范围包含：一般项目：核电设备成套及工程技术研发；金属结构制造；劳务服务（不含劳务派遣）；消防器材销售；消防技术服务等。

航城机场公司（甲方）与珠海建工公司、中建二局公司（乙方）于 2021 年 11 月 15 日签订《珠海机场综合交通枢纽项目一期工程（一标段）建设工程施工合同》，合同工期 800 个日历天。合同主要内容是由珠海建工公司、中建二局公司承接航城机场公司珠海机场综合交通枢纽项目一期工程（一标段）施工，施工内容包括建筑（砌体、外墙抹灰、屋面防水、地下室外防水、地下室顶板指刚性防水保护层）、土方石、桩基、基坑支护、结构、钢结构、地下室卷帘门、给排水、消防、强电、变配电、地铁土建预留、防雷、人防、幕墙、道面破除、地表附属物处理、暖通、智能化管线预埋、抗震支架、电梯预埋、其他专业工程管线预埋等、非精装修区域（楼梯间、地下室车库、人防、设备房等）的普通装修。合同附件 3《总包配合条款》中明确了双方的安全管理职责。孙某龙是珠海建工公司（乙方）项目经理，负责组织开展珠海机场综合交通枢纽项目一期工程的安全生产管理工作。高某龙是中建二局公司（乙方）项目经理，负责组织开展珠海机场综合交通枢纽项目一期工程的安全生产管理工作。珠海建工公司、中建二局公司是航城机场公司珠海机场综合交通枢纽项目一期工程的联合体施工总承包单位。

## **2.施工合作协议书**

珠海建工公司（甲方）与中建二局公司（乙方）于 2023 年 1 月 9 日签订《珠海机场综合交通枢纽项目一期工程（一标段）施工合作协议书》，合同中明确珠海建工公司工作内容包含本项



目安装工程中的地下室安装（具体为电气、给排水、消防、暖通及人防工程）以及综合交通枢纽的安装工程（具体为电气、给排水、消防、暖通工程）等，中建二局公司工作内容为本项目主体劳务工程、装修工程等。珠海建工公司为联合体主办方，中建二局公司为联合体成员方。

### **3. 监理合同**

2021 年 11 月 12 日，航空机场公司（甲方）和工程监理公司（乙方）签订《珠海机场综合交通枢纽项目工程监理合同》，约定由工程监理公司作为珠海机场综合交通枢纽项目监理单位。合同期限：2021 年 11 月 12 日起至工程竣工验收合格及办理完成城建档案移交，且质保期满止。

### **4. 专业分包合同**

珠海建工公司（甲方）与中建二局（厦门）公司（乙方）于 2022 年 10 月 12 日签订《珠海机场综合交通枢纽项目一期工程（一标段）-机电专业分包合同》，合同工期 510 个日历天。合同主要内容是由中建二局（厦门）公司承接珠海机场综合交通枢纽项目一期工程施工总承包工程的机电工程。其中附件四《分包安全生产协议》中明确了双方的安全管理职责。中建二局（厦门）公司是珠海建工公司珠海机场综合交通枢纽项目一期工程的专业分包单位。

### **5. 劳务分包合同**

中建二局（厦门）公司（甲方）与新利堡建设公司（乙方）于 2023 年 5 月 1 日签订《珠海机场综合交通枢纽项目一期工程劳务分包合同》，合同工期自 2023 年 8 月 10 日起至 2024 年 7 月 1 日止。合同主要内容是由新利堡建设公司承接珠海机场综合交通枢纽项目一期工程机电施工工程中的消防工程劳务。其中附件 6《中建二局（厦门）建设有限公司分包安全生产协议》中明确了双方的安全管理职责。新利堡建设公司是中建二局（厦门）公司珠海机场综合交通枢纽项目一期工程机电施工工程的劳务分包单位。

## **二、事故发生经过和应急处置情况**

### **（一）事故发生经过**

2024 年 1 月 13 日星期六，珠海机场综合交通枢纽项目一期工程负二层五区现场作业内容为机电设备安装，负责消防工程劳务的新利堡建设公司因当天轮休未安排施工，无人员作业。

16 时 30 分，新利堡建设公司消防班组操作员李某轩未经允许从储物柜自行取得钥匙并开始练习驾驶自行走剪刀式高空作业平台（以下简称：剪式升降车）。

17 时 4 分，新利堡建设公司消防班组长周某贵在珠海机场综合交通枢纽项目一期工程现场进行休息日巡查，查看到负二层五区附近时，看见李某轩在 8 防火分区驾驶剪式升降车倒车，平台为放下状态，李某轩站在平台上，面朝向与剪式升降机行驶方

向相反。此时剪式升降机正在通过风机房门洞，李某轩后脑勺及背部撞到门洞横梁，脸部及前胸挤压在平台护栏上。周某贵马上将李某轩放在平台上，之后叫在场人员陈某一同将李某轩抬到场地外等待救援。

17 时 6 分，陈某拨打 120 并报警。

17 时 10 分，周某贵电话告知新利堡建设公司项目经理陈某祥。

17 时 25 分，120 急救车到达现场，将李某轩送往广东省人民医院珠海医院抢救。

17 时 45 分，公安人员到达现场，并对现场人员进行问询并勘验现场情况。

17 时 57 分，中建二局公司现场管理人员秦某龙向区建设局初报人员受伤情况。

18 时 42 分，陈某祥赶到事故现场，电话通知新利堡建设公司安全员黄某键到事发地点维护好现场，之后赶往医院。

19 时 0 分，黄某键赶到事故现场，在现场组织拉起警戒线和围栏。

19 点 30 分，珠海建工公司安全员温某俊到珠海建工公司项目经理孙某龙办公室报告事故。

20 时 30 分，孙某龙委托中建二局公司现场管理人员秦某龙将事故情况上报区建设局。

1 月 14 日 5 时 31 分，李某轩经抢救无效死亡。

以上过程，经对相关人员进行调查询问、查阅档案资料及值班值守记录得出。

## **（二）事故应急处置情况**

20 时 8 分，区应急管理局值班室接到市应急管理局通报事故信息。

20 时 10 分至 15 分，区人民政府值班室按照《广东省安全生产条例》第五十七条的规定，通知区建设局、区卫生健康局和三灶镇政府工作人员到事发现场开展事故善后和处置。区应急管理局派出执法大队工作人员前往事故现场进行核查，并组织开展应急处置工作。

20 时 35 分至 45 分，区应急管理局、区建设局、区卫生健康局和三灶镇政府工作人员到达事故现场。

21 时 7 分，区应急管理局向市应急管理局值班室报告事故核查信息。

以上过程，经查看值班值守记录得出。

## **（三）应急救援评估结论**

经综合评定，事故发生后，各单位及时上报事故情况，及时参与救援行动，本次事故应急处置及时，应急响应程序合法，符合生产安全事故报告和应急处置相关规定。

## **（四）善后处置情况**

事故发生后，新利堡建设公司与当事人李某轩家属在珠海市金湾区三灶镇劳动争议人民调解委员会的组织下协商善后事宜，

于 2024 年 1 月 15 日签订了《人民调解协议书》。

### **（五）人员伤亡和直接经济损失情况**

死者李某轩，男，51 岁，身份证号为：5123\*\*\*\*\*6819，重庆黔江人。李某轩于 2023 年 11 月 14 日与新利堡建设公司签订劳动合同，担任消防班组工人。李某轩在本起事故中死亡，死亡原因为肺挫伤/蛛网膜下腔出血/第五腰椎压缩性骨折。（根据《居民死亡医学证明（推断）书》）。李某轩驾驶的剪式升降车非特种设备，李某轩持有剪式升降车操作证（培训时间：2023 年 12 月 26 日，有效日期至 2024 年 12 月 26 日）

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经事故单位统计、属地政府确认，事故调查组核定直接经济损失为 148 万元。

## **三、事故现场情况**

### **（一）现场勘验及测量结果分析**

事故发生地点位于金湾区三灶镇金海中路南侧珠海机场综合交通枢纽项目一期工程负二层五区。事故调查组现场勘验情况如下：事故相关车辆为剪式升降车（产品型号：S0607）。剪式升降车作业平台放下状态时高度为 1.2 米，平台四周设有高 1.1 米的护栏。门洞横梁下沿高度为 2.5 米。

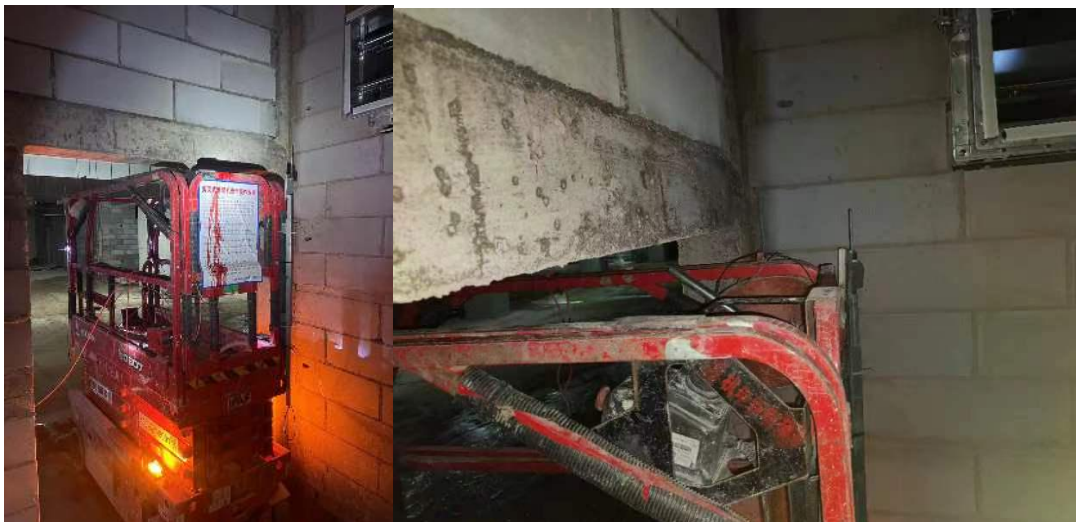


图 1、图 2 事故现场照片

#### 四、事故原因和事故性质

##### （一）直接原因

事故调查组经过现场勘察、事故现场相关人员谈话问询等调查取证和分析论证工作，可以确定该起事故的起因物为其它机械（3.12 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A3），致害物为其它（门洞横梁）（4.14.22 参照《企业职工伤亡事故分类 GB 6441-1986》表 A4），伤害方式为人撞固定物体。

事故调查组认为，本起事故的直接原因是：消防班组作业人员李某轩未经允许在非作业时间自行练习剪式升降车通过门洞时，头部及背部碰撞门洞横梁，脸部及前胸挤压在平台护栏上导致死亡。

## （二）相关单位安全管理情况

**航城机场公司。**与珠海建工公司、中建二局公司（乙方）于2021年11月15日签订《珠海机场综合交通枢纽项目一期工程（一标段）建设工程施工合同》，协议中明确了双方的安全管理职责<sup>[7]</sup>。制定了《珠海航城机场建设有限公司突发事件综合应急预案》。配合参加施工单位的应急演练、技术培训、安全交底及安全生产检查。配合参加监理单位组织的安全专题会议、培训和监理例会。

**珠海建工公司、中建二局公司。**珠海建工公司（甲方）与中建二局（厦门）公司（乙方）2022年10月12日签订《珠海机场综合交通枢纽项目一期工程（一标段）-机电专业分包合同》，合同中明确了双方的安全管理职责<sup>[8]</sup>。项目部成立安全生产领导小组，配备专职安全员每周对作业现场开展安全生产巡查检查、安全风险辨识并制定管控措施，通过培训、会议、公告、交底等措施向作业人员告知安全生产状况。制定了《剪叉式升降机安全操作规程》<sup>[9]</sup>《移动式升降工作平台安全管理制度》《项目安全

---

[7] 《珠海机场综合交通枢纽项目一期工程（一标段）建设工程施工合同》附件3：总包配合条款1.给与指定分包人的配合 1.2 现场管理和安全文明施工（1）施工期间，总承包人负责现场统一管理，给指定分包人的雇员统一办理工地现场出入工作牌。（3）切实制定安全管理办法，对现场所有人中切实做好安全教育，要求施工现场所有人员严格遵守《安全管理条例》，遵守国家及当地政府有关部门对安全生产、文明施工的规定和要求。

[8] 《珠海机场综合交通枢纽项目一期工程（一标段）-机电专业分包合同》附件四：分包安全生产协议 39.乙方所有入场人员，包括工人和管理人员，必须经入场培训后方可上岗。40.甲方负责乙方管理人员的安全理论知识培训。60.入场后，乙方按期按要求完成如下项目的准备，准备完毕后报请甲方审查，审查合格方可开始施工：人员基本素质审查、人员资质（管理人员资质和特种作业人员操作证）审查、安全培训与考核、劳动防护用品发放、施工机具入场检验合格、现场基本安全条件。63.乙方负责所属仓库、材料堆放点、作业点、加工场地等使用或作业场所的安全和文明施工管理，并对其绩效负责。66.甲乙双方共同承诺人、财、物投入优先满足安全需要，保证“必须而且首先满足安全”，尽量少产生或不产生隐患且隐患一经发现即能得到消除或控制。

[9] 《剪叉式升降机安全操作规程》二、操作时的安全措施 （3）在操作期间，应注意周围环境安全情况，避免碰撞和触电等危险。

应急预案》和《2023 年应急演练计划》等，形成珠海机场综合交通枢纽项目安全风险分析评价记录表。对劳务单位的剪叉式升降车操作人员开展安全技术交底和专项安全培训。按照项目监理单位要求报审了《项目专项施工方案》，按照项目监理单位要求对发现的事故隐患及时整改并进行书面汇总记录。

**中建二局（厦门）公司。**与珠海建工公司、中建二局公司（乙方）于 2022 年 10 月 12 日签订《珠海机场综合交通枢纽项目一期工程（一标段）-机电专业分包合同》，合同中明确了双方的安全管理职责。在本项目中成立项目安全生产部，共 3 名成员，均持有建筑施工企业项目负责人或专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书。制定了《安全生产管理制度汇编》《各工种安全操作规程》《机械设备操作规程》和《应急响应预案》等。向作业人员进行安全技术交底。每周对作业现场开展安全生产巡查检查并进行书面汇总记录。

**工程监理公司。**在本项目中成立监理项目部，共设置 20 名监理人员。制定了《珠海机场综合交通枢纽一期工程监理规划》《珠海机场综合交通枢纽项目一期工程（一标段）安全监理工作制度》《电气工程监理、消防工程、给排水工程、高处作业安全监理实施细则》等，对施工单位各项安全施工方案进行审核，按照细则对作业现场进行安全管理。按照计划每周组织举办安全监理例会，通报安全检查情况、处理措施及整改情况，并形成监理日志。对巡查发现的问题下达安全隐患整改通知，提出整改措施，



监督施工单位落实整改并形成台账。

**新利堡建设公司。**与中建二局（厦门）公司（甲方）于 2023 年 5 月 1 日签订《珠海机场综合交通枢纽项目一期工程劳务分包合同》，合同中明确了双方的安全管理职责<sup>[10]</sup>。对全部工人进行入场人员信息登记，进场前进行三级安全教育培训。制定《安全生产管理制度及操作规程》《工种及机械操作规程》，作业时每天安排专职安全员及班组长进行现场巡查，项目经理每月组织开展作业场所全面安全检查，制作《安全隐患排查和风险管控记录》在作业现场设置安全警示标志、标语，定期向作业人员配发安全带、安全帽、反光衣等劳动防护用品并督促佩戴使用。

### （三）相关部门安全监管情况

**区建设局。**一是派出局属单位区建设工程安全事务中心及第三方安全巡查组对该项目开展日常安全监督检查及专项检查工作。监督组于 2022 年 1 月 19 日介入该项目的安全监管，至 2024 年 1 月 13 日事发，介入监督时间 700 天。二是对该项目进行日常安全监督抽查，针对项目存在的安全管理人员到岗、高空坠物防护措施、外脚手架搭设、实名制考勤、临时用电、消防、安全警示标志、文明施工等 8 个方面下发了 18 份整改通知书，2 份停工通知书，4 份安全巡查意见书，排查整改安全隐患共 97 项，

---

[10] 《珠海机场综合交通枢纽项目一期工程劳务分包合同》附件 6：中建二局（厦门）建设有限公司分包安全生产协议 9.安全培训和人员资质 9.1 乙方所有入场人员，包括工人和管理人员，必须经入场培训后方可上岗。9.2 甲方负责乙方管理人员的安全理论知识培训。14.现场安全管理 14.2 乙方负责所属仓库、材料堆放点、作业点、加工场地等使用或作业场所的安全和文明施工管理，并对其绩效负责。14.4 甲方负责公共区域安全设施的建设和维护，乙方应加强人员行为管理，不破坏安全设施，维护其有效性。14.5 共同承诺人、财、物投入优先满足安全需要，保证“必须而且首先满足安全”，尽量少产生或不产生隐患且隐患一经发现即能得到消除或控制。

并跟踪闭环相关责任单位安全隐患整改情况。除日常现场监督抽查外，监督组采取不定期打电话的方式，提醒、督促该项目在脚手架搭设、模板浇筑、起重机械等方面落实好安全措施。

**三灶镇政府。**一是 2023 年共出动 307 人次对辖区建筑工地进行安全生产检查，发现并督促整改问题 44 项，主要问题集中在建筑工地工人安全意识较薄弱，部分工人未佩戴安全帽、安全带等安全防护用品，施工现场安全措施、安全警示不足等。二是 2023 年至事故发生当天，对本起事故发生项目共开展 6 次巡查工作，巡查时间分别为 3 月 1 日、3 月 10 日、4 月 28 日、5 月 31 日、11 月 17 日、2024 年 1 月 9 日。已要求项目负责人立即对发现的隐患完成整改，并吸取其他工地存在的问题教训，特别是施工现场安全措施、危险作业区域安全防范等常见问题教训，举一反三，确保安全生产。

#### **（四）事故性质认定**

事故调查组通过现场勘验，对相关人员进行询问，对事故原因及性质进行综合分析，认定该事故是一起一般物体打击类生产安全非责任事故。

### **五、事故防范和整改措施建议**

**（一）新利堡建设公司**要认识到本起事故造成的严重后果，深刻吸取事故教训。一是要进一步加强和规范安全管理措施，强化休息日等非工作时间现场管理，严格落实作业现场设备使用和

管理制度，对特定施工设备采取领用和操作审批程序。企业主要负责人严格落实本单位的各项安全生产规章制度和操作规程，认真开展安全生产隐患排查整治，及时消除发现的隐患问题。二是要严格落实各工种从业人员考核培训和持证上岗制度，切实提高从业人员安全意识和职业技能，确保作业人员充分了解和掌握本岗位操作规范。

（二）珠海建工公司、中建二局公司和中建二局（厦门）公司要加强施工现场安全管理，严格落实全员教育培训制度，督促作业人员认真遵守安全操作规程和全面掌握本岗位安全技能，加大风险管控和隐患排查整治力度，提高隐患排查整治质量。深刻吸取本起事故教训，按照法律法规要求加大力度建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，将安全责任落实到一线作业人员。要健全和严格落实作业现场设备使用和管理规定，避免同类事故再次发生

（三）工程监理公司要严格履行监理安全职责，进一步加强施工过程重点区域和薄弱环节的管理和监督，严格实施施工设备领用审批程序，对监理过程中发现的安全隐患问题，要立即责令施工单位整改并复查整改情况，同时将安全隐患情况和防范措施告知从业人员，消除其侥幸心理，提高从业人员对安全生产的重视程度。

（四）区建设局要深刻汲取事故教训，一是对全区在建项目开展警示教育，对事发项目相关单位负责人开展安全生产约谈，

督促相关单位深刻汲取事故教训，举一反三开展安全生产隐患自查，进一步强化和压实企业主体责任落实，加大检查力度，及时发现并消除各类事故隐患。二是进一步开展建筑施工重大事故隐患专项排查整治行动，严查隐患整改，打击违法违规行为，防范生产安全事故发生。三是督促辖区在建项目相关负责人严格履行法定安全生产管理职责，强化施工现场安全措施，优化安全作业条件，加大对作业人员的安全生产教育培训及现场安全督导力度，增强作业人员自我防护意识和安全作业意识，杜绝不安全行为。

金湾三灶珠海机场综合交通枢纽项目一期工程

“1·13”一般物体打击事故调查组

2024年3月1日