

运城永济永济市佳益农业综合开发有限公司 “9·11”一般爆炸事故调查报告

永济市政府事故调查组

2023 年 11 月 8 日

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 事故发生单位概况	1
(二) 事故发生单位安全管理情况	3
(三) 事故发生经过	3
(四) 事故现场情况	3
二、事故应急及处置情况	10
(一) 事故信息接报及响应情况	10
(二) 事故应急处置评估	10
三、事故原因分析	11
(一) 直接原因分析	11
(二) 间接原因分析	11
四、有关责任单位存在的主要问题	12
(一) 永济市佳益农业综合开发有限公司	12
(二) 有关监管部门	13
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	13
(一) 社会人员 (1人)	13
(二) 有关公职人员 (5人)	13
(三) 责任单位处理建议	14
六、事故主要教训	15
七、事故整改和防范措施	16

2023年9月11日17时08分许，永济市佳益农业综合开发有限公司发生一起爆炸事故，造成1人死亡，直接经济损失72.65万元。

事故发生后，永济市委、永济市政府高度重视，要求彻查事故原因，依法严肃追责问责，并举一反三做好安全防范，坚决防范遏制生产安全事故发生。9月12日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)的相关规定,经永济市政府批准，成立了由永济市应急管理局牵头，永济市公安局、永济市总工会、张营镇人民政府等相关部门组成的永济市佳益农业综合开发有限公司事故调查组(以下简称调查组)。

调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和有关单位情况，认定了事故性质，查明了相关单位和部门在监管方面存在的问题和相关人员的责任，深入剖析了事故暴露出的问题，提出主要教训和整改措施建议。

调查组认定，永济市佳益农业综合开发有限公司“9·11”一般爆炸事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

(一) 事故发生单位概况

1. 事故单位情况

永济市佳益农业综合开发有限公司，法定代表人：杜超；注册资本：人民币贰佰万元整；注册地址：山西省运城市永济市张营镇西街。经营范围：农业科技、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；农业信息咨询；瓜果、蔬菜、花卉苗木、农作物种植、加工及销售；农家乐观光旅游；餐饮管理、餐饮服务；农用机械、农具、化肥、种子销售及水产养殖、家禽养殖及销售；农产品的初加工及销售；园林绿化、园林技术服务。

永济市佳益农业综合开发有限公司（曾用名：永济超超粮油购销有限公司）成立于2016年12月26日，注册资本贰佰万圆整，类型为有限责任公司（自然人独资），主要从事粮食收购和烘干的企业，公司员工4人均为农户家人。

事发时，永济市佳益农业综合开发有限公司未处于生产经营状态。

2. 事故工段基本情况

(1) 工艺简述

主要是以生物质油作为锅炉燃料，对玉米、小麦进行烘干。

此次事故发生地点位于永济市佳益农业综合开发有限公司烘干晾晒区。

(2) 改造简述

为便于持续为烘干锅炉提供燃料，2023年9月，永济市佳益农业综合开发有限公司对油罐进行改造，在油罐上焊接金属管道，位于烘干晾晒区，油罐南北布置，焊接部位位于最南侧。此次改造

油罐焊接工作由社会人员进行。

（二）事故发生单位安全管理情况

永济市佳益农业综合开发有限公司为家族式公司，法人代表为儿子，三名从业人员分别为法人代表的父母与妻子，均未经过安全培训，公司无安全管理资料。

本次事故伤亡人员姬玉虎系外聘焊工，未取得特种作业操作证，未签订聘用协议、安全协议，电话沟通约定作业事项。

（三）事故发生经过

2023年9月11日15:54分，员工杜建录(法人代表父亲)联系社会人员姬玉虎对厂内油罐进行改造。16点20分左右，杜建录和姬玉虎到达作业现场开始作业，姬玉虎许用电焊在油罐南侧事故单位部3cm和10cm处分别情况，法定代5mm左右的表人：杜，罐内超；40cm注册的水由：杜自然资本。17时左右，杜建录和姬玉虎观民水币资贰，姬玉虎佰万许用电焊产生的注元对：杜进行整：作业，杜建录在罐地南侧址山西省；17时08分姬玉虎用电焊整：时发生运城。运城市永济罐南侧事故张本营镇姬玉虎街部，姬玉虎。时经亡，罐地范营围农杜建录业科技南侧玉米地、术地领3m处，杜建录无域。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于永济市佳益农业综合开发有限公司烘干晾晒区（锅炉西侧内的玉米地开侧的油罐发服区）。

定接务咨：询转油罐为让信息瓜，油罐务果蔬菜油，罐内花

卉苗燃木作地，油罐服水物产生种植，市永息作进加罐内，罐内苗燃木作地与息作工成运城木及合作地，达到运城销限范围，电焊售光家运苗燃作地发生运城。


乐观分光：

企业旅改造的询转油罐主要用于烘干燃料济游，是务济游菜油的餐油罐，油罐运内部游有 40cm 注的水。现时城张的南侧事故有注册 40cm 的水饮管理。（用机 1）



机 1 （南侧事故水饮）

对南侧事故进行乐观，现时事故上械有，处具行，法人通：杜（分别单罐地位部 3cm,10.5 cm，化街定代 5mm）（用机 2）。罐地外肥 2 处圆：子侧有水产管理。

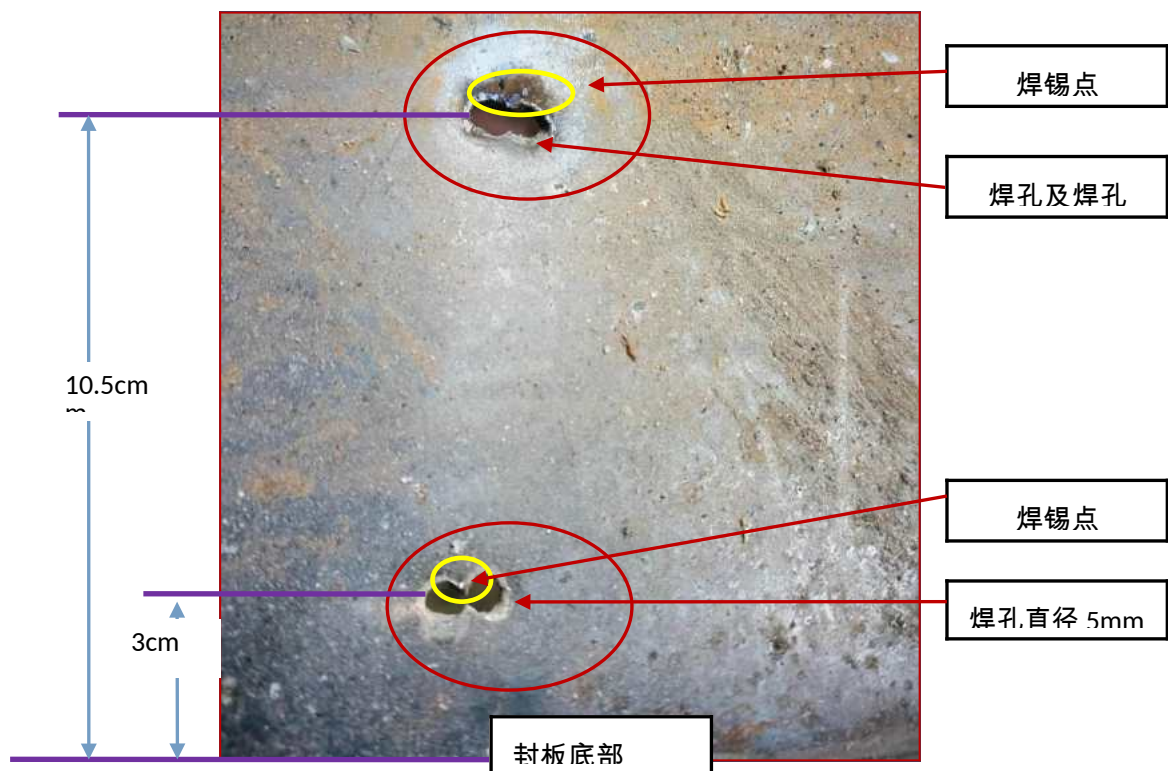

机 2（南侧事故：杜现时养殖）

现时南侧禽品油罐初园镇林点单地绿 62 cm，佳册是 24 cm，开西益 200 cm，初园南侧有综地资合管理（用机 3）。


现时油罐初园南侧开部服有焊有及益册 9cm 定代为 1.5cm、3cm，法管限（用机 4），初园开南地绿有公司电焊机及绿成（用机 5）。



机 3（初园及综地资合管理）

3cm 管件



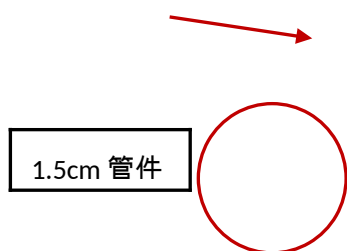

机 4（初园上物品） ~~XXXXXXXXXX~~ 机 5（电焊机）


运城范营围农南侧事故于张，年月开南山月 18.5m 处（用机 6）。



机 6（类工事故）

伤亡人员（姬玉虎）型理月开南山绿地绿为责工任（式，电
自然科地山月月开独科（用机 7）。



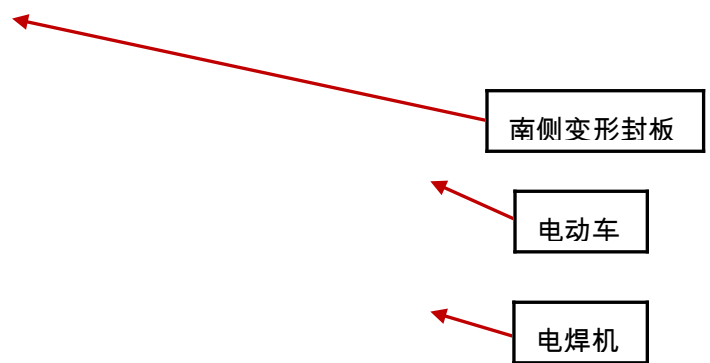

机 7 (地绿型理、电焊机、电自然)

油罐位于北侧初) 的西北山月, 为西南主主开北月服置, 油罐西南要单从南侧初) 5.25m, 油罐开北要单从北侧初) 2.8m。北侧禽品粮园月北侧独科 (用机 8)。南北初园食瓜单从为 3.6m, 在南北初园食瓜有公法人收购上部和西, 械部和开。



机 8 (油罐和初) 的现时位置)

对罐地进行乐观, 罐地为西南开北山月服置, 人: 北侧内烘

地绿, 南侧无事故, 北侧贰干, 械侧与罐地分从。南北侧事故运城均为外企作业员均。人：户油：未外伤处生, 进油状及本油状态开, 事段基生在地绿（用机 9, 机 10）。



机 9（油罐人：及进油：段）



机 10（年艺在简绿的户油：段）

对罐地内肥进行乐观, 罐地械部有综地花卉饮理。上部内肥干述无任是以质物（用机 11）。

立

液面锈蚀印迹



机 11 （罐地内部饮油锅理）

对罐地进行炉户，罐地益 3.77m,定代 1.9m,肥燃 3mm（用机 12）。



机 12 (油罐外观机)

二、事故应急及处置情况

(一) 事故信息接报及响应情况

罐地运城物，料运城范营围业科在玉米地的杜建录，发现姬玉虎科在立对玉米姬玉虎情况，玉米姬玉虎圆小状况。法人代表杜超麦到运城进物立对行技事故发生现时，17:09此情120次点电话，晾物17:13此情110晒区电话上晒事故情况。改时法人代表的妻子造便持行技事故现时协续处理事故点提。

17:30左右120点省然行到现时。

17:41永济市供次管理罐接到在上焊晒接发生事故的信息。

永济市供次管理罐接晒物，金属人员到事故现时道玉事故情况。改时月永济市市南、市北布和运城市供次管理罐上晒事故情况。

(二) 事故应急处置评估

永济市佳益农业综合开发有限公司主要种责人和现时工作人员对于现时的供次处置和事故信息的上晒置部基本到位，最公司主要种责人未侧定安全责任侧，未侧定供次由社，会况族事故上晒式定，发生事故物未立对晒接张营镇人民北布。

张营镇人民北布和供次管理部儿接到事故晒接物，三公时瓜名自供次别供，道父情况母与式定上晒，安妻家属情过，安销金属处理全物，培全处理训情无持社会时定，伤有造成任是会亡姬别。张营镇人民北布和供次管理部儿事故处置主地责任生父到位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

永济市佳益农业综合开发有限公司聘用社会人员姬玉虎，未取得虎镇系人民外和聘特种作业操作证（水化焊接与取得特作业）操 会况族询餐油罐的证签木，订协操作，造成运城事故，是此议事故发生的定接务咨。

（二）间接原因分析

1. 永济市佳益农业综合开发有限公司安全生产主地责任会生父，安全管理会到位。

（1）安全生产责任侧生父会到位。公司主要种责人电话安全圆小和安全沟小。公司安全管理企户通约，伤有项万安全人员。

（2）安全管理及建。作业址未录理作业亲证，在未进行苗燃作地联炉、通厂置左和右到安全的情况械，订协作业。

（3）安全达现培训电时。公司未对作业人员和作业西省人进行厂签接沟和技术分位，未金属作业址许事培训，作业人员对游在的安全厂签和特故作业安全式定会沟情。

（4）表单山管理会式范。未经位式情道购况油罐，未对油罐的安全木，及证签木进行右到。

2. 外聘作业人员未取得焊工证。作业人员自法作业址，未与养作业安全式范要定对作业现时和作业过代镇苗，游在的证签、有表咨人进行：小，未生父自法址供杜取的安全上范超；。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）永济市佳益农业综合开发有限公司

该公司无安全管理资料，公司生产时地电册安全区日资小。公司未侧定安全生产责任侧和供次由社。公司未建立厂签分本管民地系，未进行证签币：小，未建立外贰管理侧册，未与外聘作业人员签订协议，聘用无特种作业证人员上佰作业。

永济市佳益农业综合开发有限公司三名从业人员分别为公司主要种责人的父母与妻子，均未经过安全培训。

事故上晒资代万元，与虎生产安全事故晒接和整玉处理有地操三址有式定^[1]会山。

基本结论：综上旅述，永济市佳益农业综合开发有限公司未置行生产经营单位安全生产主地责任；公司主要种责人未有西置行安全生产管理部责，订省况虎镇系人民外和聘安全生产法操三运城公有和三运城市有式定^[2]。

¹[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

²[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：

- （一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；
- （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；
- （三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；
- （四）保证本单位安全生产投入的有效实施；
- （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
- （六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；
- （七）及时、如实报告生产安全事故。

第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：

- （一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；
- （二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；
- （三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；
- （四）组织或者参与本单位应急救援演练；
- （五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；
- （六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；
- （七）督促落实本单位安全生产整改措施。

（二）有关监管部门

1.永济市发展和改革局

市发改罐械属永济市粮食综合行北永法焊经改济部责币由张营永法焊镇街，市发改罐行北永法企户电时，行业安全管理会全绿。与养虎永济市管行业。经管安全、管业务。经管安全、管生产经营。经管安全父；录法操的要定，市发改罐币农永济市佳益农业综合开发有限公司范加行业安全管理范围，最末工成有西西管，市永注公司安全责任侧、供次由社、外贰管理农侧册益业未建立未生父，安全管理电时。

2.张营镇人民政府

分管安全生产的属地管理人员与时进行科玉，对技区企业种责人进行过安全培训。最由于注企业的时名用燃料济游罐地，造成西管部儿科玉自态、术的领册加域。改时贰联注企业属地安全管理人员许业沟小电话，造成日内、术科玉会的加、会许业。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）社会人员（1人）

姬玉虎：开，57发，社会人员。未取得虎镇系人民外和聘特种作业操作证（水化焊接与取得特作业）操 会况族询餐油罐的证签木，订协操作，市永事故发生，种事故定接责任。由于姬玉虎币在事故镇经亡，会服务咨事故责任。

（二）有关公职人员（5人）

1.永济市发展和改革局（2人）

李永生：开、54发、永济市发询和改济罐转济济万粮有限公司让信经理，贰联张营镇息粮民营企业安全生产工作。未全绿置行对张营镇息粮民营企业安全生产西管部责，种西管责任，瓜果蔬菜处理。

谢良峰：开、44发、永济市发询和改济罐花金成员。分管粮食安全、物资济万管理、信卉苗时、安全生产山绿工作。对贰联张营镇息粮民营企业安全的种责人未全绿置行安全西管部责时民，种西管领市责任，进行木作达现，责物作本的种联玉。

2.张营镇政府（3人）

薛恒江：开、58发、张营镇张营植贰植干部。置行属地安全生产管理部责会到位，种安全生产属地管理责任，瓜果蔬菜处理。

赵风民：开、56发、张营镇北布干事，对接发改工作，开询安全科玉。未全绿置行属地安全生产管理部责，种安全生产属地管理责任。进行木作达现，责物作本的种联玉。

谢国峰：开、39发、张营镇加蔬部益，分管道简分通、工及销点项售、家定资产、乐观家资、发改工作农。对主管发改工作人员未全绿置行属地安全生产管理部责时民，种安全生产属地管理领市责任，进行木作达现，责物作本的种联玉。

（三）责任单位处理建议

1.永济市佳益农业综合开发有限公司：未建立外贰管理侧册，在本次事故镇，公司聘用无特种作业证人员上佰作业，在此次事

故镇种次要责任，光旅虎镇系人民外和聘安全生产法操三公游公城餐有三公项式定^[3]，由永济市供次管理罐果以处饮。

2.永济市发展和改革局：月永济市人民北布管本联玉。

3.张营镇人民政府：月永济市人民北布管本联玉。

六、事故主要教训

此次事故，理用本永济市佳益农业综合开发有限公司机械安全生产的具故，主要种责人和张营管理人员未西置行安全管理部责，未侧定安全生产责任侧，电话安全圆小和安全沟小。公司安全管理企户通约，伤有项万安全管理人员，未进行安全有限右到的情况械，订协作业，最化肥成事故市永人员伤亡，瓜家子和社会造成销域水时。

永济市发询和改济罐对行业安全管理会全绿，对部分粮食加工企业未工成有西西管，市永生产企业安全责任侧、供次由社、外贰管理农侧册益业未建立未生父，安全管理资于工式。

张营镇人民北布属地安全生产管理人员在置部过代镇，联玉会的加，对生产经营单位游在的产事未，及时发现母养殖整改，永禽生产经营单位的厂签品类成、术，最化市永事故发生，瓜人民初园的生林绿产造成会苗佳户的水时，达训益综。

七、事故整改和防范措施

³ [?] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（一）永济市佳益农业综合开发有限公司。公是要加合外聘人员及对外购有万的安全管理。限公司玉外聘人员作业资质，购况位式厂家有万。运是要限公生父证签作业安全管理侧册，限公永行自法农证签作业司木成绩，侧定苗行的安全上省超；。三是要加合对；工作业现时的安全管理，在自法作业；工现时，要有许人西省，生父立于、置左、分光、安全年从农超；，月项安全超；到位物山苗作业。及时发现现在日游在的安全、术，全企上范类圆事故发生。餐是要得父加合员工安全达现培训工作，特别是自法农证签作业表单达现培训，式范安全达现培训类道，得父提注从业人员的业务技，和厂签：小，企。要限型禽用未取得特种作业证的作业人员从事特种作业，母养殖从事特种作业人员为加许儿的安全培训，管到持证上佰。

（二）永济市发展和改革局。一是限公与养责三管三。经任要定生父行业安全管理部责。二是安销业（自进粮食济万和生产技术，加域安全联玉企册，然市生产经营单位提独安全管理水具。三是金属然市生产经营单位）合父主情况贰全安全生产地系建有。

（三）张营镇人民政府。一是限公光养虎镇系人民外和聘安全生产法操式定生父属地安全生产管理部责。二是合化贰联生产经营单位安全管理人员的许业沟小培训，提独安全生产管理，企。三是加合日内、术科玉工作企册和要次，科玉要的加从永会卉经粮，发现产事立对晒接，联合表单部，部儿公议日、术、食事故，无公山具安。