

索引号：	113418217448989172/202605-00035	组配分类：	行政处罚
发布机构：	县应急管理局	主题分类：	
名称：	东至大渡口区经开区安徽省幸福美家居有限公司“3·29”一般机械伤害事故调查报告	文号：	无
发布日期：	2026-05-15		

东至大渡口区经开区安徽省幸福美家居有限公司“3·29”一般机械伤害事故调查报告

来源：东至县应急管理局

发布时间：2026-05-15 10:40

东至大渡口区经开区安徽省幸福美家居有限公司 “3·29”一般机械伤害事故调查报告

编制单位：东至县政府事故调查组

编制日期：2026年4月30日

目 录

一、调查组成立情况及事故性质认定

（一）调查组成立情况

（二）事故性质认定

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

（二）事故发生单位安全管理情况

（三）事故发生经过及现场情况

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

三、事故应急处置情况

- （一）事故信息接报及响应情况
- （二）事故现场应急处置情况
- （三）善后情况

四、事故原因分析

- （一）直接原因分析
- （二）间接原因分析

五、有关责任单位存在的主要问题

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

- （一）因在事故中死亡不予追究责任人员
- （二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议
- （三）对相关公职人员和单位的处理建议

七、事故主要教训

八、事故整改和防范措施

九、附件

东至大渡口区经开区安徽省幸福美家居有限公司“3·29”一般机械伤害事故调查报告

一、调查组成立情况及事故性质认定

（一）调查组成立情况

2026年3月29日12时57分，安徽省幸福美家居有限公司作业过程中发生一起一般机械伤害事故，造成1人死亡，事故直接损失96万元。

事故发生后，市委市政府、县委县政府高度重视，市委书记朱浩东批示要求：请东至县妥处善后，做好舆情管理，举一反三，组织开展安全隐患排查。市委副书记，市长贺东批示要求：请东至县做好善后工作，加强工矿企业安全生产工作。县委书记、县长唐礼虎批示要求：请大渡口区经开区管委会专班妥处善后，全方位无死角开展隐患排查，坚决杜绝事故发生。县委常委、常务副县长詹丛辉批示要求：请县应急局指导大渡口区经开区加强安全隐患排查整治，举一反三，加强全县重点领域排查整治。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（安徽省人民政府令第232号）等有关法律法规规定，县政府第一时间成立了由县应急局主要负责同志为组长，县公安局、县人社局、县总工会、县应急局等部门相关负责同志为成员的安徽省幸福美家居有限公司“3·29”一般机械伤害事故调查组，并邀请县纪委监委、县检察院派员参加了事故调查。

（二）事故性质认定

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，先后调阅了相关文件资料，对有关人员进行调查询问，通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质和责任，提出对责任单位和责任人员的处理建议，总结事故教训，提出事故防范和整改措施建议。

经调查组认定：这起事故是一起一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

安徽省幸福美家居有限公司，原名安徽省艾美居整体橱柜有限公司，位于东至县大渡口经济开发区永丰工业园西区栋。注册于2018年6月21日，注册资本500万人民币，类型为有限责任公司，法定代表人祝佳佳，统一社会信用代码91341721MA2RTN1885，经营范围：家居用品、家具、地板、人造板制造与销售，门窗制造加工，智能家庭消费设备制造，办公用品销售与互联网销售（除需许可商品）等。该公司年产5万平方米木质柜体和2万套木门生产线项目于2019年9日经原东至县科技经济信息化局备案，该项目建设过程中未履行建设项目安全设施“三同时”程序，于2021年7月委托江泰安全技术有限公司开展了安全现状评价。截至事故发生时，该公司共有2间厂房，一间为原材料和成品仓库，另一间为车间，本次事故发生在项目生产车间平贴加工生产线。2021年9月1日，公司更名为安徽省幸福美家居有限公司。2025年4项目平贴加工生产线技术改造，添加滚涂机与贴合机，此次技术改造未经项目核准部门重新备案。



图1 事故发生单位地理位置

（二）事故发生单位安全管理情况

事故发生地点为安徽省幸福美家居有限公司生产车间平贴加工生产线滚涂机与贴合机间的衔接过道，滚涂机与贴合机240cm，板材经滚涂机涂上胶水后，由传送滚轮传送至贴合机自动贴膜。滚涂机与贴合机之间衔接过道宽70cm，设备运行过气动运输滚筒衔接，滚涂机尾端设有手动开关控制气动运输滚筒升降，人员可通过手动关闭气动运输滚筒升降阀门进入过道。两台设备的板材进出口端皆设有急停拉绳开关，贴合机侧拉绳开关高135cm,长150cm，滚涂机侧拉绳开关高150cm 150cm。设备周边张贴有设备操作规程和警示标志，禁止操作人员违规进入衔接过道。



图2 衔接过道照片

（拍摄者：张成尚 拍摄时间：2026年4月8日）

平贴加工生产线日常由3名工人操作，其中朱**负责设备操作及板材下料，宋**、陈**（死者）分别位于贴合机两侧贴膜完毕的板材用裁纸刀片进行修边。由于贴合机运行时中间有成卷PVC膜遮挡视野，二人均不能看清对方位置和作业行经事后现场踏勘，设备未见明显异常，急停拉绳开关有效。

安徽省幸福美家居有限公司法定代表人祝**，为公司主要负责人，负责全面工作，未依法持有安全生产知识和管理能力合格证。总经理黄*，负责厂区日常管理工作，持有主要负责人安全生产知识和管理能力考核合格证，二人系夫妻关系长徐**为兼职安全管理人员，持有安全管理人员安全生产知识和管理能力考核合格证。该公司建立了总经理、行政主管、员、班组长等11项岗位的安全生产责任制，粉尘清扫制度、事故隐患内部报告奖励制度、“三违”行为管理制度等23项安产规章制度，通用安全操作规程、推台锯安全操作规程、下料机安全操作规程等8项安全操作规程。事发前，该公司共有

43人，陈**于2024年4月份入职，接受了岗前三级安全教育培训，2025年转岗至平贴加工生产线，同年7月接受了该岗位安
育培训;2025年至今，该公司共开展安全教育培训11次，参训360人次，新进员工岗前三级安全教育培训5人次;2026年该
分别于1月、3月开展了安全教育培训，陈**均未参加，上述培训记录均未明确培训学时及具体参训人员。

(三) 事故发生经过及现场情况

事故当天，阴天，西南风2级，最低气温13℃，最高气温24℃。2026年3月29日12时许，为防止滚涂机内胶水加热过久
烧焦，平贴加工生产线工人朱**向厂长徐**说明情况，提前开工进行板材平贴作业，陈**与宋**在贴合机两侧对贴膜完毕
材用裁纸刀片进行修边。12时50分左右，朱**将当批最后一块板材送上生产线后，叮嘱陈**与宋**生产线上还有最后一
材，不要动设备，便离开平贴加工线前往原料堆场取板材。12时55分，陈**降下气动运输滚筒，进入滚涂机与贴合机间街
道，12时56分，陈**被滚涂机传送而来的板材挤压后腰。陈**未拉动手边的急停开关，仅向附近作业的宋**呼救。宋**听
呼救声后，赶到陈身边，发现陈**被木板挤压在贴合机上，双手张开无法行动，便大声呼救并上前抱住陈**，同时用
反方向抵住板材，由于宋**也未拉动急停开关，设备并未停止运行。12时57分，车间装卸工人孙**和章**听闻呼喊声赶至
旁关闭电闸，设备停止运行，朱**此时也赶至现场，三人一起往外用力抽板材未果，朱**便让章**呼叫其他人帮忙，并
、宋继续对陈**施救。12时58分，朱**与赶回的章**一同将陈**救出，此时陈**身体无明显血迹，尚有意识，但无
话。13时许，黄*、徐**先后抵达现场，黄*拨打120急救电话，13时15分左右，救护车赶至现场，立即将陈**送至安庆市
院东院区，徐**一同前往。13时30分，黄*电话向祝**报告事故情况，14时40分左右，陈**经抢救无效死亡，经医院判定
原因为腹部挤压伤。



图3 事故现场照片

(拍摄者：张成尚 拍摄时间：2026年4月8日)

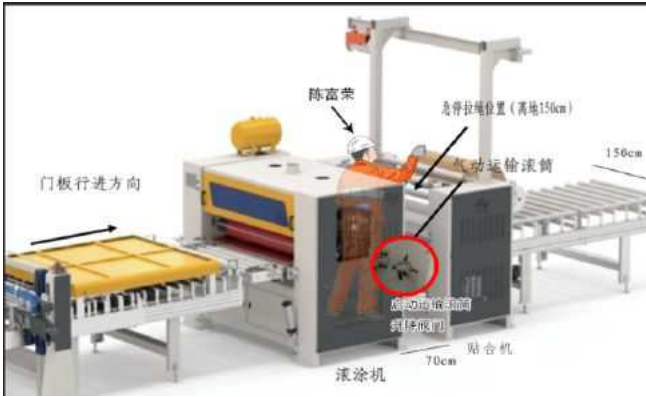


图4 事故现场示意图

(制图者：张成尚 制图时间：2026年4月17日)

(四) 人员伤亡和直接经济损失情况

该起事故造成1人死亡（陈**，女，62岁，身份证号3428*****，安徽省池州市东至县***镇**村人），依据
业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），初步核定这起事故直接经济损失96万元。

三、事故应急处置情况

(一) 事故信息接报及响应情况

12时57分，工人章**向现场负责人黄*报告，黄*接报后，立即赶到事故现场。13时30分，黄*电话向祝**报告事故情况在确认陈**于14时40分左右死亡后，黄*立即组织公司有关人员负责现场善后处置等工作，同时与死者家属商定，由死者向大渡口派出所报告事故。

16时50分，死者家属到大渡口派出所现场报告事故，大渡口派出所接报后于17时42分向大渡口区经开区管委会当日带班尹**报告，尹**接报后于17时43分向管委会分管负责人王**通报有关情况，并于17时45分向管委会主要负责人王**报告事二人接报后立即赶往事故现场指导事故善后处置工作。19时19分，王**向县政府主要负责同志报告事故情况。19时41分，经开区将事故信息书面报告至县委、县政府及县应急管理局。

县应急管理局接到事故报告后，于20时14分向县委、县政府及市应急管理局进行了事故快报，并于21时36分进行事报。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，事故企业有关人员立即开展现场救援，但第一救援人员应急处置能力不足，未能及时关停设备。大渡口开发区管委会主要负责人和分管负责人接到事故报告后，先后赶赴现场会同县公安等部门开展事故现场管控和调查取证，导该公司妥善开展事故善后处置工作。

（三）事故善后情况

事故发生后，安徽省幸福美家居有限公司在属地政府、人社、司法等部门指导下，全力做好死者家属安抚等工作。事故企业与死者家属于3月30日达成死亡赔偿金、丧葬费、抚恤金等费用共计95万元的死亡赔偿协议。事故善后处置平稳有序，未成不良社会舆情和次生负面效应。

四、事故原因分析

事故调查组经过现场勘查、人员问询和证据分析，查明事故原因为：

（一）直接原因分析

陈**违反平贴加工生产线安全操作规程，擅自降下气动运输滚筒进入机械衔接过道，被正在运行的板材抵住后腰，持压致死。

（二）间接原因分析

- 1. 安徽省幸福美家居有限公司现场救援人员应急处置能力不足，未能第一时间通过设备急停拉绳开关关停设备。
- 2. 安徽省幸福美家居有限公司安全生产主体责任悬空。安全生产规章制度和岗位安全操作规程不健全且仅停留在纸面有效执行。
- 3. 安徽省幸福美家居有限公司安全生产教育培训流于形式，未针对岗位安全风险、安全操作规程和应急处置等内容对系统开展三级安全教育培训，导致员工风险辨识和应急处置能力不足。
- 4. 安徽省幸福美家居有限公司现场安全生产管理缺位。主要负责人及安全管理人员对作业现场的安全生产工作监督检查不够，未能有效督促作业人员严格执行岗位安全操作规程，未能及时发现并制止作业人员的违规违章行为。

五、有关责任单位存在的主要问题

安徽省幸福美家居有限公司安全生产主体责任落实不到位，安全生产规章制度和岗位安全操作规程不健全，未有效执安全生产教育培训流于形式，未针对岗位安全风险、安全操作规程和应急处置等内容对员工系统开展三级安全教育培训，员工风险辨识和应急处置能力不足。主要负责人及安全管理人员对作业现场的安全生产工作监督检查不够，未能有效督促人员严格执行岗位安全操作规程，未能及时发现并制止作业人员的违规违章行为。事故发生后未及时报告，不符合《生产事故报告和调查处理条例》有关要求[□]。

大渡口区经开区管委会吸取事故教训不深刻，督促企业贯彻落实《防范工贸行业机械伤害、高处坠落和物体打击事故三硬措施》不力，履行属地安全监管责任不到位。事故报告不及时，在接到事故报告后，未在规定时间内向县委、县政府报告不符合我县《突发事件信息报送和流转联动机制（试行）》有关要求[□]。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡不予追究责任人员

陈**，女，安徽省幸福美家居有限公司平贴加工生产线工人，安全意识淡薄，自我防护意识差，违规关闭气动运输滚入正在运行的设备间的衔接过道，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条^[1]之规定，对事故的发生负有直接责任。鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1. 祝**，男，安徽省幸福美家居有限公司法定代表人，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未有效督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未及时报告生产安全事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第一条第一项、第二项、第三项、第五项和第七项^[1]之规定，对事故的发生负有主要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项^[1]、第一百一十条第一款、第二款^[1]和《应急管理行政处罚裁量权基准》第89条A档^[1]之规定，建议由应急管理局对其分别处以上一年年收入百分之四十（计1.68万元）和上一年年收入百分之六十（计2.52万元）罚款的行政处罚，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十二条^[1]之规定，合并执行。

2. 黄**，女，安徽省幸福美家居有限公司总经理，未建立健全并落实本单位全员安全生产责任制；未有效组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未有效组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未有效督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；未及时报告生产安全事故。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条、第二项、第三项、第五项和第七项之规定，对事故的发生负有重要领导责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项、第一百一十条第一款、第二款和《应急管理行政处罚裁量权基准》第89条A档之规定，建议由县应急管理局对其分别处以上一年年收入百分之四十（计1.68万元）和上一年年收入百分之六十（计2.52万元）罚款的行政处罚，依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十二条之规定，合并执行。

3. 徐**，男，安徽省幸福美家居有限公司厂长兼任安全管理人员，未有效组织或参与拟定本单位安全生产规章制度和规程；未有效组织或参与本单位安全生产教育和培训；未及时有效排查出生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议未及时制止和纠正违反操作规程的行为。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第一项、第二项和第六项^[1]之规定，对事故的发生负有管理责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[1]和《生产安全事故处罚规定》第二十条第一项^[1]之规定，建议由县应急管理局对其处以上一年年收入百分之二十罚款（计1.36万元）的行政处罚，并吊销其安全生产知识和管理能力考核合格证。

4. 安徽省幸福美家居有限公司，安全生产主体责任落实不到位，公司全员安全生产责任制、安全生产规章制度、岗位操作规程等不健全且落实不到位；安全生产教育培训流于形式，导致从业人员不具备必要的安全生产知识，风险辨识和应急处置能力不足；未能有效督促作业人员严格执行岗位安全操作规程。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条^[1]、第二十二条^[1]、第二十八条第一款^[1]、第四十四条第一款^[1]和《安徽省安全生产条例》第十二条第二项^[1]之规定，对事故发生负有安全生产主体责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项^[1]和《生产安全事故处罚规定》第十四条第二项^[1]之规定，建议由县应急管理局对其处以50万元人民币罚款的行政处罚。

（三）对相关公职人员和单位的处理建议

1. 秦**，男，县应急管理局大渡口应急管理所所长，负责大渡口经开区工贸行业安全监管工作，监督检查不到位，对事故的发生负有重要领导责任，建议由县应急管理局党委对其进行约谈。

2. 大渡口经开区管委会综合管理局，履行属地安全监管责任不到位，建议责成大渡口经开区管委会综合管理局向大渡口经开区管委会作出深刻书面检查。

3. 大渡口经开区管委会，在接到事故报告后，未在规定时间内向县委、县政府报告，建议由县纪委监委依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十九条第二项和《东至县党政领导干部安全生产责任制实施细则》等规定进行问责处理。

七、事故主要教训

（一）企业安全生产主体责任不落实。一是事故报告不及时。公司主要负责人不知晓事故报告程序和时限，在发生事近4小时有关人员才向公安部门报告事故，未能按照《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条之规定及时报告事故。操作规程不落实。事故现场虽然张贴了相关设备设施岗位安全操作规程，但存在操作规程“只上墙、不落地”现象。三是

培训不到位。企业虽然定期开展安全教育培训，但流于形式，未真正达到提升员工安全技能和应急处置能力的目的。四是处置不规范。滚涂机和贴合机上均设置了急停拉绳开关，但包括死者在内的所有工人均未能在事故发生后第一时间启用设置的急停装置，充分说明该公司从业人员应急处置能力严重不足。

（二）属地政府突发事件信息报告不规范。大渡口经开区管委会在接到事故报告后，虽然第一时间安排人员赶赴现场善后处置工作，但未能按照我县《突发事件信息报送和流转联动机制（试行）》规定的程序和时限将事故有关情况快报委、县政府，灾害事故类信息报告不及时、流程不规范、责任未有效压实。

八、事故整改和防范措施

为认真汲取这起事故教训，避免类似事故的再次发生，现提出以下防范措施及整改建议：

（一）安徽省幸福美家居有限公司要深刻汲取事故教训，进一步树牢安全发展意识，深入学习贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》和《防范工贸行业机械伤害、高处坠落和物体打击事故三十条硬措施》。进一步提升企业主要负责人及安全管理人员履职能力，建立健全全员安全生产责任制等各项安全生产管理制度，切实将规章制度和操作规程有效融入日常安全管理，加强安全教育培训和应急演练，保证从业人员熟悉岗位安全操作规程、了解自身岗位安全风险、掌握事故应急处置措施，推动企业安全管理责任落地见效、规范运行、常态长效。

（二）大渡口经开区管委会要举一反三，认真吸取近期园区事故教训，进一步提升灾害事故类信息报告和流转实效度，确保信息流畅、衔接高效、处置有力。要系统施策、综合发力，全面提升园区安全生产整体管控水平。立足园区实际，常态化开展事故警示教育，科学制定本质安全提升方案，聚焦小微企业责任落实、现场管理、设施设备等关键短板，集中整治安全生产突出风险与薄弱环节。持续深化工贸行业三十条硬措施、隐患内部报告奖励制度宣传落实，充分激发企业主动抓安全防范风险的内生动力。要依托安全技术支撑力量，分类制定差异化检查标准，推行“一企一策”精准排查、靶向整改，持续提升安全监管专业化、精细化水平，坚决守牢园区安全生产底线红线。

（三）县应急管理局要聚焦工贸行业重点领域、关键环节抓实风险研判，做深隐患排查治理，统筹推进治本攻坚三年收官各项任务。要坚持执法检查与警示教育深度融合，深挖事故典型案例警示价值，做到以案为鉴、以案促改，切实达到一个企业、警示整个行业、整治一批隐患的叠加效应。要持续深化工贸行业安全专项整治行动，靶向补齐安全管理短板，夯实基层基础能力，系统提升本质安全水平，从源头防控重大安全风险、化解重大事故隐患，着力破解工贸行业深层次、性安全突出问题，推动全县安全生产形势稳定好转。

扫一扫在手机打开当前页



