

G7512 筑蓉高速（龙山镇境内）“3·17”一般 道路交通事故调查报告

G7512 筑蓉高速（龙山镇境内）“3·17”一般道路
交通事故调查组

2026 年 7 月

目 录

一、事故基本情况	4
(一) 涉事车辆情况	4
(二) 涉事驾驶人情况	4
(三) 事故有关运输企业基本情况	5
(四) 事故发生经过	7
(五) 事故现场情况	8
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况	9
(七) 事故当天天气情况	9
二、事故应急处置及评估情况	10
(一) 事故信息接报、响应情况	10
(二) 事故现场应急处置情况	10
(三) 医疗救治和善后处理情况	11
(四) 事故应急处置评估	11
三、事故原因分析及责任认定	11
(一) 直接原因分析	11
(二) 间接原因分析	12
(三) 检验检测和鉴定情况	12
(四) 责任认定	15
四、有关运输企业调查情况	15
(一) 沂水伟诚物流有限公司	15
(二) 临沂车好多运输有限公司	16
(三) 临沂市广凯汽车贸易有限公司	17
五、有关监管单位履职情况	17
(一) 临沂市交通运输局兰山分局	17
(二) 临沂市沂水县交通运输局	18
六、对有关责任人员和单位的处理建议	19
(一) 对事故责任人员的处理建议	19
(二) 对有关单位的处理建议	19
七、事故整改和防范措施	20
(一) 压实主体责任,健全安全管理体系	20
(二) 严格准入管控,强化从业人员教育培训	20
(三) 强化动态监管,从严治理违规违法行为	20
(四) 规范经营行为,完善车辆安全管理机制	20
(五) 深化隐患排查,健全闭环治理工作机制	21
(六) 加强警示教育,筑牢全员安全思想防线	21

2026年3月17日00时30分许，位于古蔺县龙山镇境内G7512筑蓉高速公路古蔺至金沙方向瓦窑坝隧道内192km+800m路段发生一起货运车辆追尾的道路交通事故，事故造成1人死亡，两车受损，直接经济损失100余万元。

事故发生后，为查明事故原因，分清责任，汲取教训，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》和《古蔺县人民政府关于授权县应急管理局组织生产安全事故调查处理暨有关事宜的通知》（古府发〔2024〕36号）文件要求，2026年3月30日成立了由古蔺县应急管理局、省公安厅高速公路公安局三分局、省交通执法总队第一支队、古蔺县公安局、古蔺县总工会等有关单位派人组成的G7512筑蓉高速（龙山镇境内）“3·17”一般道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请古蔺县纪委监委机关、古蔺县人民检察院派员参与事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、检测鉴定、调查询问、查阅资料、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因和人员伤亡、直接经济损失情况，分析认定了事故性质和责任，提出了对责任单位的处理建议以及整改防范措施建议。

经事故调查组认定，G7512筑蓉高速（龙山镇境内）“3·17”一般道路交通事故是一起因前车驾驶员驾驶机动车低速行驶、驾驶不符合技术标准的机动车上路行驶；后车驾驶员在同车道行驶中疲劳驾驶、临危操作不当追尾前车，造成的一起一般生产经营性道路交通事故。

一、事故基本情况

（一）涉事车辆情况

1.鲁 Q615XL 号重型厢式货车。机动车所有人：沂水伟诚物流有限公司，实际所有人为路兴明，由路兴明自主经营，公司地址：山东省临沂市沂水县夏蔚镇双山村共富产业园 208。该车 2021 年 7 月 15 日初次注册登记，检验有效期至 2026 年 7 月 31 日。近三年无交通违法记录。

2.鲁 Q321WA 号重型半挂牵引车。机动车所有人：临沂车好多运输有限公司，公司地址：山东省临沂市兰山区义堂镇长春路与西城大街交汇处东 50 米路南。该车 2022 年 9 月 2 日初次注册登记，检验有效期至 2026 年 9 月 30 日。近三年无交通违法记录。

3.鲁 QE8F7 超号（临时行驶车号牌）重型低平板半挂车。机动车所有人：临沂市广凯汽车贸易有限公司，公司地址：山东省临沂市兰山区义堂镇小义堂村聚才八路与西中环交汇处北 200 米路东美食大院 39#40#房。登记日期：2026 年 2 月 9 日，有效期止 2026 年 5 月 10 日，有效期 90 天，临时号牌类型：特型车临时号牌，临时证序列号 L736667787，鲁 QE8F7 超临时号牌注明“仅用于运输不可拆解物体”。

（二）涉事驾驶人情况

1.李松（事故中死亡），鲁 Q615XL 号重型厢式货车驾驶人，男，土家族，身份证号：*****，户籍地：*****，2018 年 8 月 7 日初次申领驾驶证，准驾车型：B2，审验有效期至：2034 年 8 月 7 日，状态正常。从业资格证类别：经营性道路货物运输

驾驶员（证号：522225198803116639），初领日期 2021 年 7 月 16 日，有效期限止 2027 年 7 月 15 日。事发时出行目的：运载水果自成都蒲江县至广东广州。

2.李剑，鲁 Q321WA 号重型半挂牵引车驾驶人，男，汉族，身份证号：*****，户籍地：*****，2016 年 10 月 27 日初次申领驾驶证，准驾车型：A2，审验有效期至：2028 年 10 月 27 日，状态正常。从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员（证号：371326199801176715），初领日期 2021 年 3 月 14 日，有效期限止 2027 年 3 月 13 日。事发时出行目的：运载玻璃瓶自泸州泸县至广西梧州。

（三）事故有关运输企业基本情况

1.沂水伟诚物流有限公司。系鲁 Q615XL 号重型厢式货车的所有人，系鲁 Q615XL 号重型厢式货车所属运输企业。统一社会信用代码：91371323MA3RYXRK85，法定代表人：张光平，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2020 年 5 月 7 日，公司地址：山东省临沂市沂水县夏蔚镇双山村共富产业园 208。经营范围：普通货物运输、货物专用运输（集装箱、冷藏保鲜、罐式）；货物配载、货运代理、仓储理货、货物搬运装卸、货物运输信息咨询服务；报关报检代理服务；铁路运输；为买卖双方提供二手车交易服务、汽车租赁；汽车销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经查，该运输企业名下有 28 台车辆，均为挂靠经营，涉事

鲁 Q615XL 号重型厢式货车属挂靠经营，实际车主名叫路兴明，路兴明与该运输企业签订有委托管理协议，约定由该运输企业负责车辆档案管理，协助实际车主年审、处理道路违章和交通事故，办理营运手续和各种相关证件的审验等事宜，不参与实际车主的经营管理。该运输企业于 2026 年 1 月 1 日与临沂宏科电子产品销售有限公司签订有《临沂市道路运输车辆动态监控管理系统技术服务》协议，同日与沂水永坤北斗电子科技有限公司签订有《道路运输车辆服务》合同，约定由两家公司为其车辆提供动态监控管理，有效期均为一年。

2.临沂车好多运输有限公司。系鲁 Q321WA 号重型半挂牵引车的所有人，系鲁 Q321WA 号重型半挂牵引车所属运输企业。统一社会信用代码：91371322MA94759H50，法定代表人：梁书贤，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2021 年 5 月 31 日，公司地址：山东省临沂市兰山区义堂镇长春路与西城大街交汇处 50 米路南。经营范围：国际道路旅客运输；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；国际道路货物运输；水路普通货物运输；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

经查，该运输企业名下 40 台车辆，均为企业直营车辆。该运输企业于 2025 年 1 月 1 日与临沂赛特信息技术有限公司签订有《临沂市道路运输车辆动态监控管理系统技术服务》协议，约定由临沂赛特信息技术有限公司为其车辆提供动态监控管理，有效期三年。

3.临沂市广凯汽车贸易有限公司。系鲁 QE8F7 超号（临时行

驶车号牌)重型低平板半挂车的所有人。统一社会信用代码:91371302MA3NB03G3U,法定代表人:陈为霞,企业类型:有限责任公司(自然人独资),成立日期:2018年9月29日,公司地址:山东省临沂市兰山区义堂镇小义堂村聚才八路与西中环交汇处北200米路东美食大院39#40#房。经营范围:道路货物运输(不含危险货物)、道路运输站经营等。2025年5月,临沂市广凯汽车贸易有限公司和临沂车好多运输有限公司双方法定代表人口头协议,将鲁QE8F7超号(临时行驶车号牌)重型低平板半挂车租赁给临沂车好多运输有限公司经营管理,由临沂市广凯汽车贸易有限公司负责每三个月办理一次临时行驶车号牌。

(四)事故发生经过

2026年3月17日0时7分,李宗清驾驶装载有玻璃瓶的鲁Q321WA号重型半挂牵引车牵引鲁QE8F7超号(临时行驶车号牌)重型低平板半挂车组成的汽车列车(以下简称鲁Q321WA/鲁QE8F7汽车列车),沿G7512筑蓉高速公路往金沙方向驶入古蔺服务区休息后,0时17分由随车驾驶员李剑驾驶鲁Q321WA/鲁QE8F7汽车列车驶出服务区进入古金高速公路继续往金沙方向行驶,0时22分驶入瓦窑坝隧道最右侧车道。后方同车道的李松驾驶装载有水果的鲁Q615XL号重型厢式货车沿G7512筑蓉高速公路往金沙方向驶入瓦窑坝隧道最右侧车道。0时30分57秒,李松驾驶车辆进入隧道内192km+800m路段,与同车道前方行驶的鲁Q321WA/鲁QE8F7汽车列车发生追尾,鲁Q615XL号车辆的车头碰撞鲁Q321WA/鲁QE8F7汽车列车尾部

中左侧位置，导致鲁 Q615XL 号车辆驾驶室遭受剧烈撞击，严重挤压变形，驾驶员李松被困在驾驶室内。

事故发生后，鲁 Q321WA/鲁 QE8F7 汽车列车驾驶员李剑感觉被追尾，通过后视镜观察确定发生追尾事故，为避免发生二次事故没有立即停车查看，将鲁 Q321WA/鲁 QE8F7 汽车列车驶出隧道，停放在距事故发生地点约 45 米的应急车道。鲁 Q321WA/鲁 QE8F7 汽车列车驾驶员李剑、李宗清在鲁 Q321WA/鲁 QE8F7 汽车列车前后摆放三脚架和交通锥，李剑拨打高速公路报警救援电话报警，李宗清随即在鲁 Q615XL 号重型厢式货车后方摆放交通锥。



图 1 鲁 Q321WA/鲁 QE8F7 汽车列车事发后停放隧道出口外现场图

（五）事故现场情况

事故现场位于古蔺县龙山镇境内 G7512 筑蓉高速公路古蔺至金沙方向瓦窑坝隧道内 192km+800m 路段。公路技术等级为高速公路，行政等级为国道，事故路段设置有信号灯、路牌等交通标识，中央隔离设施和路侧防护设施为混凝土护栏。隧道内为单

向三车道沥青路面，车道分隔线清晰，道路线形为平直线上坡，每条车道宽度为 375cm，路面完好，路表潮湿。隧道内照明灯工作状态为开启，视线良好，事故隧道顶部安装有监控摄像头。鲁 Q615XL 重型厢式货车后方有两道轮胎刹车痕迹，长度分别为 600cm、910cm，车头正面与路面垂直，驾驶员李松被困于驾驶室内，现场有面积为 750×2700cm 车辆撞击散落物。



图 2 鲁 Q615XL 号重型厢式货车事故现场图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.事故伤亡情况

该起交通事故造成 1 人死亡，死者李松，男，38 周岁，身份证号：*****，户籍地：*****，系鲁 Q615XL 号重型厢式货车驾驶员。

2.直接经济损失

经核算，事故造成直接经济损失 100 余万元。

（七）事故当天天气情况

2026 年 3 月 17 日 01 时古蔺县龙山镇瓦窑坝隧道附近气象站点存在降雨天气现象，00 时—01 时降雨量 0.2 毫米，01 时至 02 时降雨量 0.4 毫米，气温 8.2—8.5℃。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应情况

2026年3月17日0时34分，四川泸渝高速公路开发有限责任公司（以下简称：泸渝公司）接到过往车辆司乘人员手机（15284082378）报警。

17日0时36分，泸渝公司向四川省公安厅交通警察总队高速公路三支队十五大队（以下简称：十五大队）报告。

17日0时37分，泸渝公司向四川省交通运输综合行政执法总队第一支队二十一大队（以下简称：二十一大队）报告。

17日0时55分，古蔺县消防救援大队接到泸渝公司报警，并安排蔺阳大道消防救援站、龙山消防站前往救援。

17日1时08分，十五大队向古蔺县政府值班室报告事故情况。

17日1时06分，二十一大队派员到达现场开展应急处置和事故调查；0时44分，二十一大队值班人员王文忠电话向支队报告事故情况。

17日1时32分蔺阳大道消防救援站、龙山消防站救援人员相继到达事故现场开展救援；2时3分消防队救援人员将被困人员李松救出并移交现场医护人员。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，二十一大队、十五大队、古蔺县消防救援大队蔺阳大道消防救援站、龙山消防救援站、泸渝公司救援人员到达事故现场后，立即开展现场管控、关闭枢纽、封闭车道、救援伤员、拖离事故车辆和清障作业等现场应急处置有关工作。17日3

时 56 分，现场救援和应急处置结束，道路恢复正常通行。

（三）医疗救治和善后处理情况

17 日 0 时 38 分，古蔺县人民医院 120 接到泸渝公司急救电话，古蔺县人民医院医护人员于 1 时 7 分到达事故现场。2 时 3 分消防队救援人员将被困在驾驶室人员李松救出并移交现场医护人员，医护人员立即对李松进行急救。2 时 7 分，李松经现场抢救无效死亡。

2026 年 3 月 31 日，十五大队组织相关人员与李松家属协调，由鲁 Q321WA/鲁 QE8F7 汽车列车的投保公司垫付 80000 元丧葬费用，李松遗体已按当地风俗安葬，当地社会秩序稳定，后续赔偿事宜有关各方正在按程序办理中。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，古蔺应急、消防、高速执法、高速交警、泸渝公司、医院等相关单位响应及时，行动迅速，救援有序，该起事故应急处置总体得当。

三、事故原因分析及责任认定

（一）直接原因分析

李松驾驶机动车（鲁 Q615XL 号重型厢式货车）在同车道行驶中疲劳驾驶^[1]、临危操作不当是造成该次事故的直接原因。

^[1] 《道路交通事故认定书》第 518315120260000001 号：当事人李松驾车时实施连续驾驶危险物品运输车以外的载货汽车超过 4 小时未停车休息或停车休息时间少于 20 分钟的违法行为，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第六十二条第七项“驾驶机动车不得有连续驾驶机动车超过 4 小时未停车休息或者停车休息时间少于 20 分钟的行为”之规定；当事人李松驾车时未尽到安全驾驶、谨慎驾驶的义务，且临危操作不当，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”之规定；以上行为是造成此次事故的主要原因。四川省公安厅交通警察总队高速公路三支队通过调取鲁 Q615XL 号重型厢式货车的北斗行车数据以及 ETC 门架过车信息调查得知：2026 年 3 月 16 日 18 时 19 分许，李

（二）间接原因分析

1.李剑驾驶鲁 Q321WA 号重型半挂牵引车在事故发生路段低速（时速：13km/h-15km/h）行驶^[2]。

2.李剑驾驶机件不符合技术标准^[3]的机动车鲁 QE8F7 超号（临时行驶车号牌）重型低平板挂车尾部除示宽灯闪烁外，其余照明装置未被点亮；尾部后下部防护装置，其横向构件外端未倒圆上路行驶。

3.鲁 QE8F7 超号（临时行驶车号牌）重型低平板挂车尾部被篷布遮挡，未见反光标识不符合国家标准《机动车运行安全技术条件》。

（三）检验检测和鉴定情况

1.驾驶人酒驾和毒驾检验检测情况

泸州市公安司法鉴定中心于 2026 年 3 月 18 日对李松血液进行检验，检验结果未检出乙醇成分；古蔺县公安局禁毒大队 3 月 17 日对李松吸毒现场检测，检测结果呈阴性。经检验检测，排

松驾驶鲁 Q615XL 号重型厢式货车从四川蒲都西来收费站出发，19 时 03 分 07 秒在眉山市仁寿县黑龙滩服务区停留 24 分 30 秒，19 时 27 分 37 秒继续驾驶该车从黑龙滩服务区出发，在 22 点 01 分 33 秒至 22 点 10 分 03 秒在泸州西服务区停车休息 8 分钟 40 秒后，一直行驶到 3 月 17 日 0 时 30 分事故发生，李松连续驾车 5 小时 2 分钟且停车休息少于 20 分钟。

^[2] 低速行驶。事故发生地点为瓦窑坝隧道内，在距离事故发生地点 10 公里处有客货车道限速 60-100km/h 的提示标志，后经检验，依据《四川天评司法鉴定所司法鉴定意见书》（天评司鉴（2026）交痕鉴字第 0123 号）鉴定意见：5.鲁 QE8F7 号重型低平板半挂车通过参照点 A 和 B 时的事故车速为 13km-15km/h。

^[3] 《四川天评司法鉴定所司法鉴定意见书》（天评司鉴（2026）交痕鉴字第 0123 号）鉴定意见：1.鲁 QE8F7 号重型低平板半挂车现场检验可见的尾部照明装置在本次碰撞事故中遗失。依据委托方提供的被鉴定车辆行驶于事发路段时的视频资料显示，在视频观测时段内，其尾部除示宽灯闪烁外，其余照明装置（如后位灯、制动灯等）未被点亮，不符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 8 条关于照明、信号装置及其他电器设备的相关规定。2.鲁 QE8F7 号重型低平板半挂车现场检验可见其尾部被篷布遮挡，未见反光标识及柔性反光标识，不符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 8.4.6 条的相关规定。3.鲁 QE8F7 号重型低平板半挂车现场检见的尾部后下部防护装置，其横向构件外端未倒圆，不符合国家标准 GB11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》第 7.1 条的相关规定。

除李松酒驾和毒驾。

四川省公安厅高速公路公安局三分局十五大队于 2026 年 3 月 17 日 01 时 22 分对李剑进行现场呼气式酒精测试仪检测，检查结果为 0mg/100ml；对李剑进行尿液检测，检测结果呈阴性。经检测，排除李剑酒驾和毒驾。

2.尸检情况

西南医科大学司法鉴定中心出具《司法鉴定书》（西南医大司鉴〔2026〕病鉴字第 043 号），对死者李松的鉴定意见：被鉴定人（死者）李松符合因交通事故致巨大钝性暴力作用于全身，造成重型颅脑损伤合并胸廓损伤及双下肢毁损伤，终因重型颅脑损伤合并创伤性/失血性休克死亡。

3.事故车辆鉴定情况

四川天评司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（天评司鉴〔2026〕交痕鉴字第 0123 号），对事故前车鲁 QE8F7 号重型低平板挂车的鉴定意见：（1）鲁 QE8F7 号重型低平板半挂车现场检验可见的尾部照明装置在本次碰撞事故中遗失。依据委托方提供的被鉴定车辆行驶于事发路段时的视频资料显示，在视频观测时段内其尾部除示宽灯闪烁外，其余照明装置（如后位灯、制动灯等）未被点亮不符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第八条关于照明、信号装置及其他电器设备的相关规定。（2）鲁 QE8F7 号重型低平板半挂车现场检验可见其尾部被篷布遮挡，未见反光标识及柔性反光标识，不符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第 8.4.6 条的相关规定。（3）鲁 QE8F7 号重型低平板半挂车现场检见的尾部后下部

防护装置，其横向构件外端未倒圆，不符合国家标准 GB11567-2017《汽车及挂车侧面和后下部防护要求》第 7.1 条的相关规定。（4）现场检验可见，鲁 QE8F7 号重型低平板半挂车的大梁为整段结构，未见焊接、拼接等异常痕迹。（5）鲁 QE8F7 号重型低平板半挂车通过参照点 A 和 B 时的事故车速为 13km/h-15km/h。

四川天评司法鉴定所出具《司法鉴定意见书》（天评司鉴〔2026〕交痕鉴字第 0122 号）对事故后车鲁 Q615XL 号重型厢式货车的鉴定意见：（1）鲁 Q615XL 号重型厢式货车现场检见的转向系统各部件，除本次碰撞事故造成的损坏外，未发现事故前安全隐患；其转向系安全技术状况符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第六条的相关规定。（2）鲁 Q615XL 号重型厢式货车现场检见的制动系各部件，除本次碰撞事故造成的损坏外，未发现事故前安全隐患；其制动系安全技术状况符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第七条的相关规定。（3）鲁 Q615XL 号重型厢式货车现场检见的照明装置、灯具数量及位置未见异常（本次事故造成的损坏除外）；结合委托方提供的被鉴定车辆在事发路段行驶时的视频资料显示，其照明装置在本次碰撞事故前工作正常。因此，现场检见情况及委托方提供的视频资料均表明，被鉴定车辆符合国家标准 GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》第八条关于照明、信号装置和其他电器设备的相关规定。（4）鲁 Q615XL 号重型厢式货车事故发生前，车辆右侧顶部轮廓点 A 和 B 通过虚拟参照点的交通事故车辆速度为 69km/h-73km/h。

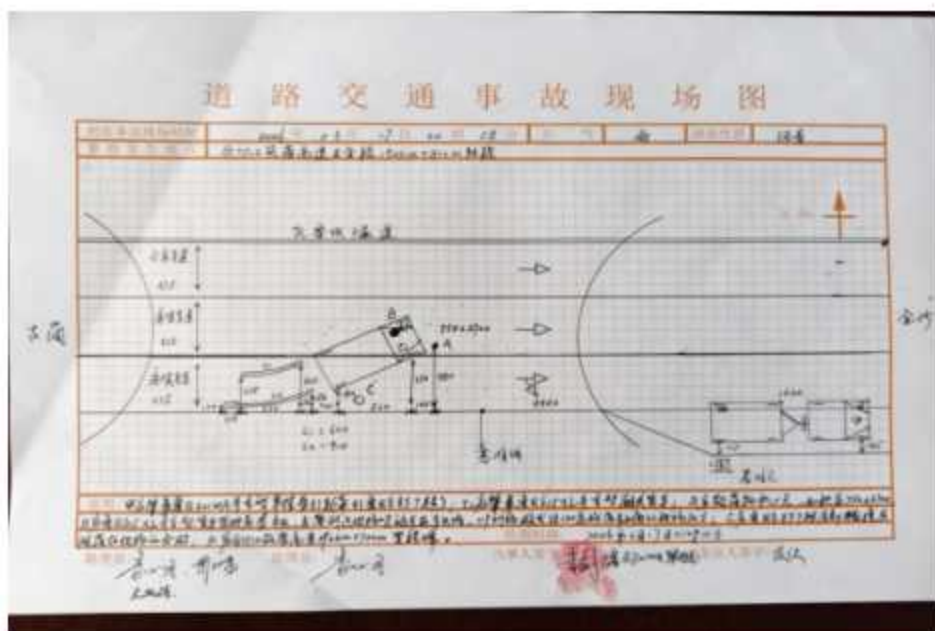


图 3 事故现场勘验图

图 3 事故现场勘验图说明：甲为肇事鲁 Q321WA 号重型半挂牵引车（牵引鲁 QE8F7 超）；乙为肇事鲁 Q615XL 号重型厢式货车；A 为散落物中心点，面积为 $750 \times 2700\text{cm}$ ；B 为鲁 Q615XL 号重型厢式货车驾驶员李松被卡于驾驶室内；C 为鲁 QE8F7 超尾部碰撞后落在现场的备胎；K 为 G7512 筑蓉高速 $192\text{km}+700\text{m}$ 里程碑。

（四）责任认定

四川省公安厅交通警察总队高速公路三支队出具《道路交通事故认定书》（第 518315120260000001 号），作出事故责任认定：李松承担此事故主要责任；李剑承担此事故次要责任。

四、有关运输企业调查情况

（一）沂水伟诚物流有限公司

作为鲁 Q615XL 号重型厢式货车的登记所有人，该公司按照要求成立了安全生产管理机构，配备了相关安全管理人员，并建

立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。该公司与沂水永坤北斗电子科技有限公司签订了技术服务协议，约定由技术服务平台对违章车辆进行适时语音提醒。在此次事故中，第三方监测平台发现了驾驶人李松存在疲劳驾驶情况，并通过语音和短信提醒其停车休息。但此次事故仍暴露出该公司未能有效落实监督管理责任：将鲁 Q615XL 号车辆委托代理后，未对车辆进行跟踪管理，对车辆安全状况及驾驶员变更情况掌握不清；安全教育培训落实不到位，未对驾驶员李松进行岗前安全教育培训；企业主体责任履行不到位，配备的专职安全生产管理人员刘明祥离职后，未能及时重新任命安全管理人员等问题。

（二）临沂车好多运输有限公司

作为鲁 Q321WA 号重型半挂牵引车的所有人，已建立全员安全生产责任制、安全生产管理制度、安全管理机构、车辆技术档案和从业人员档案，并结合公司实际制定了岗位安全操作规程。公司每月召开安全生产例会，开展隐患排查整治，同时制定了 2026 年度安全生产费用提取和使用计划、应急预案演练计划、从业人员安全教育培训计划以及运输车辆维护保养计划。公司与临沂赛特信息技术有限公司签订技术服务协议，建立重点车辆动态监控记录台账，对货运车辆实施动态抽查提醒，对离线车辆进行处置并建立台账，还对违章驾驶人进行了处理。调查发现，尽管该公司在安全生产管理方面开展了上述工作，但此次事故仍暴露出以下问题：安全教育培训不到位，驾驶员李剑的培训档案资料不详实，9 天 72 学时的培训记录关键信息不全，培训过程缺乏完整闭环留存；车辆隐患排查不到位，未按照制定的《生产安

全事故隐患排查治理制度》开展运行车辆安全隐患排查，安全隐患排查台账仅显示对办公区域进行了排查，而未对驾驶员、车辆、车辆技术资料等全方位进行排查。

（三）临沂市广凯汽车贸易有限公司

作为鲁 QE8F7 超号（临时行驶车号牌）重型低平板半挂车的所有人，该公司建立了安全管理机构、车辆技术管理档案和从业人员信息档案，配备了安全管理人员，并制定了车辆维护制度及维护计划。但调查发现，该公司将该挂车租赁给临沂车好多运输有限公司运营后，对该挂车的维护保养情况疏于管理。

五、有关监管单位履职情况

（一）临沂市交通运输局兰山分局

2025 年以来，临沂市交通运输局兰山分局围绕交通运输企业关键岗位从业人员，组织开展安全管理人员、驾驶员、船员等教育培训考核 3.2 万人次，集中辅导培训企业 1082 家，完成 15 家交通运输企业安全年度考核。依托安全生产“开工第一课”、安全生产月、消防安全宣传月等活动，常态化开展安全警示教育。以安全生产治本攻坚三年行动、汛期暑期安全生产重大风险隐患排查整治、今冬明春安全生产大检查暨重大事故灾害隐患排查整治、法定节假日重大危险源提级管控等行动为载体，聚焦“两客一危一重”重点车辆及旅游客船，从严整治超限超载、非法营运等违法行为。2025 年累计排查企业 1477 家次，整改一般隐患 4764 条、重大隐患 42 条，重大隐患实现“动态清零”。对全区交通运输企业实施精准分级、靶向监管，加密高风险企业检查频次，实行重点盯防、全程督办，严厉打击各类安全生产非法违法行为。

2025 年累计抽查车辆动态监控 6190 辆次，整改超速、疲劳驾驶等违规行为 1172 起，查处各类违法案件 919 件，罚款 295 万元。

调查未发现临沂市交通运输局兰山分局在落实行业安全监管职责方面有明显的履职不到位和失职行为。

（二）临沂市沂水县交通运输局

2026 年以来，临沂市沂水县交通运输局先后组织召开了全县交通运输安全生产专委会会议、机动车维修行业安全生产攻坚部署会等多场专题会议。3 月 30 日，开展了交通运输企业安全管理高低线标准宣贯工作，明确高线十条、底线十二条标准，并落实相关部署。在信用分类分级方面，已完成辖区内 233 家交通运输企业的分类评定，其中Ⅰ类企业 13 家、Ⅱ类企业 220 家，为实施精准监管奠定了坚实基础。同时，该局扎实推进安全生产“专项深办”行动，制定并实施相关方案，聚焦机动车维修等重点领域深化整治。安全生产治本攻坚三年行动持续深化，一季度共组织 8 次企业主要负责人专题培训，累计参与 321 人次；开展重大事故隐患判定标准宣贯 108 次，覆盖 10149 人次；排查整改隐患 187 条，其中重大隐患 5 条已全部整改完毕。此外，当地积极落实隐患公示监督制度，162 家监管企业已完成公示牌设置；组织开展复工复产“开工第一课”活动，覆盖企业 224 家、7862 人次；持续推进冬春安全大检查、消防安全“百日攻坚”等专项行动，排查整改各类隐患，切实筑牢交通运输行业安全防线。

调查未发现临沂市沂水县交通局在落实行业安全监管职责方面有明显的履职不到位和失职行为。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对事故责任人员的处理建议

1.李松，鲁 Q615XL 号重型厢式货车驾驶人，驾驶机动车在同车道行驶中疲劳驾驶、临危操作不当，对事故发生负有主要责任。鉴于其在事故中死亡，免予追究责任。

2.李剑，鲁 Q321WA/鲁 QE8F7 汽车列车驾驶人，驾驶机动车在高速上低于最低时速行驶，对车辆反光标识不齐等隐患排查整改不力，对事故发生负有次要责任，建议由四川省公安厅交通警察总队高速公路三支队十五大队依法调查处理。

（二）对有关单位的处理建议

1.沂水伟诚物流有限公司。作为事故车辆鲁 Q615XL 号重型厢式货车所有人，建议将调查发现问题移交临沂市沂水县交通运输局依法调查处理，对存在违法行为从严予以行政处罚，并由临沂市沂水县交通运输局将沂水伟诚物流有限公司纳入重点监管对象进行监管，督促其整改存在问题。

2.临沂车好多运输有限公司。作为事故车辆鲁 Q321WA 号重型半挂牵引车所有人，鲁 QE8F7 超号（临时行驶车号牌）重型低平板半挂车承租单位，建议将调查发现问题移交临沂市交通运输局兰山分局依法调查处理，对存在违法行为从严予以行政处罚，督促其整改存在问题。

3.临沂市广凯汽车贸易有限公司。作为鲁 QE8F7 超号（临时行驶车号牌）重型低平板半挂车的所有人，建议将调查发现问题移交临沂市交通运输局兰山分局依法调查处理，对存在违法行为从严予以行政处罚，督促其整改存在问题。

七、事故整改和防范措施

（一）压实主体责任，健全安全管理体系。运输企业要严格履行安全生产法定职责，健全完善全员安全生产责任体系，清晰界定企业主要负责人、安全管理机构、动态监控人员等关键岗位安全职责；坚决杜绝“只登记、不管理、不负责”的行为，加强对办理临时行驶车牌号（仅用于运输不可拆解物体）的大件运输车辆的管理，切实把安全责任落实到岗、量化到人。

（二）严格准入管控，强化从业人员教育培训。运输企业要规范驾驶员招聘录用程序，从严审核驾驶资格、从业经历和身体条件，严把从业人员入口关。全面落实岗前培训、定期继续教育及应急处置培训，严格执行培训考核合格上岗制度，未经培训或考核不合格一律不得上岗作业，持续提升从业人员安全素质和能力。

（三）强化动态监管，从严治理违规违法行为。运输企业要严格落实车辆卫星定位装置 24 小时专人值守监控制度，对超速行驶、疲劳驾驶、擅自离线、屏蔽信号等违法违规行做到实时预警、及时分析、及时制止、台账留痕；严格执行驾驶员休息制度，强化运营全过程管控，坚决杜绝超速驾驶、疲劳驾驶、违规驾驶等行为。

（四）规范经营行为，完善车辆安全管理机制。生产经营单位要全面清理规范营运车辆管理关系，完善车辆承包、合作、使用等书面协议，依法明确各方安全生产管理责任。坚决整治无协议、无监管、无责任的“三无”经营状态，实现车辆运营全流程规范管理、全链条可控可管。

（五）深化隐患排查，健全闭环治理工作机制。运输企业要围绕安全制度落实、人员管理、车辆技术状况、动态监控效能、运营行为规范等开展全覆盖自查自纠，建立健全隐患排查、登记、整改、销号闭环管理机制，坚持立查立改、见底清零，有效防范化解各类安全风险。

（六）加强警示教育，筑牢全员安全思想防线。有关部门要进一步加强宣传引导，强化警示教育。利用门户网站、抖音、微信等方式，深入货运源头企业、沿线乡村、运输企业开展交通安全宣传活动，不断增强企业及驾驶员道路交通安全意识和责任意识，从思想源头筑牢事故预防防线。对查处的典型交通违法行为，通过集中宣传、媒体报道等方式进行曝光，达到“查处一案、警醒一批、教育一片、震慑一方”的效果，切实增强社会公众的交通安全意识。

G7512 筑蓉高速（龙山镇境内）“3·17”

一般道路交通事故调查组

2026 年 7 月 8 日