

钟山大湾 2×660MW（CFB）煤电项目
“11·27”一般高处坠落事故调查报告

六盘水市钟山区人民政府事故调查组

2026 年 3 月 26 日

目 录

一、事故基本情况	1
(一) 事发项目相关单位基本情况	1
(二) 事发项目相关情况	5
(三) 有关单位安全管理情况	7
(四) 有关部门监管情况	8
二、事故经过及善后处置情况	9
(一) 事故经过	9
(二) 事故报告情况	11
(三) 应急处置及评估	12
(四) 事故善后处置情况	12
三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失	12
四、事故原因及性质	12
(一) 直接原因	12
(二) 间接原因	12
五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议	15
六、事故防范措施建议	20

2025 年 11 月 27 日，钟山区大湾镇贵州六盘水市多能互补能源基地大湾 2×660MW（CFB）煤电项目发生一起高处坠落事故，造成 2 人死亡，直接经济损失约 400 万元。

事故发生后，市、区相关领导作出了批示，要求对该起事故开展深入调查，并妥善做好善后处置，从本质上提升管理能力。2025 年 11 月 28 日，六盘水市安委办对本起事故查处工作进行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第 493 号）等有关法律法规，按照国家对生产安全事故调查处理的相关规定，经钟山区人民政府同意，由区应急管理局牵头，区能源局、区住建局、区市场监管局、区纪委监委、市公安局钟山分局、区总工会等部门有关人员组成事故调查组开展调查，同时邀请区检察院派人参加。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。

经调查分析和综合认定，钟山大湾 2×660MW（CFB）煤电项目“11·27”一般高处坠落事故是一起因工人擅离作业岗位进入危险区域坠落引发的生产安全责任事故。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事发项目相关单位基本情况

1.山东旭邦建设工程有限公司（以下简称“山东旭邦公司”）。事发单位，成立于2020年8月17日，统一社会信用代码：91370983MA3T*****；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；地址：山东省泰安市肥城市王庄镇市场街05号；法定代表人：李某某；注册资本：壹亿陆仟万元整；2024年10月15日，山东旭邦公司取得山东省住房和城乡建设厅颁发的电力工程施工总承包贰级建筑业企业资质证书；经营范围：许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；电气安装服务；雷电防护装置检测；特种设备检验检测；特种设备制造；施工专业作业；建筑劳务分包等。

2.郭某某施工队。脚手架实际施工方，无营业执照，无脚手架安装施工资质，借用山东旭邦公司资质，承揽大湾煤电项目1、2号锅炉内耐磨耐火保温材料浇注施工使用的脚手架搭设拆除工程。

3.宜兴市金刚耐火工程有限公司（以下简称“宜兴金刚公司”）。浇注料（耐磨、耐火、保温材料）施工单位，成立于2016年4月27日，统一社会信用代码：91320282MA1M*****；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；地址：宜兴市丁蜀镇方钱村；法定代表人：裴某某；注册资本：伍仟万元整；2025年5月22日，宜兴金刚公司取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的防水防腐保温工程专业承包二级资质；经营范围：耐火工程、炉窑工程、防腐保

温工程、环保工程施工；耐火材料生产；建筑材料批发；一般项目：耐火材料生产；建筑材料批发；工程管理服务。

4.无锡市宜刚耐火材料有限公司（以下简称“无锡宜刚公司”）。浇注料（耐磨、耐火、保温材料）生产单位，成立于2001年3月27日，统一社会信用代码：913202827272*****；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；地址：宜兴市丁蜀镇方钱村；法定代表人：裴某某；注册资本：陆仟万元整；经营范围：耐火材料生产；耐火材料销售；隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造等。

5.东方电气集团东方锅炉股份有限公司（以下简称：“东方锅炉公司”）。锅炉供货单位，成立于1989年1月6日，统一社会信用代码：915103006207*****；公司类型：股份有限公司；地址：自流井区五星街黄桷坪路150号；法定代表人：林某某；注册资本：壹拾捌亿玖仟贰佰柒拾捌万壹仟柒佰陆拾陆元整；2025年5月27日，东方锅炉公司取得四川省住房和城乡建设厅颁发的电力工程施工总承包二级资质；经营范围：电站锅炉、工业锅炉、余热锅炉、特种锅炉、垃圾发电设备、生物质发电设备及其辅机，机械设备，仪器仪表及零配件等。

6.西北电力建设工程监理有限责任公司（以下简称：“西北电力监理公司”）。监理单位，成立于1994年12月30日；统一社会

信用代码：916100002205*****；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；地址：陕西省西安市新城区长乐西路3号；法定代表人：朱某某；注册资本：壹仟壹佰陆拾捌万元人民币；2024年10月18日，西北电力监理公司取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的工程监理电力工程专业甲级资质；经营范围：承担国内外火力发电，水力发电、送变电、化工石油及其他工业、民用、市政等工程建设项目的全部或部分建设工程的建设监理工作等。

7.中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司（以下简称：“中能湖南电力设计院”）。锅炉采购单位，成立于1993年10月；统一社会信用代码：914301001838*****；公司类型：有限责任公司（国有控股）；地址：湖南省长沙市雨花区劳动西路471号；法定代表人：雷某某；注册资本：捌亿捌仟零捌拾捌万贰仟肆佰圆整；2023年6月16日，中能湖南电力设计院取得中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包贰级资质；经营范围：工程项目管理服务；工程总承包服务；工程施工总承包；对外承包工程业务；压力管道、压力容器、建筑行业工程设计；电力工程、市政工程的设计服务等。

8.中能建投（六盘水）电力有限公司（以下简称：“中能六盘水电力公司”）。建设单位，成立于2022年3月7日，统一社会信用代码：914301001838*****；公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；地址：贵州省六盘水市钟山区荷泉街

道钟山中路 13 号；法定代表人：苏某；注册资本：捌亿玖仟玖佰柒拾陆万柒仟捌佰圆整；经营范围：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；供冷服务；热力生产和供应等。

（二）事发项目相关情况

1.项目基本情况：贵州六盘水市多能互补能源基地大湾 2×660MW 低热值（CFB）煤电项目位于贵州省六盘水市大湾镇新寨村，距离六盘水市西北约 30km。该项目于 2022 年 9 月 19 日取得贵州省发改委核准，2023 年 6 月 29 日取得贵州省政府项目建设用地批复，2023 年 8 月 24 日，中能（六盘水）电力公司通过招标方式与中能湖南电力设计院、中能湖南火电公司签订 EPC 总承包工程合同，2024 年 1 月 9 日，在六盘水市能源局完成项目开工备案登记，2024 年 3 月 26 日正式开工。

2022 年 12 月 26 日，中能六盘水电力公司与东方锅炉公司签订《锅炉及其附属设备采购合同》，采购 2 台 660MW 锅炉设备及其附属设备，包括设备的供货、备品备件、运输、相关服务¹等。

2023 年 10 月 17 日，中能六盘水电力公司、中能湖南电力设计院、东方锅炉公司签订《三方合同权利义务转让协议书》，约

1.《锅炉及其附属设备采购合同》第一部分 合同协议书附件五表 1 设备费分项价格表 1.18 耐火浇注料含设计、供货施工（卖方负责所有施工材料的运输装卸和工地的仓储并妥善保管、负责炉墙金属构件的焊接、负责施工所需炉膛架搭设、负责所有施工机具、模板、主辅材和耗材、及施工防护措施等）、烘炉（不含烘炉用燃料、水、电、气）。

定中能六盘水电力公司将《锅炉及其附属设备采购合同》中采购权利和义务转让给中能湖南电力设计院。

2025 年 2 月 8 日，东方锅炉公司与无锡宜刚公司签订《配套件采购合同》，约定无锡宜刚公司负责 1、2 号锅炉内耐磨耐火保温材料供货、安装、烘炉。

2025 年 3 月 14 日，无锡宜刚公司与宜兴金刚公司签订了《委托服务合同》，约定宜兴金刚公司负责 1、2 号锅炉内耐磨耐火保温材料的供货和服务。

2025 年 4 月 6 日，东方锅炉公司与宜兴金刚公司签订《外来施工项目安全管理、环境保护及职业健康管理协议书》。

2025 年 7 月 9 日，中能湖南电力设计院与东方锅炉公司签订了《贵州六盘水市多能互补能源基地大湾 2×660MW 低热值(CFB)煤电项目 EPC 总承包工程锅炉及其附属设备安健环管理协议》，明确了双方在工程实施过程中的安全责任、权力和义务。

2.涉事施工项目情况：2025 年 7 月 2 日，1 号锅炉分离器水压试验完成，宜兴金刚公司开展炉内耐磨耐火保温材料浇注施工前准备²，该公司项目施工负责人唐某某联系郭某某，浇注料施工直接沿用前期工序（安装汽冷烟道和分离器焊接）搭设的脚手架作为作

2.《六盘水市多功能互补能源基地 2×600MW 低热值（CFB）煤电项目耐火材料施工方案》7.2 针对该工程锅炉的结构特点，在施工各部位内衬料前，由合格的脚手架工先在各施工部位搭设运料和操作脚手架平台，保证运料方便快捷，操作安全，并要求搭建的脚手架及平台安全牢固。

业支撑体系，经两人商议，由郭某某联系山东旭邦公司，借用其资质与无锡宜刚公司于 2025 年 7 月 11 日签订《贵州大湾工程 2×660MWCFB 炉项目锅炉内衬脚手架工程合同》，郭某某班组在上一道工序使用脚手架的基础上，按照耐磨耐火保温材料浇筑施工要求再完善脚手架搭建，以满足浇筑施工使用。

（三）有关单位安全管理情况

1.中能六盘水电力公司。设执行董事、总经理 1 名，执行总经理 1 名，副总经理 4 名。下设综合管理部、财务管理部、工程管理部、物资管理部、燃料管理部、安健环部等 9 个部门，安健环部配备主任 1 名，安全专工 3 名，总体负责该项目的安全生产管理。公司制定《六盘水市多功能互补能源基地 2×600MW 低热值(CFB)煤电项目 QHSE 制度》《安全生产责任制管理办法》等 44 项制度，制定应急预案并开展应急演练 10 次。

2.中能湖南电力设计院。项目部设项目经理 1 名，副经理 4 名，安全总监 1 名。下设安全环保部、设计部、设备部、综合部、工程部、经营部，安全环保部配备主任 1 名，安全员 3 名，体系工程师 1 名，总体负责项目的安全生产管理。编制了安全生产规章制度共 54 项，综合应急预案 1 个、专项应急预案 13 个及处置方案 17 个。

3.西北电力监理公司。配备总监 1 名，土建、安装、安全、调试副总监各 1 名、专监 30 名。主要对施工单位项目部有关人员的

配备进行全面核查；参加设计交底和图纸会审工作，编制项目监理规划及监理实施细则。

4.东方锅炉公司。成立了东方锅炉大湾项目部，设项目经理 1 名，项目副经理 1 名，土建施工员 1 名，质量管理员 1 名，安全员 2 名，物资管理员 1 名。项目部编制了安全教育培训制度和计划和安全生产管理制度 18 项。

5.无锡宜刚公司。未派驻本单位具有资质的人员进驻该项目现场管理，未设立现场管理机构，授权宜兴金刚公司吴某某作为该项目项目经理、高坡作为该项目现场施工安全员。

6.宜兴金刚公司。设项目负责人 1 名（销售副总经理吴某某），项目施工负责人 1 名（唐某某），专职安全管理员 1 名（高某）。

7.山东旭邦公司。提供施工资质给自然人郭某某承揽 1、2 号锅炉耐磨耐火保温材料浇筑施工使用的脚手搭建工程，未派驻本单位有资质的人员进驻该项目现场管理，未设立现场管理机构。

8.郭某某施工队。脚手架施工方，无营业执照，未取得脚手架相关施工资质，该队伍共 15 人，负责人郭某某，班组长杜某某，工人 13 名。

（四）有关部门监管情况


钟山区能源局。承担辖区内电力企业和项目的行业监督管理职责，将中能六盘水电力公司等 6 家企业、11 个项目的安全生产管

理纳入年度监督检查计划，2025 年计划检查 22 次，其中针对中能六盘水电力公司计划检查 2 次，截止“11·27”事故发生前，已对中能六盘水电力公司建设项目检查 6 次，查出隐患或问题 42 条，督促整改完成 42 条。

二、事故经过及善后处置情况


（一）事故经过

2025 年 11 月 27 日 9 时，郭某某施工队班组长杜某某组织工人郭某某、胡某某、阳某、马某某、董某某、杨某某等 8 人拆除清理 1 号锅炉 4#旋风分离器汽冷烟道内脚手架材料，安排郭某某、胡某某、阳某 3 人清理 4#旋风分离器汽冷烟道内的脚手架，马某某、杨某某等 5 人在人孔门外传递材料。

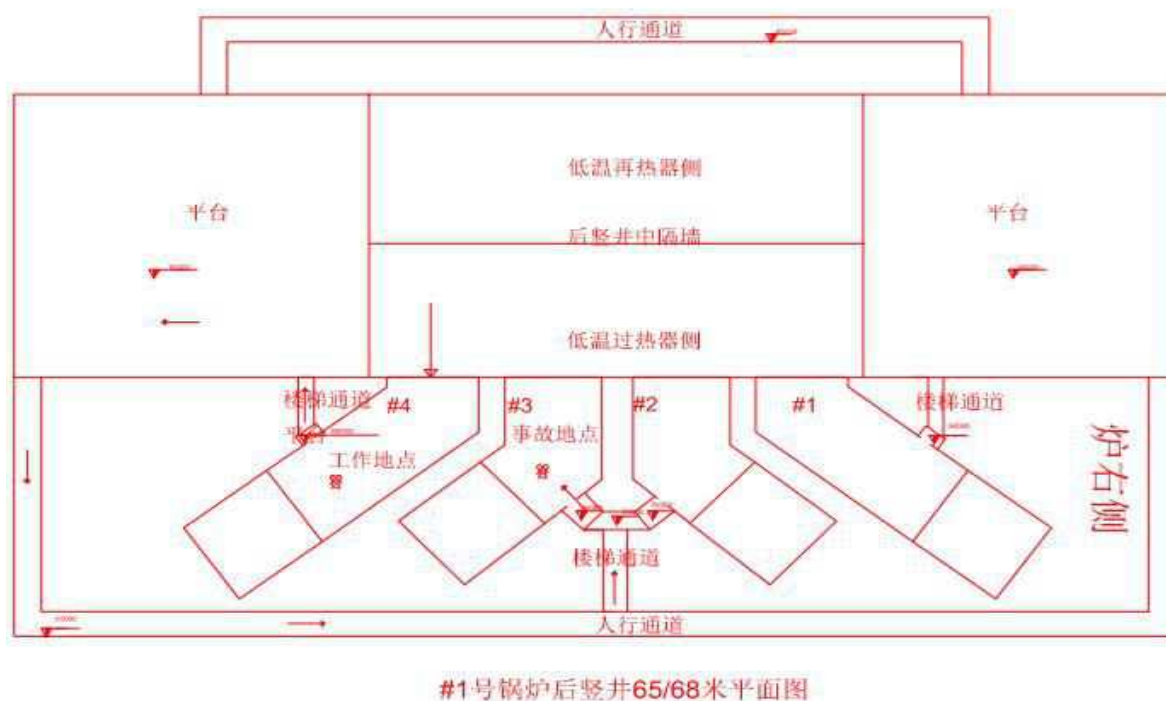

事故现场示意图 1

10 时 20 分，马某某发现汽冷烟道内脚手架清理传递工作暂停，询问胡某某停止工作原因，胡某某答复“郭某某往 3#旋风分离器方向走了，可能是上厕所”。

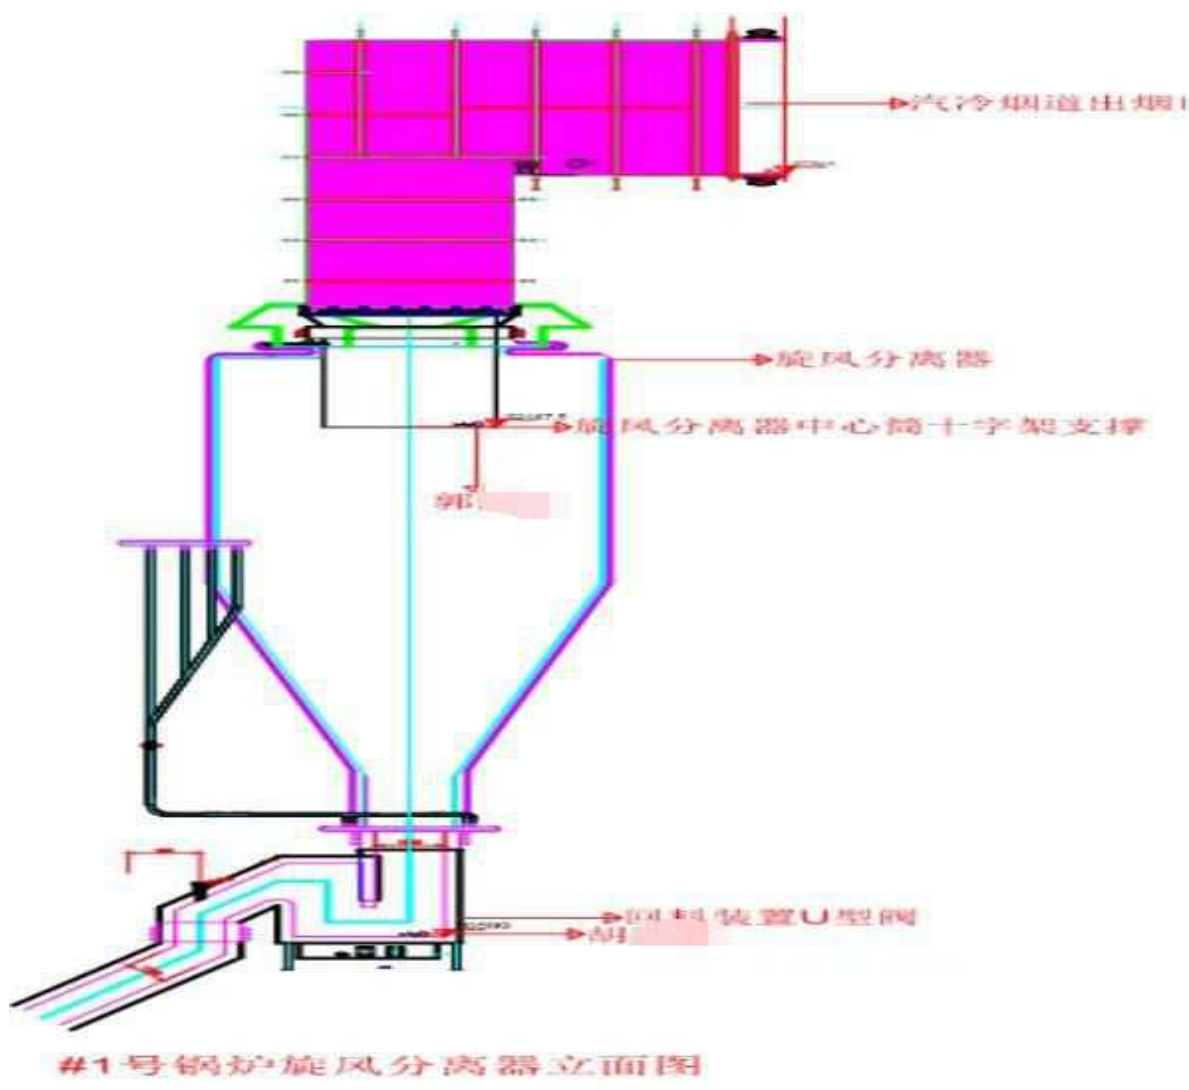

事故现场示意图 2

10 时 42 分，宜兴金刚公司项目施工负责人唐某某在 1 号锅炉 3#旋风分离器下方回料阀处发现一个安全帽，上方有血液往下滴落，立即电话询问杜某某其班组作业情况；杜某某电话向作业现场

的马某某了解到郭某某不在作业岗位，立即安排马某某等人查看郭某某去向。

10 时 45 分许，胡某某在 3#气冷烟道寻找过程中坠落到 3#旋风分离器回料装置 U 型阀处。杜某某自下往上寻找郭某某途中发现处于昏迷状态的胡某某，立即电话报告郭某某，请求组织施救。

11 时 11 分，马某某和其他工友把胡某某送至厂区门口，并拨打 120 急救电话。救援胡某某的同时，郭某某和杜某某继续往上寻找郭某某，在 3#旋风分离器中心筒十字架支撑梁上找到处于昏迷状态的郭某某，立即组织人员开展救援。

11 时 45 分许，救护车将胡某某送往水矿医院救治。

12 时许，救护车将郭某某送往水矿医院救治。

12 时 42 分，经水矿医院抢救无效宣布胡某某死亡。

12 时 53 分，经水矿医院抢救无效宣布郭某某死亡。

（二）事故报告情况

10 时 42 分，唐某某将发现安全帽坠落并伴有血滴的情况电话告知杜某某。

10 时 45 分，杜某某将胡某某坠落情况电话报告郭某某，并请求组织人员救援。

11 时 11 分，马某某拨打 120 急救电话，120 急救中心立即将突发情况通报至有关部门，政府部门立即启动核查程序，赶赴医院和事发现场。

11 时 39 分，中能六盘水电力公司接到政府部门核查通知，立

即启动应急预案并同步报送属地应急、能源等部门。

（三）应急处置及评估

事故发生后，市、区党委政府高度重视、迅速处置，及时派员赶赴现场和医院开展核查、伤员救治及善后工作，最大程度降低社会影响。但涉事企业事故信息报送机制存在缺陷，上报链条长、层级多，在政府部门介入核查时，信息仍在企业内部流转，未有效上报至应急部门及行业监管部门。

（四）事故善后处置情况

11月28日，山东旭邦公司和死者家属达成赔偿协议，善后工作妥善解决。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

事故造成2人死亡，依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986），事故造成直接经济损失约为400万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

现场作业人员擅自离岗，违规进入光照不足、无防护的非作业区域坠落，后续盲目搜救引发二次伤亡，导致事故发生。

（二）间接原因

1.郭某某施工队。**一是不具备安全生产条件及相关资质，违法**
借用山东旭邦公司施工资质承揽1、2号锅炉耐磨耐火保温材料浇

3.《中华人民共和国建筑法》第二十六条，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

筑施工使用的脚手搭建工程。**二**是不具备相应的安全知识和管理能力⁴，未履行安全生产管理职责，未组织对作业人员开展安全教育培训，在有限空间内拆除清理脚手架作业未安排专门人员进行现场安全管理⁵；**三**是发生事故后盲目组织搜救。

2.山东旭邦公司。**一**是违规⁶提供本单位的施工资质给自然人郭某某承揽工程。**二**是与无锡宜刚公司签订《贵州大湾工程 2×660MW（CFB）炉项目锅炉内存衬脚手架工程合同》后，未设立现场管理机构，未派驻实际管理人员进驻该项目现场履职，未参与施工现场管理相关工作。

3.宜兴金刚公司。**一**是安全管理机构不健全，安排不具备管理资格的人员作为施工项目负责人，未编制锅炉内存衬脚手架搭拆方案⁷，未将进场施工的郭某某施工队纳入安全管理。**二**是作业现场危险和有害因素辨识不到位，事发区域安全防护设施和标识标牌设置不到位。

4.无锡宜刚公司。**一**是无相应的施工资质，以委托服务的形式与宜兴金刚公司签订《委托服务合同》，将锅炉浇注料的供货及服

4. 《中华人民共和国安全生产法》第二十七条：生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。

5. 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装，动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

6. 《中华人民共和国建筑法》第二十六条，承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。

7. 《电力建设安全工作规程第1部分：火力发电》4.1.8 安全技术应符合下列规定 10.当施工工艺、工序、作业环境发生变化时，施工单位应重新编制施工方案，履行审批手续并组织交底。

务工程非法转包给宜兴金刚公司⁸。**二是**未设立现场管理机构，未派驻实际管理人员进驻该项目现场履职，委托不具备管理人员资格的宜兴金刚公司人员作为施工项目负责人，联系无资质的私人施工队承接 1、2 号锅炉耐磨耐火保温材料浇筑施工使用的脚手搭建工程。**三是**与山东旭邦公司签订《贵州大湾工程 2×660MWCFB 炉项目锅炉内衬脚手架工程合同》后，未对该项目实施安全管理，以致项目实际由无资质的郭某某施工队进行施工⁹。

5. 东方锅炉公司。**一是**项目负责人履行安全生产管理责任不到位，未取得发包单位中能湖南电力设计院审批同意¹⁰，将锅炉浇注料的施工、烘炉工程违法分包给无相应施工资质的无锡宜刚公司¹¹。**二是**同意无项目合同关系的宜兴金刚公司进行施工，并与其签订安全管理协议，将宜兴金刚公司的安全员资格作为本公司的项目工程施工资质进行报审，项目安全管理不到位。

6. 中能湖南电力设计院。安全生产主体责任落实不到位，项目经理履行安全生产管理责任不到位，安全管理流于形式，存在以包代管、包而不管情况。**一是**未按照风险分级对分包单位采取相

8. 《中华人民共和国建筑法》第二十八条规定，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人，禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

9. 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

10. 《电力建设工程施工安全管理导则》17.2.1 建设单位应当在招标文件中明确分包要求，施工单位对承包工程进行施工分包的，应征得建设单位的同意。实行工程总承包的，工程总承包单位对工程进行施工分包的，应征得建设单位的同意。

《锅炉及其附属设备采购合同书》第二部分 合同通用条款 14.1 卖方未经同意不得将本合同范围内的设备/部件进行分包（包括主要部件外购）。卖方需分包的内容和比例应征得买方同意，否则不得分包。接受分包的单位不得再次分包。

11. 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第一款：生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

应的管控措施，默许¹²东方锅炉公司将项目违法分包给不具备相应施工资质的单位，对私人施工队在项目施工区域违法承接工程失管。**二是**施工现场的安全管理存在漏洞，对有限空间作业的安全风险认识不足，防范措施落实不到位。

7.西北电力监理公司。履行监理职责不到位，对郭某某施工队场内违法承接工程问题监理不到位。未及时发现并督促整改有限空间作业无专门安全管理人员在现场管理等问题。

8.中能六盘水电力公司。履行企业安全生产主体责任不到位，对承包单位安全生产工作统一协调、管理不力，未有效监督总承包单位落实对专业分包项目管控责任，对项目存在的违法分包、非法转包等情况督促、检查不到位。

9.钟山区能源局。行业安全监管有差距，安全监督检查方案针对性不强，对重点环节、关键部位风险精准研判不足，未能做到精准施策、有效监管。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

郭某某，安全意识淡薄，擅自离岗，违规进入光照不足、无防护的非作业区域坠落，导致事故发生，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，不予责任追究。

12.《锅炉及其附属设备采购合同书》第二部分 合同通用条款 14.2 卖方将本合同范围内需分包与外购的设备/部件的内容和比例提交买方同意后，在合同谈判时，将此部分设备/部件的分包商预选名单、分包商资质材料，提交给买方。买方收到卖方提交的分包商文件后1个月内进行审查，审查同意后，以书面形式予以答复，买方可推荐预选名单以外的分包商。卖方须在买方同意的分包商名单中选定分包商，分包与外购设备最终厂家的确定必须经买方确认。

（二）建议移送司法机关处理人员

郭某某，不具备安全生产条件及相关资质施工队负责人。不具备承揽工程的相关资质，违法借用山东旭邦公司的施工资质和名义承揽工程。不具备相应的安全知识和管理能力，未履行安全生产管理职责，未组织对作业人员开展安全教育培训，有限空间作业未安排专门人员进行现场安全管理。发生事故后盲目组织搜救，接报事故信息后上报程序不规范，对本次事故负有主要责任。建议由应急管理部门依法依规移送司法机关追究其涉嫌重大责任事故罪等刑事责任。

（三）对事故有关责任人员的处理建议

1.李某某，山东旭邦公司法定代表人。履行企业主要负责人安全生产管理责任不到位，违规提供本单位的施工资质给自然人郭钢超承揽工程。未履行该项目相关的管理责任与义务，未设立现场管理机构，未派驻实际管理人员进驻该项目现场履职，未依法对作业人员开展安全教育培训，落实安全风险管控和隐患排查治理不到位，对本次事故负有领导责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

2.唐某某，宜兴金刚公司该项目现场施工负责人。联系不具备安全生产条件及相关资质的私人施工队承接工程，未将进场施工的郭某某施工队纳入安全管理，对本次事故负有管理责任。建议由能

源部门依法依规予以处理。

3.吴某某，宜兴金刚公司销售副总经理。无锡宜刚公司授权该项目项目经理，安排唐某某联系不具备安全生产条件及相关资质的私人施工队承接工程。不具备相应的安全知识和管理能力，未认真履行安全生产管理职责，落实安全风险管控和隐患排查治理不到位，未制止郭某某施工队进场施工，也未将其纳入安全管理，对事故负有领导责任。建议由能源部门依法依规予以处理。

4.吕某，东方锅炉公司大湾项目锅炉及其附属设备项目负责人。履行企业主要负责人安全生产管理责任不到位，在未取得发包单位审批同意将工程违法分包，且承包单位无相应施工资质，项目安全管理不到位，对事故负有领导责任。建议由能源部门依法依规予以处理。

5.张某某，中能湖南电力设计院项目经理。履行企业主要负责人安全生产管理责任不到位，默许项目违法分包，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制不到位。对私人施工队在项目施工区域内违法承接工程失管，对事故负有领导责任。建议由能源部门依法依规予以处理。

6.江某某，西北电力监理公司总监理工程师。履行监理职责不到位，对郭某某施工队场内违法承接工程问题监理不到位。未及时发现并督促整改有限空间作业无专门安全管理人员在现场管理等问题，对涉事项目存在的安全问题负有管理责任。建议由

能源部门依法依规予以处理。

7.周某某,中能六盘水电力公司安健环部副主任(主持工作)。对承包单位安全生产工作统一协调、管理不力,未有效监督总承包单位落实对专业分包项目管控责任,对项目存在的违法分包、非法转包等情况督促、检查不到位,对涉事项目存在的安全问题负有管理责任。建议由能源部门依法依规予以处理。

(四)对事故有关责任单位的处理建议

1.山东旭邦公司。未履行企业安全生产主体责任,违规提供本单位的施工资质给自然人郭某某承揽工程。未设立现场管理机构,未派驻实际管理人员进驻该项目现场履职,未参与施工现场管理相关工作,对本次事故发生负有主要责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

2.宜兴金刚公司。履行企业安全生产主体责任不到位,安全管理机构不健全,安排不具备管理资格的人员作为施工项目负责人,未编制锅炉内衬脚手架搭拆方案,未将进场施工的郭某某施工队纳入安全管理。作业现场危险和有害因素辨识不到位,事发区域安全防护设施和标识标牌设置不到位。建议由能源部门依法依规予以处理。

3.无锡市宜刚公司。未履行企业安全生产主体责任,无相应的施工资质,未设立现场管理机构,未派驻实际管理人员进驻该项目现场履职,委托不具备管理资格的人员作为施工项目负责人。以委

托服务的形式将项目非法转包，违法分包工程项目给无施工资质的自然人，未对该项目实施安全管理。建议由能源部门依法依规予以处理。

4.东方锅炉公司。履行企业安全生产主体责任不到位，未取得发包单位审批同意将工程违法分包，且承包单位无相应施工资质。同意无项目合同关系的单位进场施工，并与其签订安全管理协议，将宜兴金刚公司高坡的安全员资格作为本项目工程施工资质进行报审，项目安全管理不到位，对厂区内施工作业安全生产工作统一协调、管理不力。建议由能源部门依法依规予以处理。

5.中能湖南电力设计院。履行企业安全生产主体责任不到位，安全管理流于形式，存在以包代管、包而不管情况。未按照风险分级对分包单位采取相应的管控措施，默许东方锅炉公司将项目违法分包给不具备相应施工资质的单位，对私人施工队在项目施工区域违法承接工程失管。施工现场的安全管理存在漏洞，对有限空间作业的安全风险认识不足，防范措施落实不到位。建议由能源部门依法依规予以处理。

6.西北电力监理公司。履行监理职责不到位，对郭某某施工队场内违法承接工程问题监理不到位。未及时发现并督促整改有限空间作业无专门安全管理人员在现场管理等问题。建议由能源部门依法依规予以处理。

7.中能六盘水电力公司。履行企业安全生产主体责任不到位，2025年6月场内发生过1起同类生产安全事故，未深刻吸取事故教训，对承包单位安全生产工作统一协调、管理不力，未有效监督总承包单位落实对专业分包项目的全过程管控责任，项目存在违法分包、非法转包的情况，对分包项目施工安全管理督促、检查不到位，事故信息报送机制不完善。建议由能源部门依法依规予以处理。

（四）部门处理建议

责成钟山区能源局向钟山区人民政府作深刻书面检查，进一步加强和改进安全生产工作。

六、事故防范措施建议

（一）深刻吸取事故教训，压实企业主体责任

一是各参建单位要深刻吸取事故教训，认真剖析事故、隐患产生的深层次原因找准企业主体责任落实、隐患排查治理、应急处置等方面存在的问题和不足，全面开展事故风险隐患排查整治并逐项落实防范措施，对重大事故隐患，要按照“一隐患一方案”的要求制定整改方案，落实闭环管理和销号。二是要严格按照有关法规和《市安委办关于进一步加强非常规作业安全管理的通知》（六盘水安办通〔2025〕6号）等要求，对登高、有限空间、动火、检维修等非常规作业，在重点时段、施工关键部位和重点环节，精准研判风险，落实有关提级管控措施，严防“三违”施工作业，有效防范

事故发生。三是要健全安全生产管理机构，严格落实全员安全生产责任制，完善安全生产管理制度、操作规程及专项施工方案，认真执行安全技术交底制度；强化管理人员安全意识和履职能力培训，切实履行安全生产主体责任。监理单位要严格审核施工队伍资质及人员持证上岗情况，坚决遏制违法分包、非法转包，提升现场安全管控水平，督促各参建单位扎实开展“安全生产治本攻坚三年行动”，从根本上防范化解事故风险。

（二）强化全过程安全管理，坚决防范生产安全事故

一是业主单位要严格落实安全生产主体责任，完善信息报送和应急处置机制，常态化开展应急演练提升突发事件处置能力，确保事故信息及时、准确、有效上报；将所有外包、外委、分包项目纳入统一安全管理体系，明晰各方安全职责，层层压实参建单位责任，形成齐抓共管工作格局。二是要严格规范项目发包、分包、外包管理，从严审查合作单位资质及安全生产条件，强化施工现场全过程管控，严禁违法分包、非法转包、以包代管、包而不管等行为，从源头防控安全风险。要深化事故警示教育，坚持举一反三、以案促改，全面排查整治各类风险隐患，补齐管理短板、堵塞制度漏洞，筑牢安全生产防线，坚决防范和遏制同类事故再次发生。

（三）压实行业监管责任，提升监管执法质效

区能源局要切实履行行业监管职责，提升执法检查针对性和实

效性，健全穿透式监管机制，坚决防止检查“走过场、流于形式”。
一是针对事故暴露出的问题，要认真梳理，专题研究，积极对接区安委办，联合住建等部门组织开展安全检查，突出重点检查内容，完善监管措施，全面排查整治和严厉打击能源工程建设领域安全生产非法违法违规违章行为。**二是**组织对有关生产经营单位和管理人员，开展重大事故隐患判定标准全覆盖宣贯、培训，强化重大事故隐患排查整治。对重大事故隐患排查整治不到位的，要依法依规开展责任倒查，严格追究企业主体责任。**三是要**压紧压实建设单位首要责任、施工单位主体责任、监理单位监督责任，坚决纠治以包代管、包而不管等突出问题。要健全安全生产长效监管机制，加强监管人员业务培训，提升对工程建设风险、违法违规行为和安全隐患的识别研判与执法处置能力，全面提高行业安全监管

