

台江瀛洲“6·12”一般高处坠落事故调查报告

2025年6月12日15点40分左右，台江区瀛洲街道红星社区排尾路洋中里商业中心三楼有1名工人在安装空调时从高处坠落死亡。死者傅某某(身份证号码:35012*****799)，男，45岁，闽侯人。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令 第493号）的有关规定，2025年6月24日，台江区应急管理局牵头组织成立事故调查组，组长由区委常委、区政府副区长郑寅球担任，成员由区应急局、区商务局、人社局、总工会、瀛洲街道办事处、市公安局台江分局瀛洲派出所、仓山区政府有关部门、有关专家组成，并邀请区纪委监委派员参加，对该起事故进行调查处理。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展事故调查工作，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生的经过、原因和人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议，针对事故暴露出的问题提出了防范措施。

经调查认定，台江瀛洲“6·12”高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故情况

(一) 事故发生单位及相关人员概况

1. 空调销售单位、空调安装单位

福州兴涌盛暖通工程有限公司（统一社会信用代码：91350104MA8U9RMR27），公司注册地址为福建省福州市仓山区金山街道浦上大道 216 号福州仓山万达广场 C 区（原金榕南路西侧与浦上大道北侧交叉处）C1 号楼 12 层 15 办公-2，实际经营地址：福建省福州市晋安区福新大道 38 号，成立日期：2021 年 11 月 19 日，法定代表人朱盛林，经营范围：许可项目：电气安装服务；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程管理服务；制冷、空调设备销售；通用设备修理；电子专用材料销售；太阳能热利用装备销售；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；风机、风扇销售；家具安装和维修服务；电气设备修理；日用电器修理；管道运输设备销售；电气设备销售；建筑材料销售；专业设计服务；保温材料销售；建筑装饰材料销售；五金产品批发；家用电器销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 空调购买用户

福州市台江区只只餐饮店（个体工商户）（统一社会信用代码 92350103MAEEEJ7F0D），经营场所：福建省福州市台江区排尾路

68 号洋中里商业广场一层 C-S15#-1F-01-A/S15#-1F-01-B 号商铺,经营范围:许可项目:餐饮服务;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);互联网销售(除销售需要许可的商品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

3. 相关人员情况

傅某某(事故死者),身份证号码:35012*****799,男 44 岁,福建闽侯人,系与福州兴涌盛暖通工程有限公司长期合作的空调安装工人,事发时正在福州市台江区排尾路 68 号洋中里商业广场四层(三层顶部)作业,通过特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台未查询到傅某某《中华人民共和国特种作业操作证》。

4. 项目情况

2025 年 5 月,位于福州市台江区排尾路洋中里商业中心 15 栋 01 商铺福州市台江区只只餐饮店(个体工商户)在福州兴涌盛暖通工程有限公司订购了 3 台 TCL 中央空调(卖方负责安装),并约定 6 月 11 日到现场安装。6 月 10 日,福州兴涌盛暖通工程有限公司法人朱某某约傅某某到某餐饮店查看了现场情况并约定次日空调安装事宜。6 月 11 日上午,傅某某带领陈某某、刘某某(二人均为自由务工人员,由傅某某临时雇佣)进场开始安装空调。

(二) 事故发生单位安全管理情况

福州兴涌盛暖通工程有限公司经理、执行董事、财务负责人：朱盛林；公司监事：朱盛博。公司未制定安全管理制度和岗位操作规程，未组织隐患排查。

（三）事故发生经过

2025年6月11日开始，傅某某带领陈某某、刘某某在福州市台江区排尾路洋中里商业中心15栋01商铺某餐饮店安装中央空调。6月12日15时许，兴涌盛公司法定代表人朱某某到餐饮店（一楼）与陈某某商定空调面板安装位置，傅某某、刘某某到楼上给空调外机充氮。空调外机所在四楼楼面高出三楼室外平台约5米，傅某某和刘某某在三楼室外平台安装了约2.7米高的脚手架，又在脚手架上放置木梯，刘某某扶着木梯，傅某某通过木梯爬到四楼楼面后，与回到三楼楼梯口的刘某某配合充氮作业（二人不通视，傅某某指挥刘某某开关瓶阀，自己使用充氮管给空调充氮气）。突然，刘某某听见东西掉到地板上的声音，就赶紧从三楼的楼梯口通过过道往放脚手架的平台跑，跑到过道尽头一左转，就看见木梯子跟脚手架都倒在平台地板上，傅某某后脑勺着地躺在地板上一动不动。

（四）事故现场情况

事故现场位于福州市台江区排尾路68号洋中里商业中心15栋三楼室外平台，高处作业梯子、脚手架未采取固定措施，傅某某（死者）为该栋一楼福州市台江区只只餐饮店（个体工商户）安装中央空调外机时，未戴安全帽、未系安全带，从四楼楼顶下三楼室外平台过程中

(四楼楼顶距三楼平台高约5米),木梯、脚手架侧翻,从而高处坠落。

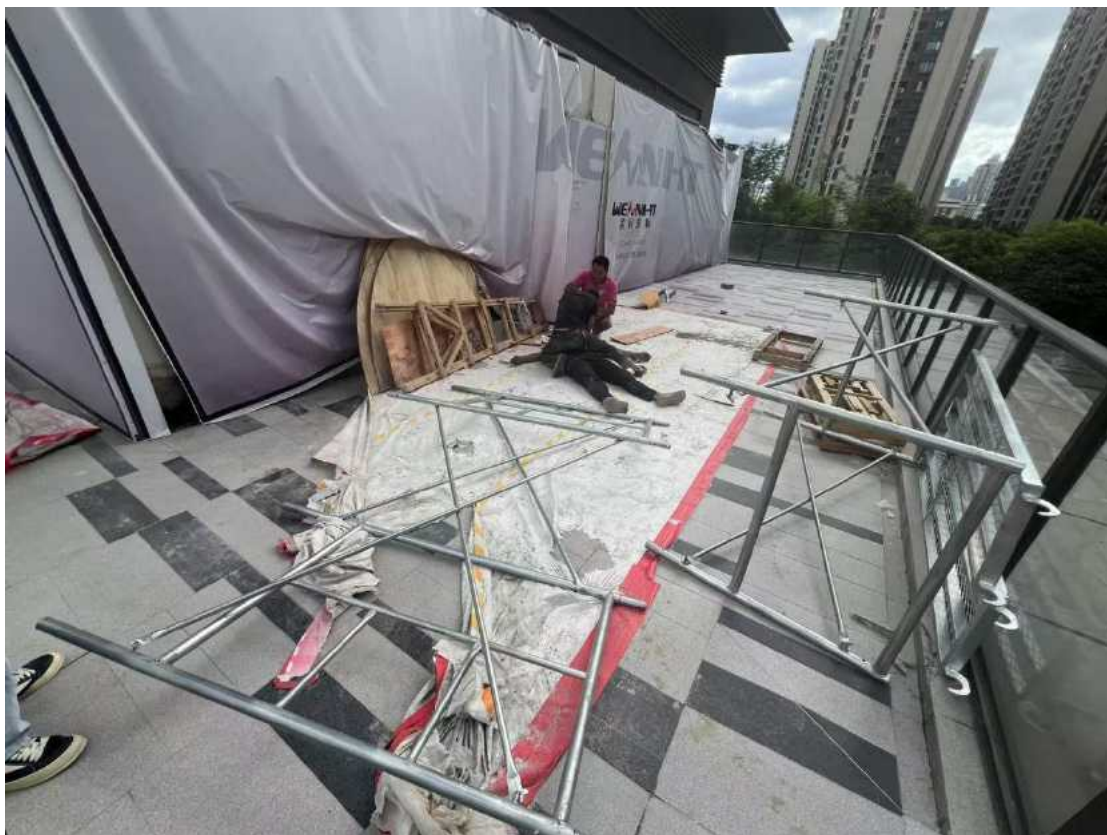


图1 事故现场照片(为便于施救,脚手架和木梯有移动)

(五) 人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡。

(六) 其他情况

2025年6月12日气温25-32℃,雷阵雨。

二、事故应急处置及评估情况

(一) 事故信息接报及响应情况

2025年6月12日15时20分左右,工人陈某某拨打120急救电话,约10分钟后,120医生到达现场。15时39分,福州市公安局指挥中心接到朱某某报警称:工人掉下来,现联系不上家属,

受伤人仍在急救中，瀛洲街道派出所约 10 分钟后到达现场。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，刘某某马上跑到一楼叫陈某某和朱某某，3 人跑到三楼平台，见傅某某面部朝上、后脑勺朝下，后脑勺流了很多血。2025 年 6 月 12 日 15 时 20 左右，工人陈某某就立即拨打 120 急救电话告知详细的地址信息，后朱某某、刘某某等在医生电话指导下为傅某某做心肺复苏，物业人员闻讯后也赶到现场帮忙，约 10 分钟后 120 医护人员到现场急救，抢救约 10 分钟后告知朱某某等人说，伤者（傅某某）大概率抢救不过来了，让赶紧联系家属。朱某某随即报警，医生又抢救 10 分钟后，告诉朱某某他们说，人员抢救无效已经死亡。此时民警接警后也赶到现场。

（三）医疗救治和善后情况

傅某某经现场抢救无效，当场死亡。目前死者家属正在和福州兴涌盛暖通工程有限公司协商赔偿事宜。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员处置及时，相关部门应急响应迅速，响应程序正确，未造成次生灾害和衍生事故，当地网络舆情平稳，事故应急响应、救援及善后处置总体良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

傅某某忽视安全，高处作业未戴安全帽、未系安全带^[1]，在四

¹[?]《家用和类似用途空调器安装规范》(GB 17790-2008)3.6 专业安装人员 熟练掌握安装工艺操作流程，具有一定的制冷专业基础知识、电气安全基础知识、技术经验和空调器安装从业资格证书，并被授权以安全的方式完成空

楼楼面从无固定措施的梯子和脚手架返回三楼室外平台时，梯子、脚手架侧翻后坠落死亡。

（二）间接原因分析

福州兴涌盛暖通工程有限公司安全生产主体责任不落实，未建立安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程和应急预案等安全管理体系文件^[2]，将空调安装施工项目给不具备安全生产条件和相应资质的个人^[3]施工。

四、对有关责任人和责任单位的处理意见建议

（一）因在事故中死亡免于或者不予追究责任人员

傅某某，空调安装作业人员，安全意识淡薄，违反安全操作规程，在未佩戴安全帽、安全带或安全绳等劳动防护用品的情况下，使用无固定措施的梯子和脚手架从四楼（三楼楼顶）返回三楼室外平台时（高度约5米），不慎坠落致死，其行为与事故结果之间具有因果关系，对事故发生负有直接责任。因其在事故中死亡免

调器安装任务的人员。6.1.7 检查安装位置、安装面和安装架是否符合待装空调器的安装和使用要求、安全要求及环境保护要求等。6.2.4 对于使用安全带进行空调器安装的情况，需要执行以下操作；6.2.4.1 将安全带的金属自锁钩一端固定在用户家的固定端，注意固定端要坚固可靠，不能固定在固定强度不够的固定物上，确保金属卡头牢固可靠，并确保金属自锁钩处于自锁状态。6.2.4.2 将安全带的腰带和护带按安全带说明书上的操作方法固定在安装人员身上，注意要保证将卡扣卡紧，防止松脱。

²[?]《中华人民共和国安全生产法》第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。

³[?]《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条 特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得《中华人民共和国特种作业操作证》（以下简称特种作业操作证）后，方可上岗作业。

予或不予追究责任人员。

(二) 对事故有关责任人和责任单位的行政处罚建议

1. 朱某某，福州兴涌盛暖通工程有限公司法定代表人（主要负责人），未全面履行生产经营单位主要负责人安全生产职责。未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患^[4]。对事故发生负有管理责任。建议由福州市台江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行行政处罚。

2. 福州兴涌盛暖通工程有限公司，安全生产主体责任不落实，未建立安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程和应急预案等安全管理体系文件，将空调安装施工项目给不具备安全生产条件和相应资质的个人施工。对事故发生负有管理责任，建议由福州市台江区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》对其进行行政处罚。

(三) 建议给予约谈和通报的单位和个人

^[4]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

瀛洲街道未认真落实好“党政同责、一岗双责”，未强化安全生产监督检查，建议由福州市台江区安委会办公室对该街道实施安全生产警示通报，对街道领导进行约谈。

五、事故主要教训

本起事故中，傅某某虽未持应急管理部门核发的高处作业特种作业操作证，但作为多年从事空调安装、维修的作业人员，对高处作业做好安全防护的重要性应该十分明白，对高处作业的安全要求和规定理应非常清楚，但其在本次安装空调作业中，偏偏发生了未佩戴安全帽、安全带、木梯及脚手架未固定等低级错误，丧失了高处作业最关键的安全防护屏障。这充分说明作业人员安全意识严重不足，对安全操作规程漠视，违规操作行为直接导致了事故的发生。福州兴涌盛暖通工程有限公司在日常生产经营过程中忽视安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程和应急预案等安全管理体系的重要性，导致安全生产工作无章可循，缺乏基本的制度保障，无法对作业人员的安全操作进行有效规范和约束；另一方面，公司未对空调安装人员的资质进行认真审查，为事故发生埋下了严重隐患，是事故发生的原因之一。

六、事故防范和整改措施建议

（一）进一步强化企业安全生产主体责任落实。福州兴涌盛暖通工程有限公司要举一反三，深刻吸取教训，要加强安全生产管

理，完善安全生产条件，要严格审核空调安装人员的特种作业操作证书，加强空调安装人员的安全教育培训，进一步增强从业人员的安全意识及自我保护意识，强化特种作业管理，规范操作，杜绝违章作业行为，增强防范事故的能力。

（二）进一步严格落实行业监管职责。相关行业主管部门要从严从实从细抓好日常监管工作，以“时时放心不下”的责任感做好安全生产工作，对于小散工程和零星作业要加大监督检查和宣传。对涉及的动火作业、登高作业、临时用电等危险作业事项及时提醒督促，防止类似事故发生，形成全社会关注安全、重视安全的氛围。

（三）进一步加强落实属地监管责任。瀛洲街道要深刻吸取事故教训，组织开展小散工程和零星作业隐患排查治理，举一反三，坚持问题导向，突出抓好重点领域隐患排查治理，加强小散工程和零星作业巡查和安全专项整治。要加大事故警示宣传教育力度，加强和改进宣传教育的途径和方式，充分利用微信群、标语、宣传册等方式，把身边典型事故的教训和相关安全防范知识进社区、进家庭，不断提升全民的安全生产意识和事故防范能力，营造安全生产良好氛围，发挥事故的警示教育作用。

