

寿阳经开区南通中吕建筑工程有限公司 “11·21”一般高处坠落事故调查报告

寿阳县人民政府调查组

2026 年 1 月

目 录

一、事故基本情况	2
(一) 年产 100 万吨石膏板护面纸及包装纸工程项目概况	2
(二) 事故发生单位及相关单位概况	3
(三) 事故发生单位安全管理情况	5
(四) 事故发生经过	5
(五) 事故现场情况	7
(六) 人员伤亡和直接经济损失情况	9
(七) 其他情况	10
二、事故应急处置及评估情况	11
(一) 事故信息接报及响应情况	11
(二) 事故现场应急处置	12
(三) 医疗救治情况和善后情况	12
(四) 事故应急处置评估	13
三、事故原因分析	13
(一) 直接原因分析	13
(二) 事故起因的鉴定情况	14
(三) 其他可能因素排除	15
(四) 间接原因分析	15
四、有关责任单位存在的主要问题	15

(一) 事故单位	16
(二) 事故相关单位	16
(三) 有关监管部门	16
(四) 地方党委政府	17
五、对有关责任人员和责任单位的处理建议	17
(一) 不予追究责任人员	17
(二) 有关公职人员处理建议	17
(三) 有关责任人员行政处罚建议	17
(四) 事故责任单位的行政处罚建议	18
六、事故整改和防范措施	19
(一) 落实责任主体，严格安全责任	19
(二) 提高风险认知，规范标准执行	19
(三) 强化统一管理，定期排查隐患	20
(四) 细化监管职责，严防监管空档	20

寿阳经开区南通中吕建筑工程有限公司 “11·21”一般高处坠落事故调查报告

2025年11月21日6时37分许，南通中吕建筑工程有限公司（企业原称：江苏南通二建集团中吕建筑工程有限公司）山西强伟纸业有限责任公司PM9制浆及辅料车间工程项目部发生一起高处坠落事故，导致1人死亡，直接经济损失约82余万元。

事故发生后，寿阳县委、政府领导高度重视，要求全力做好事故善后处置工作，查明原因，吸取事故教训，进一步采取措施，加强企业安全生产监管，严防各类事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法（2019年修正）》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和《山西省安全生产条例》等有关法律法规规定，2025年11月25日，寿阳县人民政府成立了应急局、公安局、总工会、住建局、工信局、卫健局、民政局、人社局、经开区等部门相关负责人组成的事故调查组（以下简称事故调查组），同时邀请县纪委监委、县人民检察院参与。事故调查组聘请有关行业专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，先后调阅了事故现场的监控视频、安

全管理相关资料，并对事故相关人员进行调查询问。通过现场勘验、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故发生原因及暴露出的突出问题提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定：本起事故是一起安全防护装置不符合要求，员工作业过程中精力不集中造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）年产 100 万吨石膏板护面纸及包装纸工程项目概况

2017 年 8 月，山西强伟纸业有限公司（以下简称强伟纸业公司）《年产 100 万吨石膏板护面纸及包装纸工程项目》在寿阳县发改局立项备案，后因政府部门职能转换，2018 年 7 月 5 日，县行政审批局为该项目核发《山西省企业投资项目备案证》，项目代码：2017-140725-22-03-018024。该项目分为三期建设：一期新建年产 30 万吨造纸生产线一条，二期造纸生产线两条（年总产能 45 万吨），三期年产 35 万吨造纸生产线一条，以及综合楼、职工宿舍楼、成品库、原辅料库、五金库及辅料库等配套公用工程以及环保车间、维修车间、控制室、化验室、机运部、成品发运部、安保部等辅助工程。pm9 制浆及辅料车间工程属于三期建设内容。

2023 年 8 月 1 日，强伟纸业公司与南通中吕建筑工程有限公司（以下简称：中吕建筑公司）签订《建设工程施工合同》，

中吕建筑公司承揽南厂区 pm9200T/D 纱管纸车间及环保漂洗车间项目建筑工程，包括钢筋混凝土结构基础、设备基础、柱、梁、板、楼梯、雨棚、基础土方挖运、室内外基坑及地面（含灰土）夯填挖运等以及附属零星工程施工。

（二）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位概况

南通中吕建筑工程有限公司，位于南通市启东市吕四港镇环城西路 8 号，统一社会信用代码：**913206817437058888**，成立于**1997**年**8**月**1**日，注册资本：贰仟万元，有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为：杜某某。经营范围：土木工程建筑（建筑三级）、水电路线及管道、工业设备、制冷设备安装、室内外装璜服务（除广告）、预应力钢筋混凝土制造（凭资质证书）、五金、建筑材料零售、批发、道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；许可项目：建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：金属结构制造；建筑用金属配件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中吕建筑公司的《建筑业企业资质证书》由江苏省住建厅发放，编号：*********，资质等级：建筑工程施工总承包贰级，有效期至**2030**年**5**月**31**日。《安全生产许可证》也由江苏省住建厅发放，编号：**（苏）JZ 安许证字[2005]*******，有效期至

2026 年 11 月 24 日。

2023 年 8 月，中吕建筑公司与强伟纸业公司签订《建设工程施工合同》后，随即组建工程项目部，樊某某（二级建造师，注册编号：苏*****，有效期至 2027 年 6 月 18 日）任项目部经理，杨某某（专职安全生产管理人员，《安全生产考核合格证书》编号：苏建安 C2（2019）*****，有效期至 2026 年 10 月 29 日）等人承担项目部安全员。截至目前，《建设工程施工合同》内容绝大部分已经完成，仅剩零星工程施工，项目部也仅留下少量施工人员。

2. 事故相关单位概况

山西强伟纸业有限公司，位于晋中市寿阳县朝阳镇寿阳经济技术开发区兴盛街 3 号，成立于 2009 年 6 月 15 日，统一社会信用代码：91140725689876909P，注册资本：肆亿伍仟伍佰万元，法定代表人：贾某某。经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；再生资源回收（除生产性废旧金属）；货物进出口；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；污水处理及其再生利用；金属加工机械制造；资源再生利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

强伟纸业公司《年产 100 万吨石膏板护面纸及包装纸工程

项目》备案后，任命张某某为项目经理，全面负责建设项目的工
作。

（三）事故发生单位安全管理情况

中吕建筑公司在《建设工程施工合同》内容绝大部分已经完成，仅剩零星工程施工后，项目部也仅留下少量施工人员，除项目部经理继续全面负责施工过程管理工作，其余项目部人员均已撤离，项目部原制定的技术质量、安全交底、安全监管等职责未在确定具体人员，目前处于悬空状态。安全技术交底、事故隐患排查治理、双重预防机制等工作未有效开展，特别是安全培训教育仅采取口头形式。

（四）事故发生经过

2025 年 11 月 21 日，中吕建筑公司按照施工进度，辅料车间设备基础按照绑扎专项施工组织计划，进行施工。辅料车间周围设有一个高达 20m 的灯塔，上面有 6 盏环形灯，保证了工地照明使用需要。清早 6 时 30 分许，施工人员陆续上工来到辅料车间工地。何某某（中吕建筑公司员工，混凝土工，带班班长）、肖某某（中吕建筑公司员工，钢筋绑扎工）、韩某某（死者，中吕建筑公司员工，钢筋绑扎工）等人头戴安全帽，沿着钢斜梯上到二期工地 pm9 辅料车间二楼制浆平台，平台地面有可移动的矩形 LED 灯，施工人员搬运物料为设备基础做钢筋绑扎准备工作。何某某在二楼钢斜梯口北面，离洞口约 14.5m 远的地方，对已绑扎好的地面钢筋网格（20×20×10 双层）进行标高，用

卷尺量好尺寸，再用胶带做好标记，为硬化设备地面基础做准备工作。韩某某头戴红色安全帽，在有简易栏杆 $1.4\text{m} \times 1.400\text{m} \times 1.05\text{m}$ ，底部横档距地面高 0.2m ，上部横档距地面高 1.05m 防护的设备洞口附近来回走动搬运物品（见图 1、图 2）。在搬运过程中，6 时 37 分许，不知何故从洞口掉了下去。何某某看到韩某某掉下去后，大喊了一声有人掉下去了，呆站在那里。



图 1 坠落口（从上往下）



图 2 坠落口简易钢筋架

（五）事故现场情况

2025 年 11 月 21 日，事故发生后，县公安局接到报警立即赶往事故现场，并进行了勘验。

事故现场位于强伟纸业南厂区正在建设施工的 PM9 制浆及辅料车间，在建场所已水泥硬化。在建的第一层高度约 5.0 米，在层顶可见多个预留洞（见图 3、图 4），事发处预留洞洞口长约 1.3 米，宽约 1.0 米。预留洞口上装有简易钢筋架（见图 1、图 2）。在坠落处可见韩某某（死者）的尸体仰面躺于水泥地面，头朝东南脚朝西北，头部周围呈大片血泊。上身穿军绿色外套。下身穿深蓝色裤子，脚穿军绿色鞋，双手戴橘色橡胶手套。



图 3 现场整体概貌

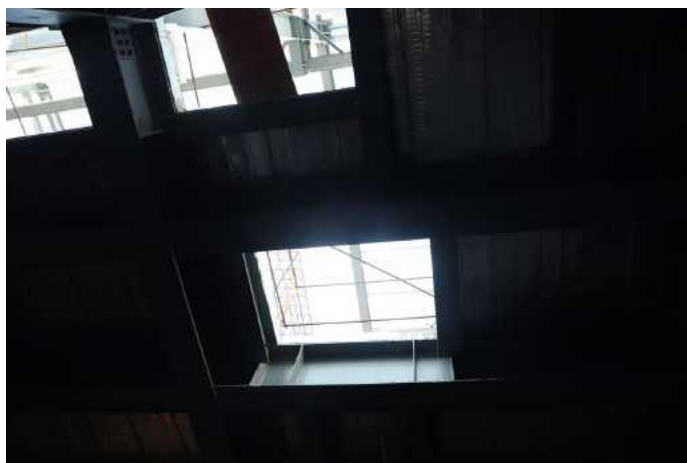


图4 层顶可见多个预留洞

2025 年 12 月 1 日，事故调查组有关人员及专家对事故现场再次进行了勘验。

中吕建筑公司及强伟纸业公司未按要求对事故现场进行妥善保护及封闭，事故现场面貌全非，已无相关痕迹（见图 5、图 6、图 7）。



图5 事故车间全貌

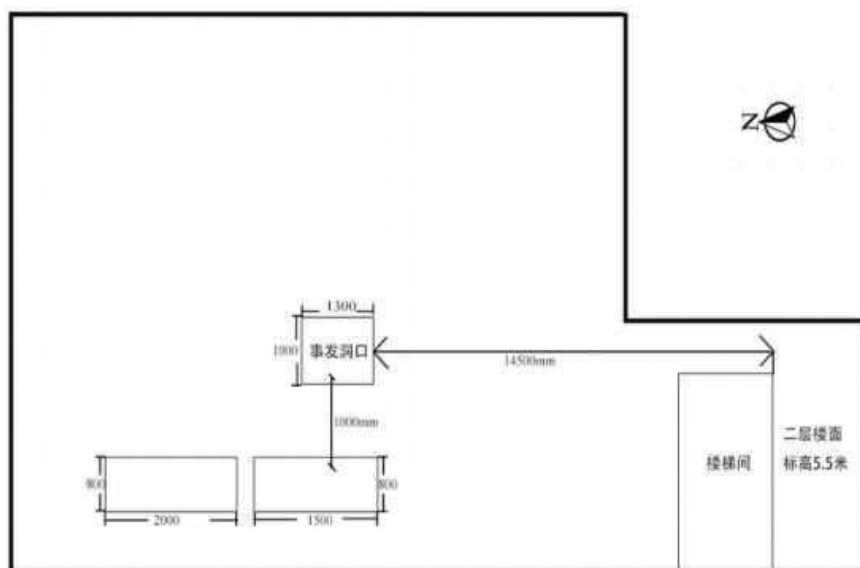


图 6 事故现场示意图



图 7 坠落点

(六) 人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

本起事故造成 1 人死亡，死者具体信息如下：

韩某某，男，汉族，居民身份证号：*****，
居住地：安徽省亳州市谯城区魏岗镇前芮行政村芮楼**号，已婚。
2025 年 9 月 20 日与中吕建筑公司签订《用工协议》。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》(GB/T 6721) 计算，本次事故共造成直接经济损失约 82 万元，不包括对相关单位生产安全事故罚款金额。

(七) 其他情况

1.天气情况

根据寿阳县气象局观测资料显示：

观测时间	气温(℃)	相对湿度(%)	小时内极大风速的风向(°)	小时内极大风速(m/s)	小时内极大风速出现时间	本站气压(hPa)	1 小时降雨量(mm)
11-21 06:00	- 9.3	84	326	1.8	0503	905.4	0.0
11-21 07:00	- 9.5	86	330	1.4	0618	905.3	0.0

2025 年 11 月 21 日 1 时至 8 时出现气象霾；2025 年 11 月 21 日 3 时至 8 时出现轻雾。

寿阳县气象局在 2025 年 11 月 21 日未发布任何预警信息。

2.社会舆论关注的热点

事故发生后，中吕建筑公司项目部人员积极安抚死者家属，取得了死者家属谅解，因而本起事故未形成社会舆论关注的热

点。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025 年 11 月 21 日清早 6 时 37 分许，肖某某因没有带上绑扎丝，返下楼取绑扎丝，准备再次登上辅料车间钢斜梯，听到有人喊“有人掉下去了”，6 时 37 分就跑着赶快去找，在二楼洞口下方渣场找到韩某某，看到韩某某脸朝上，头朝东南脚朝西北，头部周围呈大片血泊。肖某某摸了摸韩某某的脉搏，已经没有跳动。随即拨打 120 电话。

6 时 40 分，肖某某给郁某某（中吕建筑公司现场经理）报告事故情况；6 时 48 分，肖某某又给韩某某亲属打电话，告之事故发生。

6 时 47 分，郁某某给樊某某（中吕建筑公司项目部经理）打电话，汇报事故情况。

6 时 57 分，樊某某到达现场后，马上给张某某（强伟纸业公司项目负责人）打电话汇报事故情况。

7 时 6 分，刘某某（强伟纸业公司总经理）接到张某某发生事故的电话，马上赶往事故现场，并安排张某某告知施工队进行上报事故发生情况。刘某某在赶往现场途中，8 时 12 分接到寿阳县应急管理局分管领导电话，说“我已接到 110 中心电话，你们公司发生坠落事故，你尽快去现场核实，我们马上就到了”。

7 时 48 分，寿阳县公安局刑事侦察大队接到报警电话，8

时 10 分到达现场，进行现场勘验。

8 时 25 分，县工信局有关人员接到应急管理局分管股室人员电话后，9 时许赶到事故现场。

8 时 38 分，刘某某到达事故现场，把寿阳县应急管理局的电话告诉樊某某，让其抓紧上报。

8 时 45 分许，寿阳县应急管理局相关人员到达事故现场，查看事故后要求事故企业保护事故现场，开展应急处置和调查取证，做好家属善后工作，并上报县委、县政府和晋中市应急管理局应急值班室。

（二）事故现场应急处置

肖某某在二楼洞口下方渣场看到韩某某后，其他施工人员也陆续到达坠落地点，大家看到摔下来的韩某某，头部有血液流出，怕造成二次伤害，不敢乱动，静等 120 急救车的到来。

（三）医疗救治情况和善后情况

寿阳县 120 急救机构接到求救电话后，6 时 43 分出诊，7 时 9 分到达事故现场，急救医护人员下车后查看韩某某情况，看到其口腔、鼻腔流血、体位平卧、神志昏迷、皮肤苍白、对光反应消失、生理反射消失、心音消失、呼吸肺音消失，属重度脑颅损伤，现场死亡。确认韩某某已无生命体征，无需救治。7 时 21 分从坠落点撤离，在与现场有关人员交流后驱车驶离。

确认韩某某死亡后，中吕建筑公司积极联系死者家属，通报事故情况，安抚死者家属。通过双方沟通、协商，同意进行善后

处理并签订了赔偿协议。目前赔偿等善后事宜已经结束。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员立即拨打了 **120** 急救电话，请求外界专业机构救援。接报事故信息后，县应急管理局、县工信局、县公安局等部门立即组织工作人员赶赴现场，协助中吕建筑公司开展应急处置，同时对事故的发生经过进行初步调查取证工作。

事故调查组认为：此次事故，应急救援及时，相关政府部门在事故救援过程中均正常履职，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

三、事故原因分析

本起事故发生的直接原因是：预留洞口防护装置不规范，且施工人员安全意识淡薄，对洞口坠落风险认识不足，思想不集中，身体失稳而坠落是造成此起事故发生的直接原因。

（一）直接原因分析

1. 物的不安全状态

pm9 制浆及辅料车间二层平台的预留孔洞，中吕建筑公司项目部对孔洞用脚手架钢管和螺纹钢焊接做成防护栏样式进行防护，但其与防护栏标准要求相差甚远，无中间栏杆（横杆），上下螺纹钢形成的空隙间距远远大于 **0.5m**，与《固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台》（**GB 4053.3-2009**）“防护栏杆各构件的布置应确保中间栏杆（横杆）与上下构件间形成的空隙间距不大于 **500mm**。构件设置方式应

阻止攀爬”要求不符，是造成此起事故发生的直接原因。

2.人的不安全行为

韩某某安全意识淡薄，对洞口坠落风险认识不足，无故在洞口停留时，思想不集中，身体失稳而坠落，是造成此起事故发生的直接原因。

（二）事故起因的鉴定情况

事故发生后，山西省寿阳县公安司法鉴定中心受中吕建筑公司委托对韩某某坠亡的起因及死因进行了检验（鉴定），同时依法收集了韩某某生前医院诊疗情况。

山西省寿阳县公安司法鉴定中心具有山西省公安厅颁发的《鉴定机构资格证书》（证书编号：晋公字〔2021〕360号），可对法医类、痕迹进行鉴定。

山西省寿阳县公安司法鉴定中心依据事故调查、尸表检验及韩某某生前在山西省中医院诊疗手册（日期：2024年7月23日）的记载，认可韩某某生前患有基础性心脏疾病。最终得出鉴定意见：韩某某不排除突发心脏疾病后坠落导致重度颅脑损伤死亡。

韩某某的直系亲属也向中吕建筑公司出具关于韩某某生前身体状况的《说明》，一致认为此次意外是心脏疾病所致。

经事故调查组充分讨论分析研判，最终决定：山西省寿阳县公安司法鉴定中心出具的“不排除突发心脏疾病后坠落”鉴定意见非唯一性鉴定，并无其他佐证证实，且韩某某直系亲属出具的

说明仅是一种态度，故对“不排除突发心脏疾病后坠落”结论不予采信。

（三）其他可能因素排除

1.气象及突发自然灾害

事故调查组通过对事故现场监控录像、勘验、询问相关人员、涉事企业提供的资料以及寿阳县气象局提供的《气象记录》，经事故调查组分析研判认为，本起事故发生与天气情况无关。

2.人为故意破坏

事故调查组通过对事故现场监控录像、勘验、询问相关人员、涉事企业提供的资料以及山西省寿阳县公安司法鉴定中心提供的《鉴定书》给出的韩某某系“坠落导致重度颅脑损伤死亡”的结论。经事故调查组分析研判认为，本起事故的发生可以排除人为故意的因素。

（四）间接原因分析

1.中吕建筑公司未全面辨识建筑施工过程的安全风险，且对施工人员安全教育培训不到位，监督督促施工人员正确佩戴和使用个体防护用品存在缺陷。

2.强伟纸业公司项目管理部门未严格落实公司对相关方安全管理要求，发现隐患未及时纠正。

3.寿阳县住建局对入县建筑施工队未进行有效管理，致使监管出现盲区。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

南通中吕建筑工程有限公司项目部安全主体责任不落实，未配备相应的专职安全管理员；亦未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十一条关于“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患”的规定，未开展“双重预防机制”工作，对施工过程安全风险辨识不足，事故隐患排查和治理不到位；未按照《中华人民共和国安全生产法》第四十五条关于“监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品”的规定，施工人员劳动防护用品佩戴不规范，未起到实际作用，亦未按照《中华人民共和国安全生产法》第二十八条关于“应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识”的规定，施工人员安全意识淡薄，对安全风险认识不足。

（二）事故相关单位

山西强伟纸业有限公司制定了相关方安全管理制度，并针对本项目相关方存在交叉作业情况下补充签订了《安全施工联保协议》，但公司项目管理科室落实不到位，未及时发现事故隐患，未及时督促施工单位自查自改。

（三）有关监管部门

寿阳县住房和城乡建设局未履行其“三定”方案中“负责入县施工队伍的管理工作”职责，对入县施工队伍管理失察。

（四）地方党委政府

寿阳经济技术开发区管理委员会未履行其“三定”方案中“统筹区内建设协调综合管理工作”职责，与县级建筑行业监管部门沟通不畅，对区内建设项目综合管理不到位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究责任人员

韩某某，男，汉族，居民身份证号：*****，居住地：安徽省亳州市谯城区魏岗镇前芮行政村芮楼**号，已婚。2025年9月20日与中吕建筑公司签订《用工协议》。其安全意识淡薄，对洞口坠落风险认识不足，无故在洞口停留时，思想不集中，因身体失稳而坠亡，对本起事故承担直接责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）有关公职人员处理建议

- 1.*****。
- 2.*****。

（三）有关责任人员行政处罚建议

1.樊某某，男，汉族，群众，62周岁，2023年9月份开始任pm9工程项目部经理，2023年年底主体完工，强伟纸业公司因种种原因，建设工期间断停工，2025年5月复工，进行收尾工程，继续任项目部经理，pm9工程施工现场第一责任人。其未严格落实安全生产教育和培训工作，未及时消除生产安全事故隐患，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条

第（三）、（五）项^[1]之规定，在本起事故中负领导责任。建议县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项：组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；第（五）项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

项^[2]之规定，对其进行行政处罚。

2. 张某某，男，汉族，群众，现年 55 岁，现任强伟纸业公司项目经理。其疏于对承包单位的安全生产工作统一协调、管理，其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款^[3]之规定，对本起事故的发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款^[4]之规定，建议县应急管理局对其进行行政处罚。

（四）事故责任单位的行政处罚建议

1. 南通中吕建筑工程有限公司

南通中吕建筑工程有限公司对本次事故的发生负有直接责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项^[5]之规定，建议县应急管理局对其进行行政处罚。

2. 山西强伟纸业有限公司

强伟纸业公司《年产 100 万吨石膏板护面纸及包装纸工程项目》备案后，随即任命了工程项目负责人，并为中吕建筑公司提

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚

款；

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，可以处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

供了良好的施工场地，同时按照合同约定，及时拨付资金，保证了所需材料和人工费用、安全费用。其行为符合《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第六条第一款、第八条、第九条^[6]的规定，建议不予追究强伟纸业公司的责任。

六、事故整改和防范措施

（一）落实责任主体，严格安全责任

中吕建筑公司要深刻吸取本起事故教训，树立安全责任主体意识，增强安全意识，加强安全管理，严格落实安全生产责任制，加大安全生产费用投入，进一步强化进行安全风险辨识和隐患排查治理，加强全员安全技能培训，规范配备员工安全防护用品，加强应急演练，提高自救互救能力。

（二）提高风险认知，规范标准执行

中吕建筑公司应按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-2016 规范要求，做好临边、洞口作业防护措施；高处作业所用的物料应堆放平稳，不得妨碍通行和装卸。全面加强项目作业人员安全意识，做好事故预防工作。

(三) 强化统一管理，定期排查隐患

山西强伟纸业公司按照《中华人民共和国安全生产法(2021

[6] 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第 393 号) 第六条第一款：建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。

第八条：建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。

第九条：建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

年修订)》第四十九条第二款“生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改”的规定，对相关方作业现场加强施工现场巡查检查，发现问题及时整改，防范各类生产安全事故发生。

(四) 细化监管职责，严防监管空档

寿阳县住建局应对入县建筑施工队进行有效管理，推送相关单位，进一步明晰安全监管职责，加强在建工程施工安全监督管理，督促相关单位切实履行安全生产责任主体责任，规范施工，压降建筑领域生产安全事故。