

修文扎佐贵州鼎茂汇鑫钢结构工程有限公司“4·23”一般高处坠落事故调查报告

修文扎佐贵州鼎茂汇鑫钢结构工程有限公司“4·23”
一般高处坠落事故调查组

修文扎佐贵州鼎茂汇鑫钢结构工程有限公司“4·23”一般高处坠落事故调查报告

2026年4月23日16时02分许，贵州鼎茂汇鑫钢结构工程有限公司（以下简称“鼎茂公司”）在为贵州鑫益能陶粒支撑剂有限公司（以下简称“鑫益能公司”）四线车间厂房屋面拆除更换彩钢瓦过程中，发生一起高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失55万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求对事故开展调查，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《县人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（修府发〔2019〕6号）要求，修文县成立了由县应急局牵头，县检察院、县公安局、县总工会、县工信局等部门组成的修文扎佐贵州鼎茂汇鑫钢结构工程有限公司“4·23”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），依法开展了事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故披露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，修文扎佐贵州鼎茂汇鑫钢结构工程有限公司“4·23”一般高处坠落事故是一起因安全监护人员擅自离开地面安全监护岗位，冒险进入非职责范围内的厂房屋

面危险区域（高处作业场所），在厂房屋面行走过程中，踩破离车间地面高度约 11.74 米亮瓦（透明玻璃钢瓦）坠落造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）涉事项目基本情况

项目名称：四线车间厂棚彩钢瓦拆除更换项目。**发包方：**鑫益能公司，**承包方：**鼎茂公司。该项目未签订施工合同，2026 年 4 月 22 日签订了《贵州鑫益能公司外包作业安全管理协议》，作业期限 2026 年 4 月 23 日至 4 月 25 日，鑫益能公司签订人员是安全员向某某，鼎茂公司签订人员是冯某甲（死者）。彩钢瓦更换数量：50 张，面积 427.5 平方米。该项目施工作业人员 4 人：冯某甲（项目负责人、安全监护人员）^[1]、施工人员王某甲、苏某某、卢某某。涉事项目如图 1、图 2 所示。



[1] 贵州鑫益能公司外包作业安全管理协议；贵州鑫益能外包作业安全管理制度第八条：高风险作业必须实行“双监护”（企业监护人员+外包单位监护人员）。



图 2 涉事项目实景图

（二）事故相关单位基本情况

1.事故发生单位情况。鑫益能公司，统一社会信用代码：915201236629978900，企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股），企业住所：贵州省贵阳市修文县扎佐镇三元村大关冲，法定代表人：龚某某^[2]，注册资本：贰仟捌佰零陆万元整，成立日期：2007年9月6日，经营范围：生产、销售陶粒砂、支撑剂等，从业人员72人。该公司实际控制人是黄某某^[3]，未持有企业主要负责人安全培训合格证书；分管安全负责人夏某某，持有企业主要负责人安全培训合格证书（发证机关：贵阳市应急管理局）；安全员向某某，持有企业安全管理人员安全培训合格证书（发证机关：贵阳市应急管理局）。

2.施工作业单位情况。鼎茂公司，统一社会信用代码：

[2] 解除劳动合同关系证明书：2025年3月30日，鑫益能公司与龚某某解除了劳动合同关系。

[3] 鑫益能公司提供的情况说明、股权代持协议：黄某某是公司大股东，持股47.82%。

91520103MA6HL464 某 R，企业类型：有限责任公司（自然人独资），企业住所：贵州省贵阳市云岩区北京西路金龙星岛国际广场一期工程 4、5、6 号楼（6）1 单元 25 层 1 号，法定代表人：冯某乙，注册资本：伍佰万元整，经营范围：钢结构材料加工及销售（限分支机构加工）。承接钢结构工程设计、安装，幕墙工程设计、安装；集成式活动板房，门窗制作安装，不锈钢制品制作安装，土建工程施工，室内外装修工程，水电安装工程等。该公司实际控制人为冯某甲（死者），无其他固定员工。

（三）事故现场情况

事故地点位于鑫益能公司四线车间成品区，死者从四线车间成品区厂房屋面（见图 2、见图 3）踩破一块亮瓦（透明玻璃钢瓦）坠落至回转窑旁的地面，踩破位置与地面高度约 11.74 米（见图 4）。经查看事故监控视频，人员坠落过程产生大量扬尘（见图 5），而位于被踩破亮瓦（透明玻璃钢瓦）正下方的热风管、回转窑上存在明显的物体与热风管、回转窑接触痕迹（见图 6、图 7），死者坠落过程中，先与回转窑上方的热风管接触，然后再与回转窑接触，最后坠落到车间地面。死者安全帽先于死者掉落至车间地面，掉在距离死者约 1 米的位置，死者仰卧于地面^[4]，身上覆盖大量灰尘。

（四）气象情况

2026 年 4 月 23 日，修文县扎佐街道大龙村监测点（距三元村 6 公里）平均气温 14.5℃，降雨量 2.3 毫米，瞬时最大风速为 6.4 米/秒（4 级和风），出现在 10 时 14 分。

[4] 贵州省贵阳市修文县公安局刑事科学技术室提供的《现场勘验检查卷》：男尸呈头西脚东仰卧于地面及尸体照片；扎佐派出所提供的陈某某询问笔录中描述：死者脸朝天正躺着，手脚是呈大字形打开的。



图 3 人员踩破亮瓦位置图

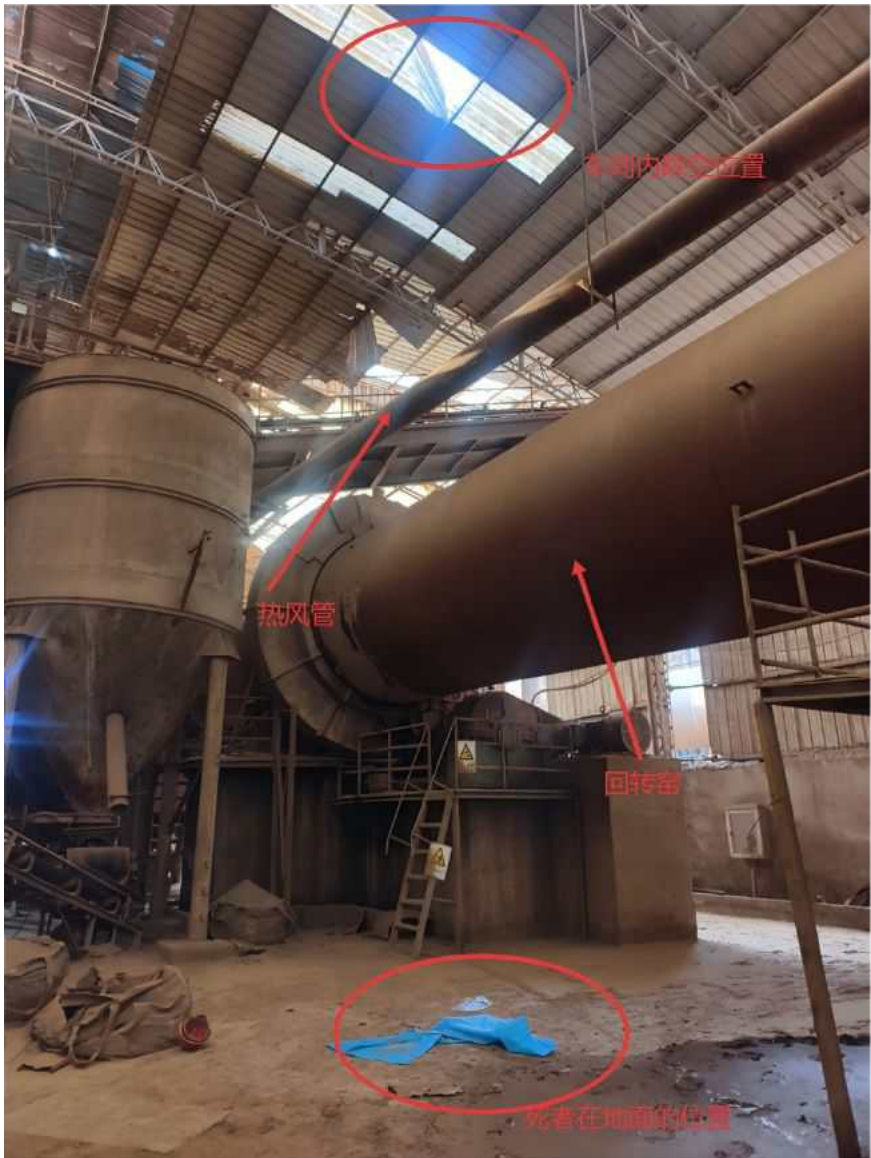


图 4 车间内有关位置图



图 5 人员坠落产生大量扬尘位置图



图 6 人员坠落过程与热风管、回转窑接触位置图



图 7 人员坠落过程与热风管、回转窑接触位置局部放大图

（五）鼎茂公司资质及人员持证情况

1. 鼎茂公司资质情况。经贵阳市云岩区建筑管理站查询，未查询到鼎茂公司取得建筑项目承包资质或取得安全生产许可证情况^[5]。

2. 项目实施人员持证情况。现场负责人冯某甲：持有有效的高处作业特种作业操作证（云南省应急厅签发）；施工人员王某甲：持有有效的焊接与热切割作业特种作业操作证（云南省应急厅签发）；施工人员苏某：持有有效的焊接与热切割作业特种作业操作证（云南省应急厅签发）；施工人员卢某某：持有有效的高处作业特种作业操作证（云南省应急厅签发）。

（六）事故发生经过

[5] 2026 年 6 月 8 日，贵阳市云岩区建筑管理站通过“全国建筑市场监管公共服务平台”未查询到鼎茂公司持有设计企业、建筑业企业等资质情况；通过“全国工程质量监管信息平台公共服务门户”未查询到鼎茂公司持有安全生产许可证情况。

2026 年 4 月 22 日，鑫益能公司与鼎茂公司签订了四车间厂棚彩钢瓦拆除更换外包作业安全管理协议。

2026 年 4 月 23 日 8 点至 10 点，鑫益能公司安全员向某某对冯某甲进行了安全技术交底，冯某甲在交底记录表上签了字；向某某对冯某甲等 4 名施工作业人员进行了安全培训，冯某甲等 4 名施工作业人员在培训记录表上签了字。

2026 年 4 月 23 日 10 时许，四线车间彩钢瓦更换项目开始作业。苏某某、卢某某一起上到四线车间成品区厂房屋

面，从成品区厂房屋面横跨整个车间厂房屋面到达半成品区厂房屋面作业点，冯某甲和王某甲在地面配合吊车将新的彩钢瓦吊到厂棚上，彩钢瓦全部吊到厂棚上后，王某甲才上到作业点与苏某某、卢某某一起作业，冯某甲在四车间外面的路上进行现场监护。作业至中午 12 时左右，冯某甲、王某甲、苏某某、卢某某一起到鑫益能公司食堂吃午饭，饭后休息至 13 时左右，王某甲、苏某某、卢某某再次到达四车间半成品区厂房屋面继续作业，冯某甲继续在地面进行监护。

2026 年 4 月 23 日 15 时 55 分 40 秒，冯某甲离开地面监护岗位进入四线车间，进到车间后，冯某甲 15 时 55 分 50 秒进入了四线车间的半成品车间，于 15 时 58 分 49 秒从四线车间的半成品车间往四线车间门口走，于 15 时 58 分 59 秒走出四线车间。

2026 年 4 月 23 日 15 时 59 分 20 秒，冯某甲又进入四线车间，于 15 时 59 分 32 秒被半成品车间放料工王某乙叫住询问彩钢瓦更换项目作业完工时间，两人交谈至 16 时 00 分 03 秒，王某乙往半成品车间走，冯某甲往四线车间的成品车间走，约 16 时 00 分 15 秒进入成品车间。

2026 年 4 月 23 日 16 时 00 分 15 秒至 2026 年 4 月 23 日 16 时 02 分 29 秒，冯某甲经过四线车间回转窑、半成品料仓，从半成品料仓的楼梯上到半成品料仓平台，然后从平台往半成品皮带通道往上走，走到通道上与四线车间的成品车间厂棚之间设置的护栏处。

2026年4月23日16时02分48秒，冯某甲仅佩戴了安全帽，在未采取其他高处坠落安全措施的情况下，从护栏处翻越到四线车间成品区厂房屋面上，然后往彩钢瓦更换作业点（四线车间半成品区厂房屋面）方向正常行走，大约走了14步，于16时02分57秒踩破亮瓦（透明玻钢瓦）坠落至车间地面。

冯某甲坠落车间地面后，因四线车间成品区无人员作业，一直没有人员及时发现冯某甲坠落。直到2026年4月23日16时40分许，鑫益能公司电工陈某某巡查车间设备时，看到有一个人躺在四线车间成品区回转窑旁地面上，陈某某随即跑出车间，在车间外的路上碰到了鑫益能公司安全管理人员向某某，就向向某某报告四线车间成品区地上躺着一个人，并向向某某立即赶到事故现场。

（七）人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）规定统计，直接经济损失约为55万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

鑫益能公司安全管理人员向某某到达现场后，于4月23日16时47分许，电话向鑫益能公司厂长（分管安全负责人）夏某某报告事故情况，夏某某随即向经开区应急管理局、扎佐街道办事处、扎佐派出所及县相关部门电话报

告。

扎佐街道办事处值班室接到事故信息报告后，立即电话向县人民政府总值班室报告；17时33分许，县政府总值班室通过电话将事故信息通报给县应急局、县工信局，并督促各有关单位赶赴现场开展核实和后续处置工作。有关部门到达现场后，及时开展信息核实和后续处置工作，并及时将核实与处置情况报县政府总值班室。

（二）事故现场应急处置及医疗救援情况

鑫益能公司安全管理人员向某某到达现场后，发现躺在地上的人员是冯某甲，立即上前检查了冯某甲的脉搏，发现其无脉搏跳动迹象且呼喊无回应。4月23日16时45分许，向某某拨打扎佐林场医院急救电话，请医院派人赶赴现场急救，同时在现场拉设警戒线、疏散无关人员。16时54分许，扎佐林场医院救护车抵达事故现场，医务人员立即对冯某甲进行现场急救，经现场抢救无效，医务人员于4月23日16时56分许宣布其死亡。

（三）事故善后相关处理情况

县应急局、县工信局接到事故报告后，相关领导和工作人员立即赶赴现场，开展核查事故现场、查看监控视频、收集相关资料及证据等工作。扎佐派出所、扎佐街道办、经开区应急管理局等相关部门接报后迅速响应，第一时间赶赴现场开展管控、核查、维稳等处置工作。

死者遗体于4月23日18时12分左右，从事故现场运往久长殡仪馆，4月27日，鑫益能公司与鼎茂公司达成调解协议，善后处置工作结束。

（四）事故抢险救援情况及应急处置评估

鑫益能公司应急响应及时，第一时间组织救援，维持现场秩序；修文县应急管理局、修文县工业和信息化局、扎佐街道办事处、经开区应急管理局第一时间赶赴现场，及时报送事故应急信息，事故抢险救援过程及时，未发生次生衍生事故。

三、事故原因分析

鼎茂公司冯某甲（现场负责人、安全监护人员）擅自离开地面安全监护岗位，冒险进入其非职责范围内的四线车间厂房屋面危险区域（高处作业场所），且未正确佩戴安全帽（没系好安全帽下颏带）。在厂房屋面行走过程中，未采取防高坠措施，踩中屋面亮瓦（透明玻璃钢瓦）表面，该亮瓦材料无法承受人体重量，在踩踏作用下发生破裂，形成孔洞，随即从该孔洞坠落车间地面，未系下颏带的安全帽在坠落时脱落，导致死者头部额头右侧受伤，经抢救无效死亡。

四、有关责任单位存在的问题

（一）鑫益能公司

一是安全风险辨识和管控不到位。鑫益能公司在开展屋面检维修的高处作业前未开展安全检查，未识别出从四线车间成品区厂房屋面行走至半成品区厂房屋面期间的安全风险；对高处作业风险辨识不准确，高处作业安全票辨识的作业级别为一级（ $2\text{m} \leq h \leq 5\text{m}$ ），而事发区域和施工作业区域高度均超过5m，风险辨识高度明显不足。**二是在**四线车间成品区厂房屋面亮瓦（透明玻璃钢瓦）与承重彩钢瓦

之间未设计物理隔离措施（警示带、栏杆、格栅等），且通向厂房屋面的护栏处未设计防止人员上到厂房屋面的隔离措施，导致人员可自由进入厂房屋面并直接接触无法承受人体重量的亮瓦（透明玻璃钢瓦）^[6]。**三是**屋顶未设置主动防坠落设施（水平生命线），事故发生处亮瓦下方及整个屋面未设置被动防坠落设施（安全平网等），人员一旦踩破亮瓦即直接坠落至地面^{[7][8]}。**四是**鑫益能公司施工安全管理不到位。鑫益能公司的监护人员在施工单位（鼎茂公司）开展作业过程中擅离现场开展其他工作，未落实公司检维修作业施工安全管理监护要求^[9]，导致施工单位监护人员冯某甲私自上到检维修的厂房顶部，不慎踩破亮瓦坠落受伤，经抢救无效死亡。**五是**鑫益能公司对外包作业单位资质审核不到位。鑫益能公司与鼎茂公司开展建筑屋面彩钢瓦更换作业十余次，均未对鼎茂

[6] 《中华人民共和国安全生产法》（2021 修正）第三十一条：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目（以下统称建设项目）的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。安全设施投资应当纳入建设项目概算。该厂房在设计时未将屋顶亮瓦区域的防护设施、入口管控设施纳入安全设施“三同时”设计。

[7] 《坠落防护 安全带》（GB 6095-2021）：规定了高处作业用安全带的分类与标记、技术要求、测试方法、检验规则及标识等。该标准同时要求与安全带连接的水平生命线装置应符合 GB 38454 的要求。该厂房未设置水平生命线系统，无固定安全锚点，安全带无法有效挂系，违反了对高处作业场所防坠落系统的基本技术要求。

[8] 《压型金属板工程应用技术规范》（GB 50896-2013）第 8.3.1 条第 2 项：屋面周边和预留孔洞部位应设置安全护栏和安全网，或其他防止坠落的防护措施。该厂房屋顶亮瓦下方及整个屋面均未设置安全平网等防护措施，违反了该项强制性条文的规定。

[9] 《贵州鑫益能检维修作业安全管理制度》第十条：监护要求 1. 每项高风险作业至少安排 1 名专职监护人员……2. 监护人员不得擅离现场或兼任其他工作。

公司的施工资质和安全生产许可证取得情况认真审核，鼎茂公司在未取得相应的施工资质、未办理安全生产许可证的情况下开展作业，公司安全监护人员（冯某甲）安全意

识淡薄，违规私自上到施工建筑屋面顶部，不慎踩破亮瓦高处坠落受伤，经抢救无效死亡。

（二）鼎茂公司

一是安全生产风险意识不足，在施工前未对施工作业区域安全风险进行辨识，未对施工人员行走过程采取任何防坠落保护措施，导致施工过程本身存在安全隐患^[10]。**二是**鼎茂公司在厂房屋面施工安装彩钢瓦时，未编制专项施工方案，未对施工作业过程中存在的安全风险落实安全管控措施。**三是**鼎茂公司长期超能力承接和从事施工作业。鼎茂公司多次在鑫益能公司承接和从事建筑屋面彩钢瓦更换等工程施工作业，但未依法取得对应的施工资质和安全生产许可证。

（三）修文县工业和信息化局

一是督导检查流于形式。2026 年对鑫益能公司开展 2 次检查，均未发现生产安全事故隐患，检查质量不高、走过场。**二是**行业管理指导不力。对鑫益能公司安全管理混乱问题失察，对其委托无资质单位施工、未对特定区域开展安全风险辨识、高处作业安全风险辨识不准确、未落实安全防护措施等问题未及时发现和督促整改。

（四）修文县应急管理局

[10]《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第二十一条：施工单位的项目负责人对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患。

一是安全教育培训不到位。对企业强化外包作业安全教育培训未做到入脑入心，企业在开展外包作业过程中存在

安全监护人员现场安全管理责任落实不到位的问题。**二是督促鑫益能公司落实外包作业安全生产责任不到位。**将鑫益能公司纳入了年度安全生产监管计划，检查时把外包作业作为了监督检查的内容之一，但检查不深入，未发现鑫益能公司以往多次委托不具备施工资质的鼎茂公司开展建筑屋面彩钢瓦更换作业的情况。

（五）扎佐街道办事处

属地巡查管理不力。对辖区内生产经营单位巡查力度不够，未及时发现鑫益能公司长期委托不具备相关资质的鼎茂公司开展建筑屋面彩钢瓦更换作业，属地巡查管理责任落实不到位。

五、对有关人员和单位的责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位的责任认定和处理建议

1.鑫益能公司。**一是对作业区域风险辨识不到位**，施工前未开展安全检查，未识别出四车间非施工作业面行走至施工作业面期间的安全风险，高处作业票对风险等级（施工高度）识别有误；**二是对施工作业区域安全防护隔离不到位**，四线车间成品区厂房屋面亮瓦（透明玻璃钢瓦）与承重彩钢瓦之间未设计物理隔离措施（警示带、栏杆、格栅等），且通向厂房屋面的护栏处未设计防止人员上到厂房屋面的隔离措施，导致人员可以自由上到房顶；**三是屋顶未设置主动防坠落设施（水平生命线）**，事故发生处亮瓦下方及整个屋面未设置被动防坠落设施（安全平网等）；**四是公司的监护人员在施工单位（鼎茂公司）开展作业过程中擅离现场开展其他工作**，未落实公司检维修作业施工安全管理监护要求。**五是未落实对外包作业单位的施工资质审核**，将厂房顶面检

维修施工项目承包给鼎茂公司十余次，均未对鼎茂公司的资质进行审核，鼎茂公司在不具备相关资质情况下开展作业，对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十三条、第四十四条第一款、第四十九条第一款和第二款^[11]的规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定^[12]予以行政处罚。

2.鼎茂公司。**一是**安全生产风险意识不足，在施工前未对施工作业区域安全风险进行辨识，未落实工人从上到厂房顶部至施工作业区域间房顶行走的防护措施，存在高坠风险。**二是**未按要求编制施工作业专项方案，落实整个施工过程中的安全管控措施。**三是**未依法取得对应的施工资质和安全生产许可证的情况下，长期违规承接和从事施工作业。对事故负有责任。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其它危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。第四十九条 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[12] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[13] 《中华人民共和国建筑法》第二十六条：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。

[14] 《安全生产许可证条例》第二条：国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下统称企业）实行安全生产许可制度。企业未取得安全生产许可证的，不得从事生产活动。

第四十一条第二款和第四十三条，《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《安全生产许可证条例》第二条的规定^{[13][14]}，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条的规定予以行政处罚。

（二）对有关责任人员的责任认定和处理建议

1.冯某甲，鼎茂公司主要负责人，负责公司项目承接、施工等各项工作。安全意识淡薄，擅自离开地面安全监护岗位，冒险进入其非职责范围内的四线车间厂房屋面危险区域行走，踩破屋面亮瓦高坠受伤，经抢救无效死亡；建立健全并落实本单位全员安全生产责任制不到位，作为公司主要负责人，在公司未取得相关施工资质和安全生产许可证的情况下，长期违规承接和从事施工作业项目；组织建立并落实安全风险管控和隐患排查治理机制不到位，在开展涉事项目施工前未制定专项施工方案，未对可能存在的安全风险开展辨识和落实防护措施。对事故负有责任。鉴于其在本起事故中死亡，建议不予追究责任。

2.冯某乙。鼎茂公司法定代表人，其作为法定代表人，对于公司长期违规承接和从事施工作业的情况，未履行法律规定其负有的职责。对事故负有责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、五项的规定^[15]，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条的

[15]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安

全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

规定^[16]追究责任。

3.黄某某，鑫益能公司主要负责人，全面负责公司生产运营、财务、市场营销等工作。建立健全并落实本单位全员安全生产责任制不到位，作为公司主要负责人，未督促本公司员工对长期合作施工单位的资质进行严格审核；组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程不到位，本单位员工未落实公司检维修作业施工安全管理监护要求，擅自离开监护岗位，回到岗位后发现施工单位监护人员不在现场的情况未及时进行核实；落实安全风险分级管控和隐患排查治理机制不到位，未督促在施工作业前开展安全风险进行辨识，对作业高度风险辨识不准确，落实施工安全防护措施不到位。对事故负有领导责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一、二、五项的规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定追究责任。

4.夏某某，鑫益能公司厂长，分管公司生产和安全工作。协助主要负责人落实公司全员安全生产责任制不到位，组织开展危险源辨识不到位，在涉事项目施工前，未督促安全员开展风险隐患排查和落实安全防护措施。督促安全员及时排查生产安全事故隐患不到位，安全员擅自离开监护岗位，回

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

[17] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及

安全生产管理人员履行下列职责：（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（五）检查本单位安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；

到岗位后发现施工单位监护人员不在现场的情况未及时进行核实。对事故负有责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三、五项的规定^[17]，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一项^[18]的规定追究责任。

5.向某某，鑫益能公司安全员。协助主要负责人落实公司全员安全生产责任制不到位，组织开展危险源辨识不到位，在涉事项目施工前，未组织开展风险隐患排查和落实安全防护措施；排查生产安全事故隐患不到位，在施工过程中，未落实公司检维修作业施工安全管理监护要求，多次离开岗位，且在回到施工监管岗位时对施工单位监管人员冯某甲的去向未及时核实。对事故负有责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第三、五项的规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款的规定追究责任。

（三）对有关公职人员和单位处理建议

对在事故调查中发现的有关部门和公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交修文县纪委监委调查处理。

六、防范措施建议

（一）狠抓企业安全生产主体责任落实

一是鼎茂公司要深刻吸取这起事故的教训，严格依法取得施工资质和安全生产许可证后，再依法依规承接和从事施工

[18]《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

工作业；要认真落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，开展高处作业等危险作业时严格制定专项施工方案，强化安全生产风险辨识和隐患排查治理力度，严格落实风险点位管控措施，加强安全生产教育培训并督促员工严格按照要求落实岗位安全职责，加强现场安全管理，做到不安全不生产，确保生产安全稳定。二是鑫益能公司要认真吸取事故教训，认真贯彻执行国家安全生产法律法规，履行安全生产管理职责，对外包作业单位相关资质进行严格审核，不将施工项目外包给资质不达标生产经营单位；加强对外包作业的安全管理，在施工前严格开展风险辨识，对辨识出来的风险隐患落实安全管控措施，督促外包单位按要求制定专项施工方案，落实危险作业施工过程中的全程监督管理，及时发现和消除生产安全事故隐患。严格开展安全教育培训工作，协助施工单位开展风险隐患辨识和落实管控措施，全面夯实全员安全生产责任。

（二）严格落实安全生产监管责任。认真学习贯彻国家、省、市、县安全生产工作决策部署，全面深入推进安全生产治本攻坚各项工作，层层压紧压实责任，完善安全生产体制机制，强化安全生产保障能力，扎实开展安全风险管控、隐患排查治理、“打非治违”、监管能力提升、安全生产执法、宣传警示教育行动，坚持“清死角、除空

白、扫盲区”，从根本上消除事故隐患。**修文县工业和信息化局**要深刻吸取事故教训，强化行业管理部门对企业的督促指导和安全管理责任紧盯企业外包作业、高处作业、有限空间作业等风险高、隐患多的重点施工作业，在日常巡查检查中将企业已开展的相关作业资料纳入检查内容，督促企业落实外包作业等相关作业的安全生产主体责任；对发现的相关违法违规行为，及时移交相关部门进行依法处置，守牢安全生产红线底线。**修文县应急管理局**要深刻吸取事故教训，强化对监管企业外包作业、高处作业、有限空间作业等风险高、隐患多的重点施工作业安全检查，在日常检查中将企业已开展的相关作业资料纳入检查内容，督促企业落实外包作业等相关作业的安全生产主体责任；对于发现的相关违法违规行为加强联合监管，除本部门依法行政处罚外，外包作业等涉及其他行业的违法违规行为，要及时移交相关部门加强源头监管，严防事故发生。**扎佐街道办事处**要加强对本辖区生产经营企业、项目的安全巡查和监管，及时主动了解各类项目安全生产实际情况，督促生产经营单位严格履行安全生产职责，做到生产安全。