

钟山区黄土坡街道绿柳人家项目（一期） “8·20”一般物体打击事故调查报告

2025年8月20日7时55分许，位于六盘水市钟山区黄土坡街道六盘水市动物园以西的贵州嘉略建筑工程有限公司绿柳人家项目（一期）发生一起建筑施工一般物体打击事故，造成1人死亡，直接经济损失160.88万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，按照国家对生产安全事故调查处理的相关规定，经钟山区人民政府同意，由区应急管理局牵头，区住建局、市公安局钟山分局、区总工会等单位有关人员组成事故调查组开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）绿柳人家项目（一期）基本情况

绿柳人家项目（一期）位于六盘水市钟山区黄土坡街道六盘水市动物园以西。项目总投资：3.55亿元，总用地面积117462.44

m²，总建筑面积 50806.18 m²，其中：住宅面积 82113.41 m²，非住宅面积 35349.03 m²。该项目（一期）包含 1-7#楼共 7 栋楼。事发位置位于绿柳人家项目（一期）3 号楼 3-9 轴交 4-G 轴北侧地下室筏板面。事发时钢筋班在事发位置绑扎孔桩钢筋，木工班在钢筋班作业区域上方 21 层进行加固梁柱模板作业。事发当日天气情况：阴间多云有阵雨或雷雨，东南风 1-2 级，最高气温 27℃，最低气温 18℃。

2023 年 6 月 29 日，绿柳人家项目（一期）取得钟山区发展和改革委员会颁发的绿柳人家项目（一期）《贵州省企业投资项目备案证明》（项目编码：2306-520201-04-01-*****）。2024 年 4 月 25 日，取得六盘水市自然资源局颁发的《建设工程规划许可证》（建字第 520200202*****），2024 年 6 月 18 日取得六盘水市钟山区住房和城乡建设局颁发的《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号：520201202406*****），2024 年 7 月 4 日，取得六盘水市自然资源局颁发的《建设用地规划许可证》（地字第 520200202*****）。

（二）事故发生单位基本情况

施工单位：贵州嘉略建筑工程有限公司（以下简称“嘉略公司”）成立于 2024 年 9 月 29 日；统一社会信用代码：91520201MAC5*****；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；地址：贵州省六盘水市钟山区德坞街道钟山大道与白鹤路交汇处西南侧城市蜗居 201 铺；法定代表人：王某强；注册资

本：捌仟万圆整；2023年11月8日取得贵州省住房和城乡建设厅颁发的建筑业企业资质证书，建筑工程施工总承包贰级。经营范围主要为：建筑工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装维修和试验；地质灾害治理工程施工；文物保护工程施工等。

（三）相关单位基本情况

1.建设单位：贵州祺汇项目投资有限公司（以下简称“祺汇公司”），成立于2022年05月17日；统一社会信用代码：91520201MAC2*****；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股)；地址：贵州省六盘水市钟山区荷泉街道人民中路16号；法定代表人：刘某波；注册资本：伍仟万圆整；2023年8月29日取得六盘水市住房和城乡建设局颁发的房地产开发贰级资质；经营范围主要为：房地产开发经营；建设工程施工；建筑劳务分包、餐厨垃圾处理等。

2.建设单位上级公司：贵州恒达开发有限责任公司（以下简称“恒达公司”），成立于2016年7月1日；统一社会信用代码：91520200MA6D*****；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；地址：贵州省六盘水市钟山区人民中路16号；法定代表人：陈某引；注册资本：陆亿圆整。经营范围主要为：建筑砌块；建筑用钢筋产品销售、砼结构构件销售等。

3.监理单位：贵州众志建设监理有限责任公司（以下简称“众志监理公司”），成立于2023年9月8日；统一社会信用代码：915201900903*****；公司类型：其他有限责任公司；地址：

贵州省贵阳市观山湖区甲秀北路 235 号北大资源梦想城 1.2 号地块第 2-A03 栋 (A03) 1 单元 7 层 13 号；法定代表人：周某；注册资本：捌佰万圆整。监理资质：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，电力工程监理乙级。经营范围主要为：建设工程监理、工程招标代理、工程造价咨询。

(四) 有关单位安全管理情况

1.嘉略公司：设总经理 1 名，安全副总经理 1 名，安全科长 1 名，专职安全员 3 名。绿柳人家项目（一期）项目部设项目经理 1 名，技术负责人 1 名，安全员 3 名，施工员 2 名，材料员 1 名，质量员 1 名，资料员 1 名，造价员 2 名，劳资员 1 名，下设木工班、钢筋工班、泥工班等 7 个班组；嘉略公司制定了《安全生产责任制度》《安全教育培训制度》《安全检查制度》等安全制度以及相关安全技术操作，组织开展了雨季防触电和消防应急预案演练。项目部自开工以来，截止事发前，嘉略公司牵头组织开展安全大排查共计 42 次，其中：定期专项检查 38 次，节假日检查 4 次，累计排查安全隐患 224 余条，均已按要求整改完毕。

2.祺汇公司，设总经理 1 名，安全副总经理 1 名，下设项目部、综合部、财务部等 3 个部门，由项目部负责安全生产工作。祺汇公司对绿柳人家项目（一期）配备项目负责人 1 名，现场管理人员 2 名。祺汇公司制定了《安全生产检查制度》《安全生产例会制度》等安全管理制度。2024 年 5 月，祺汇公司完成施工招标后，与嘉略公司签订了《施工合同》《安全管理协议》。2024

年6月项目开工后，截至事发前，祺汇公司累计组织开展**37**次安全检查、巡查。其中公司组织监理、施工等参建单位开展安全检查**7**次，项目管理人员在现场不定期开展安全质量巡查**30**次，对发现的部分安全隐患，要求监理单位对施工单位下发安全隐患整改通知单**5**次。**2025**年以来，累计开展安全检查、巡查**27**次，发现安全隐患**57**条，下发书面整改通知书**7**份，要求监理单位下发隐患整改**3**次。

3.众志监理公司，设总监**1**名，专业监理**1**名，监理员**1**名。**2024**年6月进驻绿柳人家项目（一期）项目，按照《建设工程监理合同》约定对绿柳人家项目（一期）工程质量、安全、进度与成本进行管理，履行监理服务工作。项目部成立后根据《建设工程监理规范》（**GB/T50139-2013**）及工程实际情况编制了《总监理工程师岗位职责》《专业监理工程师岗位职责》《监理员岗位职责》等岗位职责和《开（复）工报告审批制度》《施工图核对、会审及设计交底制度》《施工组织设计（方案）审核制度》等**23**项工作制度。项目开工至事发前共召开监理例会**31**次（其中**2025**年**13**次），共参加住建部门组织的现场检查**16**次（其中**2025**年**9**次），共参加建设单位组织的现场检查**8**次（其中**2025**年**6**次），**2025**年针对**3#**楼主体施工过程中巡查检查发现的问题**38**个，签发监理通知单**6**份。

4.恒达公司：设总经理**1**名、副总经理**1**名，工作人员**6**名。下设综合部、运营管理部等**2**个部门。恒达公司制定了《安全生

产责任制》《安全生产风险分级管控制度》《安全设施“三同时”管理制度》《安全生产管理办法》《事故隐患报告奖励制度》等安全管理制度。2024年6月项目开工后，截至事发前，恒达公司累计组织开展6次项目安全检查，查出安全隐患23条，其中，2025年组织开展安全检查工作4次，查出安全隐患17条，已现场要求施工单位立即整改。

（五）有关部门监管情况

钟山区住房和城乡建设局：2024年6月对绿柳人家项目（一期）介入监管，2024年7月下发监督方案并进行方案交底，后续根据监督方案对孔桩施工、一层底板、首层顶板等进行质量监督；对基坑开挖及支护、塔吊、升降机进场安装、楼层临边洞口、出入口等进行安全监督。截止事故发生前，对绿柳人家项目（一期）共下发《安全隐患整改通知书》13份，查处120条，整改120条，其中，2025年共下发《安全隐患整改通知书》8份，查处95条，整改95条。2025年5月7日，针对绿柳人家项目（一期）该项目塔吊、悬挑脚手架等存在重大安全隐患进行挂牌督办移交处罚，并督促整改完成。

二、事故经过及善后处置情况


（一）事故经过

2025年8月20日上午6时44分，嘉略公司钢筋班组长古某德打卡上班进入绿柳人家项目（一期）项目工地；

6时48分，嘉略公司钢筋班工人陆某云、安某等打卡上班

进入绿柳人家项目（一期）项目工地；


6时54分，嘉略公司木工班工人屈某乐、朱某蓉打卡上班进入绿柳人家项目（一期）项目工地；

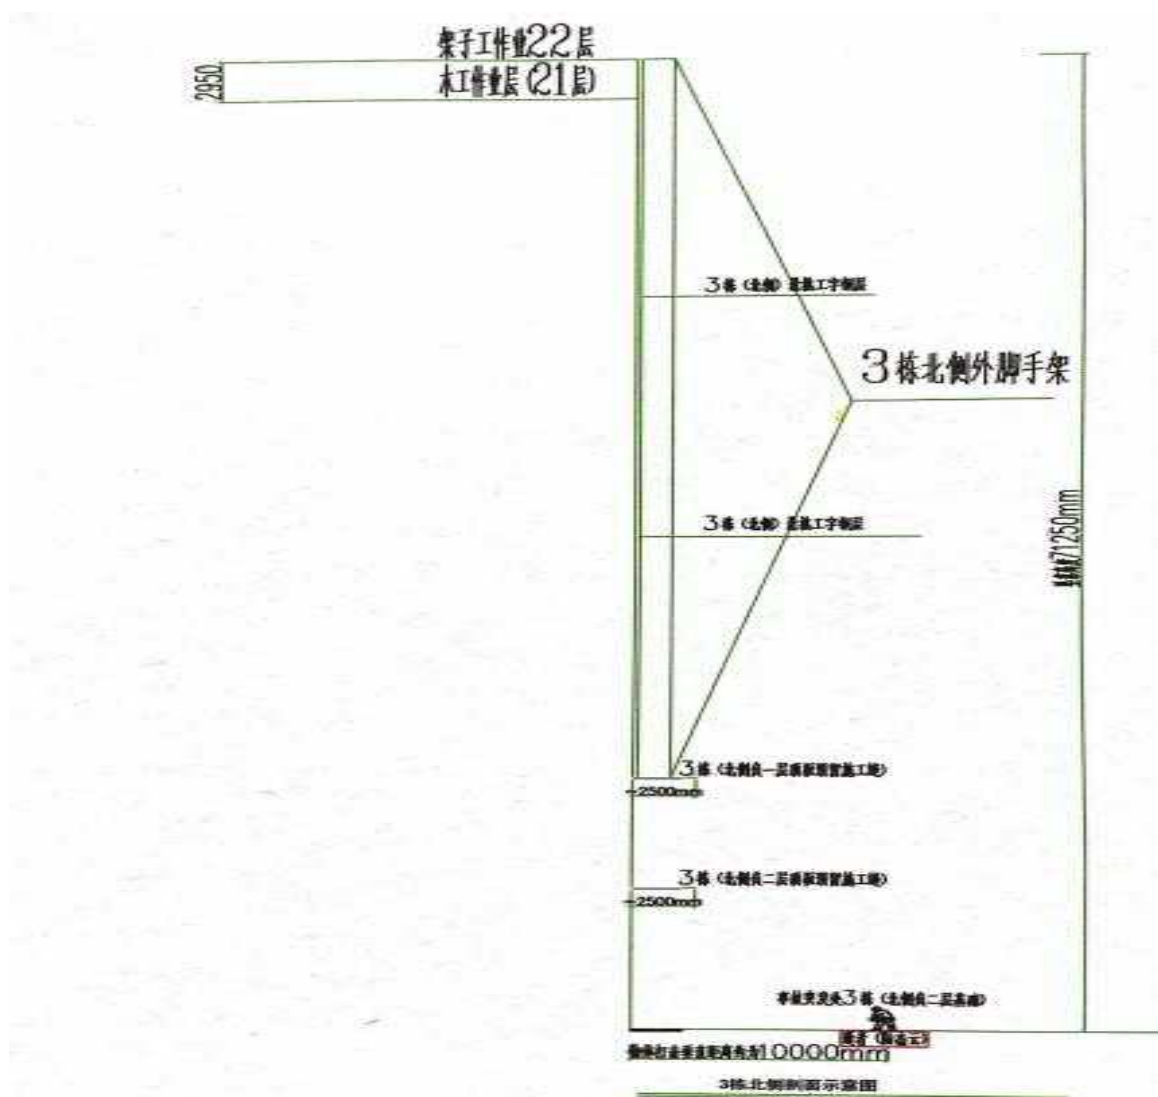

事发现场 3 栋北侧剖面图

7 时许，古某德对钢筋班工人安排工作任务后（当天未开展班前教育），陆某云、安某到 3 号楼 3-9 轴交 4-G 轴北侧地下

室筏板面进行孔桩钢筋绑扎，两人的施工点其上方 3 号楼 21 层木工班屈某乐、朱某蓉等工人按照木工班组长李某全 8 月 19 日的施工安排，继续完成上一天的加固梁柱模板工作，此时施工现场形成交叉作业¹；

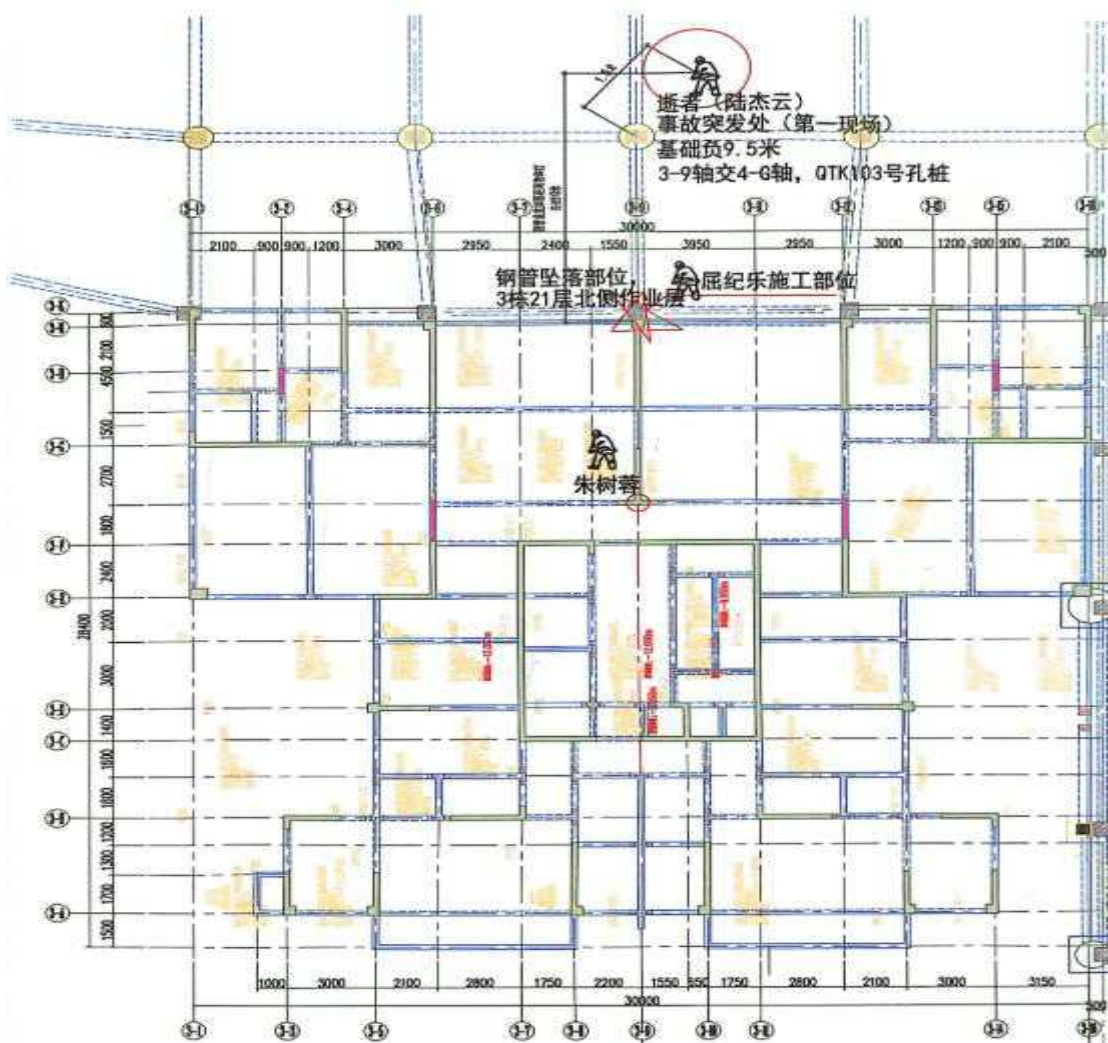

事发现场俯视图

7 时 45 分许，屈某乐发现 21 层 3-9 剪力墙支护使用的钢管与方钢混用，厚度不一致，准备将两根钢管换下来。

1. 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）2.1.10：垂直空间贯通状态下，可能造成人员或物体坠落，并处于坠落半径内、上下左右不同层面的立体作业。

7 时 55 分许，由于钢管是上下两根搭接的，屈某乐在拆除钢管固定装置后，将上段的钢管取下放置在靠 2 号楼一侧的内支撑架时，下段的钢管（2 米长）失稳，从 21 层北侧滑落戳破安全网后，向 3 号楼 3-9 轴交 4-G 轴北侧地下室筏板面坠落，将在此区域施工的钢筋班工人陆某云头部砸伤。

8 时 13 分，120 救护车到场进行抢救。

8 时 43 分，陆某云经医院抢救无效宣告死亡。

（二）事故报告情况

8 时 00 分，古某德拨打电话 120，请求紧急医疗救治。

8 时 02 分，古某德向嘉略公司绿柳人家项目（一期）项目部相关负责人代某汇报事故情况；

8 时 17 分，代某电话向嘉略公司绿柳人家项目（一期）项目部办公室负责人张某平汇报事故情况；

8 时 30 分，张某平电话告知嘉略公司绿柳人家项目（一期）项目部劳资专管员兼安全负责人陆某事故情况；

8 时 34 分，张某平电话向嘉略公司总经理黄某义汇报事故情况；

8 时 40 分，陆某电话向嘉略公司绿柳人家项目（一期）项目经理游某汇报事故情况；

8 时 46 分，张某平电话向钟山区住房和城乡建设局汇报事故情况。

（三）应急处置及评估

事发后，现场人员积极将伤者送医抢救，最大程度减少社会面影响。

（四）事故善后处置情况

8月20日，嘉略公司和死者家属达成赔偿协议，事故善后得到妥善处置。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经调查认定，该起事故造成1人死亡，直接经济损失160.88万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

木工班在3号楼21层3-9剪力墙施工与钢筋班3号楼北侧3-9轴交4-G轴北侧地下室筏板面进行孔桩钢筋绑扎形成交叉作业²，安全隔离措施不到位。事发时，木工班工人屈某乐3号楼21层3-9剪力墙施工过程中，发现21层3-9剪力墙支护使用的两根钢管与方钢混用，厚度不一致，钢管（2米长）在更换过程中失稳后，从3号楼21层北侧滑落碰到20层外脚手架后外弹戳破安全网，向3号楼3-9轴交4-G轴北侧地下室筏板面掉落，将在3号楼北侧3-9轴交4-G轴北侧地下室筏板面进行孔桩钢筋绑扎的钢筋班工人陆某云砸伤，后经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.嘉略公司，履行企业安全生产主体责任不到位，2024年6

2.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2023）2.1.10：垂直空间贯通状态下，可能造成人员或物体坠落，并处于坠落半径内、上下左右不同层面的立体作业。

月开工后，项目部安全负责人王某军离职，项目部仅口头安排（未正式任命）劳资专管员陆某³协助项目经理游某⁴兼职分管安全工作。安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制未得到有效落实，安全隐患排查不及时，该项目自 2024 年 6 月开工至 2025 年 3 月期间，项目部未对安全隐患建档登记进行管理⁵。安全教育培训不到位，部分施工作业人员未经培训上岗⁶，木工班、钢筋班 2025 年 2 月 13 日分别进行施工安全技术交底，安全交底记录内容不全⁷。项目部《安全教育培训制度》未结合实际明确安全教育培训的各参与人员的职责、任务和培训内容。木工班、钢筋班工人上午 7 时左右进入施工现场，安全管理人员上午 8 时左右进入施工现场，施工作业前，安全管理人员未按规定⁸向施工作业通报前日隐患整改情况，强调当日高风险作业事项。钢筋班、木工班未按规定⁹对施工作业人员进行班前安全操作规程交底，事发当天钢筋班在 3 号楼北侧下方进行孔桩钢筋绑扎，木工班在 3 号楼 21 层加

3. 持贵州省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》编号：黔建安 B〔2023〕0091142。

4. 持贵州省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》编号：黔建安 B〔2020〕0005613。

5. 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》第二十条：项目专职安全生产管理人员应当每天在施工现场开展安全检查……检查及处理情况应当记入项目安全管理档案。

6. 《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）第三十七条：作业人员进入新的岗位或者新的施工现场前，应当接受安全生产教育培训。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。

7. 《生产经营单位安全培训规定》第二十二条：生产经营单位应当建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，由生产经营单位的安全生产管理机构以及安全管理人员详细、准确记录培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

8. 建筑施工企业、工程项目安全生产机构设置及安全生产管理人员配备办法》第三十四条：项目专职安全生产管理人员应当将每日安全和事故隐患处理情况及时填入施工安全日志（示范文本见附件）。

9. 《建筑施工企业安全生产管理规范》（GB50656-2011）条文说明 10.0.5：安全技术交底应采用分级交底制，并应符合下列规定，……5. 作业班组应对作业人员进行班前安全操作规程交底。

固梁柱模板工作¹⁰，垂直交叉作业安全保障措施缺失¹¹，未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调¹²等问题。

2.众志监理公司，履行监理工作责任不力，对涉事项目存在的安全问题监理不到位。未按规定¹³督促施工单位存在安全隐患排查未登记建账（2024年6月开工以来至2025年3月期间），安全教育培训不到位等问题督促施工单位进行整改。施工作业中形成交叉作业后，未按照《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第三章第三点“物体打击”要求进行监理，督促施工单位采取安全隔离措施，指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

3.祺汇公司，未对承包单位安全生产工作统一协调、管理¹⁴，与施工单位签订了专门的安全生产管理协议（《安全管理协议书》无签订日期），对项目施工现场安全管理粗放，未督促施工单位、监理单位按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393

10.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2023）7.1.1：交叉作业时，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外。

11.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2023）7.1.2：交叉作业时坠落半径内应设置安全防护棚或安全防护网等安全隔离措施。当尚未设置安全隔离措施时，应设置警戒隔离区，人员严禁进入隔离区。

12.《中华人民共和国安全生产法》第四十八条：两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

13.《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）第十四条：工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改……工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

14.《中华人民共和国安全生产法》第四十九条：……生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改……。

号)的要求履行各自的安全责任,对施工单位的监督存在不到位等问题。

4.恒达公司,作为祺汇公司上级公司,对下级公司及其承包单位安全生产工作督促检查不到位,安全管理责任传导不足,对下属项目的安全考核机制不完善,未将事故风险与考核挂钩,导致祺汇公司安全生产工作重视不足等问题。

(三) 事故性质认定

经事故调查组调查分析和综合认定,钟山区黄土坡街道绿柳人家项目(一期)**“8·20”**一般物体打击事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 对事故有关责任人员的处理建议

1.屈某乐,嘉略公司木工班工人。发现**21**层**3-9**剪力墙支护使用的两根钢管与方钢混用,厚度不一致后,钢管(**2**米长)在更换过程中失稳坠落,将在**3**号楼北侧**3-9**轴交**4-G**轴北侧地下室筏板面进行孔桩钢筋绑扎的钢筋班工人陆某云砸伤,后经抢救无效死亡,对本次事故负有直接责任。建议由嘉略公司根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十九条第(二)项规定以及公司有关规定,给与解除劳动合同的处理。

2.古某德,嘉略公司钢筋班组长。对钢筋班施工作业人员安全技术交底不到位、施工现场安全管理不到位等问题负有管理责任。建议由嘉略公司按照公司内部管理规定处理。

3.李某全，嘉略公司木工班组长。对木工板施工作业人员安全技术交底不到位、施工现场安全管理不到位等问题负有管理责任。建议由嘉略公司按照公司内部管理规定处理。

4.刘某清，嘉略公司专职安全员¹⁵，负责绿柳人家项目（一期）项目3#、4#楼安全管理工作。未依法履行安全生产管理职责，安全教育培训不到位、未及时识别出交叉作业风险隐患、未按规定向施工作业通报前日隐患整改情况，强调当日高风险作业事项等问题负有直接责任。建议由区住建局依法依规予以行政处罚。

5.陆某，嘉略公司劳资专管员，绿柳人家项目（一期）项目安全负责人。未依法履行安全生产管理责任，对施工单位存在安全隐患排查未登记建账、安全教育培训不到位、施工现场安全管理不到位，未及时识别出交叉作业风险隐患等问题负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以行政处罚。

6.游某，嘉略公司绿柳人家项目（一期）项目经理，负责绿柳人家项目（一期）全面工作。未依法履行安全生产管理责任，对施工单位存在安全隐患排查未登记建账、安全教育培训不到位、安全风险分级管控和隐患排查治理落实不到位、施工现场安全管理不到位等问题负有领导责任。建议由应急管理部门依法依规予以行政处罚。

7.李某虎，众志监理公司总监理工程师。落实工程监理单位的安全责任不到位，对施工单位存在安全隐患排查未登记建账

15.持贵州省住房和城乡建设厅颁发的《建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书》编号：黔建安C3〔2025〕0005199。

（2024年6月开工以来至2025年3月期间），安全教育培训不到位等问题未督促施工单位进行整改。施工作业中形成交叉作业后，未按照《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第三章第三点“物体打击”要求进行监理，未认真履行监理职责，对涉事项目存在的安全问题监理不到位。建议由区住建局依法依规予以行政处罚。

8.詹某文，祺汇公司绿柳人家项目（一期）项目负责人。对祺汇公司绿柳人家项目（一期）施工区域内的安全管理不到位，未对项目施工单位的安全生产统一协调、管理等问题负有管理责任。建议由区住建局依法依规予以行政处罚。

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

1.嘉略公司。绿柳人家项目（一期）项目部安全隐患排查未登记建账；安全教育培训不到位；班前安全技术交底不到位；安全风险分级管控和隐患排查治理落实不到位，未及时识别出交叉作业风险隐患并采取有效措施进行管控；施工现场安全管理不到位，对事故发生负有责任。建议由应急管理部门依法依规予以行政处罚。

2.众志监理公司。未对施工单位存在安全隐患排查未登记建账（2024年6月开工以来至2025年3月期间），安全教育培训不到位等问题督促施工单位进行整改。施工作业中形成交叉作业后，未按照《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）第三章第三点“物体打击”要求进行监理，对绿柳人家项目（一期）施工区域内的安全生产管理不到位，对施工

单位嘉略公司安全责任落实督促不到位。建议由区住建局依法依规予以行政处罚。

3.祺汇公司。未对项目施工单位嘉略公司的安全生产统一协调、管理，与施工单位签订了专门的安全生产管理协议（《安全管理协议书》无签订日期），对项目施工现场安全管理粗放，未督促施工单位、监理单位按照《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）的要求履行各自的安全责任，对本次事故负管理责任。建议由区住建局依法依规予以行政处罚。

（三）部门处理建议

建议由钟山区人民政府对区住房和城乡建设局、恒达公司进行警示约谈，并向钟山区人民政府作出深刻书面检查，并报钟山区安委办备案。

六、事故防范措施建议

（一）各涉事单位要深入学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，把保护人民生命安全放在首位，树牢安全发展理念，强化安全生产红线意识和底线思维。要认真组织开展事故警示教育，再反思、再警醒，深刻汲取事故教训，举一反三，引以为戒，做到警钟长鸣。认真执行好《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》等法律法规和规章制度，采取切实有效的管理措施，有效预防和减少生产安全事故发生。

（二）嘉略公司，要认真汲取本次事故教训，严格落实全员安

全责任制，认真执行《建设工程安全生产管理条例》《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》（GB55034-2022）等规章制度的各项要求，修改完善各类专项施工方案，加大施工现场安全管控力度；要强化安全教育培训，严格落实安全技术交底制度，务必交底到现场管理人员，交底到施工人员，保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关法律法规和安全操作规程，掌握岗位安全操作技能，提高从业人员安全意识；要以预防物体打击、高处坠落、机械伤害等事故发生为重点，在深基坑、高大模板、起重吊装等重点环节要做好高处作业、交叉作业、吊装作业等安全防范措施，加强施工现场安全隐患排查和治理力度，及时消除生产安全事故隐患。

（三）众志监理公司，要认真审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案，并监督施工单位组织实施并落实到位。要严格按照法律、法规和工程建设强制性标准实施监理，督促施工单位认真落实《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工高处作业安全技术规范》等规章制度，要聚焦隐患排查，强化闭环管理，切实落实监理单位的安全职责。

（四）祺汇公司，要强化对各项目的施工单位、监理单位等参建单位的统一协调、管理；要严格落实安全风险分级管控和隐患排查双重预防工作机制，要定期对各项目部的安全生产工作进行督促检查，强化安全风险辨识、评估、管控，有效防范和化解重大风险隐患。

（五）恒达公司，要结合实际建立健全安全生产责任制，督促各子公司严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和其他有关安全生产的法律法规，结合实际修订完善本单位有针对性、有可操作性，能保障安全生产工作运转的安全生产规章制度和操作规程，定期进行安全检查，从严、从细、从实做好安全生产工作。

（六）住建部门要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则，切实加强在建项目施工全过程安全监管，督促建设单位建立完善安全管理体系、监理单位履行现场监理职责、施工单位落实施工现场安全管理，重点整治危险性较大的分部分项工程未按规定编制专项施工方案并按程序审批和未组织专家论证以及项目部、作业班组、一线作业人员、临时用工教育培训不到位和现场未进行方案交底及安全技术交底开始施工、现场违反方案进行施工等问题，深入推进安全生产大排查大整治及重大事故隐患专项排查整治。切实提高建筑施工领域风险管控和事故防范能力，预防和减少生产安全事故，保障人民群众生命财产安全和社会稳定。