

**呼和浩特经济技术开发区耕耘大厦
TOPMATH 自习室“9·2”
一般触电事故调查报告**

呼和浩特市人民政府事故调查组
2026 年 1 月 26 日

目

一、事故基本情况.....	2
(一) 事故发生单位及相关单位情况.....	2
(二) 事故相关单位安全管理情况.....	4
(三) 事故发生经过.....	4
(四) 事故现场情况.....	5
(五) 人员伤亡和直接经济损失情况.....	9
二、事故应急处置及评估情况.....	9
(一) 事故信息接报及响应情况.....	9
(二) 事故现场应急处置情况.....	10
(三) 善后情况.....	10
(四) 事故应急处置评估.....	10
三、事故原因分析.....	10
(一) 直接原因分析.....	10
(二) 间接原因分析.....	11
(三) 事故相关检验检测和鉴定情况.....	11
(四) 其他可能因素排除.....	12

四、有关责任单位及人员存在的主要问题.....12

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见.....13

 （一）因在事故中死亡免予追究责任人员.....13

 （二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议.....13

六、事故整改和防范措施.....15

2025年9月2日17时40分许，呼和浩特市经济技术开发区TOPMATH自习室装修施工现场发生一起触电事故，造成1人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，市政府对该起事故提级调查，成立了由市应急管理局牵头，市公安局、市人社局、市总工会等相关部门组成的呼和浩特市经济技术开发区耕耘大厦TOPMATH自习室

“9·2”一般高处坠落生产安全事故调查组，后根据调查结果，事故调查组更名为呼和浩特市经济技术开发区耕耘大厦TOPMATH自习室“9·2”一般触电生产安全事故调查组（以下简称“事故调查组”），同时聘请有关专家参与，开展事故调查工作。市纪委监委根据事故调查情况开展追责问责调查工作。

事故调查组严格按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、鉴定、调查取证、调阅资料、综合分析、询问谈话、专家论证等方式，查清了事故人员伤亡、直接经济损失、发生经过、原因和有关企业情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和单位的处理建议，针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故教训并提出整改和防范措施建议。

经调查认定，呼和浩特经济技术开发区耕耘大厦

TOPMATH 自习室 “9·2” 触电事故是一起因涉事电线裸露线头未进行绝缘隔离保护，末端配电装置未安装漏电保护器，作业人员违反操作规程，未使用绝缘防护用品，在狭小空间冒险进行带电作业，身体触碰裸露电线后形成回路，触电后电源未能自动切断，导致触电死亡的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位情况

1.事故发生单位基本情况

TOPMATH 自习室（以下简称“自习室”）位于呼和浩特市新华东街耕耘大厦 3 层 3049 号商铺。该自习室尚未办理营业执照，事故发生时处于经营前装修状态。主要负责人：田某，男，群众，身份证号：410*****053。

2.事故发生相关单位和个人基本情况

内蒙古耕耘大厦物业服务有限公司（以下简称“耕耘大厦物业”）隶属于内蒙古耕耘房地产开发有限公司，拥有自主经营权，成立于 2004 年 7 月 21 日，法定代表人：杨某某，注册资本：伍拾万元（人民币），统一社会信用代码：9115*****WT4Y，住所：内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区如意南村耕耘大厦内。经营范围：物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；商业综合体管理服务等。登记机关：呼和浩特市市场监督管理局。

苏某某，男，群众，身份证号：152*****41X。
田某口头委托苏某某对自习室进行施工改造。

南某某，男，群众，身份证号：421*****730。
由苏某某联系，和苏某某一起承担自习室施工改造的木工
作业任务。

郭某某，男，群众，身份证号：152*****712。
特种作业操作证（低压电工作业）有效期至：2023年5月9
日。由苏某某联系，承担自习室施工改造的电工作业任
务。

3.合同签订及履行情况

内蒙古耕耘房地产开发有限公司与耕耘大厦物业签订
《物业管理委托书》¹，由耕耘大厦物业负责耕耘大厦的经
营管理、租赁管理、物业管理。

田某与内蒙古耕耘大厦房地产开发有限责任公司于2025
年1月10日签订房屋租赁合同（实由耕耘大厦物业负责租
金收取、租赁发票的出具和租赁合同档案保管），租赁耕
耘大厦3层3049号商铺，租赁期限为1年，自2025年1月
6日起至2026年1月5日止。同时与耕耘大厦物业签订物业
管理协议，商铺交付时为整间无隔断状态。合同与协议均
约定“乙方（TOPMATH自习室）需做好自身财产、人身安全
管理工作，租赁期间甲方（内蒙古耕耘大厦房地产开发有

¹ 《物业管理委托书》第一条 委托管理内容 一、耕耘大厦经营管理 甲方委托乙方的经营管理内容包括：
耕耘大厦的日常事物管理、人事管理、大厦的招商定位、摊位的布局、租赁合同的协商签订、财务管理、
代扣代缴税款以及大厦运行制定的其他经营方案等等。二、耕耘大厦的租赁管理 租赁管理包括租赁合同的
洽谈签订、租金收取、租赁发票的出具和租赁合同档案保管等。三、耕耘大厦的物业管理。

限责任公司、耕耘大厦物业）对此不承担责任”，合同中无其他安全生产管理职责内容。

田某与苏某某未签订任何书面合同与协议，仅口头约定由苏某某对自习室内部进行施工改造，施工内容包括打两道隔墙、更换玻璃门、安装单控开关、更换顶灯，施工总费用 9000 元，其中购买灯具、安装灯具、电路改造费用 2000 元。田某于施工前先行向苏某某微信支付 5000 元用于购买材料。

苏某某未与南某某和郭某某签订任何书面合同与协议，二人为苏某某临时召集的散工，口头约定南某某负责木工帮工，每天工费 400 元，郭某某负责购买灯具、安装灯具、电路改造，工费和材料费共 2000 元。事故发生前，苏某某向郭某某支付材料费 620 元，剩余 1380 元未支付。事故发生后苏某某向南某某微信转账 400 元。

（二）事故相关单位安全管理情况

1. 苏某某，安排未持有低压电工特种作业操作证的人员从事电工作业，未提供劳动防护用品。

2. 田某，个人经营的投资人，对租赁房屋作业现场安全生产投入不足。

3. 耕耘大厦物业，未与承租方签订专门的安全生产管理协议，未在合同中约定各自的安全生产管理职责，未对承租人安全生产工作统一协调管理，未对承租人入场装修进行安全交底和资质审核，未对电气线路进行日常安全检

查。

（三）事故发生经过

2025年9月2日上午8时许，苏某某和南某某来到自习室，按照田某的要求为自习室打隔断，将自习室分为东（靠窗户侧）、西（靠入口侧）两个隔间。当日9时许郭某某来到施工现场，苏某某向其告知线路改造要求，将2个隔断间改造为可以单控灯源。随后郭某某在未佩戴任何绝缘防护用品的情况下，使用自带的电线，独自踩登人字木梯（苏某某提供）在顶棚、隔断墙等位置进行布线、安装插座，其间总闸未断电、自习室总控制未断电。因顶棚布线凌乱，郭某某让苏某某手动切开电气开关来区分线路的电源输入端和输出端，确定了电源的输入输出方向后，用随身携带的老虎钳将电线剪断为线路断电。因操作空间狭窄，所有断线输入端均未采取绝缘胶带缠绕隔离保护措施。

14时许，苏某某、南某某在西隔断间搭建隔断，郭某某在东隔断间独自踩着木梯用刀在顶棚切开方形人孔，随后用电工钳将电源输入端白色火线与红色电线并联接线，准备用来安装顶灯。17时40分许，随着隔断逐渐完成，自习室靠入口侧西隔断间光线昏暗，在此隔断间工作的苏某某、南某某无法继续正常施工，苏某某喊话正在东隔断间独自工作的郭某某给隔断间处通道接线亮灯，郭某某下梯到地面连通电气开关后重新登上人字梯工作，此时南某某

口渴进入自习室靠窗户侧东隔断间里喝水，忽然听到“咚”的一声，看到郭某某从木梯上摔下来，落地时头朝西、面朝南侧躺抽搐状态，南某某上前查看，见郭某某无法语言，气息微弱杂乱。17时45分，南某某拨打120后，担心救护人员找不到位置，让苏某某看护郭某某，自己下楼接救护人员，并于18时03分拨打110报警电话。

（四）事故现场情况

1.事故现场情况

施工场地混乱，室内地面摆放大量的双人学习桌；现场可见顶棚穿线痕迹，墙壁可见未安装完毕的控电开关。

顶棚距地333厘米，顶棚施工人孔呈方形，孔投射位置距东墙210厘米、距北墙175厘米，孔长宽为34cm×30cm（见图1）；施工人孔钢质（银白色）龙骨处清晰可见两枚拇指指纹，靠近东端处有明显加重拇指指纹，靠近西端处拇指指纹稍浅见（见图2）；顶棚上方电线走线凌乱，多次改造遗留线头随处可见（见图3）；施工人孔东30厘米处可见黑色螺纹状PVC线管内有白色电线与红色电线并联接线，红色端余留约8厘米用来充当输入电源，其中破皮裸露约4厘米，接线处、裸露接头未采取绝缘胶带缠绕隔离保护措施，线头处有明显电击烧焦痕迹，经现场测量该线为带电火线（见图4）；施工人孔西侧见一开封使用的电工绝缘胶带，未见手套等绝缘工具。

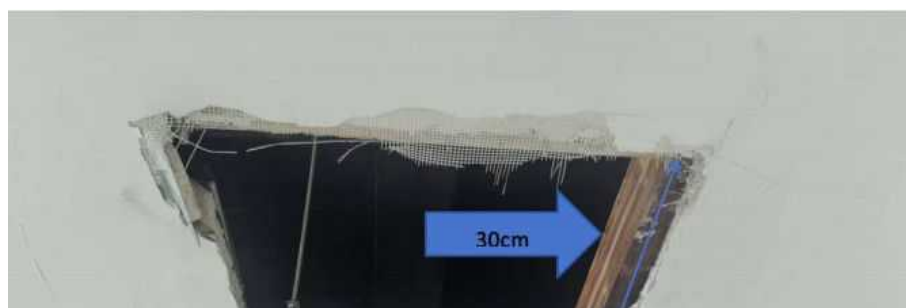


图1 涉事施工人孔

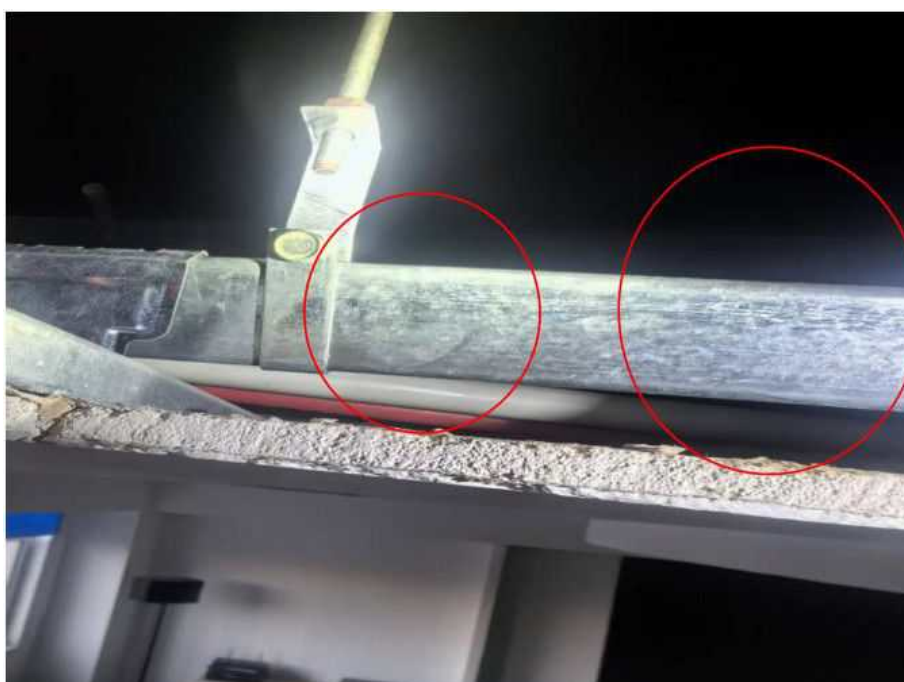


图2 施工人孔钢制龙骨处拇指指纹



图 3 顶棚上方电线走线凌乱

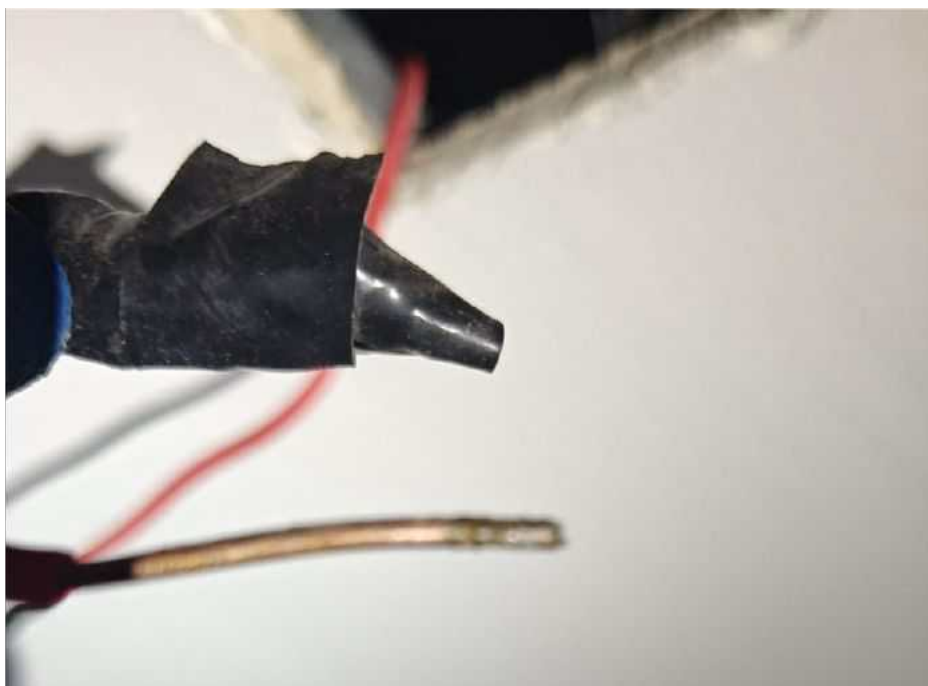


图 4 存在电击烧焦痕迹、未采取绝缘保护措施的裸露电线

2.工具情况

郭某某使用的人字形木梯高 198 厘米，共 5 个梯格，第一至第五梯格均高 34 厘米；使用的工具为电工钳、电动螺丝刀、绝缘胶带。

3.涉事电气线路情况

在事故现场通过试电笔验电，测得事发线路带有危险电压（电压 220V）。线路私拉乱接现象严重，存在多处接头，未进行绝缘包扎。未配备任何绝缘手套、绝缘鞋、验电笔等基本电气安全防护用品。末端配电装置未安装漏电保护器²（见图 5）。



图 5 末端配电装置未安装漏电保护器

4.其他情况

据苏某某、南某某口述，郭某某倒地时身旁掉落电工钳一把及电动螺丝刀一把，未见其携带电工工具腰带。郭某某的工具袋摆放在墙角处。现场无任何形式的作业审批或

² 《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB 13955-2017）第 4.4.1 条 下列设备和场所应安装末端保护 RCD （f）机关、学校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路。

安全交底记录。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

接报事故后，经济技术开发区应急局、辖区派出所等部门有关人员立即赶赴事故现场核实情况，开展应急处置，并按时将该起事故上报。市应急管理局接报后，按时将事故信息上报自治区应急管理厅和市委、市政府。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，南某某拨打120和110，苏某某在现场看护郭某某。17时55分许，120工作人员赶到现场，简单救治后，由南某某、苏某某陪同，于18时25分将郭某某送到内蒙古自治区国际蒙医医院进行进一步抢救，经抢救无效，于19时40分宣告郭某某死亡。

（三）善后情况

事故发生相关单位和个人正在与家属协商赔偿事宜。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员及时拨打120和110，并通知自习室负责人，完成了基本的信息报送程序。事故处置中暴露出现场人员不具备简单的急救知识，安全知识和应急处置能力明显欠缺的问题。

三、事故原因分析

经调查，认定事故直接原因为：涉事电线裸露线头未进行绝缘隔离保护，末端配电装置未安装漏电保护器，作业人员郭某某违反操作规程，未使用绝缘防护用品，在狭小空间冒险进行带电作业，身体触碰裸露电线后形成回路，触电后电源未能自动切断，导致其触电死亡。

（一）直接原因分析

1. 作业人员郭某某安全意识淡薄，违章作业。在特种作业操作证（低压电工作业）过期、未采取断电等基本安全措施、未穿戴安全防护用品的情况下，在狭小空间进行带电作业，导致其身体直接接触带电线路，形成电流回路（左手单手触捏电线，右手抓握龙骨），且作业空间狭小卡住其身体无法摆脱（其左右肩部均有被卡的痕迹）。

2. 施工人孔东 30 厘米处可见黑色螺纹状 PVC 线管内有白色电线与红色电线并联接线，红色端余留约 8 厘米用来充当输入电源，其中破皮裸露约 4 厘米，接线处、裸露接头未采取绝缘胶带缠绕隔离保护措施，线头处有烧焦痕迹，经现场测量该线为带电火线。

3. 自习室末端配电装置未安装剩余电流动作保护装置，作业人员触电时，电路未快速断开。

（二）间接原因分析

1. 苏某某，安排未持有低压电工特种作业操作证的郭某某从事电工作业，且未为其提供劳动防护用品。

2. 田某，作为个人经营的投资人，对用于安全生产的资

金投入不足，导致其租赁的房屋施工现场不具备安全生产条件。

3. 耕耘大厦物业，未与承租方签订专门的安全生产管理协议，未在合同中约定各自的安全生产管理职责，未对承租单位安全生产工作统一协调管理，未开展物业管理区域内安全协助管理事项的服务，未对电气线路进行日常安全检查。

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

内蒙古迪安司法鉴定中心出具的《司法鉴定意见书》鉴定意见：被鉴定人皮外损伤轻微，不足以致死，排除饮酒及中毒致死的可能，死因符合电击死亡。

（四）其他可能因素排除

通过对事故现场勘察、询问笔录、司法鉴定意见等分析，排除人为故意伤害、因病死亡、中毒致死。

四、有关责任单位及人员存在的主要问题

（一）苏某某

安排未持有低压电工特种作业操作证的郭某某从事电工作业，且未为其提供劳动防护用品。

（二）田某

未履行安全生产责任，对用于安全生产的资金投入不足，导致其租赁房屋的施工现场不满足安全生产条件。

（三）耕耘大厦物业

未与承租方签订专门的安全生产管理协议，未在合同中

约定各自的安全生产管理职责，未对承租单位安全生产工作统一协调管理³，未对电气线路进行日常安全检查⁴，未开展物业管理区域内安全协助管理事项的服务⁵。

（四）杨某某

未认真履行安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产规章制度，未监督检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患⁶。

五、对有关责任人员和责任单位的处理意见

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

郭某某，男，群众，自习室装修电工，违反操作规程，未持有低压电工特种作业操作证上岗作业，未使用绝缘防护用品，在狭小空间进行带电作业，身体触碰裸露电线后形成回路导致触电死亡，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，免予责任追究。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

³ 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

⁴ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⁵ 《内蒙古自治区物业管理条例》第三十九条 物业管理事项一般包括下列内容：（四）物业管理区域内安全、消防、交通等协助管理事项的服务；

⁶ 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

1. 苏某某，男，群众，安排未持有低压电工特种作业操作证的郭某某从事电工作业，且未为其提供劳动防护用品，对事故发生负有管理责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条⁷、第四十五条⁸规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》给予罚款的行政处罚。

2. 田某，男，群众，TOPMATH 自习室投资人、主要负责人，未履行安全生产责任，对用于安全生产的资金投入不足，导致施工现场不具备安全生产条件，对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条⁹规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故罚款处罚规定》给予罚款的行政处罚。

3. 耕耘大厦物业，未与承租方签订专门的安全生产管理协议，未在合同中约定各自的安全生产管理职责，未对承租单位安全生产工作统一协调管理，未对承租单位入场装修进行安全交底和资质审核，未对电气线路进行日常安全检查。对事故发生负有责任，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第（二）款¹⁰、第四十九条第（二）

⁷ 《中华人民共和国安全生产法》第三十条 生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⁹ 《中华人民共和国安全生产法》第二十三条 生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

¹⁰ 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

款¹¹规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》给予罚款的行政处罚。

4. 杨某某，女，群众，耕耘大厦物业法定代表人，未认真履行安全生产管理职责，未建立健全本单位安全生产规章制度，未监督检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条规定，建议依据《中华人民共和国安全生产法》给予罚款的行政处罚。

六、事故整改和防范措施

事故暴露出作业人员安全意识淡薄且违章作业、自习室负责人安全投入不足、物业企业未开展管理区域内安全管理服务、未对承租单位安全生产工作统一协调管理等问题。

（一）事故相关单位

1. 田某

立即停止与自习室相关的装修及经营活动。聘请有资质的安全机构，对电气线路、装修工程进行安全隐患排查和评估并彻底整改，经验收合格后方可复工，并保证必要的安全投入经费，确保施工安全。

2. 耕耘大厦物业

严格落实物业企业安全生产主体责任，完善安全生产规

¹¹ 《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

章制度和操作规程，排查耕耘大厦用电隐患，在末端配电箱安装漏电保护器，消除安全隐患；建立并完善双重预防机制，加强对入场施工单位和人员的安全监管，定期进行安全检查，与各承租单位明确安全管理职责，建立施工准入制度，防范同类事故再次发生。

（二）有关地区和部门

1. 经济技术开发区管委会应强化对辖区内生产经营单位安全生产监督检查工作，聚焦电气安全、消防安全、建筑施工安全等重点领域，特别是小型工程的安全监管，开展专项整治，严格督促施工单位加强隐患排查治理。

2. 市场监督管理部门应加强与相关部门沟通配合，摸清自习室类生产经营单位底数，防止出现监管漏洞，确保经营安全。

3. 住建部门要加强对物业企业日常监督管理，组织开展物业企业针对用电安全等重点事项的排查整治。规范物业安全服务行为，监督物业企业做好物业管理区域内安全、消防等协助管理事项的服务。