



请输入关键字搜索



首页

政务公开

公共服务

番禺招商

公众互动

禺城风采

您当前所在位置：首页 > 政务公开 > 重点领域信息公开目录 > 安全生产 > 生产安全事故调查报告信息

番禺大龙广州信桥船舶配件有限公司“12·30”一般起重伤害事故调查报告

来源：番禺区应急管理局 发布时间：2026-05-14 16:44:32 阅读次数：812 字体大小：大 中 小

番禺大龙广州信桥船舶配件有限公司

“12·30”一般起重伤害事故

调查报告

2025 年 12 月 30 日 13 时 41 分许，位于广州市番禺区大龙街新桥村新环中路 21 号广州信桥船舶配件有限公司内，一名工人用遥控器操作电动单梁起重机将船舶配件（螺旋桨）吊起时，发生一起起重伤害事故，造成 1 人死亡，直接经济损失为 207.340544 万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）的有关规定，经区政府授权，成立了由区应急管理局主要领导任组长，市公安局番禺分局、区市场监管局、区总工会、大龙街道办事处有关人员组成的番禺大龙广州信桥船舶配件有限公司“12·30”一般起重伤害事故调查处理组（以下简称事故调查组）开展事故调查处理工作。事故调查组邀请了广东省安全生产协会专家协助调查组工作，对该起事故的技术原因进行调查分析。

事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证、技术鉴定、对事故涉及单位相关人员的问询取证和有关原始资料的调查分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出

了对相关责任人员和责任单位的处理建议，分析了事故暴露的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

经调查认定，番禺大龙广州信桥船舶配件有限公司“12·30”一般起重伤害事故是一起因作业人员违规操作，企业安全生产主体责任不落实，安全教育培训缺失，隐患排查治理流于形式，现场安全监管缺位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况及安全管理情况

广州信桥船舶配件有限公司^[1]（以下简称“信桥公司”），法定代表人何伟明，担任公司安全生产第一责任人，配备专职安全管理人员陈政芳，直接负责安全管理工作。

该公司未建立健全起重作业专项安全管理制度和操作规程，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理机制，未对起重作业安全风险进行充分辨识并制定有效的事故防范措施；未建立吊、索具采购、验收、检查、使用、报废的全流程管理制度，未建立起重机械和吊、索具安全检查机制，吊、索具选用标准不明确；4名炉工均未接受起重机械地面操作人员的知识培训；起重作业区域未明确划分起重吊装区域并设置“当心吊物”“必须佩戴安全帽”等安全警示标志，起

[1]广州信桥船舶配件有限公司，统一社会信用代码：914401135760077156，企业类型：有限责任公司（自然人独资），注册日期：2011年05月27日，注册地：广州市番禺区大龙街新桥村新环中路21号，法定代表人：何伟明，经营范围：潜水及水下救捞装备制造；非公路休闲车及零配件制造；航标器材及其他相关装置制造；船舶改装与拆除；船用金属复合板材制造；船舶舾装件制造与安装；娱乐船和运动船制造；非金属船舶制造；城市轨道交通设备制造；金属船舶制造；船用配套设备制造；有色金属铸造；有色金属合金制造；通用机械设备销售；机械零部件加工；船舶修理；其他金属加工机械制造；专用设备修理；通用设备修理；金属制品修理；金属工艺品制造。

重作业人员不规范佩戴安全帽等个人防护用品。

（二）事故所涉船用螺旋桨工艺流程

图纸与工艺设计→木模/泡沫模制作→砂型制备（混砂造型）→合箱与紧固→炉料准备与熔炼→浇注→凝固与冷却→打箱除砂→切割浇口、冒口（介水口、介冒口）→初步清理打磨→热处理→粗加工→无损检测（NDT）→精加工→静平衡/动平衡试验→表面处理→最终检验与出厂。

（三）事故发生经过

2025 年 12 月 30 日 8 时左右，炉工部负责人文庆丰等人到岗上班。

8 时 11 分左右，文庆丰将成型的螺旋桨铸态毛坯从砂地车间吊运至炉工部。

9 时 07 分左右，炉工张士仁和罗国旺开始对该螺旋桨铸态毛坯进行除砂作业。

11 时 27 分左右，罗国旺完成桨毂中心孔的除砂工作后，操作桥式起重机准备对螺旋桨铸态毛坯进行翻面，在绑扎钢链条时发现链条出现裂痕，随即前往锻压车间取来另一条钢链条进行替换。

11 时 30 分左右，罗国旺与张士仁解开起重机吊钩与螺旋桨叶片上的旧钢链条，换上罗国旺取回的新链条。更换完成后，罗国旺操作桥式起重机将螺旋桨铸态毛坯翻面，再次开展除砂作业，直至 12 时下班。

13 时，罗国旺上班工作，准备将螺旋桨铸态毛坯吊运到切割机切割浇铸冒口。罗国旺用钢链条捆绑住螺旋桨铸态毛

坏的其中一个叶片，随后将钢链条挂在桥式起重机的吊钩上。

13 时 41 分 16 秒，罗国旺操作桥式起重机开展吊运作业。作业初始，他先将螺旋桨铸态毛坯的其中一个叶片吊起，此时螺旋桨另一端两个叶片仍倚靠在地面上，整体形成斜拉状态。

13 时 41 分 24 秒，罗国旺与刚走到其工位的文庆丰交谈，未持续观察螺旋桨的起吊状态。

13 时 41 分 33 秒，罗国旺操作桥式起重机继续起吊螺旋桨，调整螺旋桨起吊状态的过程中，捆绑螺旋桨的钢链条突然断裂，螺旋桨随即坠落，其中一个叶片将罗国旺砸倒在地。

在旁的文庆丰一边扶起侧翻的螺旋桨，一边查看罗国旺的伤情，周边工人见状也立即上前协助施救。文庆丰发现罗国旺已昏迷不醒，当即拨打 120 急救电话，并同步向陈政芳报告事故情况。陈政芳和质检文员李孟华在办公室接到报告后，立即赶赴现场查看罗国旺的状况，见其已昏迷，随即向大龙街综合行政执法队报告。

14 时 15 分左右，120 救护人员到场对罗国旺展开抢救，后宣布其抢救无效死亡。

（四）事故现场情况

1. 现场勘查情况

（1）事发地点位于信桥公司造型车间中部，地面放置着一个螺旋桨铸态毛坯，旁边是罗国旺的倒地位置，其正上方有一台桥式起重机，起重机吊钩上挂着一条用于吊运物件

的钢链条。



图 1 事发地点位置图

(2) 现场可见导致事故的螺旋桨铸态毛坯呈平放状态，其旁吊钩上悬挂着的钢链条已断裂。



图 2 螺旋桨及钢链条情况

(3) 螺旋桨叶片标注显示该螺旋桨编号为 2025478 号，规格为外径 3200mm，螺距 3537.3mm，属于 4 叶左旋螺旋桨。

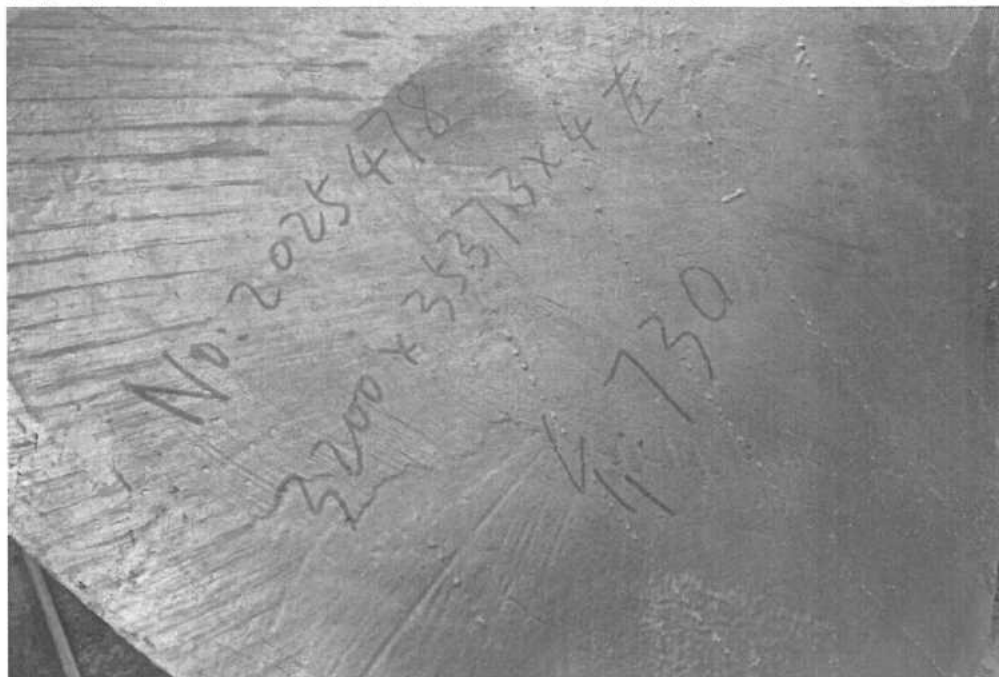


图 3 螺旋桨尺寸规格

(4) 螺旋桨铸态毛坯的叶片边沿存在浇道切除后未打磨的残留断口，形成了未精加工的粗糙边缘。

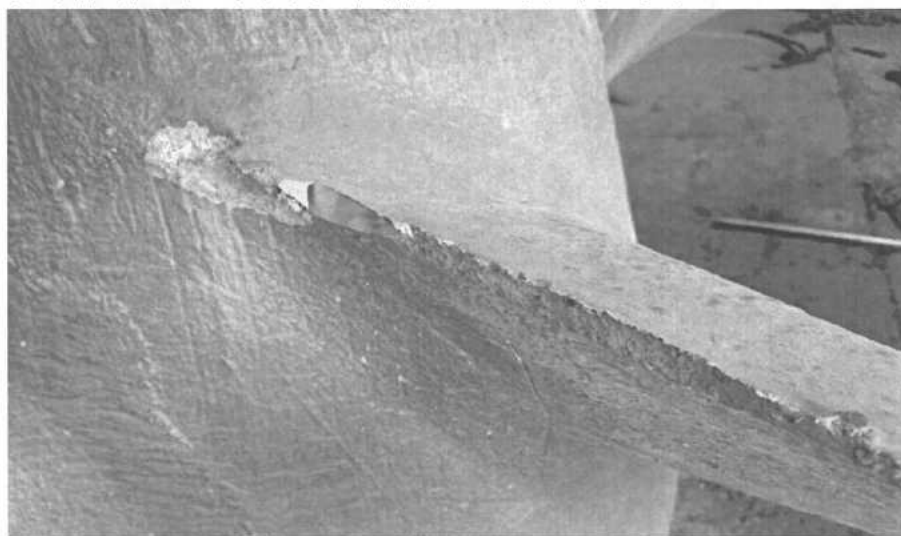


图 4 螺旋桨叶片边缘状态

(5) 通过查看断裂钢链条上的链条连接器（蝴蝶扣）可见，链条规格为 10-8，指该链条属于 8 级链条，链径为 10mm；荷载参数为 WLL 3.15T，代表其工作载荷极限为 3.15 吨。



图 5 钢链条的参数规格

(6) 钢链条上的链环有多处凹坑、划痕和金属剥落，部分区域出现了明显的塑性变形和磨损凹陷，其承载能力会显著降低，存在安全隐患。



图 6 钢链条链环的磨损情况

(7) 现场通过作业人员演示，钢链条从上方吊点垂下后，先在螺旋桨单个叶片根部（靠近桨毂处）多圈环绕缠绕。在叶片外侧，链条自然下垂并相互缠绕，形成一个回型结扣。该结扣由多段链条穿插扭结而成，借助链条自身重量与缠绕角度，在重力作用下形成自锁式结构，以此固定链条位置，但螺旋桨的全部重量集中在单个链环上，造成局部应力急剧增大，远超链条承载能力。



图7 钢链条的缠绕方式

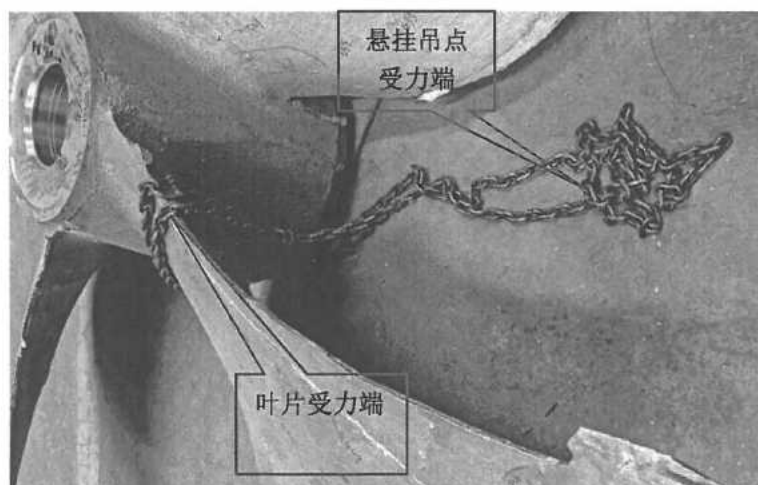


图8 悬挂吊点和叶片的受力端



图9 钢链条的受力点

(8) 从现场提取的钢链条断裂部分可见，原本的椭圆形链环已发生断裂，断裂位置位于环体直段中部。断口表面粗糙，呈暗灰色，带有明显的塑性变形痕迹，表明链环在断裂前经历了显著的拉伸与颈缩过程。断口边缘不平整，存在撕裂痕迹与纤维状结构，符合韧性断裂的特征，说明材料在断裂前吸收了大量能量，此类情况常见于过载引发的瞬时断裂。链环表面有明显的磨损、刮痕和锈蚀，部分区域出现金属剥落，显示其长期处于重载、摩擦或恶劣环境中使用。由此可见，该链环在使用前已严重失效，存在严重安全隐患。断裂面带有明显的颈缩和撕裂，表明链环在承受超过其极限强度的载荷后发生断裂。



图 10 受力断裂的链环

(9) 事发现场没有划分明显的起重吊装区域，未设置“当心吊物”“必须佩戴安全帽”等安全警示标志。



图 11 现场标线图

2. 资料查阅情况

(1) 通过调取信桥公司造型车间的视频监控进行分析，事发时罗国旺操作桥式起重机吊起螺旋桨铸态毛坯的其中一个叶片，此时螺旋桨另一端的两个叶片仍倚靠在地面上，

整体呈斜拉状态，产生水平分力，导致吊索受力不均，违反了起重作业“十不吊”中“斜拉斜吊不吊”的规定。同时，罗国旺在进行起重作业时，未佩戴安全帽且站立于螺旋桨铸态毛坯起吊危险半径范围内，未与起吊物保持安全距离。

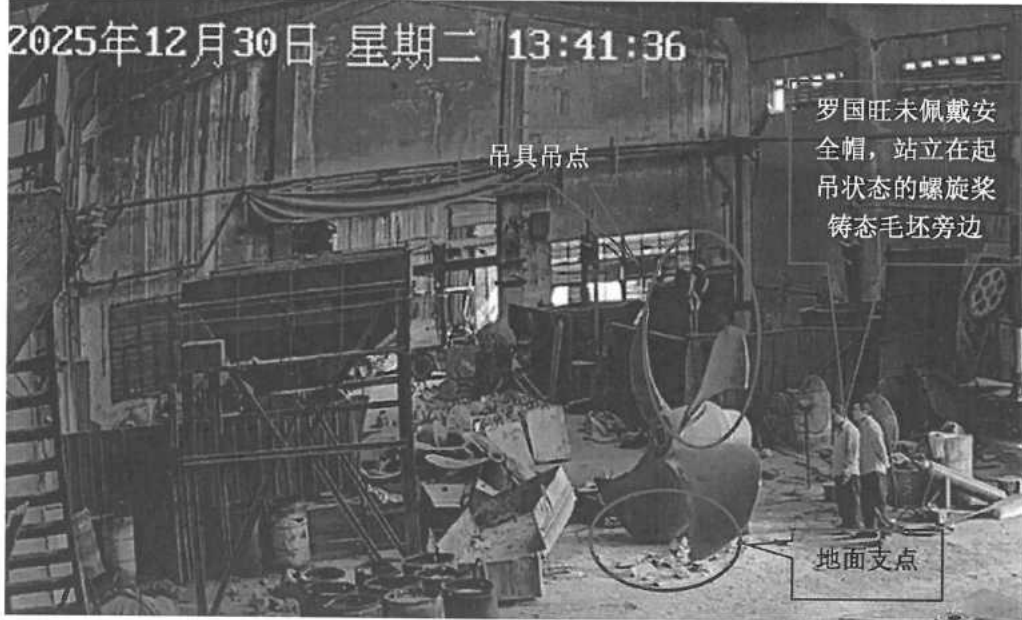


图 12 现场监控图片

(2) 通过查阅视频可知，螺旋桨铸态毛坯从成型、由铸造车间吊运至造型车间，直至事发时，始终未进行过实际称重。根据信桥公司提供的螺旋桨重量计算书显示，螺旋桨材料为 Cu3（三级镍铝青铜，密度 7.6），0.2R 处厚度为 150.8mm，0.6R 处厚度为 62mm，盘面比为 0.583。据此，螺旋桨铸态毛坯实际重量计算如下：

$$\begin{aligned} \text{①毛坯桨毂重量} &= 3.141592654/12 \times \\ & (0.850^2 + 0.52^2 + 0.85 \times 0.52 - 0.2350^2 - 0.2350^2 - 0.235 \times \\ & 0.235) \times 0.71 \times 7.6 \times 1000 = 1792.9\text{kg} \end{aligned}$$

② 毛坯叶片重量= $0.169 \times 4 \times 1.081 \times (0.5 \times 155 + 64) \times (3.2 - 0.6775) \times 7.6 = 1982.3\text{kg}$

③ 毛坯螺旋桨重量=桨毂重量+叶片重量
 $= 1792.9\text{kg} + 1982.3\text{kg} = 3775.2\text{kg}$

④ 冒口重量= $3.141592654 / 12 \times (0.670^2 + 0.670^2 + 0.67 \times 0.67 - 0.2350^2 - 0.2350^2 - 0.235 \times 0.235) \times 0.32 \times 7.6 \times 1000 = 751.9\text{kg}$

⑤ 铸态毛坯总重量=毛坯螺旋桨重量+冒口重量
 $= 3775.2\text{kg} + 751.9\text{kg} = 4527.1\text{kg}$

根据以上数据可知，事发时起吊的螺旋桨铸态毛坯重量约为 4.5T，远超钢链条 3.15T 的工作载荷极限。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者：罗国旺，男，58 岁，广东省英德市人。

2. 直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）及《国家安全监管总局印发关于生产安全事故调查处理中有关问题规定的通知》（安监总政法〔2013〕115 号）等规定，经事故单位统计，调查组核定事故直接经济损失为 207.340544 万元。

（六）其它情况

1. 气象情况

根据区气象局提供的记录，番禺区 2025 年 12 月 30 日

08 时至 20 时气象数据情况如下：该时段我区晴间多云，气温介于 14.6℃至 24.9℃之间，相对湿度介于 40%至 85%之间，吹偏北风，平均风速为 1.6 米/秒（2 级），极大风速为 4.8 米/秒（3 级），出现在 2025 年 12 月 30 日 14 时 00 分。

离事发地最近的气象观测站为番禺区石碁镇茶东村气象观测站，2025 年 12 月 30 日 14 时，该站点没有录得降雨，气温为 23.8℃，小时内极大风速为 4.3 米/秒（3 级）。经综合分析，气象因素对本起事故无影响。

2. 区市场监督管理局履职情况

一是加强起重机械安全宣传教育。2025 年组织起重机使用管理单位安全教育线上培训 2 场，约 524 人次参加；结合“安全生产月”等活动，通过多种平台宣传普及起重机安全使用知识。二是开展起重机械日常监督检查。2025 年对 806 家（次）起重机使用单位进行监督抽查，检查相关使用单位 106 家、抽查设备 188 台，发现消除安全隐患问题 45 项。三是实施起重机械专项整治。2025 年共检查相关使用单位 287 家，抽查设备 407 台，发现消除安全隐患问题 91 项；2024 年出动监察人员 475 人次、检查单位 317 家，发现安全隐患问题 123 项，依法立案查处违法行为 3 宗。四是强化特种设备源头管控。2025 年共办理起重机械使用登记 203 宗，督促使用单位按期检验。信桥公司 6 台桥式起重机均已办理登记、均在检验有效期内，但 2025 年未将其列入现场安全监督检查对象范围，反映出监管计划仍需优化，需进一步压实监管责任。

3. 大龙街道办事处履职情况

一是对事故企业实施常态化重点监管。将信桥公司纳入年度安全生产检查计划，2025 年累计检查该企业 2 次，排查并督促整改事故隐患 7 处。二是事发前曾对企业起重作业安全进行检查。在 2025 年 9 月 10 日，大龙街安全监管部门对信桥公司进行安全检查，发现“防脱钩装置破损”等问题，责令限期整改，并于 9 月 18 日复查确认整改完毕。但检查未能深入排查吊索具管理制度缺失、链条磨损超载等深层次隐患，对安全生产管理台账资料缺失等问题仅口头要求整改，未形成闭环管理记录，跟踪督促力度不足，未能及时发现并制止企业长期存在的斜拉斜吊、作业人员未佩戴安全帽、站立于吊物危险半径内等违章操作行为。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报、响应及应急处置情况

2025 年 12 月 30 日 13 时 42 分，区急救医疗指挥中心接到两名市民报警，反映番禺区大龙街新桥村新环中路 21 号信桥船舶配件有限公司有人被重物压伤，要求“120”出车前往救治。

13 时 43 分，区急救医疗指挥中心受理呼救信息完毕后，立即调度区第八人民医院救护车前往救治。

13 时 44 分，救护车出车，同时联系报警者核实现场地址、了解伤员情况。

13 时 55 分，救护车到达现场，经检查伤员已无生命体征。

13 时 59 分，心电图检查呈一直线，宣告患者临床死亡

14 时 00 分，大龙街综合行政执法二分队接信桥公司报告事故情况。

14 时 08 分，大龙街综合指挥中心接大龙派出所报告，立即通知值班领导、综合行政执法二分队等单位赶赴现场。

14 时 13 分，区委区政府总值班室接报，同步通知相关职能部门和属地作出响应。

14 时 20 分，大龙街值班领导及相关人员到达现场。

14 时 35 分，区应急管理局、区市场监管局等单位到达现场，并完成了事故信息首次上报。

16 时，番禺区常务副区长、值班副区长赶赴现场指挥处置。

（二）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况

13 时 55 分，医护人员到达现场，发现伤员周边有较大型机械部件散落，伤员呈半坐姿势于地上，呼之不应；初步体查：无颈动脉搏动，无自主呼吸，双侧瞳孔散大固定 5mm，对光反射消失，胸腹部瘀斑，胸廓按压塌陷感。

13 时 59 分，行心电图检查，呈一直线，宣告患者临床死亡。

2. 善后处置情况

大龙街迅速成立善后小组，组织开展了慰问、安置、赔偿、一对一专人陪护、家属安抚等工作。2026 年 1 月 4 日，信桥公司与死者家属在大龙街道办事处签订人民调解协议

书，明确相关赔偿事宜，1月7日完成了死者尸体火化，死者家属已陆续返回。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，相关职能部门根据自身职责，赶赴现场开展应急救援工作。未发生次生灾害，政府应急处置评估为良好。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

罗国旺未根据螺旋桨重量适配选用足够载荷的钢链条，且选用的钢链条存在安全缺陷，在起吊过程中钢链条因过载发生韧性断裂，螺旋桨坠落砸中站在吊装危险区域正在和人交谈的罗国旺并造成其死亡，是本次事故的直接原因。

（二）其他可能因素排除

通过事故现场勘察、询问和气象资料分析。排除人为故意伤害、自身身体健康状况、突发灾害、极端气象等因素影响。

（三）间接原因分析

1. 信桥公司未落实安全生产主体责任，未建立起重作业专项安全管理制度和安全操作规程，未建立安全风险分级管控和隐患排查治理机制，未对起重作业安全风险进行充分辨识并制定有效的事故防范措施。

2. 信桥公司对吊、索具安全管理缺失，未建立采购、验收、检查、使用、报废全流程管理制度，未建立起重机械和吊、索具安全检查机制，吊、索具选用标准不明确，导致工

作载荷不足且存在缺陷的钢链条仍被投入使用。

3. 信桥公司培训教育不到位，未对起重作业人员开展系统的安全技能培训与考核，导致作业人员在不具备起重机械安全操作所需知识与技能的情况下盲目操作。

4. 信桥公司生产现场安全监管缺失，主要负责人和安全管理人员未履行安全管理责任，未明确划分起重作业危险区域并设置明显的安全警示标志，未督促起重作业人员佩戴安全帽等个人防护用品，未能及时发现并制止作业人员的违章操作行为。

四、事故责任单位存在的主要问题

信桥公司，违反了《中华人民共和国安全生产法》（2021年版，下同）第二十八条第一款^[2]规定，从业人员未经安全生产教育和培训合格上岗作业；违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条^[3]规定，未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款^[4]、第二款^[5]规定，未建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施，未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患；违反了《中华人民共和国安全生产法》

[2]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：“生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。”

[3]《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：“生产经营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志。”

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款：“生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。”

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

第四十五条^[6]规定，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追责人员

罗国旺，男，群众，信桥公司炉工，鉴于其在事故中死亡，建议免于追究责任。

（二）对有关责任单位和责任人员的处理建议

1. 信桥公司，对本起事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项^[7]规定，建议由番禺区应急管理局依法对其进行行政处罚。

2. 何伟明，男，群众，信桥公司法定代表人，作为公司主要负责人（安全生产第一责任人），未按规定履行安全生产管理职责^[8]，未健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；未有效实施本单位安全教育培训和培训计划；未组织落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：“生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。”

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。”

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：“生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。”

十五条第（一）项^[9]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

3. 陈政芳，群众，信桥公司安全管理人员，负责公司的安全生产管理工作。未按规定履行安全生产管理职责^[10]，未组织开展危险源辨识和评估，未督促落实本单位重大危险源的安全管理措施，未及时排查生产安全事故隐患；未及时制止和纠正违章作业行为，导致发生生产安全事故，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条^[11]的规定，建议由区应急管理局依法对其进行行政处罚。

（三）其他处理建议

建议责成大龙街综合行政执法队向大龙街道办事处作出深刻书面检查，深刻反思在辖区企业安全监管，特别是对涉及起重作业的深层次隐患排查和指导方面存在的不足，并进一步加强对属地村居安全生产工作落实情况的督察整改，以及重点行业领域企业的安全监管力度。

六、事故主要教训

（一）安全发展理念虚化，主体责任悬空。信桥公司对

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

安全生产的重视程度不够，未能将安全置于与生产同等重要的位置；安全责任制落实不到位，起重作业专项安全管理制度和操作规程不够完善，吊索具管理不够规范，未建立全流程管理制度；安全培训缺乏针对性和实效性，隐患排查治理不够深入。

（二）安全培训走过场，员工意识与技能双缺失。企业对关键岗位人员的安全技能培训和考核不够系统，作业人员对起重作业的安全要求和风险辨识能力存在不足。本次事故中，作业人员在操作过程中存在明显不符合安全规范的行为，充分反映出从业人员安全意识淡薄，操作技能水平低下。

（三）现场管理形同虚设，源头管控失守。现场安全管理人员履职不力，起重作业危险区域的划分和安全警示标志的设置不够规范，对作业人员佩戴个人防护用品的督促不够到位，对作业过程的动态监控不够严密，对吊索具、起吊物重量等关键因素失管失控。

七、事故整改和防范措施

本次事故反映出有关单位在安全管理方面存在漏洞，为了认真吸取事故教训，举一反三，及时采取措施，堵塞漏洞，防止类似事故发生，提出以下对策措施和建议：

（一）信桥公司必须全面加强安全管理，切实履行主体责任，认真开展安全隐患排查整治，进一步完善全员安全生产责任制，健全起重作业等高风险环节的安全生产管理制度和操作规程；规范吊索具管理，建立采购、验收、检查、使用、报废的全流程管理制度，对存在问题的吊索具及时处理；严

格特种设备作业人员资格管理，加强从业人员安全培训和考核，提升安全操作技能和风险防范意识；明确划分起重吊装作业危险区域，规范设置安全警示标志，督促作业人员正确佩戴和使用劳动防护用品，严格执行起重作业安全操作规程；为起重设备加装超载限制器，提高设备本质安全水平。

（二）大龙街道办事处必须严格落实属地监管责任，提升监管效能。大龙街综合行政执法队要结合本次事故暴露出的问题，组织对辖区内涉及起重作业的企业进行针对性检查，进一步完善安全监管机制，加强对企业制度执行、人员资质、设备设施管理、吊索具使用、现场作业规范等方面的监督检查，注重发现和解决深层次问题；建立健全隐患跟踪督办机制，确保检查发现的问题得到有效整改，认真总结反思，进一步提升监管工作水平，切实履行好辖区企业安全监管职责。同时，要指导、督促辖区内各物业出租方（含新桥村股份合作经济社）依法与承租单位签订安全生产管理协议，明确双方安全管理职责，定期对承租单位的安全生产条件进行巡查，落实物业出租方安全管理责任。

（三）区市场监管局要切实履行专业监管职责，加强对镇街安全监管工作的业务指导，帮助基层提升发现和解决起重机械及吊索具相关安全问题的能力。要科学制定年度监督检查计划，合理确定检查对象和频次，确保对相关企业的监管覆盖更加全面。在检查过程中，要重点督促企业及时更新起重设备安全操作规程，并加强起重机械及吊索具安全使用的宣传和监管，引导企业规范使用管理。

（四）各相关部门和镇街要按照“三管三必须”的要求，加强协同配合，进一步强化信息共享和执法联动，形成监管工作合力，针对本次事故暴露出的问题，举一反三，加强对机械制造、船舶配件等重点行业领域的安全监管，对安全生产责任不落实、风险管控不到位的企业，依法依规督促其整改，共同推动安全生产形势持续稳定向好。

[返回顶部](#)

[打印页面](#)

[关闭本页](#)

[网站地图](#) | [隐私声明](#) | [站点帮助](#) | [关于本站](#) | [联系我们](#)

广州市番禺区人民政府 版权所有 主办单位：广州市番禺区人民政府办公室 广州市番禺区政务服务和数据管理局

承办单位：广州市番禺区政务服务和数据管理局 备案号：粤ICP备20058359号-1

网站标识码：4401130002  粤公网安备 44011302000073号 您是第107238228位访客

